



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В СОЕДИНИТЕЛИ

Общие технические требования

ОСТ4 Г0.010.016

Редакция 1—71

Издание официальное

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В СОЕДИНИТЕЛИ

Общие технические требования

ОСТ4 Г0.010.016

Редакция I-7I

Взамен РДМ Н0.010.016

Директивным письмом организации от 17 января 1972 г.
№ 8/405/22-209Г срок введения установлен с 1 января 1973 г.

Настоящий стандарт распространяется на внешний электромонтаж кабельных изделий для радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах, а также другой радиоэлектронной аппаратуры.

Стандарт устанавливает общие технические требования и нормы на электрический монтаж и способы заделки кабелей в низкочастотные соединители, которыми следует руководствоваться при разработке конструкторской и технологической документации, изготовлении и приемке кабельных изделий для аппаратуры классов I-7 по ГОСТ В 20.39.301-76.

I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Настоящий стандарт является обязательным нормативно-техническим документом для разработчиков, изготовителей и заказчиков при проектировании, изготовлении и приемке электрического монтажа кабельных изделий.

Издание официальное ГР69 от 14.08.73 Перепечатка воспрещена



Переиздание 1982 г. с учетом извещений
Г-1418, Г-1460, Г-1651, Г-1801, Г-1859, Г-23II, Г-2544,
Г-2860, Г-2884, Г-2896, Г-2973, 4-76, 4-95, 4-148, 4-162,
4-199, 4-1227

1.2. Электрический монтаж кабельных изделий^{x)} должен производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ~~а также требованиями, указанными в конструкторской документации, с учетом специальных требований~~, оговоренных в технических условиях на кабели данной аппаратуры.

1.3. Технические требования к электромонтажу, установленные настоящим стандартом, должны быть указаны в конструкторских документах путем ссылок на данный стандарт. Общие ссылки на стандарт должны быть сделаны по следующему примеру:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ
по ОСТ4 Г0.010.016

В отдельных необходимых и обоснованных случаях допускается делать частные ссылки на конкретные разделы и чертежи стандарта.

Например, если надо указать определенный способ спайки экранов, заделки концов монтажных проводов и т.п., ссылки даются по следующему примеру:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ
по ОСТ4 Г0.010.016, ЭКРАНЫ СПАТЬ ПО ЧЕРТ.63

1.4. Электромонтаж соединителей и способы заделки кабелей, не охваченные данным стандартом, должны выполняться по документации разработчика и согласовываться с заказчиком.

В случаях, когда к электрическому монтажу предъявляются дополнительные требования, не предусмотренные настоящим стандартом, они должны быть указаны в чертежах, схемах или других конструкторских и технологических документах обычным порядком (вычерчиванием, текстовыми надписями и т.п.).

1.5. На основании данного стандарта должны быть разработаны технологические процессы на конкретные изделия, где в зависимости от характера производства отдельные разделы и пункты стандарта могут быть использованы без их развития.

1.6. Последовательность электрического монтажа устанавливается в технологической документации (инструкциях, техпроцессах, технологических картах и т.п.), которые разрабатываются в соответствии и в развитие настоящего стандарта.

1.7. Оформление чертежей на кабельные изделия следует производить в соответствии с настоящим стандартом и требованиями государственных

^{x)} Кабельное изделие – механическое объединение проводов в единый конструктивный узел, заканчивающийся соединительными элементами: соединителями, наконечниками и т.п.

стандартов единой системы конструкторской документации.

1.8. Перечень соединителей, электромонтаж которых предусмотрен стандартом, приведен в табл. I.

Т а б л и ц а I

Наименование, условное обозначение, тип	Технические условия	Электромонтаж на листах
I. Соединители низковольтные, низкочастотные, цилиндрические		
1. Резьбовые нормальных габаритов, типов ИР СИР Р 2РТ	ГЕО.364.200 ТУ	65-74
2. Резьбовые малогабаритные, типов 2РМ 2РМД 9Р	ГЕО.364.200 ТУ	75-87 88-92
3. Резьбовые субминиатюрные, типов РС МР	ГЕО.364.200 ТУ	93-98
II. Соединители низковольтные, низкочастотные, прямоугольные		
4. Нормальных габаритов, типов А РП-6 РП-14 5Р 6Р 7Р	ГЕО.364.158 ТУ	98-115

Продолжение табл. I

Наименование, условное обозначение, тип	Технические условия	Электромонтаж на листах
III. Электроразрывные агрегаты		
АЭР-34М		П6-136
АЭР-46М (РКМ)		
АЭР-72М		
АЭРГ-66 (РОС-10)		
АЭРГ-22		
АЭРГ-58 (РКГ)		
РА-153		
РИ-153		
РО-100		
РР-100		
РУ-100		
РУ-153		
2Р		
3Р		
РЭ-100		
РЭ-153		

Примечание. В таблице приведены общие технические условия на соответствующие типы соединителей. При оформлении конструкторской документации следует указывать технические условия на примененный соединитель.

I.9. Электрический монтаж должен обеспечивать надежную работу кабельных изделий в условиях механических и климатических воздействий, оговоренных требованиями ГОСТ В 20.39.304-76, требованиями технических условий на данную аппаратуру с учетом технических условий на соединители.

I.10. Кабели должны выполняться с отклонениями по длине согласно ГОСТ 23542-79.

Допуски проставляются непосредственно в чертежах на кабели.

I.II. Провода при монтаже не должны иметь повреждений (поджогов, надрезов и др. дефектов), снижающих их механическую или электрическую прочность.

I.12. В процессе электрического монтажа провода должны быть тщательно выпрямлены и уложены, а по окончании электрического монтажа соединители должны быть очищены от остатков монтажных материалов и пыли.

1.13. Не допускается, чтобы детали из резины, содержащей серу, а также монтажные провода с резиновой изоляцией находились в непосредственной близости или соприкасались с серебряными либо покрытыми серебром деталями.

I.14. При выполнении электрического монтажа не должно нарушаться защитное покрытие в узлах и деталях, на которых производится электрический монтаж.

I.15. Электрический монтаж однотипных соединителей в изделии должен быть идентичным, т.е. выполнен с учетом требований настоящего стандарта.

Для этой цели предприятию-изготовителю рекомендуется устанавливать эталон, который согласовывается с представителем заказчика.

В опытном производстве за эталон может быть принят первый изготовленный кабель из партии. На опытные образцы кабелей, выпускаемые в небольшом количестве (несколько штук), эталоны могут не устанавливаться.

I.16. По внешнему виду, конструкции, габаритным, присоединительным и установочным размерам, защитной изоляции кабели должны соответствовать настоящему стандарту, чертежам и техническим условиям на кабели данной аппаратуры.

1.17. Заделка и электрический монтаж кабелей в соединители не должны изменять усилие сочленения и расщепления колодки со вставкой (вилки с розеткой) более, чем это разрешено техническими условиями на соответствующий тип соединителя.

При производстве электрического монтажа соединителей с главающими контактами для монтажных проводов (жил кабеля) сечением до 1,5 мм² необходимо исключить натяжение от хвостовика контакта до места первого механического закрепления провода (жилы), для чего провод (жила) должен иметь внутри соединителя запас по длине.

Выбор испытательных напряжений необходимо произволить по

ГОСТ В 20.39.308-76 и указывать в конструкторской документации на кабельные изделия.

I.19. Сопротивление изоляции между отдельными токоведущими цепями, а также между токоведущими цепями и корпусом соединителя в зависимости от значений рабочего напряжения и климатических условий должно быть не менее значений, указанных в технических требованиях чертежа.

Выбор норм по сопротивлению изоляции необходимо производить по ГОСТ В 20.39.308-76.

I.20. Монтажные провода и жилы кабеля по сечению должны соответствовать токовой нагрузке, указанной в технических условиях на них, и весь монтаж должен обладать необходимой механической и электрической прочностью.

I.21. Экранированная заделка кабеля в соединитель должна быть выполнена таким образом, чтобы создавалась непрерывность экранировки в цепи соединитель - экран соединительного кабеля.

Значение переходного сопротивления между соседними металлическими деталями, входящими в экранную (корпусную) цепь, должно быть не более 600 мком в местах непосредственного соединения и не более 2000 мком суммарное.

Значения переходного сопротивления, отличающиеся от приведенных в настоящем стандарте, необходимо оговаривать в технических условиях на кабели данной аппаратуры или в технических требованиях чертежа кабеля.

I.22. Пылебрызгопроницаемая заделка не должна допускать проникновения пыли и влаги во внутрь соединителя и кабеля.

Для более надежной защиты контактного поля соединителя от попадания влаги применяются специальные герметики или компаунды, которыми заливаются соединители. Необходимость заливки соединителей оговаривается конструктором в чертеже на кабель.

I.22а. Перед сборкой корпуса соединителей должны быть доработаны. Доработка состоит в сверлении заливочных отверстий согласно эскизам (приложение 2а).

При сверлении отверстий не должны нарушаться фирменный знак, шифр соединителя и дата выпуска.

На корпусах соединителей серии 2РМ диаметром 14,18 и 22 разрешается засверливать первую часть шифра соединителя до обозначения числа контактов.

Допускается заливка монтажного пространства герметиком со снятым штатным патрубком.

I.23. Для обеспечения заделки кабелей в соединители типа ШР, СШР, 2РМ, 2РМД, РС, МР и создания пылебрызгопроницаемости электромонтаж должен производиться с применением дополнительных деталей монтажа

(см.раздел 6). Рекомендуемые чертежи деталей монтажа даны отдельны приложением к стандарту. *Последовательное выполнение изображений* допускается применение деталей монтажа, выполненных по ГОСТ.364.126 Т0.

1.24. Разделка промышленного кабеля марок КУШПР, КЭВЕ и т.п., имеющих полиэтиленовую изоляцию жил, должна производиться в соединители с применением специальных удлинительных корпусов (см.раздел 6).

1.25. При необходимости защиты кабелей от влияния высоких температур их следует защищать теплостойкими материалами (см.раздел 4).

Местоположение защиты и материалы должны указываться в чертеже.

1.26. В кабелях, состоящих из экранированных или смешанных (экранированных и неэкранированных) монтажных проводов, экраны должны быть спаяны на контакты соединителей согласно электрической схеме. Если такие указания в чертеже отсутствуют, экраны проводов должны быть спаяны между собой перед соединителем и выведены на земляные контакты. Количество заземляющих контактов определяется разработчиком аппаратуры.

Экраны должны быть спаяны в интервале от 15 до 85 мм от корпуса соединителя (черт.63). Если указанное расстояние не позволяет спаять необходимое количество экранов, то иное расстояние указывается в чертеже.

1.27. Минимальные внутренние радиусы изгиба кабелей не должны превышать следующих величин:

- экранированный кабель в жестком экране - в пределах норм на минимальные радиусы изгиба экранирующих рукавов типа РЗ-Ц-Х;

- неэкранированный кабель и экранированный кабель в мягком экране в пределах норм на минимальные радиусы его изгиба (см.технические условия на применяемый кабель);

- неэкранированные и экранированные наборные кабели в мягком экране - не менее 3-5 диаметров кабеля.

1.28. В наборных кабелях рекомендуется предусматривать запасные провода. Запасные провода должны быть одного цвета. Расположение выхода запасных проводов на кабеле указывается в чертеже.

1.29. После окончания сборки соединителей крепежные детали должны быть застопорены в соответствии с ОСТ4 ГОСТ.019.200.

1.30. После монтажа и приемки кабельных изделий соединители со стороны контактных частей должны быть закрыты крышками, о чем дается указание в конструкторской документации.

1.31. Перечень рекомендуемых материалов, применяемых при электромонтаже кабельных изделий, дан в приложении 5.

1.32. *Желательные изменения изображения требований, предъявляемых к изделиям изготавливаемым в условиях ГАП.*
1.33. Переводная таблица обозначений по классификации категорий ЕСКД приведена в приложении 6.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ КОНЦОВ МОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ

2.1. Метод разделки концов проводов зависит от типа изоляции применяемых проводов.

2.2. Зачистка концов проводов от изоляции должна производиться специальным инструментом или на оборудовании, исключающем надрез жил или отдельных проволочек.

Применение монтажного ножа, ланцета, кусачек и т.п. не допускается.

2.3. Изоляцию, не содержащую стекловолокна, следует удалять с проводов при помощи электрообжига (электроножа).

2.4. Провода с фторопластовой изоляцией обжигать только при наличии вытяжной вентиляции на рабочих местах.

2.5. Допускается местное потемнение и оплавление изоляции провода, вызванное электрообжигом. Длина местного потемнения и оплавления не допускается более 1 мм, а для проводов сечением $0,75 \text{ mm}^2$ и выше - не более 2 мм.

2.6. Разделка концов проводов с изоляцией, содержащей стекловолокно (например, провода типа МПС), производится следующим образом:

а) наружную полиэтиленовую или полихлорвиниловую изоляцию снижают электрообжигом;

б) внутреннюю изоляцию (стекловолокно) расплетают, скручивают и откусывают средней режущей частью специальных кусачек на расстоянии не менее 1 мм от торца внешней изоляции жилы. Провод при откусывании внутренней изоляции должен быть прямым, при этом не допускается подрезка отдельных проволочек (черт. I).

Допускается снятие изоляции механизированным способом, исключающим повреждение жил проводов.




Черт. I


2.7. При удалении изоляции с жил проводов, имеющих внешнюю хлопчатобумажную оплётку (проводы типа БВЛ), следует производить ступенчатую разделку изоляции, т.е. между концом хлопчатобумажной оплётки и жилой провода оставлять участок основной (полихлорвиниловой) изоляции длиной 3-10 мм. Конец хлопчатобумажной оплётки должен быть закреплен kleem (например, kleй ХВ-2а) или изоляционной трубкой, которую

рекомендуется надевать на провод до его разделки (черт.2). Трубку следует ставить на клей (например, клей ХВК-2а) или подбирать ее строго по диаметру провода.

При разделке концов проводов типа ПВЛ хлопчатобумажная оплетка провода должна быть снята на участке не менее 10 мм от места среза резиновой изоляции (черт.3).

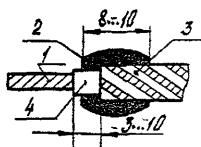

1 - жила; 2 - клей или изоляционная трубка; 3 - хлопчатобумажная лакированная оплетка;
4 - основная изоляция

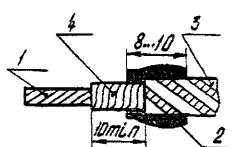


1 - жила; 2 - клей или изоляционная трубка; 3 - хлопчатобумажная лакированная оплетка;
4 - резиновая изоляция

Черт.2

Черт.3

2.8. При применении монтажных проводов, имеющих нитяную изоляцию (хлопчатобумажную или капроновую), изоляцию "чулковую", концы ее в целях предохранения от распускания необходимо покрыть kleem, например, kleem ХВК-2а (черт.4), либо надеть на них трубки изоляционные, которые ставятся на клей или подбираются строго по диаметру провода (контакта).

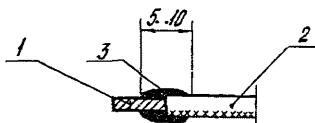


1 - жила; 2 - изоляция; 3 - клей

Черт.4

2.9. В случае применения монтажных проводов с фторопластовой изоляцией, поверх которой находится лавсановая оплетка (или ей подобная), оплетку рекомендуется крепить нитяным бандажом, покрытым kleem (черт.5), если нитки не натянуты церезином.

При отсутствии бандажа не допускается сползание лавсановой оплетки на длине более 8 мм.

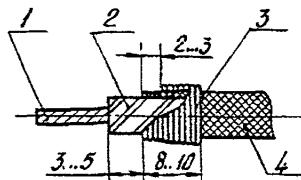

1 - жила; 2 - изоляция из фторопласта; 3* - бандаж нитяной, покрытый kleem; 4 - внешняя оплетка

Черт.5

2.10. Концы многопроволочной жилы проводов после снятия изоляции скрутить. Угол скручивания должен быть таким, чтобы при пайке не происходило отставания отдельных проволочек от основной жилы. Он принимается ~~равным 15-30 градусов~~

~~Скручивание производится пальцами сошлифованными губками без насечки или специальным приспособлением. Скручивание проводов сечением~~ ~~0,74-1,5~~ ² и менее следует производить только пальцами или иным способом, исключающим повреждение жил.

2.11. После снятия изоляции с проводов, имеющих окисленные жилы, необходимо поверхность жил зачистить.

Для облегчения пайки и обеспечения прочного и надежного электрического контакта концы проводов перед пайкой должны быть облужены. Провода, имеющие серебряную жилу, могут паяться без предварительного лужения.

2.12. Длина зачищенных концов проводов должна быть достаточной для обеспечения механического закрепления проводов с деталями, подлежащими пайке, за исключением контактов соединителей трубчатого и ложечного типа, где механическое закрепление проводов не всегда выполнимо (например, соединитель типа СИР, 2РМ и т.п.).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАБОРНЫХ КАБЕЛЕЙ

3.1. Изготовление наборных кабелей состоит из следующих операций:
а) нарезка проводов согласно данным электромонтажной схемы или чертежа на кабель;

* Вместо бандажа допускается ставить изоляционную трубку на kleе.


- б) укладка и рихтовка проводов;
- в) надевание на провода изоляционных трубок или обмотка их изоляционными лентами;
- г) защита кабеля от воздействия окружающей среды (экранирование, пылевлагозащита и т.п.).

3.2. Провода в кабеле должны быть уложены ровно, без изгибов и, по возможности, без перекрещиваний.

3.3. В соответствии с назначением, условиями работы и местом установки наборные кабели могут быть линейной конструкцией, либо иметь несколько ответвлений (лучей). Конструкция наборного кабеля задается чертежом.

Для определения диаметра наборного кабеля рекомендуется пользоваться номограммой (приложение I).

3.4. Места ответвлений, расположенные в середине кабеля, должны быть зафиксированы. Примеры фиксации ответвлений в наборных кабелях приведены на черт.6,7.

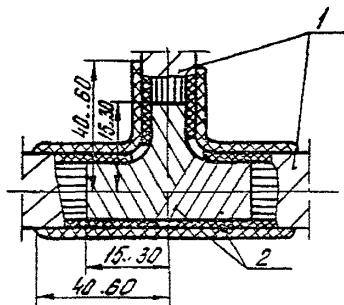


1 - ленты или трубы изоляционные; 2^{*} - лента изоляционная
(например, лента ПВХ)

Черт.6

3.5. Подготовленные провода обматываются изоляционными лентами или на них надеваются изоляционные трубы в соответствии с указаниями чертежа. Кабели, как правило, должны быть гибкими, а провода после обмотки или надевания трубок должны находиться в свободном состоянии.

* После обмотки конец ленты подклейте kleem (например, kleem ХВК-2а).

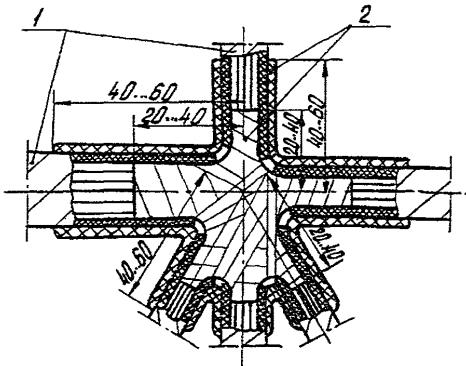


I - ленты или трубы изоляционные; 2^{**} - лента изоляционная (например, лента ПВХ)

Черт. 7

3.5.1. Для обеспечения гибкости наборных кабелей при обмотке их изоляционными лентами рекомендуется следующий способ: обмотка наборного кабеля производится в два слоя с применением технологического резинового шнуря или изоляционной трубы с последующим их удалением согласно черт.8.

Выбор диаметра трубок и шнурков производится по табл. 5, а выбор ширины ленты - по табл. 3.

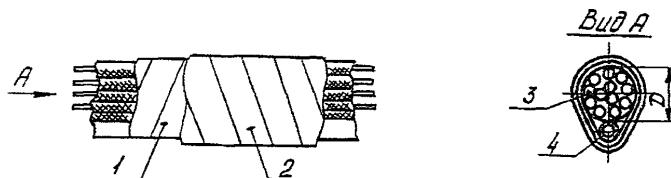

I - обмотка лентой (например, лентой ПВХ) липкой стороной вверх с 20-30-процентным перекрытием ширины ленты; 2 - обмотка лентой липкой стороной вниз с 30-50-процентным перекрытием ширины ленты; 3 - наборный кабель; 4 - технологическая трубка (например, трубка полихлорвиниловая), резиновый шнур и т.п.

Sept. 8

Примечание. При применении полихлорвиниловой трубы последняя надувается сжатым воздухом, который после окончания обмотки выпускается из нее и трубка вытаскивается, провода внутри обмотки находятся в свободном состоянии.

Т а б л и ц а №2

Размеры в мм

Диаметр наборного кабеля до обмотки и без трубы D	Диаметр надуваемой трубы	Диаметр шнуря	Количество шнуров, шт.
6-9	6	6	I
10-12	8	6	
13-14	10	6	2
		4	
15-18	12	12	
19-21	14	4, 6, 12	I
		12	
22-24	16(10-6)	6	3
		6, 12	
25-26	20(10-10)	6, 12	
27-32	12-16	6, 12	
33-35	14-16	12	2
		4	
36-40	15-16	12	3
		6	
		12	
41-45	15-18	12	4


Т а б л и ц а №3

мм

Диаметр наборного кабеля с трубкой	Ширина ленты
5-10	15
10-15	20
15-25	30
Св. 25	40

3.5.2. В целях большей производительности и облегчения процесса надевания изоляционных трубок на наборные кабели рекомендуется способ, приведенный в приложении 2.


3.6. В местах нефиксированных ответвлений и на концах кабеля после обмотки проводов изоляционными лентами или надевания трубок накладывают бандажи (черт.9).

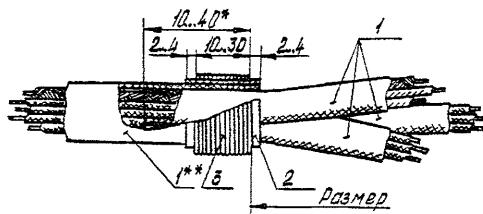

1 - трубы или ленты изоляционные; 2^{***} - лента изоляционная не менее 2 слоев (например, лента ПВХ); 3 - нитяной бандаж

Черт. 9

3.7. Если провода (перемычки) идут из одного соединителя в другой, то их необходимо выводить за общий бандаж кабеля на длину 50-130 мм и укладывать в соответствии с черт. 10.

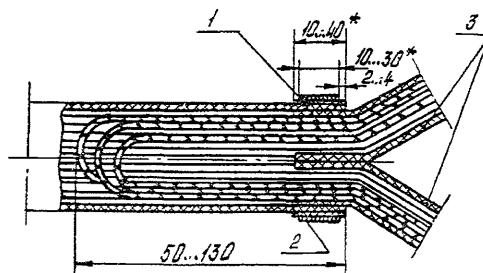

1^{***} - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
2 - бандаж нитяной; 3 - трубы изоляционные


Черт. 10

3.7.1. В случае, когда увеличение диаметра кабеля нежелательно, провода, идущие из одного соединителя в другой, допускается за общий бандаж не выводить (черт. II).

* В зависимости от количества ответвлений и диаметра кабеля.

** Допускается разрезать трубку в пределах ширины бандажа.

*** При полиэтиленовых трубках и проводах с изоляцией из фторопластика или полиэтилена подмотка ленты под нитяной бандаж обязательна, в других случаях - рекомендуема.

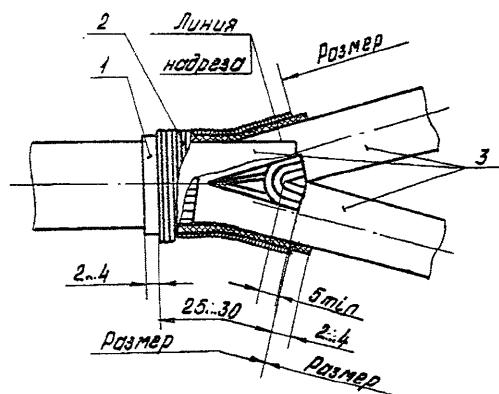

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
2 - бандаж нитяной; 3 - трубы изоляционные


Черт. II

3.8. Заделку изоляционных трубок ответвлений кабелей производить в соответствии с черт. I2. Фиксацию ответвлений см. на черт. 6 и 7.

3.9. В зависимости от условий эксплуатации наборных кабелей для вязки бандажей применяются различные нитки, шнурки или тесьма (например, нитки или шнурки хлопчатобумажные, натертые церезином; нитки шелковые капроновые отваренные; шнур-чулок в тропическом исполнении и т.п.).

Бандажи из капроновых ниток следует покрывать kleem (например, kleem БФ-4). Вязка должна производиться с натяжением.


Примеры вязки бандажей приведены на черт. I3.

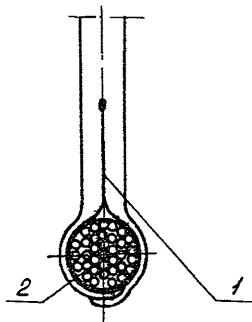

1* - трубка изоляционная; 2 - кабель


Черт. I2

* Трубку изоляционную в зависимости от диаметра кабеля разрезать на длину 20-40 мм, после чего обернуть по периметру кабеля.

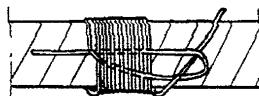


Вязка узкого бандажа
ширины от 5 до 10 мм

Вязка широкого бандажа
ширины выше 10 мм

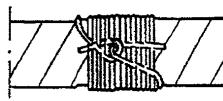


Черт. I3

3.10. В случае применения плоского наборного кабеля вязку следует делать пакетной в соответствии с черт. I4, I5.

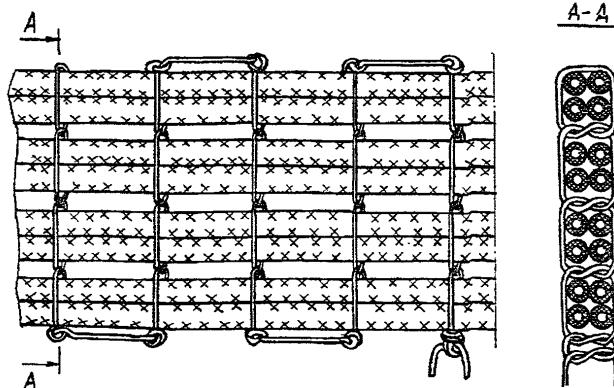


Черт. I4

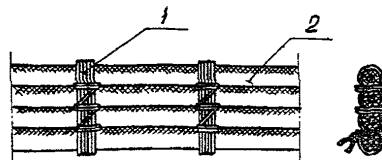

1 - бандаж нитяной; 2 - кабель плоский

Черт. I5

3.II. Пример заделки перехода изоляционной трубы (например, трубы М-50) и изоляционной ленты (например, ленты склеивающей ЛТ) приведен на черт. I6.

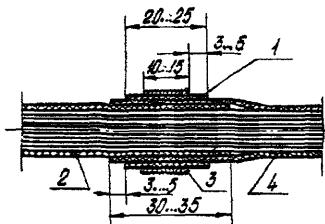

I - лента изоляционная два слоя (например, лента ПВХ);
2 - трубка изоляционная; 3 - бандаж нитяной; 4 - лента склеивающая

Черт. I6

3.I2. В целях упрощения и ускорения изготовления наборных кабелей рекомендуется применять шаблоны.

3.I3. Изготовление сложных кабелей следует производить на шаблоне. Для изготовления шаблона берется доска (фанера), размер которой должен соответствовать кабелю.

Для укладки кабелей, монтаж которых производится в разных плоскостях, рекомендуется применять объемные шаблоны, так как это улучшает условия прокладки кабелей и исключает перегибы при установке в изделиях.

3.I4. После того, как на шаблон полностью нанесено расположение кабеля, на него наносится маркировка всех элементов, забиваются (устанавливаются) шпильки, ограничивающие кабель в местах разветвления и на прямых участках. Высота шпилек зависит от диаметра кабеля.

В целях предохранения изоляции проводов от повреждения на шпильки должны быть надеты изоляционные трубки.

3.I5. По схеме или таблице проводов производится раскладка проводов на шаблоне. Провода между двумя точками следует прокладывать по кратчайшему пути. Провода малых сечений следует, по возможности, укладывать в середине жгута.

3.I6. Начало раскладки производить с экранированных проводов, экраны которых должны быть разделаны. Способы разделки экранов приведены в разделе 5.

После раскладки экранированных проводов укладываются неэкранированные провода.

3.I7. Для обеспечения гибкости кабеля, прочности и исключения обрывов жил провода в наборном кабеле должны иметь общий повив с шагом 0,5-1,5 м.

3.18. При изготовлении наборных кабелей должны быть приняты меры для исключения электрических наводок и максимального уменьшения взаимного влияния цепей. Например, провода однофазных и трехфазных цепей питания переменного тока (частоты 50, 400 и 1000 гц) рекомендуется свивать.

Необходимость свивания проводов и шаг свивания (черт. I7) должны оговариваться в технических требованиях чертежа.

Свивание отдельных проводов между собой следует производить так, чтобы не происходило скручивания проводов вдоль своей оси.


Шаг свивания должен определяться конструктором в зависимости от диаметра (сечения) проводов.

Рекомендуемый шаг свивания проводов приведен в табл. I4

Т а б л и ц а I4

Сечение проводов, мм^2	Шаг свивания, мм
0,12 - 0,2	15 - 20
0,35	20 - 25
0,5	25 - 30
0,75 и более	30 - 40

Свивые провода могут прокладываться совместно с остальными и за-деляться в общий кабель.

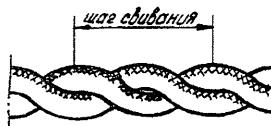


Черт. I7

3.19. После раскладки всех проводов на шаблоне провода рихтуются, выправляются. Для удобства последующей обмотки провода скрепляются в нескольких местах временными технологическими бандажами.

3.20. Пример раскладки проводов на шаблоне приведен на черт. I8.

3.21. Для защиты электрических цепей от влияния внешних электрических наводок и локализации их влияния на электрические цепи соседней аппаратуры кабель или отдельные его цепи должны быть заключены в гибкий электрический экран. Кроме того, экран может быть использован для защиты кабеля от механических повреждений. Для предохранения кабеля от механических повреждений можно также применять обмотку кабеля изолационными лентами. Длина участка кабеля, подлежащая защите, устанавливается

ся конструктором. Выбор материала защиты определяется назначением и условиями работы данного кабеля.

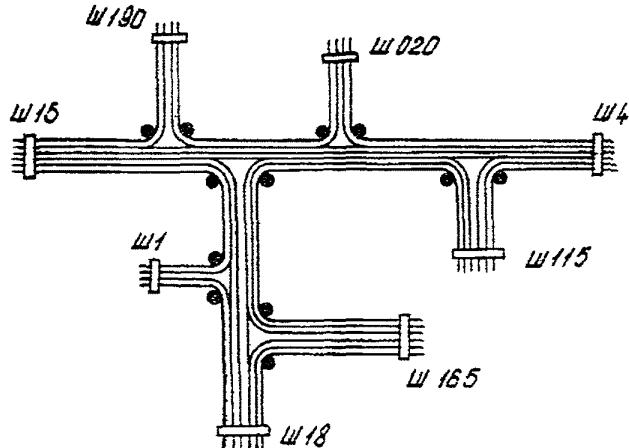


- - шильки, ограничивающие расположение кабеля;
- шаблон, имитирующий контактное поле соединителя

Черт.18


3.22. Допускается производить сращивание изоляционных трубок на кабелях, места сращивания обматываются изоляционной лентой (например, пропитанной церезином миткалевой лентой, лентой ПВХ и т.п.), поверх которой накладывается нитяной бандаж (черт.19).

Сращивание трубок разрешается на длине 5 м не более 1 раза, при этом длина меньшего отрезка не должна быть менее 2 м.

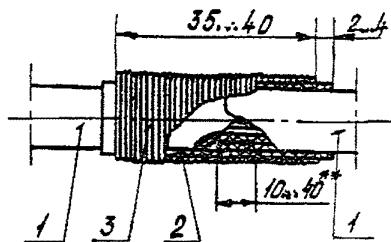

1* - трубки изоляционные;
2 - лента изоляционная (например, лента миткалевая или ПВХ); 3 - бандаж нитяной

Черт.19

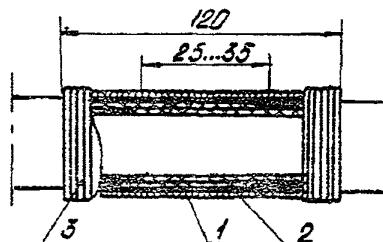

1 - чехол асбестовый;
2 - лента изоляционная;
3 - нить асбестовая ϕ 2 мм

Черт.20


* Допускается разрезать трубки на длину 10 мм.
** В зависимости от диаметра трубок.

3.23. Допускается производить сращивание асбестовых чехлов кабелей в соответствии с черт.20.

Место сращивания покрывается изоляционной теплостойкой лентой, поверх которой наматывается асбестовая нить. Сращивание чехлов разрешается на длине 10 м в 1-2 местах, при этом длина меньшего отрезка не должна быть менее 3 м.


3.24. Допускается производить сращивание экранирующей плетенки, надеваемой на провода, согласно черт.21 (а,б,в,г). Сращивание плетенки разрешается на длине 5 м не более 1 раза, при этом длина меньшего отрезка не должна быть менее 0,5 м.

3.25. Сращивание экранирующей плетенки, надеваемой на наборные и промышленные кабели для защиты от механических повреждений, производится по черт.22-26.

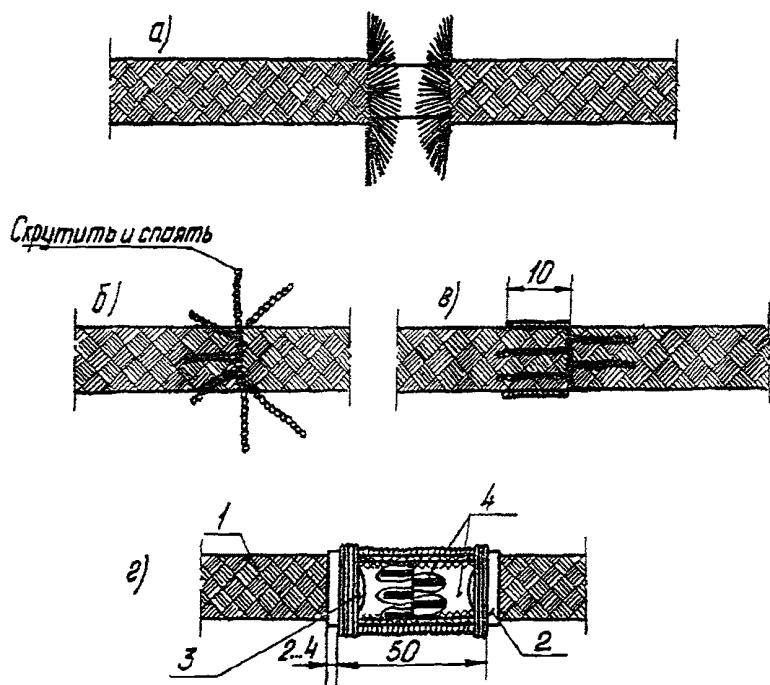

1 - плетенка экранирующая; 2 - лента изоляционная (например, лента миткалевая, пропитанная церезином, или лента ПВХ);
3 - бандаж нитяной; 4 - лакоткань ЛИМС-105


Черт.21

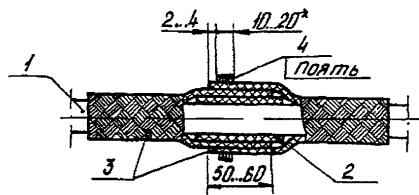

1 - кабель наборный или промышленный; 2 - стеклолакоткань ЛСКЛ-155; 3 - плетенка экранирующая; 4* - проволочный бандаж $0,5+0,8$ (например, проволока ММ)

Черт.22

3.26. Заделка экранирующей плетенки на промышленных и наборных кабелях с ответвлениями производится по черт.23 и 24. Перед заделкой плетенку на ответвлениях расплюстят на необходимую длину в зависимости от диаметра кабеля.

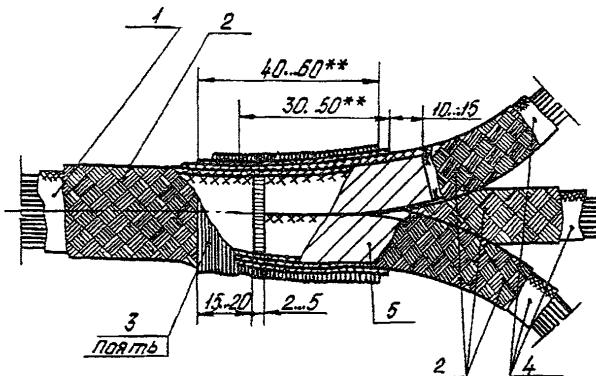


1 - кабель промышленный; 2 - плетенка экранирующая; 3** - бандаж проволочный $\phi 0,5+0,8$; 4 - трубы изолационные; 5 - стеклолакоткань ЛСКЛ-155 с 50-процентным перекрытием

Черт.23

* В зависимости от диаметра кабеля.


** Размер увеличивается с увеличением числа ответвлений и указывается в чертежах.

*** Допускается спайка бандажа в 3 местах под углом 120° (по периметру), при этом должны быть спаяны все его витки, ширина шва - не менее 3 мм.

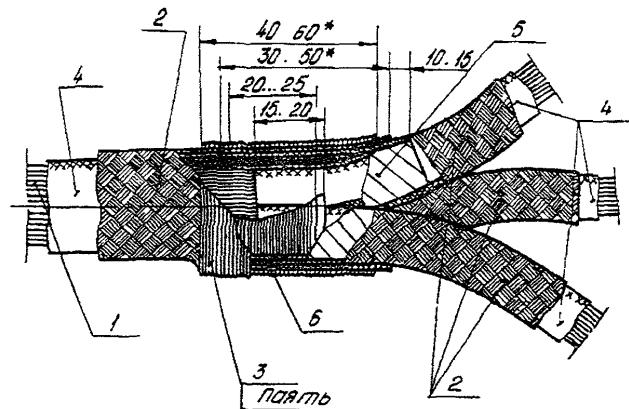

I - кабель наборный; 2 - плетенка экранирующая; 3^{**} - бандаж проволочный ϕ 0,5±0,8; 4 - трубы изоляционные; 5 - стеклолакоткань ЛСКЛ-155 с 50-процентным перекрытием; 6 - бандаж нитяной

Черт.24

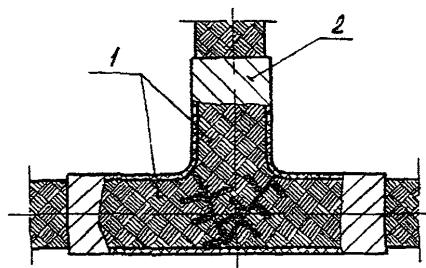


I - плетенка экранирующая; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ)

Черт.25

^{*} Размер увеличивается с увеличением числа ответвлений и указывается в чертежах.

^{**} Допускается спайка бандажа в 3 местах под углом 120° (по периметру), при этом должны быть спаяны все его витки, ширина шва - не менее 3 мм.

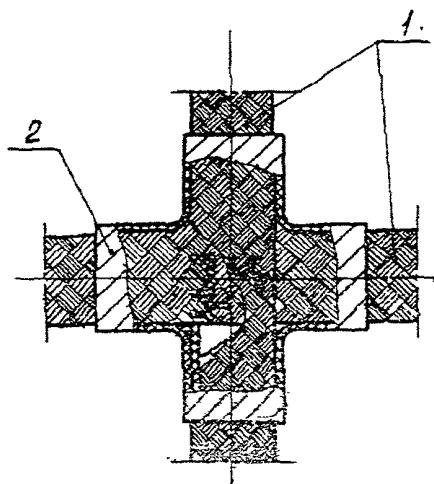

1 - плетенка экранирующая; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ)

Черт.26

3.27. Зависимость длины плетенки от диаметра кабеля приведена в табл.8.5.

Таблица 85-

Стр. 24

ОСТ 4 ПО.010.07?

Редакция 1-77

Зависимость длины плетенки (L) от диаметра кабеля (D)
(на 1 м его длины)

Плетенка ПАМГ или ПМЛ	ММ															ΔL плетенки на 1 мм увеличе- ния диа- метра ка- беля (на длину 1 м)	
	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	
2x4	2	3	1225	4	1450												225
4x5	4	5	1200														200
3x6	3	4	1175	5	1350	6	1525										175
6x10	6	1000	7	1150	8	1300	9	1450	10	1600							150
10x16	10		II	1100	12	1200	13	1300	14	1400	15	1500	16	1600			100
16x24	16		I7	1075	I8	1150	I9	1225	I10	1300	I11	1375	I12	1450	I13	I525	75
24x30	24		25	1050	26	1100	27	1150	28	1200	29	1250	30	1300			50
30x40	30		31	1040	32	1080	33	1120	34	1160	35	1200	36	1240	37	1280	40


Примечание. Вытянутая, незаполненная (холостая) плетенка по своей длине соответствует заполненной плетенке с минимальным диаметром кабеля.

3.26. Если в кабеле имеются запасные провода, их рекомендуется заделывать в соответствии с черт.27-29, 29а.


3.29. В случае обмотки кабеля стеклянной лентой выводы запасных проводов стеклянной лентой не обматываются.

3.30. После заделки запасные провода необходимо подвязывать к лучам кабеля лентой, применяемой при обмотке кабеля, с шагом 100 ± 10 мм.

Заделка запасных проводов у разъема

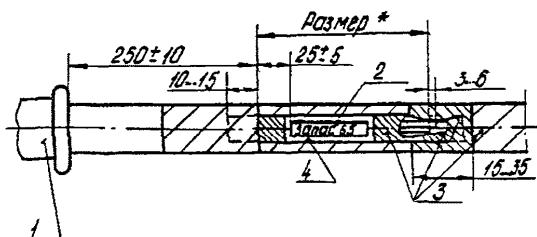

1 - корпус соединителя; 2 - бирка; 3 - лента изоляционная
(например, лента ПВХ); 4 - пленка прозрачная

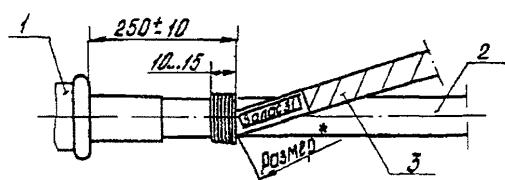


1 - корпус соединителя; 2 - трубка изоляционная;
3 - лента изоляционная

Черт.27

* Размер указывается на чертеже.


Заделка запасных гроводов у ответвления

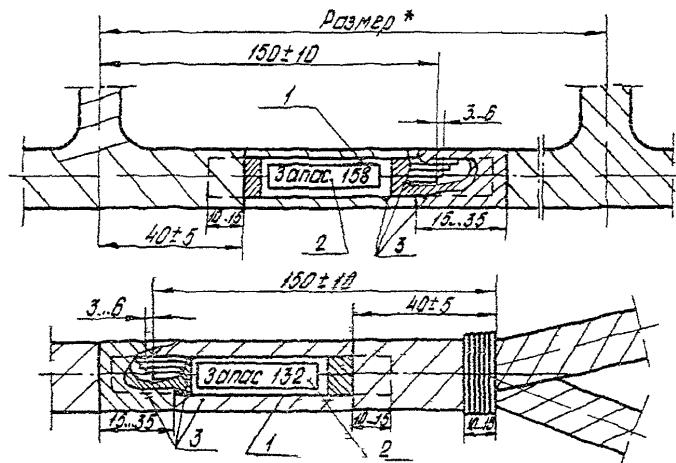

1 - лента прозрачная; 2 - бирка; 3 - лента изоляционная
(например, лента ПВХ)

Черт.28

Заделка запасных проводов у углового соединителя

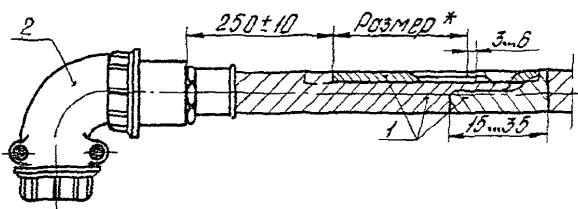

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 2 - соединитель


Черт.29

Размер указывается на чертеже.

3.31. Переход от одной цепи к нескольким цепям или от проводов одного сечения к проводам другого сечения в кабеле необходимо производить с помощью переходных контактов согласно черт.30.

Место установки переходных контактов определяется конструктором и указывается в чертеже кабеля.

Заделка запасных проводов внутри соединителя

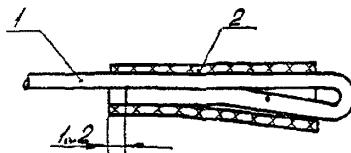

1 - провод; 2 - трубка изоляционная

Черт.29а

Количество переходных контактов, устанавливаемых в одной точке кабеля, не должно быть более шести.

Заделка переходных контактов на кабеле должна быть произведена согласно черт.30а.

Переходные контакты должны быть прикреплены к кабелю с помощью изоляционной липкой ленты (например, ленты ПВХ) согласно черт.30б.


Место расположения переходных контактов на кабеле должно быть отмечено путем установки бирки с надписью "Осторожно, не изгибать" с указанием количества переходных контактов: КП1, КП2 и т.д.

Бирка может изготавливаться из любого материала, не вызывающего повреждения проводов. Способ нанесения надписей не регламентируется. Бирка должна быть закрыта прозрачной пленкой, допускающей достаточно ясное чтение надписей. Пленка закрепляется на кабеле с помощью изоляционной липкой ленты согласно черт.30в.


3.32. Способ установки и крепления бумажных бирок в местах заделки запасных проводов и переходных контактов приведен в приложении 3.

Заделка переходных контактов (лепестков)
в наборных кабелях

а) заделка лепестков

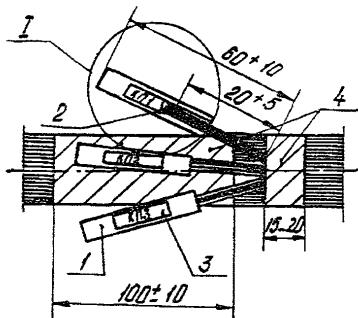


1* - трубка изоляционная;
2 - лепесток; 3 - бирка;
4 - лента изоляционная

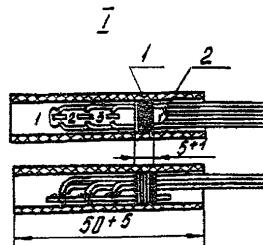


1 - нитяной бандаж;
2-лепесток КС 7.750.207

б) крепление к кабелю

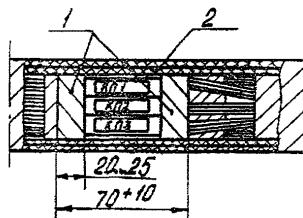

1 - лента изоляционная;
2* - лента стеклянная

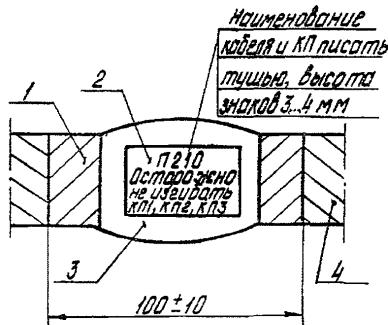


1 - лента изоляционная;
2 - бирка; 3 - пленка прозрачная шириной 50 мм;
4 - лента или трубка изоляционная

Черт.30

* Разрешается подбор диаметра трубок с заменой на ближайший больший или меньший размер, обеспечивающий их плотную посадку.


** Подмотка стеклянной ленты производится в случае работы кабелей при повышенных температурах.

3.33. Укладку проводов, подходящих к переходным контактам (лепесткам), расположенным от разветвления кабеля на расстоянии более 350 мм, производить по черт.31, менее 350 мм - по черт.32.

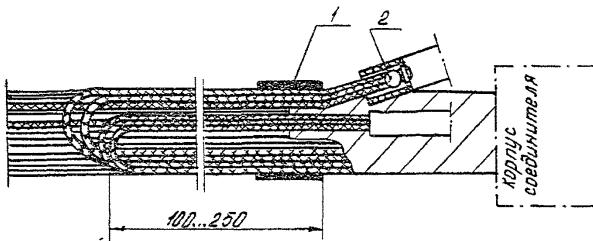

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
2 - лепесток

Черт.31

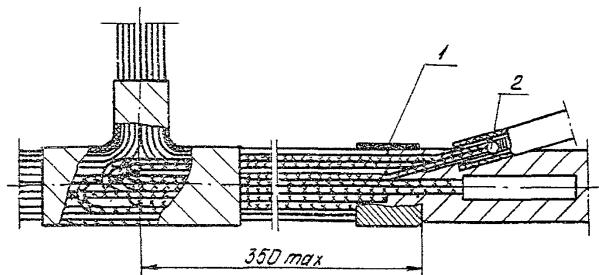

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
2 - лепесток

Черт.32

4. ТЕПЛОЗАЩИТА НАБОРНЫХ КАБЕЛЕЙ

4.1. Для повышения надежности и устойчивости работы наборных кабелей при воздействии на них повышенной температуры окружающей среды на кабели, изготовленные из монтажных проводов с полиэтиленовой изоляцией марок МПС, МПМ и МПМУ, накладывается дополнительная наружная изоляция из теплостойких изоляционных материалов - теплозашита.

Для теплозашиты кабелей применяются следующие теплостойкие изоляционные материалы:

- а) асbestosвые трубки;
- б) asbestosные чехлы;
- в) лента asbestosовая;
- г) лента стеклянная.

4.2. Под термином "повышенная температура" понимается такая величина температуры окружающей среды (в градусах Цельсия), которая превышает верхний предел рабочей температуры, установленной техническими условиями на основные элементы, из которых изготовлены наборные кабели (монтажные провода, соединители).

4.3. Период времени воздействия на кабели повышенной температурой может быть только кратковременный (одноразовый) и составлять в пределах от нескольких секунд до 10-15 мин (см.табл.9, п.4.8).

В течение заданного времени и температуры кабели должны быть работоспособны, т.е. сохранять электрические параметры в пределах, требуемых для данных условий. Требования к температурному режиму и время работы кабелей указываются в конструкторской документации на кабели (технических условиях или чертежах).

4.4. В зависимости от температурных условий и назначения кабелей теплозашита может состоять из одного или нескольких видов теплостойких материалов, указанных в п.4.1 настоящего стандарта.

4.5. При наличии на кабеле теплозашиты, состоящей из asbestosовой трубы (чехла) и ленты стеклянной, следует прежде надеть на кабель asbestosовую трубку (или чехол), затем поверх asbestosа обмотать стеклянной лентой.

4.6. С целью повышения влагоустойчивости (водоотталкивания) asbestosовой трубы (или чехла) последняя должна быть предварительно пропитана жидкостью I36-41.

Ленту стеклянную рекомендуется предварительно покрыть теплостойкой эмалью (например, эмаль ХВ-533).

4.7. Для предохранения теплозашиты от механических повреждений кабели поверх ленты стеклянной обматываются линкой изоляционной лентой.

С целью повышения механической защиты части кабеля, находящейся вне изделия, применяется металлическая плетенка ПМЛ, которая надевается на кабель поверх ленты стеклянной.

Указания по конструкции теплозащиты и обмотке кабелей изоляционными материалами даются конструктором в чертежах на кабели.

4.8. С целью систематизации теплозащиты наборных кабелей в настоящем стандарте даны рекомендации по конструкции теплозащиты в зависимости от заданных температурных условий работы, которая выбирается конструктором по табл. 8 при разработке кабелей.

Т а б л и ц а 8


Тип теплозащиты и № чертежа ее конструкции	Температура и время работы кабеля	Конструкция теплозащиты		Средняя величина сопротивления изоляции разобщенных цепей кабеля*
		для кабелей из проводов марки МПС	для кабелей из проводов марки МПКМ и МПКМУ	
I Черт. 33; 35	До 150 ⁰ С в течение не более 10 мин	Лента стеклянная в один слой с 50-процентным перекрытием	Лента стеклянная в два слоя с 50-процентным перекрытием	В пределах 70 Мом
II Черт. 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45	До 250 ⁰ С в течение не более 5 мин	Асбестовая трубка (или чехол) и лента стеклянная в один слой с 50-процентным перекрытием	Асбестовая трубка (или чехол) и лента стеклянная в один слой с 50-процентным перекрытием	В пределах 50 Мом
III То же, что и для типа II	До 500 ⁰ С в течение не более 60 сек	Асбестовый чехол (двойной) и лента стеклянная в два слоя с 50-процентным перекрытием	Асбестовый чехол (двойной) и лента стеклянная с 50-процентным перекрытием	В пределах 10 Мом

Примечание. Для иных температурных режимов и времени работы кабелей выбираются другие материалы теплозащиты и указываются конструктором в чертеже.

* Указанные данные являются справочными.

4.3. Заделку теплоизоляции, а также элементов механической защиты в соединителе при изготовлении наборных кабелей необходимо производить следующими способами:

Заделка стеклянной ленты в соединители типа 2РМ и 2РМД

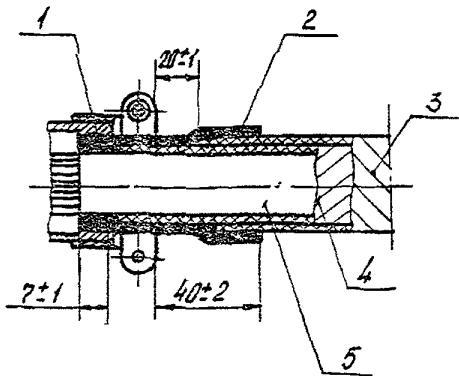

1 - бандаж нитяной (например, бандаж из нитей капроновых отваренных ЗК); 2 - лента изоляционная; 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - трубка изоляционная

Черт.33


Поверх изоляционной трубы (черт.33) кабель обмотать стеклянной лентой, которая заводится внутрь соединителя под основной бандаж. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать склеивающей лентой ЛТ (склеивающая лента не доводится до корпуса соединителя на длину 20 ± 1 мм), после чего закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 40 ± 2 мм от соединителя.

При заделке нескольких асbestosовых трубок в одном узле необходимо asbestosовые трубы устанавливать в соответствии с черт.34.

Поверх изоляционной трубы (черт.35) кабель обмотать стеклянной лентой в 2 слоя, первый слой стеклянной ленты довести до соединителя, а второй слой завести на соединитель. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ, лента доводится до соединителя. Для закрепления стеклянной и склеивающей лент производить обмотку изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длину 30 ± 5 мм, после чего закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК.

Приложение. При обмотке кабеля одним слоем стеклянной ленты, лента заводится на соединитель.


Заделка асбестовых трубок

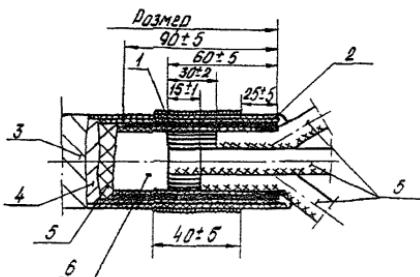

1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань (например, стеклолакоткань ЛСКЛ-155); 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - асбестовые трубы; 6 - оболочка кабеля

Черт.34


Заделка стеклянной ленты на соединителях типа РС, 2РМ, 2РМД (бескорпусная заливка)

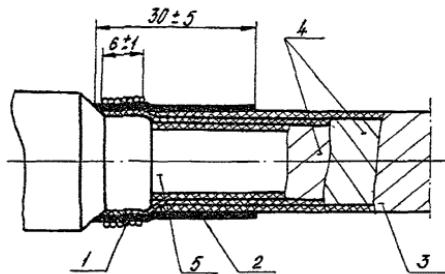

1 - нитяной бандаж; 2 - лента изоляционная; 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - трубка изоляционная

Черт.35

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты на
соединителях типа 2РМ и 2РМД

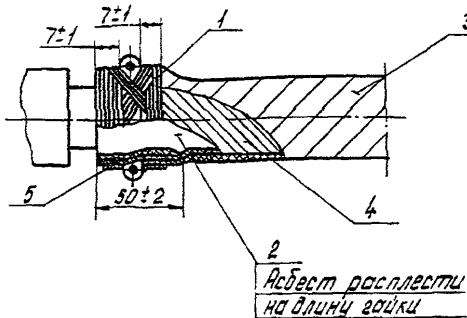


1 - нитяной бандаж; 2 - трубка асбестовая; 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань

Черт.36

Поверх изоляционной трубы (черт.36) на кабель надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), расплести ее на длину гайки и закрепить на длине 50 ± 2 мм стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием). Поверх асбестовой трубы кабель обмотать стеклянной лентой, а затем лентой склеивающей ЛТ и закрепить бандажом "восьмеркой" из нитей капроновых отваренных ЭК.

Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты
и плетенки ПМЛ на соединителях типа 2РМ и 2РМД

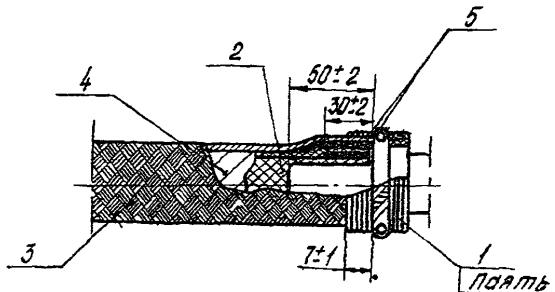


1 - бандаж проволочный $\varnothing 0,5-0,8$ (в зависимости от диаметра корпуса соединителя); 2 - трубка асбестовая; 3 - плетенка экра-нирующая; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань

Черт.37

Поверх изоляционной трубки (черт.37) на кабель надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), довести до корпуса разъема и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30 ± 2 мм. Поверх асбестовой трубы кабель обмотать стеклянной лентой (с 50-процентным перекрытием), затем стеклянную ленту закрепить на длине 50 ± 2 мм от корпуса соединителя лентой ЛСКЛ-155. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть пленку (соответствующего диаметра). Пленку расплести и закрепить на гайке соединителя двумя бандажами из проволоки ММ, после чего бандажи опаять припоеем ПОС-61.

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты на соединителях типа РС

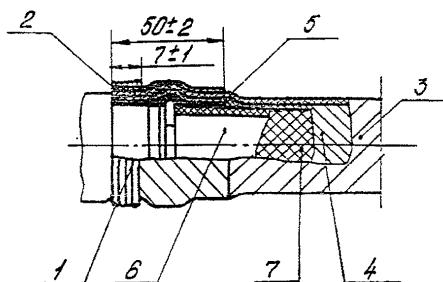

1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная; 3 - лента склеивающая ЛТ; 4 - лента стеклянная; 5 - стеклолакоткань; 6 - трубка изоляционная; 7 - трубка асбестовая


Черт.38

На кабель (черт.38) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), довести до штуцера и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 на длине 50 ± 2 мм, затем кабель обмотать стеклянной лентой.

Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ.

Для закрепления стеклянной и склеивающей лент проинвести обмотку изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длину 50 ± 2 мм, после чего закрепить бандажом из нитей капроновых отверенных ЗК.

Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты
и плетенки ПМЛ на соединителях типа РС

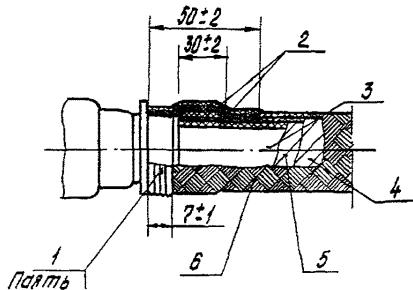


1 - бандаж проволочный ϕ 0,5-0,8 (в зависимости от диаметра корпуса соединителя); 2 - стеклолакоткань; 3 - трубка изоляционная; 4 - лента стеклянная; 5 - трубка асбестовая; 6 - плетенка

Черт. 39

На кабель (черт.39) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), довести до штуцера и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине $30+2$ мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 на длине $50+2$ мм на штуцере соединителя. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку (соответствующего диаметра), завести на штуцер соединителя, закрепить бандажом из проволоки ММ и опаять припоем ПОС-61.

На кабель (черт.40) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), у соединителя закрепить ее стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине $50+2$ мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку (соответствующего диаметра), закрепить бандажом из проволоки ММ и опаять припоем ПОС-61.

Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты и
плетенки ПМЛ на соединителях типа ЭРА-102

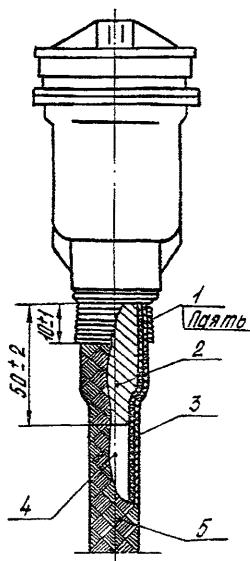


1 - бандаж проволочный ϕ 0,8; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая

Черт. 40

На кабель (черт. 41) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), расплести ее и закрепить на сальнике соединителя стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 50 \pm 2 мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ, завести на сальник соединителя и закрепить двумя бандажами из нитей капроновых отваренных ЗК.


Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты
на соединителях типа ЗР

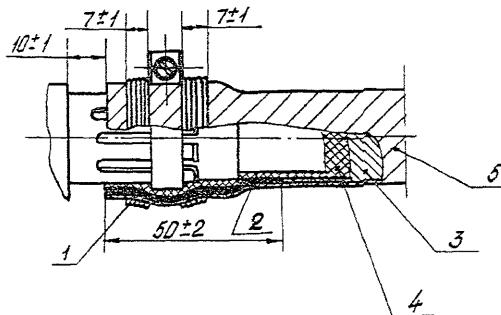

1 - бандаж никелевой; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеивающая ЛГ

Черт.41

Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты
и плетенки ПМЛ на соединителях типа ЗР

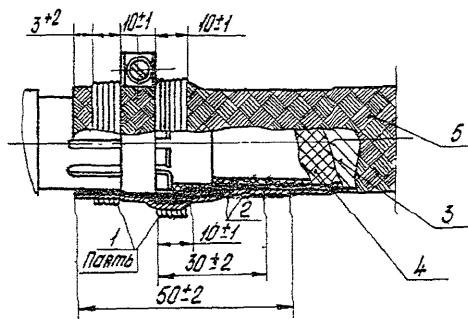


1 - бандаж проволочный ϕ 0,8; 2 - стеклолакоткань;
3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая;
5 - плетенка экранирующая

Черт.42

На кабель (черт.42) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), расплести ее и закрепить на сальнике соединителя стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30 ± 2 мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой, которую закрепить на длине 50 ± 2 мм лентой ЛСКЛ-155. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку (соответствующего диаметра), завести на сальник соединителя, закрепить двумя бандажами из проволоки ММ и опаять припесем ПОС-61.

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты
на соединителях типа 5Р

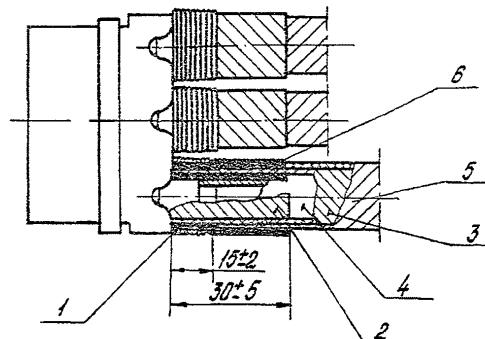


1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеивающая ЛТ; 6 - лента изоляционная

Черт.43

На кабель (черт.43) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), завести ее на втулку и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием), после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ. Ленту стеклянную и склеивающую закрепить на втулке изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 30 ± 5 мм и наложить бандаж из нитей капроновых отверенных ЗК.

Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты
и плетенки ПМЛ на соединителях типа 5Р

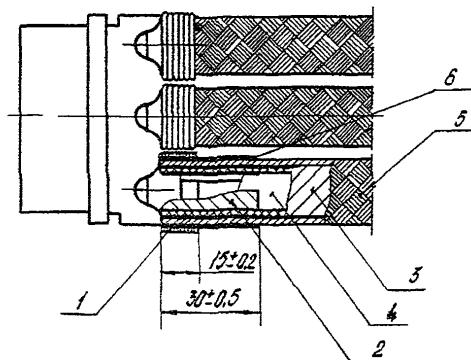


1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая; 6 - лента изоляционная

Черт.44

На кабель (черт.44) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), завести на втулку и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием), после чего кабель обмотать стеклянной лентой, которую закрепить на длине 30 ± 5 мм стеклолакотканью ЛСКЛ-155. Поверх стеклянной ленты на кабель надеть плетенку (соответствующего диаметра), закрепить на втулке изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 30 ± 5 мм и наложить бандаж из нитей капроновых отверенных ЗК.

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты
на соединителях типа 9Р

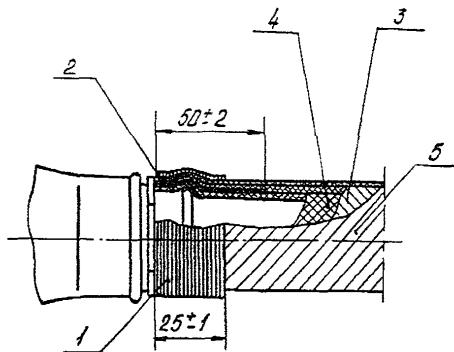

1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента
стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - лента
склеивающей ЛТ


Черт.45

На кабель (черт.45) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), завести ее на штуцер соединителя и закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 50 ± 2 мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ и закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК.

На кабель (черт.46) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), закрепить трубку стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 50 ± 2 мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой, которую закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) и бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК. Конец плетенки надвинуть на изоляционную ленту, наложить бандаж из проволоки ММ и спаять припоеем ПОС-61.

Плетенка заделывается по методике черт.58.


Заделка асбестовой трубы, стеклянной ленты
и плетенки ПМЛ на кабеле

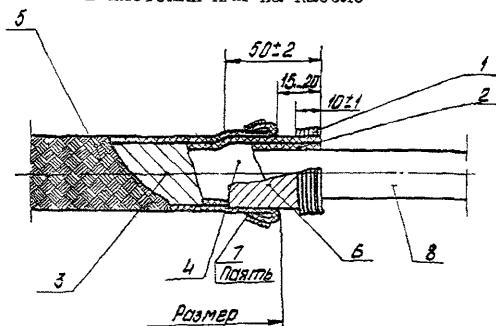

1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная;
4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая; 6* - лента
изоляционная; 7 - бандаж проволочный $\phi 0,5+0,8$ (в зависимости
от диаметра кабеля); 8 - кабель

Черт. 46

Заделка плетенки ПМЛ на соединителях типа РС
(бескорпусная заливка)

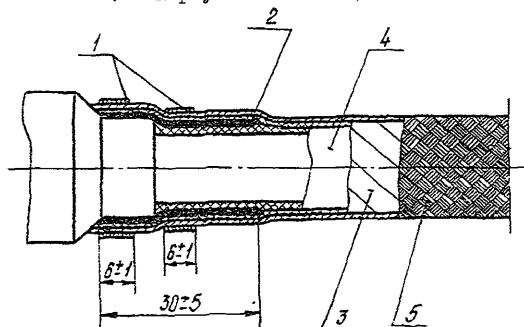


1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная;
4 - трубка асбестовая; 5 - плетенка экранирующая

Черт. 47

На кабель (черт. 47) надеть асбестовую трубку (соответствующего
диаметра) довести ее до соединителя и закрепить стеклолакотканью
ЛСКИ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30±5 мм, после чего
кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты надеть на
кабель плетенку (соответствующего диаметра), завести на соединитель
и закрепить двумя бандажами из нитей капроновых отверенных 8К.

* Допускается оплавление ленты.

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты
на соединителях типа РС (бескорпусная заливка)

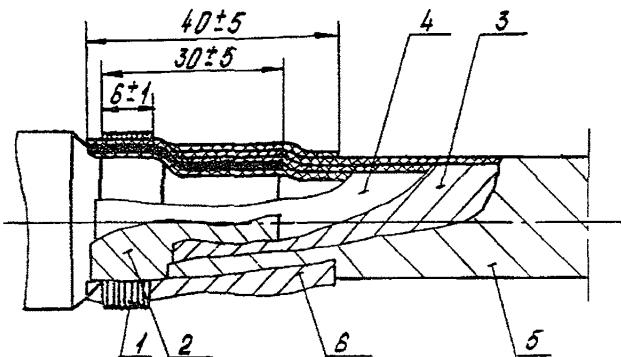

1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная;
4 - трубка асбестовая; 5 - лента склеивающая ЛТ; 6 - лента
изоляционная


Черт.48

На кабель (черт.48) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), завести ее на соединитель, закрепить стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием) на длине 30 ± 5 мм, после чего кабель обмотать стеклянной лентой. Поверх стеклянной ленты кабель обмотать лентой склеивающей ЛТ и закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) и бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК.

На кабель (черт.49) надеть асбестовую трубку (соответствующего диаметра), довести до штуцера и закрепить на длине 40 ± 5 мм стеклолакотканью ЛСКЛ-155 (с 50-процентным перекрытием). После чего кабель обмотать стеклянной лентой, поверх стеклянной ленты обмотать лентой склеивающей ЛТ. Ленты стеклянную и склеивающую довести до штуцера, после чего закрепить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) на длине 50 ± 5 мм и закрепить бандажом из нитей капроновых отваренных ЗК.

Примечание. При обмотке кабеля стеклянной лентой в случае отсутствия асбеста лента заводится внутрь соединителя под основной бандаж.

Заделка асбестовой трубы и стеклянной ленты
на соединителях типа ЭРА-204

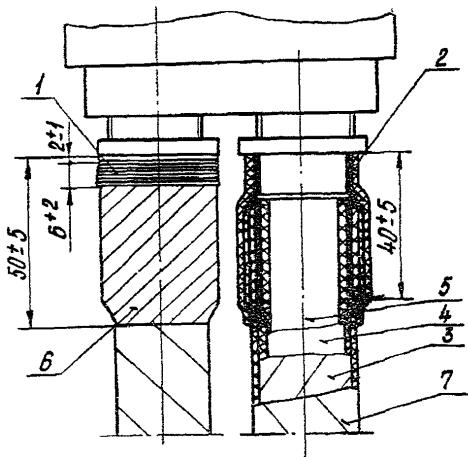

1 - бандаж нитяной; 2 - стеклолакоткань; 3 - лента стеклянная; 4 - трубка асбестовая; 5 - трубка изоляционная; 6 - лента изоляционная; 7 - лента склеивающая ЛТ

Черт.49

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛКЕ ЭКРАНИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СНАЙКЕ ЭКРАНОВ

5.1. Разделка экранированных проводов

5.1.1. Экранирующие оплетки монтажных проводов должны быть подключены к корпусу - заземлены.

Выход заземляющих концов должен быть выполнен холостой плетенкой или гибким проводом согласно конструкторской документации на кабель.

Экранирующая оплетка при длине свыше 100 мм должна быть подключена к корпусу в двух точках с обоих концов, кроме случаев, особо оговоренных в чертежах.

При длине экранирующей оплетки менее 100 мм она может быть заземлена в одной точке.

По указанию конструктора отдельные экранированные провода могут быть заключены в изоляционные трубы.


5.1.2. Заделка концов экранирующей оплетки провода и ее заземление не должны допускать повреждений наружной изоляции провода. Поджог, разлохмачивание изоляции и нарушение лакового покрытия изоляции провода не допускаются.

5.1.3. Разделку экранированных проводов при необходимости заземления экранов следует производить следующими способами:

а) пряди экрана раздвинуть и провод протащить в образовавшееся отверстие, свободный конец оплетки вытянуть и в месте выхода провода прижать к изоляции (черт.50). Указанный способ применяется, если провода вяжутся в жгут или экран не перемещается;


б) пряди экрана раздвинуть и провод протащить в образовавшееся отверстие. Под экран, в месте выхода провода, подложить изоляционный материал (например, ленту из лакоткани - 2 слоя), а сверху на экран наложить нитяной бандаж в соответствии с черт.51, 52;

в) конец экранирующей оплетки отрезать на необходимом расстоянии от конца провода и отогнуть назад на 3-4 мм; под оплетку подложить 2-3 слоя теплостойкого изоляционного материала (например, электроизоляционной стеклянной ленты ЛЭС) или надеть теплостойкую изоляционную трубку; на конец оплетку плотно намотать несколько витков гибкого луженого провода сечением 0,2-0,5 мм^2 ; пайку производить как с обоих торцов намотки, так и по всей поверхности витков (черт.53);

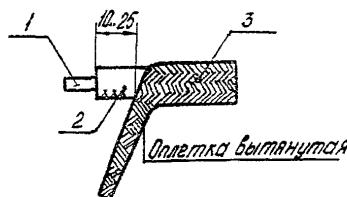


1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - экранирующая оплетка

Черт.50

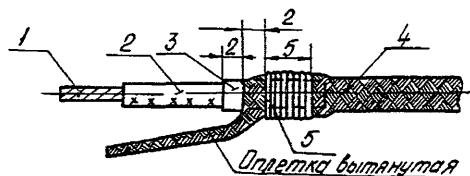


1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоляционная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной

Черт.51

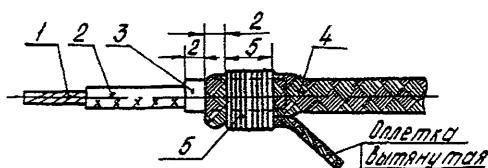

1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоляционная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - бандаж нитяной

Черт.52

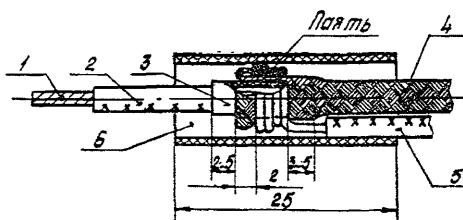


1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоляционная; 4 - оплетка экранирующая; 5 - провод заземления; 6 - трубка изоляционная на клее

Черт.53

г) в случае, если недопустимо даже незначительное увеличение диаметра провода, разделку конца экранированного провода производить в соответствии с черт.54. Витки провода должны быть плотно намотаны.


Пайка должна быть произведена как с обоих торцов намотки, так и по всей поверхности витков;

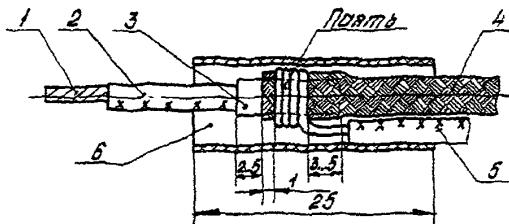

1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - прокладка изоляционная; 4 - оплётка экранирующая; 5 - провод заземления; 6 - трубка изоляционная на клее

Черт.54

д) вывод заземляющего конца экрана проводом может быть выполнен по черт. 55. К экранирующей оплётке кабеля присоединить заземляющий провод и пронаять, а затем экран загнуть в сторону основной длины и закрепить нитяным бандажом.

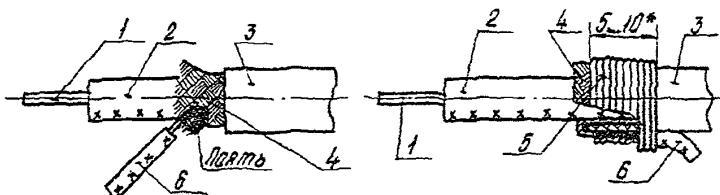


1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - оболочка защитная; 4 - оплётка экранирующая; 5 - бандаж нитяной; 6 - провод заземления

Черт.55

5.1.4. Концы экранирующих оплёток проводов, не подлежащих заземлению, следует разделять следующими способами:

а) заделку экранирующей оплётки производить изоляционной лентой (например, лентой ПВХ). Оплётку подрезать, сдвинуть в сторону основной длины провода, обмотать провод изоляционной лентой под оплёткой, затем, не отрезая ленту, сдвинуть оплётку в первоначальное положение и обмотать ее той же лентой сверху согласно черт.56;


* В зависимости от диаметра кабеля.

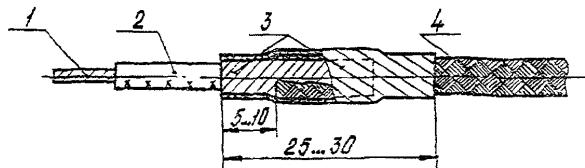

1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоляционная; 4 - оплетка экранирующая

Черт.56


б) на экранирующую оплетку надеть изоляционную трубку (например, полихлорвиниловую трубку) длиной 10-15 мм с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру экранированного провода (черт.57а), и обрезать оплетку на необходимую величину. Под экранирующую оплетку надеть вторую изоляционную трубку с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру провода по изоляции. Далее, первую трубку надвинуть на конец экранирующей оплетки, на который предварительно нанести каплю клея (например, клея ХВК-2а) по черт.57б;

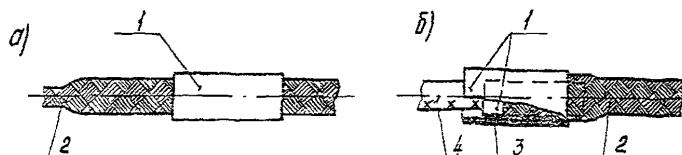

1 - трубка изоляционная; 2 - оплетка экранирующая; 3 - клей;
4 - изоляция провода

Черт.57

в) при заделке экранирующей оплетки провода по черт.58 конец провода освободить от оплетки, оплетку на необходимую длину сдвинуть в сторону основной длины провода и на длине 10-15 мм обмотать изоляционной лентой (например, лентой из лакоттани) в 2 слоя, затем оплетку вновь надвинуть и, отступая на 5-6 мм от края, закрепить нитяным бандажом в 2-3 витка. После этого свободный конец оплетки стогнуть на 5 мм в сторону основной длины провода и вновь закрепить нитяным бандажом;

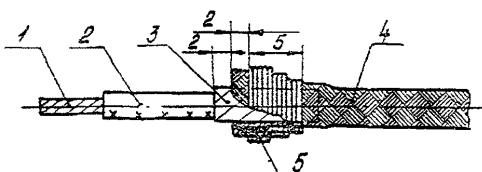


1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоляционная; 4 - оплётка экранирующая; 5 - бандаж нитяной

Черт.58

г) заделка экранирующей оплётки по черт.59 отличается от заделки по черт.58 тем, что оплётка ровно подрезается и не загибается, поэтому нет необходимости накладывать бандаж дважды.

Этот способ применяется, когда увеличение диаметра концов проводов нежелательно.

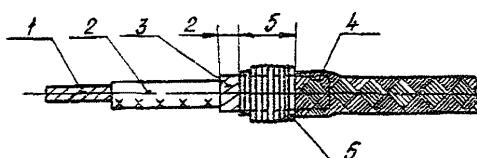

1 - жила провода; 2 - изоляция провода; 3 - лента изоляционная; 4 - оплётка экранирующая; 5 - бандаж нитяной

Черт.59

Примечание к черт.51, 52, 58, 59. В тех случаях, когда некоторое увеличение диаметра провода в месте заделки не имеет значения, взамен лакоткани можно применять изоляционные трубы.

5.1.5. Разделку многожильных экранированных проводов промышленного производства (например, МШВЭ 3х0,35 мм^2) рекомендуется производить путем расплетания концов экранирующих оплёток. Допускается разделка проводов по черт.58.

5.1.6. При разделке экранированных проводов, изоляция которых под экраном имеет оплётку (хлопчатобумажную, лавсановую и т.п.) допускается подмотку изоляционным материалом под экраном не делать.


5.1.7. Разделку и спайку экранов наборных кабелей следует производить одним из способов:

а) подготовка к пайке нескольких одножильных и многожильных экранированных проводов по черт.60 должна производиться следующим образом: перед подходом проводов к корпусу соединителя концы проводов вынуть из экранирующих оплёток, экраны вытянуть, соединить между собой

по 2-5 экранов вместе (из плетенки ПМЛ2х4), затем соединить с проводом заземления (или плетенкой ПМЛ).

Соединение экранов из плетенки больших размеров и экранированных проводов промышленного производства (кроме проводов типа МГТФЭ) допускается не более трех. На концы соединенных экранов наложить бандаж из медной луженой проволоки ММ диаметром 0,15-0,5 мм, который затем пропаять. Ширина бандажа для 2-3 экранов 1-2 мм, а для 4-5 экранов - до 4 мм. На места спайки экранов надеть изоляционные трубки длиной 10-12 мм и закрепить kleem (например, kleem ХВК-2а). Допускается вместо kleя крепить трубки нитяным бандажом шириной 3-4 мм.


Вытянутые из экранов концы проводов разделяют под пайку как обычные провода.

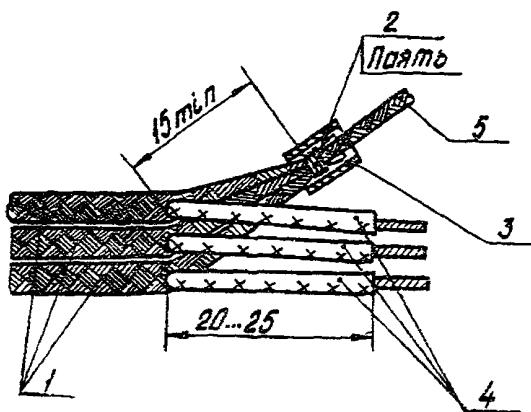

1 - оплетки экранирующие; 2 - бандаж проволочный; 3 - трубка изоляционная на kleе; 4 - провода; 5 - плетенка или провод заземления

Черт.60


Разделка экранированных проводов по черт.61 аналогична черт.60, но концы экранирующих оплеток не заземляются;

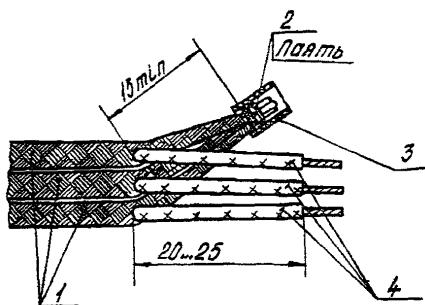

1 - оплетки экранирующие; 2 - бандаж проволочный:
3 - трубка изоляционная на кле; 4 - провода

Черт.61

Допускается выполнять соединения экранирующих оплеток по черт.62.

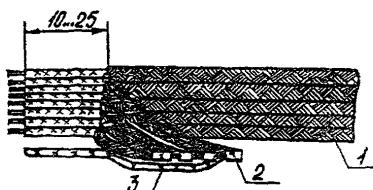


1 - экранирующие оплетки; 2 - трубка электрическая изоляционная; 3 - провод заземления

Черт.62

б) в наборных кабелях с экранированными проводами все экранирующие оплетки проводов должны быть спаяны между собой около соединителей согласно черт.63.

Разделку экранирующих оплеток в кабелях следует производить на расстоянии 15-20 мм от корпуса соединителя на длине не более 70 мм. В исключительных случаях, при большом количестве экранированных проводов, это расстояние может быть увеличено и должно быть оговорено конструктором в чертеже.


На расстоянии 8-12 мм от места выхода проводов из экранирующих оплеток производится спайка экранов;

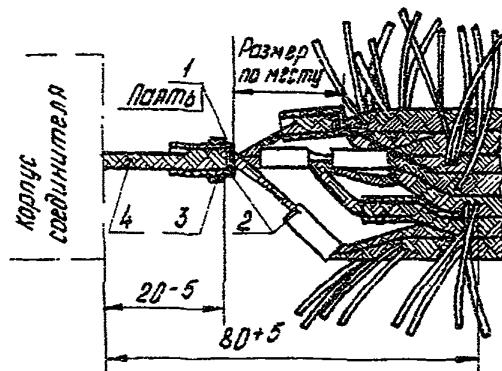

1 - бандаж проволочный; 2 - трубы изоляционные;
3 - бандаж нитяной; 4 - плетенка заземления или провод

Черт.63

в) заделку и припайку заземляющего провода к экранирующим оплеткам выполнять по черт.64;

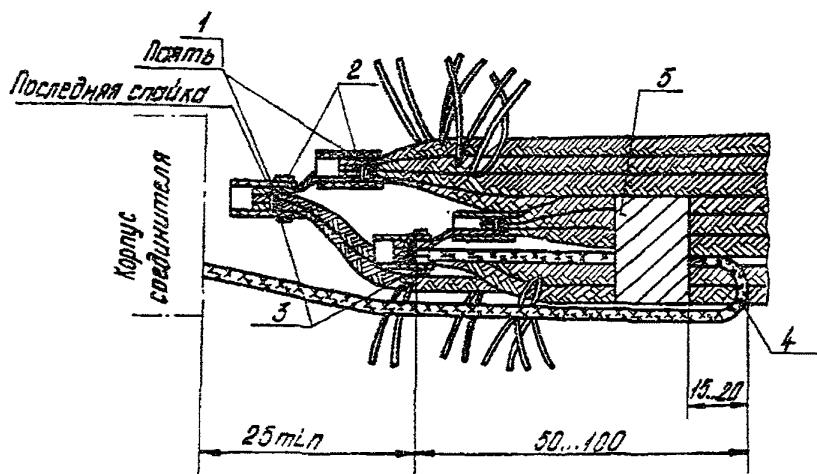


1 - бандаж проволочный; 2 - трубы изоляционные; 3 - бандаж нитяной; 4 - провод заземления; 5 - бандаж из ленты изолационной липкой

Черт.64

г) при наличии в кабеле экранированных проводов с тонкими (например, 2x4) и толстыми (например, 6x10) экранирующими оплетками разделку и спайку их следует производить в соответствии с черт.65.

Толстые оплетки расплетаются на две части, каждая из которых должна входить в разные пайки.

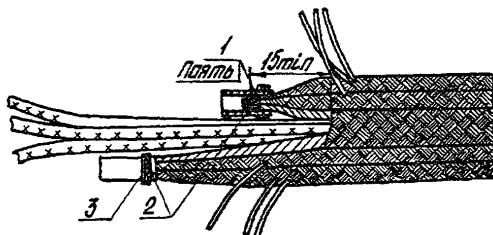

1 - бандаж проволочный; 2 - трубы изоляционные; 3 - бандаж нитяной


Черт.65

Примечания к черт.63,64,65: 1. На места спайки экранов должны быть надеты изоляционные трубы длиной 10-12 мм.


2. На трубку, надетую на последний спай экранов, над местом спайки, накладывается нитяной бандаж (например, из хлопчатобумажных ниток № 10) шириной 4-5 мм или трубка ставится на клей.

3. Вытянутые из экранирующих оплеток концы проводов разделяются под пайку как обычные провода;

д) экранирующие оплетки у переходных контактов (лепестков) спаять в соответствии с черт.66. Необходимость спайки экранов у переходных контактов указывается в принципиальной электрической схеме кабеля;

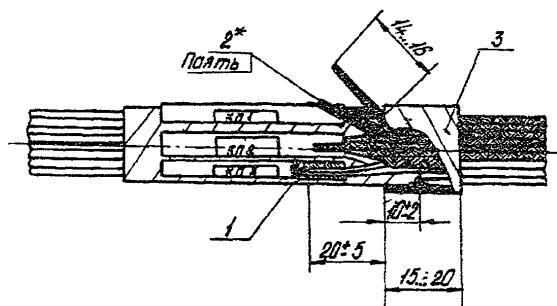

* Соединение экранирующих оплеток производится аналогично способу, приведенному на черт.86 данного стандарта.

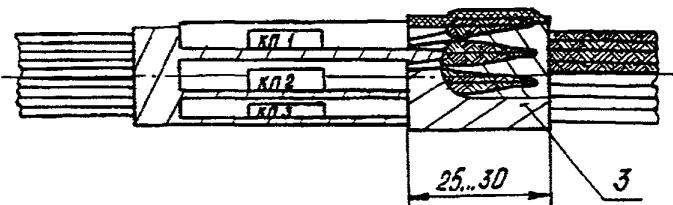


1 - лепесток; 2 - оплетки экранирующие; 3 - бандаж из ленты изоляционной липкой

Черт.66

е) разделку экранированных проводов около переходных контактов без спайки экранов производить по черт.67.

Концы экранирующих оплеток следует заделывать согласно черт.56.

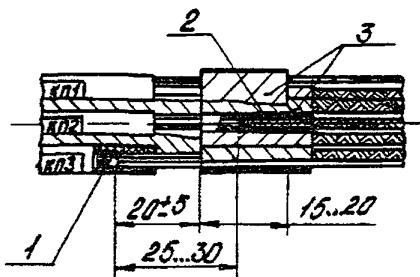

1 - лепесток; 2 - оплетка экранирующая; 3 - бандаж из ленты изоляционной липкой

Черт.67

5.1.8. В отдельных случаях разделку и спайку экранирующих оплеток жил кабелей с фторопластовой изоляцией (например, типа КМТФЛЭ) при монтаже соединителей типа РС, 2РМ и СИР допускается производить (с применением специальных корпусов) на шайбу согласно черт.68 в последовательности:

а) освободить конец кабеля от наружной оплетки на длину, необходимую для монтажа кабеля в соединителе;

б) освободить концы жил кабеля от экранирующих оплеток, для чего развести пряди оплеток и в образовавшиеся отверстия вытянуть жилы. Длина освобожденных от оплеток жил, если это не оговорено в чертеже, должна быть для соединителей типа РС и 2РМ не более 40 мм, а для типа СИР - не более 60 мм.


Место выхода жил из экранирующих оплеток должно находиться внутри соединителя;

- в) сдвинуть наружную оплетку кабеля и освобожденные от экранирующих оплеток жилы обмотать изоляционной лентой (например, лентой ПВХ), ленту закрепить нитяным бандажом шириной 5-8 мм;
- г) распаять экранирующие оплетки на шайбу;
- д) надвинуть наружную оплетку до места разделки экранирующих оплеток жил. Поверх оплетки кабель обмотать изоляционной лентой (например, лентой ПВХ) и закрепить нитяным бандажом шириной 5-10 мм;
- е) шайбу с распаянными на ней экранирующими оплетками соединить с контактом соединителя по электрической схеме.

Во всех соединителях, кроме соединителей типа РС и случаев, оговоренных в чертеже, вывод от шайбы выполнять холостой плетенкой, снятой с одной из жил разделяемого кабеля, и изолировать изоляционной трубкой, которая подбирается по диаметру плетенки.

Вывод с шайбы должен быть уложен внутри соединителя без натяга.

Допускается касание шайбой корпуса соединителя, кроме случаев, оговоренных в чертеже.

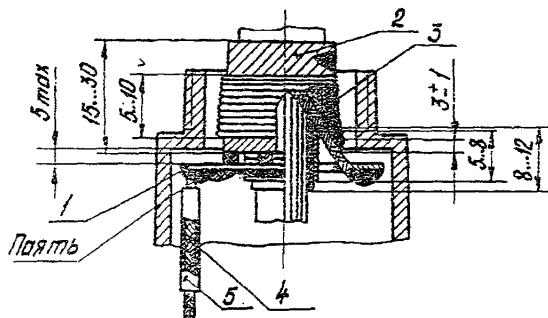


I - шайба; 2 - лента изоляционная; 3 - бандаж нитяной; 4 - пленка заземления; 5 - трубка изоляционная

Черт.68

5.1.9. Баземление экранирующих оплеток монтажных проводов кабелей может производиться либо на земляной контакт соединителя, либо на его корпус. Способ заземления указывается в чертеже.

Пример заземления экранирующих плетенок на корпус соединителя приведен на черт.69.

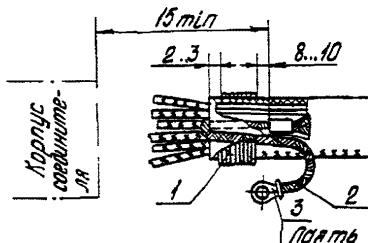


1 - бандаж нитяной; 2 - плетенка заземления; 3 - кабельный наконечник

Черт.69

5.2. Заделка наружных экранов кабелей

5.2.1. Для электрического соединения наружной экранирующей оплетки промышленного (наборного) кабеля с корпусом соединителей типа А, СИР и других, имеющих контакт с соседними деталями, заделку оплетки необходимо производить одним из приведенных способов;


а) экранирующую оплетку натянуть на штуцер и обжать хомутом по черт.70;

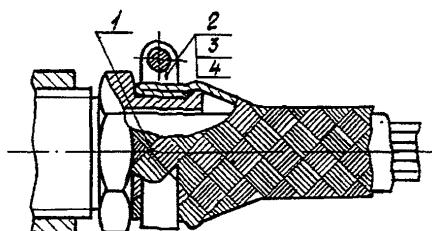

1 - оплетка экранирующая; 2 - хомутик КС6.462.000; 3 - винт;
4 - шайба пружинная


Черт.70

б) экранирующую оплетку зажать между двумя шайбами, пропаять, завести внутрь корпуса соединителя и заделать согласно черт.71.

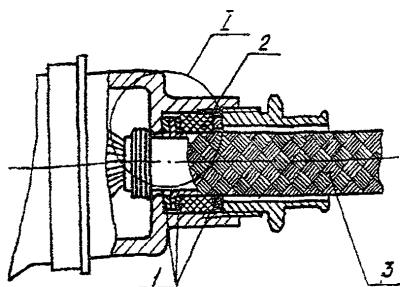

Место контакта шайб и корпуса покрыть смазкой
0ББ-122-7
7438-101-588-15
гдеи 18149-72

Оплетку экранирующую обжать между шайбами и паять

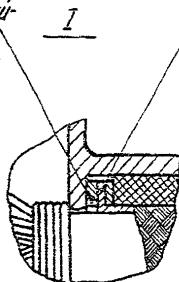


1 - шайбы металлические; 2 - втулка резиновая; 3 - оплётка экранирующая

Черт.71

5.2.2. При монтаже соединителей ИР, СИР, Р, 2РТ, 2РМ, 2РМД заделку мягких экранов наборных кабелей необходимо производить одним из способов, приведенных на черт.72-74:

а) с обжимной шайбой

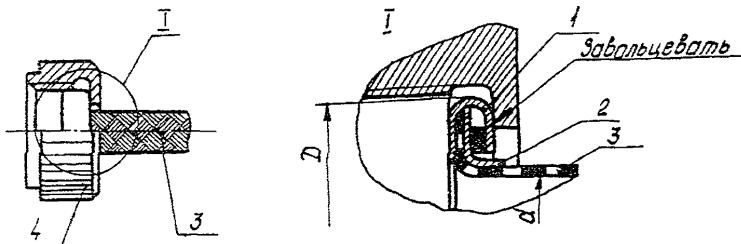


1 - шайба обжимная; 2 - втулка металлическая;
3 - плетенка ПМЛ; 4 - гайка соединителя

Черт.72

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.1;

б) с цилиндрическим наконечником

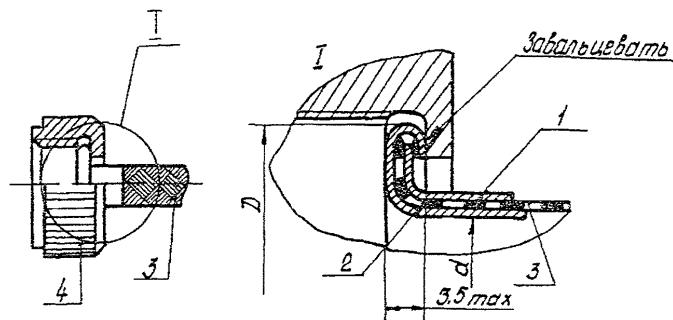


1 - оправа; 2 - оправа; 3 - плетенка ПМЛ;
4 - гайка соединителя

Черт.73

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.2;

в) с коническим наконечником

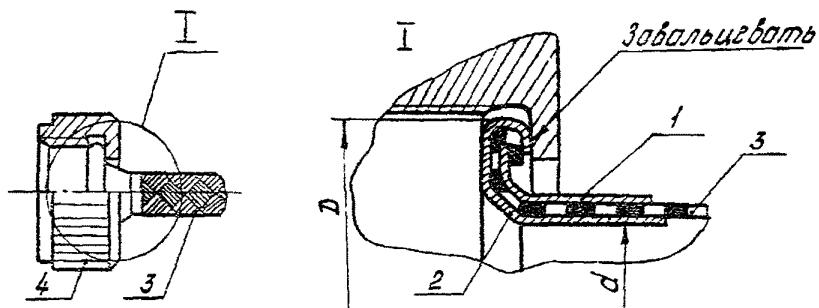

1 - оправа; 2 - оправа; 3 - плетенка ПМЛ;
4 - гайка соединителя


Черт.74

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.3.

5.2.3. При монтаже кабелей в соединители с сальниковой заделкой (типа СИР, А и др.) наружная экранирующая оплётка, предохраняющая кабель от механических повреждений, должна задельваться на штуцер соединителя по черт.75 (промышленные кабели) или по черт.76 (наборные кабели).

Между оплёткой и штуцером прокладывается изоляционный теплостойкий материал (например, стеклолакоткань ЛСКЛ-155), поверх плетенки накладывается проволочный бандаж (например, из проволоки МИ ϕ 0,5-0,8 мм), который затем пропаивается.


Допускается спайка бандажа в трех местах, под углом 120° по периметру, при этом должны быть скрыты все его витки, ширина шва - не менее 3 мм.

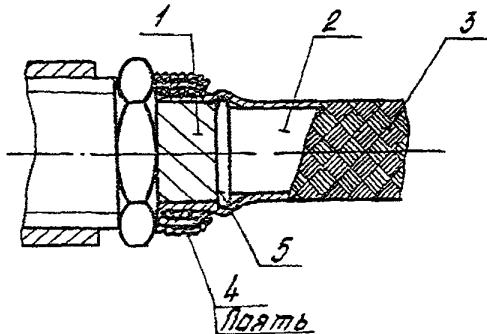

1 - прокладка изоляционная; 2 - кабель промышленный;
3 - оплётка экранирующая; 4 - бандаж проволочный; 5 - штуцер


Черт.75

5.2.4. Для кабелей небольшого диаметра при значительной разнице между диаметрами кабеля и штуцера допускается заделка внешней экранирующей оплетки внутри соединителя типа СИР и т.п. по черт. 77, при этом экранирующую оплетку следует задельывать по методике черт. 58 с заменой лакоткани другим изоляционным материалом (например, лентой ПВХ).

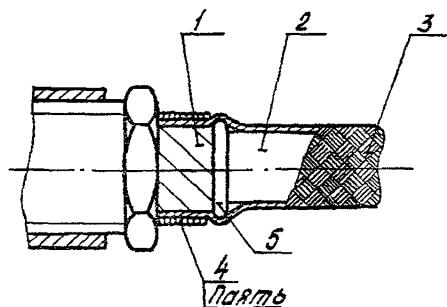

1 - прокладка изоляционная; 2 - кабель наборный; 3 - оплетка экранирующая; 4 - бандаж проволочный; 5 - штуцер

Черт. 76

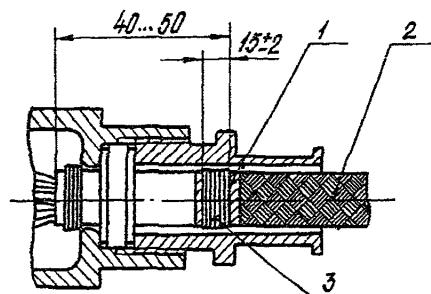


1 - лента изоляционная 15-20 мм; 2 - оплетка экранирующая;
3 - бандаж нитяной

Черт. 77

5.2.5. Для промышленных кабелей типа КУПРТ-Л и аналогичных им по конструкции заделку внешней экранирующей оплетки в соединители типа СИР и т.п. производить под штуцер, который должен иметь скобу (хомут) для дополнительного крепления (черт. 78).

Экранирующую оплетку задельывать по методике черт. 58.

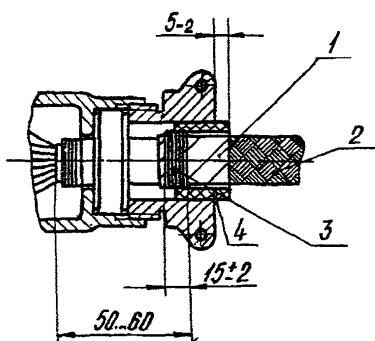


1 - лента изоляционная шириной 15-20 мм; 2 - оплетка экранирующая;
3 - бандаж нитяной; 4 - прокладка из резины ИРН-1265

Черт.78

5.2.6. При применении наружной экранирующей оплетки, предназначенной для предохранения кабеля от механических повреждений и биологических вредителей, разделку ее в соединители типа 2РМ, 2РМД следует производить внутри соединителя в соответствии с черт.79.

Оплетку заделывать по методике черт.58 с заменой лакоткани другим изоляционным материалом (например, лентой ПВХ).

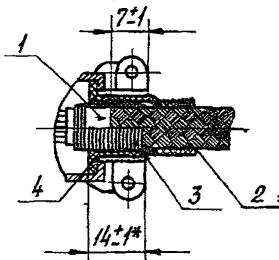

1 - лента изоляционная; 2 - оплетка экранирующая;
3 - бандаж нитяной; 4 - втулка резиновая


Черт.79

* Размер постоянный для всех типоразмеров соединителей 2РМ и 2РМД.

5.2.7. При применении наружной экранирующей оплетки, предназначеннной для предохранения кабеля от механических повреждений и биологических вредителей, заделку ее на соединителях типа РС с бескорпусной заливкой необходимо производить в соответствии с черт.80.

Оплетку задельывать по методике черт.58.

5.2.8. При механической защите кабеля экранирующая пленка должна быть заземлена с одной стороны одним из способов, приведенных в подразделе 5.1.

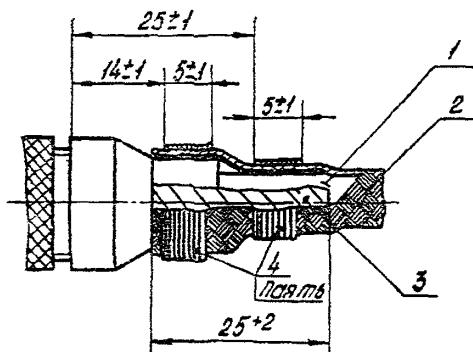

1 - трубка изоляционная; 2 - оплетка экранирующая; 3 - стеклолакоткань; 4 - бандаж проволочный ϕ 0,8

Черт.80

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

6.1. Общие требования

6.1.1. При производстве электрического монтажа соединителей применяются как экранированные, так и неэкранированные провода наборных и промышленных кабелей.

Применение различных марок проводов и кабелей обуславливается условиями эксплуатации кабельных изделий и типами соединителей.

Заделка коаксиальных кабелей в обычные соединители с "плавающими" контактами, как правило, не допускается. Как исключение возможна заделка такого кабеля с дополнительным креплением внутренней изоляции к контактам соединителя с помощью специальных наконечников или заливка монтажа соединителя, при этом токопроводящая жила коаксиального кабеля должна быть многопроволочной.

6.1.2. Сечения проводов, подсоединяемых к контактам соединителей, не должны превышать сечений, указанных предприятием-изготовителем соединителей.


Диаметр жилы провода должен быть меньше отверстия в хвостовой части контакта.

В случае необходимости припайки в одно отверстие контакта нескольких проводов жилы всех проводов должны быть скручены вместе и обожжены, причем их суммарный диаметр должен быть меньше соответствующего отверстия контакта, а суммарное сечение не должно превышать сечений, указанных в технических условиях на соответствующие типы соединителей.

6.1.3. При монтаже соединителей не допускается применение проводов, у которых наружный диаметр по изоляции (вместе с надеваемой на провод изоляционной трубкой) больше, чем расстояние между двумя соседними контактами в соединителе.

6.1.4. Запрещается производить монтаж соединителей, имеющих "плавающие" контакты, жесткими одножильными проводами.

Перемычки между контактами соединителей следует выполнять многожильными монтажными проводами разных сечений, не превышающих $0,75 \text{ mm}^2$. Перемычки делаются в виде петли такого размера, чтобы можно было надеть изоляционные трубы на контакты соединителя. Пример выполнения перемычки между "плавающими" контактами соединителя гибким монтажным проводом приведен на черт.8I.

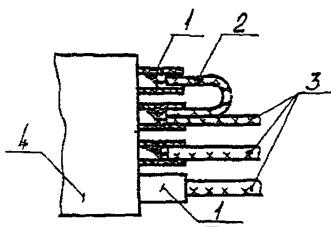

1 - трубка изоляционная; 2 - перемычка; 3 - провода;
4 - корпус соединителя

Черт.8I

6.1.5. Пайку проводов к хвостовикам контактов соединителей рекомендуется производить в специальных приспособлениях или специальных пультах, при этом кабель по возможности крепить в приспособлении типа "штатив" вертикально.

6.1.6. Пайку проводов рекомендуется производить по рядам, начиная с наиболее удаленного ряда от монтажника, в направлении слева направо.

При монтаже соединители рекомендуется устанавливать так, чтобы срезы на хвостовиках контактов или боковые отверстия были обращены в сторону монтажника.

6.1.7. Перед пайкой концы проводов наборного кабеля рекомендуется продеть в специальный шаблон (имитатор контактного поля) для предупреж-

дения перекрещивания проводов внутри соединителя.

При монтаже допускается перекрещивание отдельных проводов (жил) кабеля.

6.1.8. Пайка проводов в контакты круглой формы соединителей типа ШР, СШР, 2РМ и др., имеющих аналогичную форму контактов, производится без механического закрепления, при этом должно быть обеспечено жесткое крепление кабеля к корпусу соединителя при помощи сальников или скоб.

Прочность соединения обеспечивается за счет большой поверхности спая между проводом (жилой) и контактом штыря или гнезда соединителя.

При применении проводов типа МПС допускается наличие прядей стекловолокна, не мешающих визуальному осмотру пайки.

6.1.9. Для защиты от замыкания рядом расположенные хвостовики контактов должны быть защищены изоляционными трубками. Трубы должны одновременно защищать места оголения проводов (жилы) кабеля у хвостовиков контактов.

Размеры трубок выбираются в зависимости от диаметров хвостовиков контактов и проводов с обеспечением их плотной посадки.

Размеры трубок указываются в чертежах.

Длина трубок должна перекрывать изоляцию провода на длину не менее 3 мм, а в малогабаритных соединителях – не менее 2 мм.

Материал изоляционных трубок зависит от теплостойкости исполнения электрического монтажа и выбирается разработчиком.

При заливке электрического монтажа соединителей герметиком изоляционные трубы на хвостовики контактов не ставятся. Необходимость установки изоляционных трубок в заливаемых соединителях должна оговариваться в чертежах.

Примечания: 1. Допускается производить подбор трубок с заменой указанных в чертеже диаметров на ближайший больший или меньший размер, обеспечивающий их плотную посадку.

2. Допускается при плотном расположении контактов надевать изоляционные трубы не на все контакты при условии обеспечения изоляции между соседними контактами.

3. В технически обоснованных случаях разрешается изменять длину изоляционных трубок, при этом качество электрического монтажа не должно снижаться.

6.1.10. Провода к контактам соединителей должны подходить свободно, без натяжения, должны быть хорошо отрихтованы, при этом запаса на перепайку оставлять не следует.

6.1.11. При заделке в соединители экранированных проводов недопустимо, чтобы экранирующая оплётка этих проводов входила в изоляционные трубы, надеваемые на контакты соединителей.

6.1.12. На участке пайка-бандаж необходимо делать изгиб проводов, исключающий натяг проводов в смонтированном соединителе и обеспечивающий свободное перемещение контактов, т.е. "плавание" контактов в посадочных отверстиях изоляторов.

6.1.13. Длину каждого провода (жилы) кабеля, подходящего к внутренним контактам соединителя, рекомендуется определять по месту.

6.1.14. В таблицах к чертежам данного раздела указана развернутая длина разведенного кабеля L в прямых соединителях для наружного ряда проводов, а в угловых соединителях – для внутреннего ряда проводов. Длина проводов, подходящих к контактам прямых соединителей, расположенным ближе к центру соединителя, должна быть пропорционально уменьшена, а для угловых соединителей, ближе к наружному ряду, должна быть пропорционально увеличена.

6.2. Электромонтаж соединителей типов ШР, СШР, Р, ЗРТ

6.2.1. В соединители типов ШР, СШР и аналогичных им могут заделываться наборные кабели из незакранированных и экранированных проводов, а также кабели промышленного изготовления согласно черт.83-88.

6.2.2. При разделке кабеля под пайку в контакты соединителей с него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для его дальнейшей обработки. На внешнюю оболочку кабеля накладывается нитяной бандаж.

Бандаж уплотнения в случае применения кабеля большого диаметра может упираться в корпус сальника.

6.2.3. Запайку проводов в контакты соединителей производить в соответствии с черт.89-91.

Концы проводов (жил) кабеля зачищаются на длину 10-11 мм, а затем облуживаются. На каждый провод (жилу) кабеля перед началом пайки надевают изоляционные трубки. После контроля качества паяк трубки сдвигают на контакты до упора.

6.2.4. Подпайку проводов сечением 0,2 $мм^2$ и менее к контактам соединителей типа СШР и аналогичных им следует производить с помощью специальных лепестковых наконечников, ~~внекрасных по ГОСТ 22062.0-76~~ (черт.92) ~~ГОСТ 22062.14-76~~ (черт.92).


6.2.5. При необходимости обеспечения пылевлагозащиты соединителей следует применять заливку их специальными герметиками.

6.2.6. По окончании монтажа соединителей типа СШР и аналогичных им гайку патрубка соединителя ставить на клей ВФ-4, для этого отвернуть гайку на две нитки, нанести клей на резьбовую поверхность, гайку довернуть до упора.

6.2.7. При необходимости заделки и спайки экранированных проводов и кабелей типа КЭРШ внутри соединителя монтаж производится в специальном корпусе с внутренней длиной не менее 60 мм в соответствии с черт.86.

6.2.8. При разделке промышленных кабелей типа КУЛШПР и др. в соединителе типа СИР свободные жилы откусываются и на их концы, находящиеся внутри соединителя, надеваются изоляционные трубы, которые ставятся на клей (например, клей ХВК-2а) в соответствии с черт.82.


При использовании жил кабеля как запасных концы свободных жил следует оставлять длиной, достаточной для их дальнейшего использования в качестве рабочих жил. Концы жил загибаются, на них надеваются изоляционные трубы и крепятся kleem или нитяным бандажом (например, из нитей капроновых отваренных ИОК).

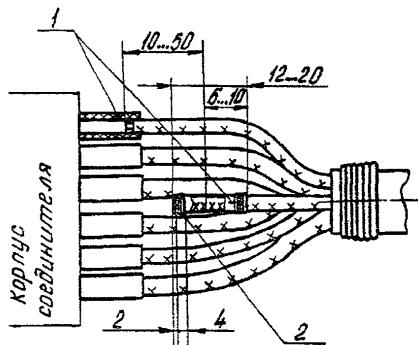

1 - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной

Черт.82


Заделка наборных кабелей в соединители типов ИР, СИР, Р, 2РТ с сальниковым уплотнением

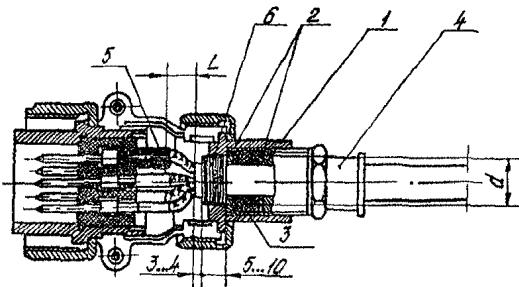

1 - корпус сальника; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая;
4 - штуцер; 5 - трубы изоляционные; 6 - бандаж нитяной

ММ

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Прямой соединитель		Угловой соединитель
	Развернутая длина разделанного кабеля <i>L</i>		
	наружного ряда	внутреннего ряда	
20	I2-20	I2-20	
28			
32			
36	20-25	20-25	
48			
55			
60	25-35	25-35	

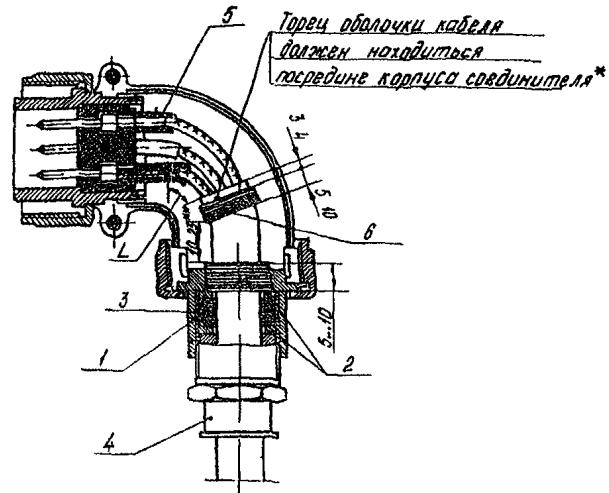


Примечания: 1. При применении наборных кабелей с наружной экранирующей оплеткой последняя заделывается в зависимости от назначения одним из способов, приведенных в разделе 5.

2. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 4.

* Торец промышленных кабелей больших диаметров допускается до середины не доводить.


** В зависимости от диаметра корпуса соединителя.

Заделка наборных кабелей в соединители типов ШР, Р, 2РТ с кабельными прижимами

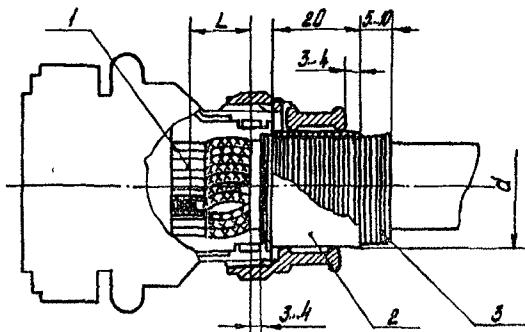

1 - трубки изоляционные; 2 - прокладка резиновая;
3 - бандаж нитяной


ММ		Прямой соединитель	Угловой соединитель
Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Диаметр проходного отверстия. <i>d</i>	Развернутая длина разделанного кабеля <i>L</i>	
		наружного ряда	внутреннего ряда
20	14	I2-20	I2-20
28	21		
32	23	20-25	20-25
36	32		
48	32		
55	40		
60	48	25-35	25-35

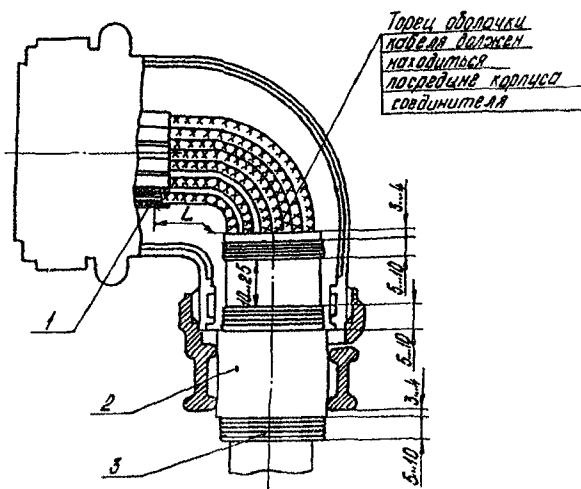

Примечания: 1. Данную заделку рекомендуется применять в случае незначительной разницы между диаметром входного отверстия соединителя и диаметром кабеля.

2. Заделка кабелей в проходные соединители производится аналогично.

Экранированная заделка наборных кабелей в прямые
(угловые) соединители типов ШР, СШР, Р, 2РТ
с фиксатором

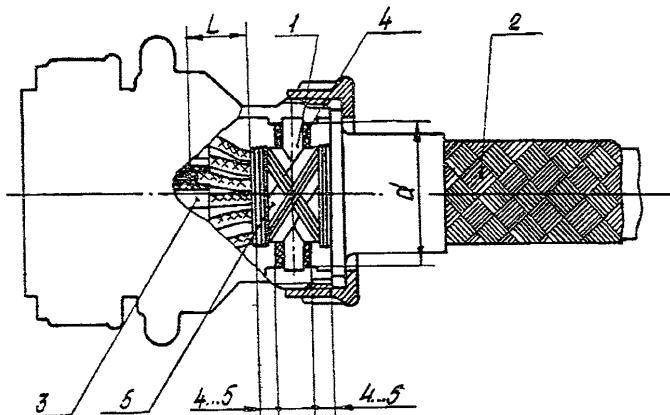

1 - фиксатор; 2 - экран; 3 - трубки изоляционные;
4 - трубка изоляционная; 5 - лента изоляционная

ММ

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Прямой соединитель	Угловой соединитель
	Развернутая длина разделанного кабеля <i>L</i>	
	наружного ряда	внутреннего ряда
20;28	7-12	25-30
32;36;48	12-20	30-40
55;60	20-30	40-50

Примечания: 1. Экранированная заделка наборных кабелей с применением фиксаторов допускается при сечении проводов не менее 0,35 мм².

2. Обозначение чертежей фиксаторов даны в приложении 4, табл.5.
3. Заделка экранов приведена на черт.72-74.

Заделка экранированных проводов наборных кабелей и кабелей промышленного изготовления типа КЭРШ в соединители типа СИР со специальными корпусами


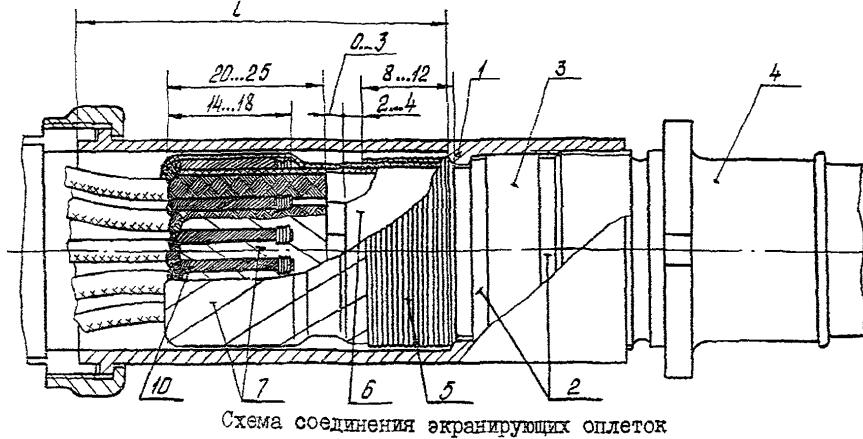


Схема соединения экранирующих оплеток

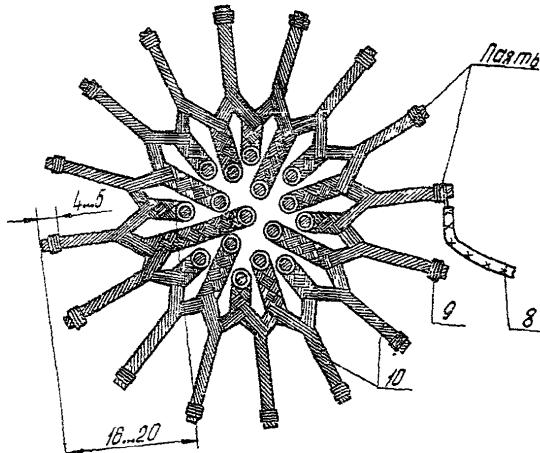


1 - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - бандаж нитяной; 6 - кабель; 7 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 8 - провод заземления; 9 - бандаж проволочный; 10^ж - оплетки экранирующие

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.6.

* Экранирующие оплетки рас克莱сти, разделить на две части и каждую половину скрутить с соседней в 2-3 позиз., наложить проволочный бандаж и опасть.

Заделка кабелей промышленного изготовления типа КУШПР в соединители типа СМР с удлиненными корпусами

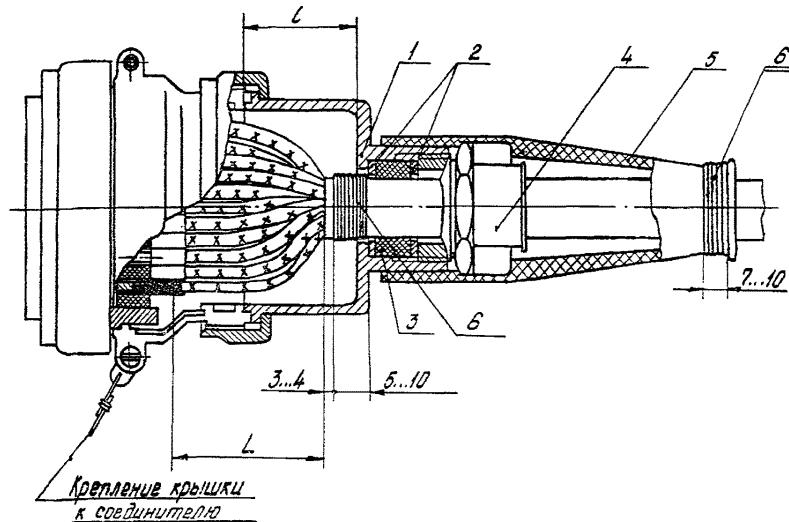


I - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер;
5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя	Внутренняя длина корпуса l	Количество контактов	Развернутая длина разделанного кабеля наружного ряда α
36;48	30	15;20;26	43-48
55;60	30	30;45;50	48-53
60	55	50	60-65

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4,
табл.7.

Заделка кабелей промышленного изготовления типа КУЛПР и наборных кабелей в приборные соединители типа СИРГ

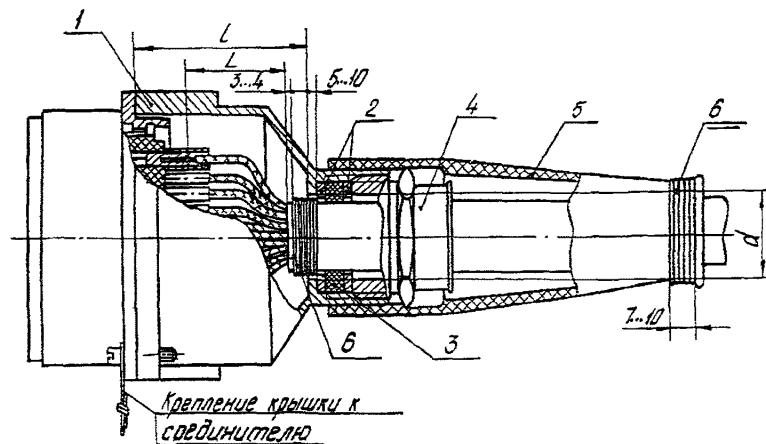


I - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер;
5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя D	Внутренняя длина корпуса L	Количество контактов	Развернутая длина разделанного кабеля наружного ряда L
20	38	2; 3	10-15
28		4; 7	
32		10	
36		15	
48	44	20; 26	25-30
55		30	35-40
60	59	45; 50	55-60
	89; 85	50	65-75

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4: для наборных кабелей - табл. 8, для промышленных кабелей - табл. 9.


Запайка проводов в контакты соединителей типа СМР, СМРГ

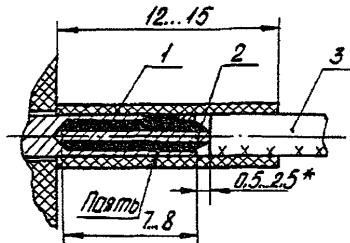

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт.89

Запайка проводов в контакты соединителей типа МР, МРГ, 2РТ

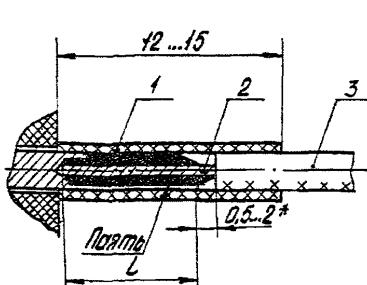

Тип соединителя	Диаметр контактов	l
МР	1,5	7-8
	2,5	9-10
	3,0	11-12
Р	1,5	8-9


1 - трубка изоляционная;

2 - жила; 3 - провод

Черт.90

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 3 мм.


Запайка проводов в контакты соединителей типа Р

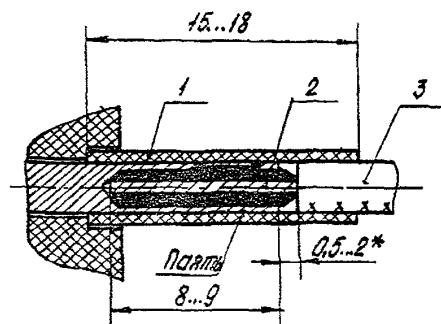

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт.91

Запайка проводов в контакты соединителей типа СИР, СИРГ с помощью лепестковых наконечников

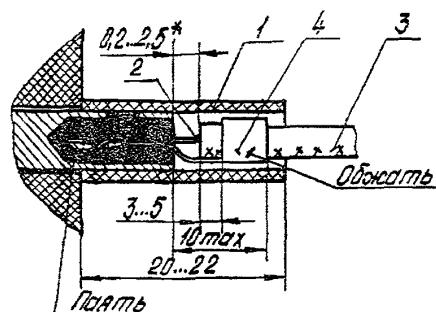

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод; 4 - наконечник

Черт.92

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 3 мм.

6.3. Электромонтаж штепсельных соединителей типа 2РМ и 2РМД

6.3.1. В соединители типа 2РМ и 2РМД могут задельваться наборные кабели из неэкранированных и экранированных проводов согласно черт.94-99, а также кабели промышленного изготовления согласно черт.100-101.

Заделка кабелей в соединители типа РМГК производится аналогично.

6.3.2. При подготовке наборного кабеля к пайке его внешняя оболочка временно сдвигается на длину, достаточную для удобства проведения монтажа, но не более чем на 20 мм.

Допускается разрезание внешней оболочки кабеля на длину 15 мм. Длина проводов для разделки должна составлять 50 мм. На внешнюю оболочку кабеля накладывается нитяной бандаж.

6.3.3. При монтаже кабеля в соединитель с целью уплотнения на его внешнюю оболочку перед пайкой надеваются резиновые втулки. Их количество подбирается в зависимости от диаметра кабеля. Диаметр кабеля должен быть на 0,5-1 мм меньше отверстия в резиновой втулке.

При заделке кабеля с одной резиновой втулкой под прижимы необходимо подкладывать резиновые прокладки толщиной 1 мм марки ИРП-1265.

При диаметре кабеля, разном входному отверстию в патрубке соединителя, резиновые втулки и металлические шайбы не надеваются.

При заделке кабеля без втулок резиновые прокладки берутся толщиной 2 мм, кроме оговоренных на черт.95. Остальные размеры резиновых прокладок (ширина, длина) определяются по месту.

Допускается в качестве уплотнения применять подмотку изоляционными лентами.

6.3.4. Концы проводов (жил) кабеля зачищают на длину 10-11 мм, а затем оближивают. На каждый провод (жилу) кабеля перед началом пайки надевают изоляционные трубки. После контроля качества паяк трубы сдвигают на контакты до упора.

6.3.5. Запайку проводов в контакты соединителей производить в соответствии с черт.93. Продолжительность пайки в один контакт не должна быть более:


6-8 сек - для контактов диаметром 1-1,5 мм;

8-10 сек - для контактов диаметром 2-3 мм.

6.3.6. Заделка кабеля типа РК-50 и подобных в контакты соединителей с помощью специальных наконечников приведена на черт.101.

6.3.7. При наличии в негерметичных частях соединителей свободных контактов их необходимо запаять отрезками проводов той же марки, которыми ведется весь монтаж, длиной 60-80 мм. Свободные концы проводов замотать отжиганной электроизоляционной лентой и заделать в общий ~~жгут~~ кабель (при допустимости по температуре разрешается концы изолировать материалом, которым ведется весь монтаж кабеля).

Залайка проводов в контакты соединителей типа
2Р1 и 2РМ1

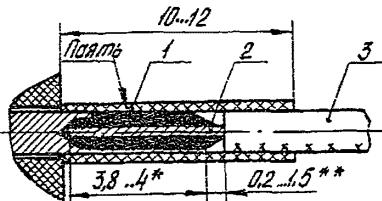

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт. 93

Данное требование не обязательно для соединителей, монтажное пространство которых заливается герметиком, а также для соединителей, работающих непродолжительное время при воздействии ~~вibrationи~~ ^{10-15 м/с} ~~разового действия~~ ^{при вибрации вибрации, способствующий технологии} 6.3.8. Перемычки между контактами следует выводить петлей в кабель за корпус соединителя на длину 100-150 мм.

Допускается монтаж перемычек делать внутри соединителя в случаях ненасыщенного монтажа.

6.3.9. После окончания монтажа внешняя оболочка кабеля сдвигается в первоначальное положение и на нее накладывается нитяной бандаж. При разрезании внешней оболочки кабеля место разреза обматывается изоляционной лентой (например, лентой ПВХ).

При обмотке кабелей стеклянной лентой последняя заводится под бандаж в соединителе, за исключением соединителей типа 2РМ14 и 2РМ18 (см. черт. 98, 96).


6.3.10. После заделки кабеля в соединитель при наличии зазоров между прижимами и ушками гайки после затяжки винтов зазоры заполнить шайбами по ГОСТ 10450-78.

По окончании монтажа соединителей гайку прижима соединителей ставить на краску на основе эпоксидной смолы, а гайку патрубка - на клей БФ-4 или К-55. Допускается гайку патрубка и гайку прижима контролировать проволокой.

* Для контактов диаметром 2 и 3 мм - 6-6,5 мм.

** Для проводов с полиэтиленовой изоляцией оголение до 2 мм.


Заделка наборных кабелей в соединители типов 2РМ и 2РМД с резиновыми втулками

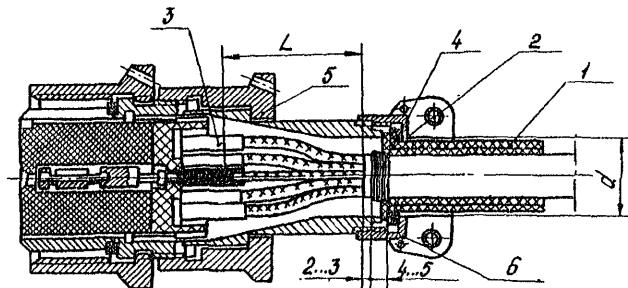

1 - втулки резиновые; 2 - шайба металлическая;
3 - трубы изоляционные; 4 - бандаж нитяной;
5 - гайка патрубка; 6 - гайка прижима

ММ

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Прямой соединитель	Угловой соединитель
	Развернутая длина разделанного кабеля <i>L</i>	
	наружного ряда	внутреннего ряда
14;18;22	10-13	10-13
24;27;30	17-22	17-22
33;36;39;		
42;45	22-27	22-27

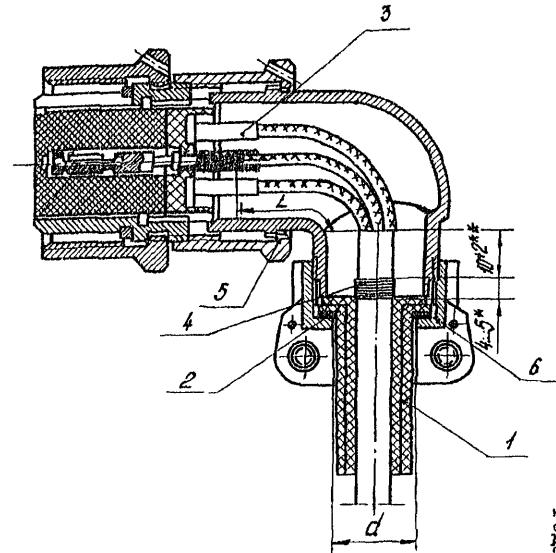

Примечания: 1. Заделка кабелей в соединители типа 2РМ14... (прямые) приведена на черт. 95.
2. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 10.

Черт. 94




* Для соединителей 2РМ14... - 9-10.

** Для соединителей 2РМ14... - 14-16.

ОСТ 4 ТО 010.016
Редакция 1-71


Черт. 77

Заделка наборных кабелей в соединители типа 2РМ14...

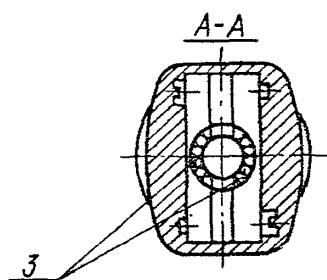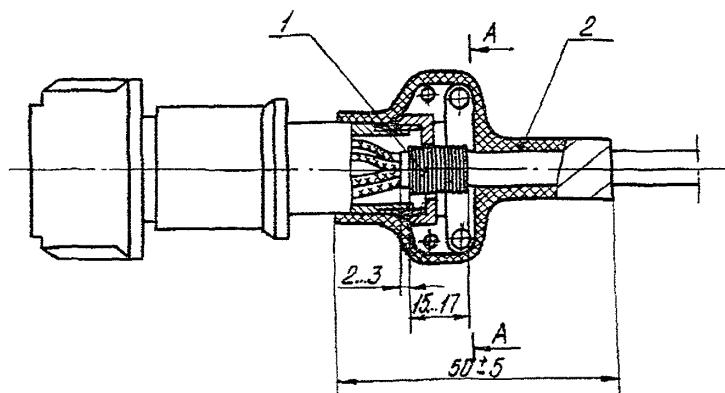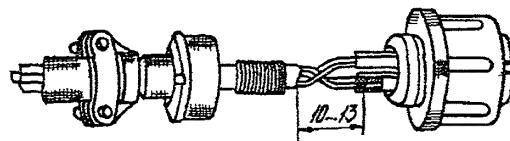

1 - нитяной бандаж; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
3 - прокладки резиновые толщиной 1 мм

Заделка стеклянной ленты на кабелях с соединителями
типа 2РМ14... и 2РМ18...

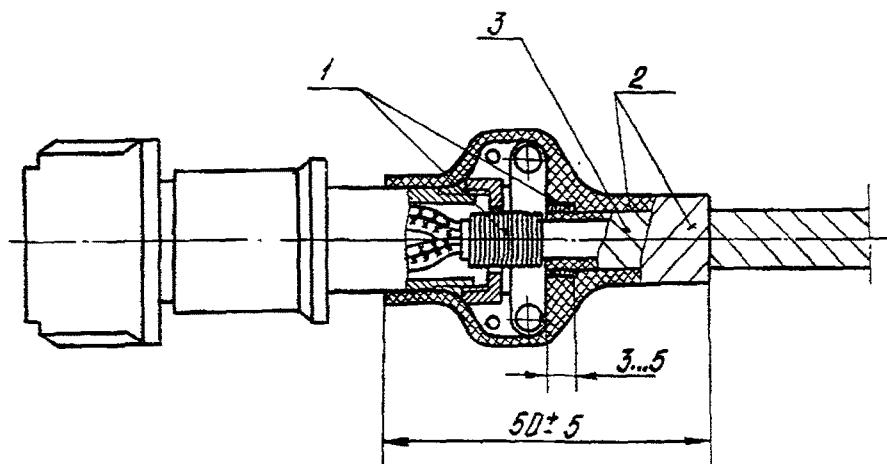


1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента ПВХ);
3 - лента стеклянная

Примечание. Заделка стеклянной ленты в соединители 2РМ14КУН...
аналогичная.

Черт.96

Экранированная заделка наборных кабелей в соединители

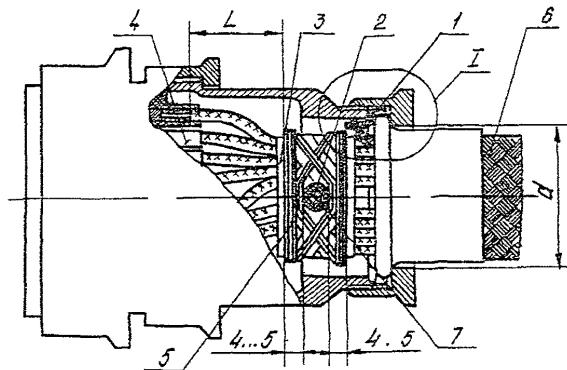


I - шайба металлическая; 2 - фиксатор; 3 - лента изоляционная;
 4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - экран;
 7 - трубка изоляционная

мм

Диаметр корпуса соединителя D	Развернутая длина разделанного кабеля наружного ряда L
24;27;30	7-10
33;36;39; 42;45	20-25

типов 2РМ и 2РМД (прямые) с фиксатором

I

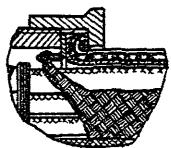

Примечания: I. Экранированная заделка наборных кабелей с применением фиксаторов допускается при сечении проводов не менее $0,35 \text{ мм}^2$.


Применение проводов меньших сечений разрешается по согласованию с представителем заказчика.

2. При отсутствии в кабеле экранированных проводов шайба (поз. I) не устанавливается.

3. Заделка экранов приведена на черт. 72-74.

4. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. II.

Экранированная заделка наборных кабелей в соединители

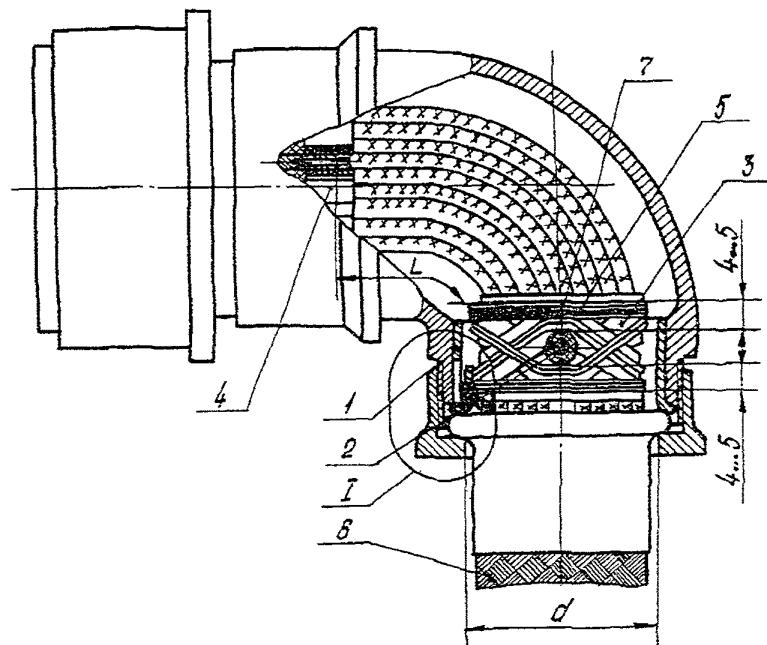

1 - втулка металлическая; 2 - фиксатор; 3 - лента изоляционная;
4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - экран; 7 - трубка изоляционная


ММ

Диаметр корпуса соединителя D	Развернутая длина разделанного кабеля внутреннего ряда L
24;27;30	30-35
33;36;39; 42;45	35-40

Черт.98

типов 2 РМ и 2 РМД (угловые с фиксатором)

I

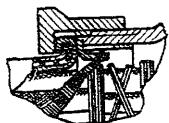

Примечания: I. Экранированная заделка наборных кабелей с применением фиксаторов допускается при сечении проводов не менее $0,35 \text{ mm}^2$.


Применение проводов меньших сечений разрешается по согласованию с представителем заказчика.

2. Заделка экранов приведена на черт.72-74.

3. Детали монтажа даны в приложении 4, табл.12.

Заделка наборных кабелей в соединители 2PM14...,

а) Неэкранированная заделка

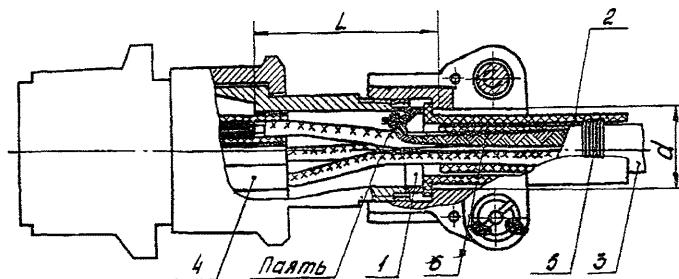

1 - шайба металлическая; 2 - втулка резиновая; 3 - трубка изоляционная;

ММ



Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Прямой соединитель		Угловой соединитель
	Развернутая длина разделанного кабеля <i>L</i>		
	наружного ряда	внутреннего ряда	
14			
18	10-13		10-13
22			

Черт.99

2PM18..., 2PM22... с неэкранированной гайкой

б) Экранированная заделка

Заделка наружного экрана

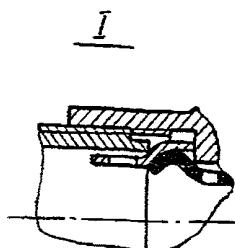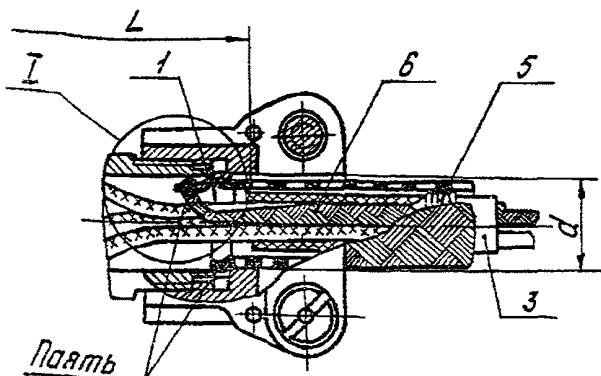


4 - трубка изоляционная; 5 - бандаж нитяной; 6 - плетенка или провод заземления

Примечания: 1. В неэкранированной заделке шайбу латунную (поз.1) ставить при наличии в кабеле экранированных проводов.

2. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. I3.

3. Заделку б) распределяется не заделку с экранированной гайкой

Заделка кабелей промышленного изготовления типа
КУМПР в соединители типа 2РМ, 2РМД

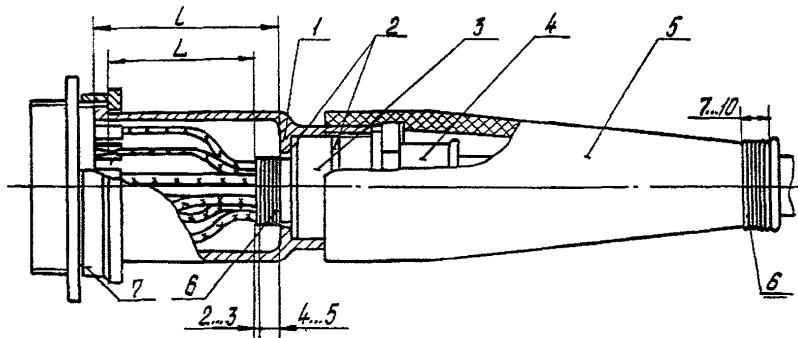

1 - корпус; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер;
5 - трубка резиновая; 6 - бандаж нитяной; 7 - гайка патрубка


Размеры в мм

Соединители		Количество контактов	Внутренняя длина корпуса l	Развернутая длина разделанного кабеля наружного ряда L
2РМ	2РМД			
Диаметр корпуса соединителя D				
24	27	19	35	25-30
30	33	32	40	30-35
39	42	45		
42	45	50	50	40-45

Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. I4.

Черт. I00


Заделка кабеля типа РК-50... в соединители
типа 2РМ, 2РМД

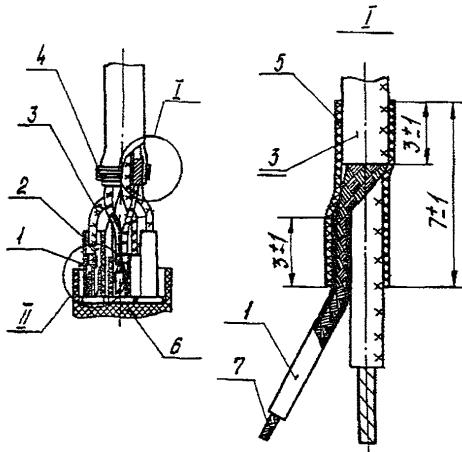

Примеры заделки кабеля типа РК-50... в соединители
с помощью лепестковых наконечников

Соединитель 2РМ

Соединитель 2РМД

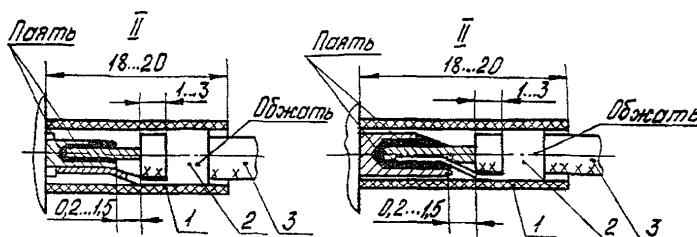

I - трубка изоляционная; 2 - наконечник; 3 - кабель; 4 - бандаж нитяной; 5 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 6 - изолятор соединителя; 7 - плетенка металлическая

6.4. Электромонтаж соединителей типа 9Р

6.4.1. В соединители типа 9Р могут задельваться наборные кабели и кабели промышленного изготовления в соответствии с черт. I02, I03.

6.4.2. При заделке кабеля под пайку в контакты соединителей с него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для дальнейшей его обработки. На внешнюю оболочку кабеля накладывают нитяной бандаж. После снятия изоляции кабеля концы жил (проводов) зачищают, скручивают, а затем облучивают.

6.4.3. Запайку проводов в контакты соединителей производить в соответствии с черт. I04.

6.4.4. Перед началом пайки на каждый провод (жилу) кабеля или группу проводов (жил), загибаемых в один контакт, надеваются изоляционные трубы. После контроля качества паяк трубы сдвигают на контакты, при этом должна быть обеспечена их плотная посадка.

6.4.5. Для исключения перемещения проводов и увеличения надежности крепления в местах уплотнения при монтаже соединителей следует производить заливку проводов компаундом (например, компаундом ЭЗК-6) в соответствии с черт. I05-I07.

Заливку необходимо выполнять после установки штуцера.

При заливке соединителей разрез трубы по периметру необходимо производить на уровне кожуха (корпуса) соединителя (см. черт. I02, I03, I05, I06, I07).


Разрез трубы вдоль оси кабеля производится на длину 15-20 мм с последующей обмоткой изоляционной лентой (например, лентой ПВХ).

Допускается затекание компаунда внутрь соединителя, не мешающее свободному перемещению контактов.


6.4.6. Место соединения корпуса соединителя с кожухом закернить (обжать) в 4-8 точках, разнорасположенных по окружности. Места кернения покрыть лаком (например, лаком АК-II3). Допускается повторное кернение кольца в новых точках.

Заделка кабельных кабелей в соединители типа 9Р

Прямые

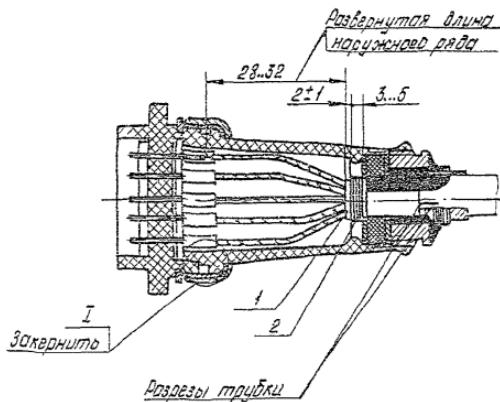


Угловые

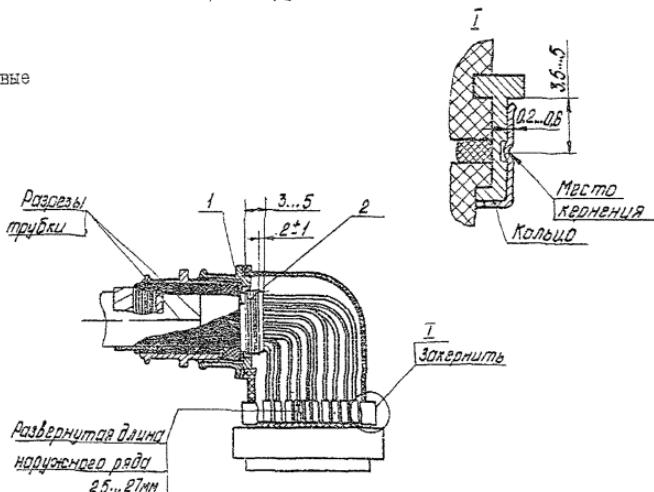

1 - лента изоляционная; 2 - бандаж нитяной

Черт.102


Заделка кабелей промышленного изготовления типа КУШПР
в соединители типа 9Р

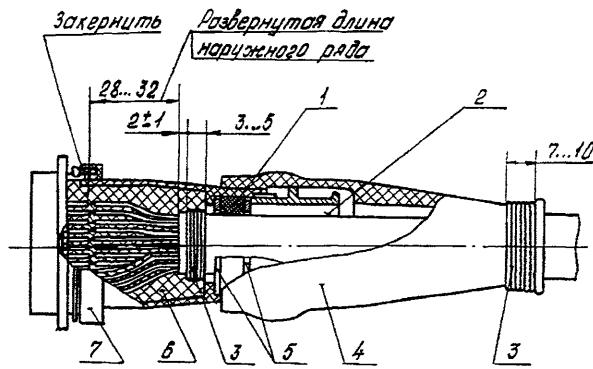

1 - втулка резиновая; 2 - штуцер; 3 - бандаж нитяной; 4 - трубка резиновая; 5 - шайбы металлические; 6 - герметик (например, герметик ВПГ-2Л); 7 - кольцо

Черт. I03

Запайка проводов в контакты соединителей типа 9Р

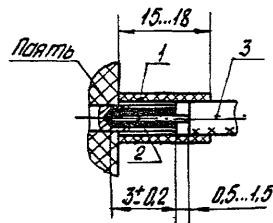


1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт. I04

Заливка проводов наборных кабелей в местах уплотнения соединителей типа 9Р


а) с двумя сальниками

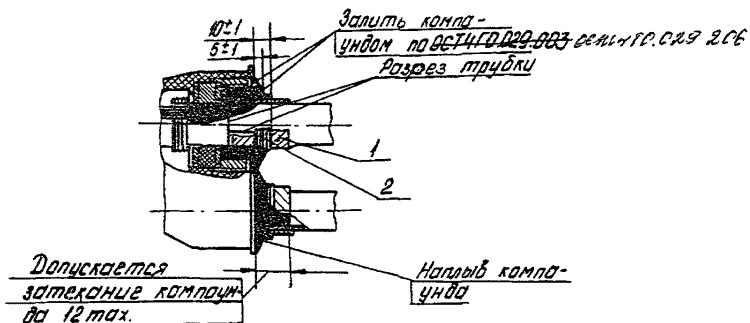

1 - лента изоляционная; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК)

Черт. I05


б) с одним сальником

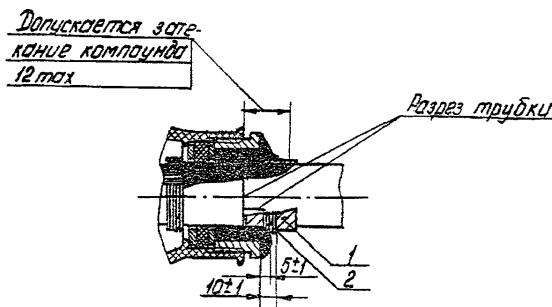

1 - лента изоляционная; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК)

Черт. I06

в) с одним сальником

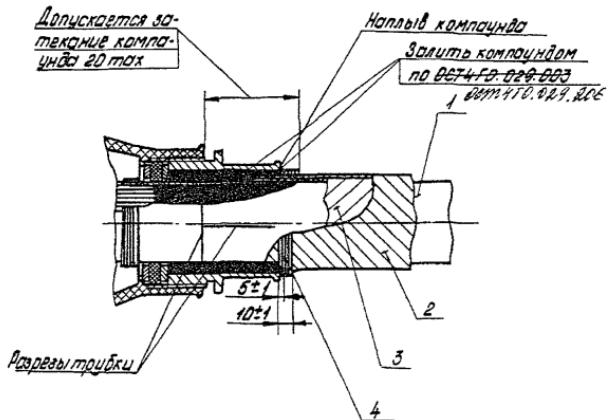

1 - трубка изоляционная; 2 - лента склеивающая; 3 - лента стеклянная; 4 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК)

Черт. И07

6.5. Электромонтаж штепсельных соединителей типов РС и МР

6.5.1. В соединители типов РС и МР могут заделываться наборные кабели из экранированных и неэкранированных проводов в соответствии с черт. I08, I09, III.

Заделка наборных кабелей с наружным экраном приведена на черт. IIС.

В соединители типа РС могут заделываться также кабели промышленного изготовления типа КИЛМ, КИЛМУ и т.п.

6.5.2. При подготовке кабеля к пайке его внешняя оболочка временно сдвигается на длину, достаточную для удобства проведения монтажа.

Длина проводов для разделки должна составлять 30 мм.

6.5.3. Концы проводов (жил) кабеля зачищают на длину 8-10 мм, а затем облучивают. На каждый провод (жилу) кабеля перед началом пайки надевают изоляционные трубки. После контроля паяк трубки сдвигаются на контакты до упора.

6.5.4. Продолжительность пайки в один контакт должна быть:

для соединителей типа РС - не более 6-8 сек;

для соединителей типа МР - - - 3-4 сек.

6.5.5. По окончании монтажа внешняя оболочка кабеля сдвигается в первоначальное положение и на нее накладывается нитяной бандаж.

6.5.6. При заделке экранированных проводов в соединители с кожухом спайку экранов производить по черт. 64 с размером распайки от корпуса соединителя от $60\text{--}5$ до 100^{+5} мм.

В соединители с бескорпусной заливкой спайку экранов производить по черт. 64 с размером распайки от заливочной массы от $15\text{--}5$ до 75^{+5} мм.

Перемычки между контактами следует выводить петлей в кабель за корпус соединителя на длину 100-150 мм. По окончании монтажа кожух и штуцер ставить на краску.

6.5.7. При монтаже соединителей типов РС, МР для исключения перемещения проводов и увеличения надежности крепления в местах уплотнения следует производить заливку проводов компаундом (например, компаундом ЗЗК-6). Заливку производить с ответной частью (черт. I08, I09).

6.5.8. При заливке соединителей разрез трубы по периметру следует производить на уровне кожуха (корпуса) соединителя.

Разрез трубы вдоль оси кабеля производится на длину 15-20 мм с последующей обмоткой изоляционной лентой (см. черт. I08, I09).


6.5.9. Допускается затекание компаунда внутрь соединителя, не мешающего свободному перемещению контактов.

6.5.10. В кабелях, имеющих субминиатюрные соединители типа РС, МР, для повышения надежности их работы (исключения сбыва проводов при

вибрации, влагозащиты монтажа), а также для снижения веса целесообразно применять бескорпусную заливку соединителей термореактивным компаундом (например, компаундом ЭЗК-6) или равноценным. Заливка производится с помощью шприца в специальную прессформу, состоящую из двух полуматриц (черт. III).

Заливку производить только с ответными частями. Габаритные размеры заливки должны соответствовать размерам, указанным в инструкциях по эксплуатации соединителей.

Заделка кабелей в соединители

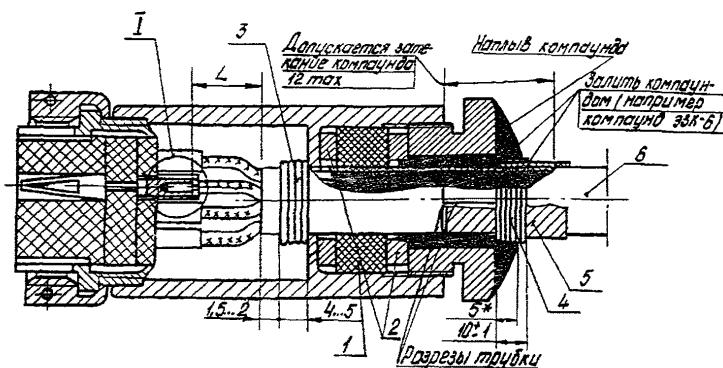


* Размер для справок


1 - втулка резиновая; 2 - шайбы металлические; 3 - бандаж нитяной;
4 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отверенных ЗК);
5 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 6 - трубка изоляционная

типа РС и МР

а) контакт соединителя РС

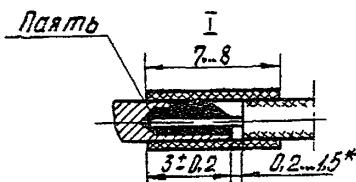

б) контакт соединителя МР

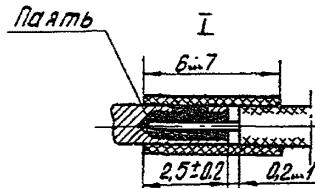


Соединители РС	Соединители МР	Развернутая длина L разделанного кабеля наружного ряда, мм
Количество контактов		
4	10	-
7	19	-
10	30	5-6
19	50	6-8
32	76	8-10
50	102	10-12

Примечания: 1. Заливку компаундом производить после установки штупцера.

2. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. I5.

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 2 мм.

Заливка проводов, обмотанных стеклянной лентой,
в местах уплотнения в соединителях типов РС и МР

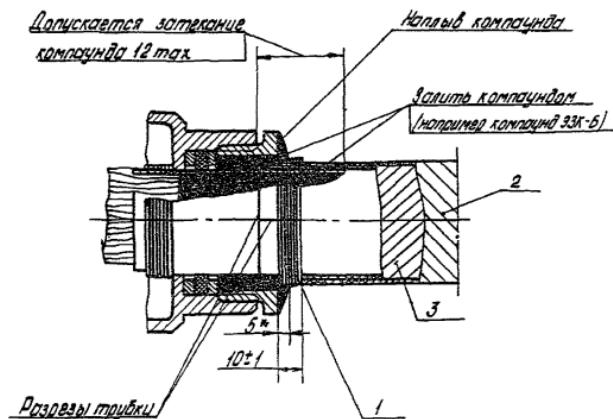


* Размер для справок

1 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК); 2 - лента изоляционная (например, лента склеивающая ЛТ);
3 - лента стеклянная

Черт. ИС9

Экранированная заделка наборных кабелей в соединители
типа РС и МР

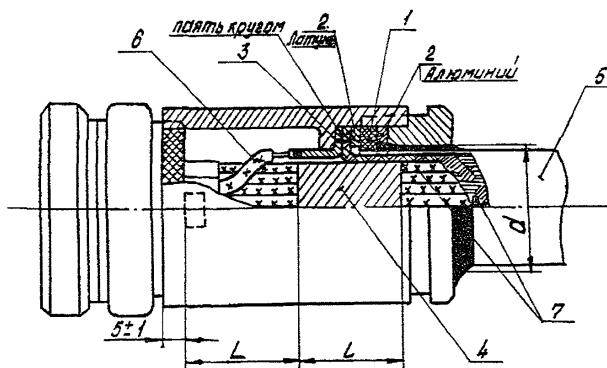

1 - втулка резиновая; 2 - шайбы металлические; 3 - шайба металлическая; 4 - лента изоляционная липкая; 5 - трубка изоляционная; 6 - провод заземления; 7 - оплётка экранирующая

Соединители РС	Соединители МР	Размеры, мм	
Количество контактов		<i>L</i>	<i>l</i>
4, 7, 10	10, 19, 30	14	10
19, 32	50, 76	15	12
50	102	16	12


Примечание. Детали монтажа даны в приложении 4, табл. 15.

Черт. П10

6.5.II. При наличии свободных контактов в розетках соединителей их необходимо запаять отрезками проводов той же марки, которыми ведется весь монтаж. Длина проводов определяется конструктором. Свободные концы проводов заделать в общий кабель.

Данное требование необязательно для соединителей, которые заливаются герметиком, а также для соединителей, работающих при воздействии вибрации непродолжительное время 10-15 мин (разового действия).

Пример бескорпусного электромонтажа
соединителей типов РС и МР

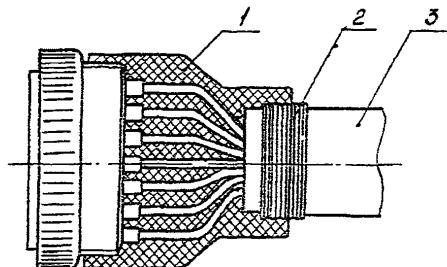

1 - компаунд; 2 - бандаж нитяной (например, из нитей капроновых отваренных ЗК); 3 - кабель

Черт. III

6.6. Электромонтаж соединителей типов А, РИ-14, РИ-6, 5Р, 6Р, 7Р

6.6.1. В соединители типов А, РИ-14, РИ-6, 5Р, 6Р, 7Р могут зашиваться наборные кабели из незакранированных и экранированных проводов и кабели промышленного изготовления.

6.6.2. Провода должны иметь расшивку на контакты внутри корпуса соединителя.

Нерабочие сальники должны быть заглушкины (черт. II2, I24).

6.6.3. Перед присоединением и пайкой к контактам соединителей концы проводов (жил) кабеля зачищаются на длину 10-11 мм, а затем обдуживаются. Для соединителей 5Р и 7Р изоляция с концов проводов снижается на длину, указанную в черт. I30, I32.


6.6.4. Монтаж соединителей типа А (прямых и угловых кабельных, проходных) необходимо производить в соответствии с черт. II2-120.

Запайка проводов в контакты соединителей приведена на черт. I21.

На хвостовики контактов соединителей допускается изоляционные трубы не надевать.

Детали монтажа соединителей типа А даны в приложении 4, табл. I6, I7.


Пример крепления изоляционной трубы на штуцере соединителя типа А с помощью бандажа

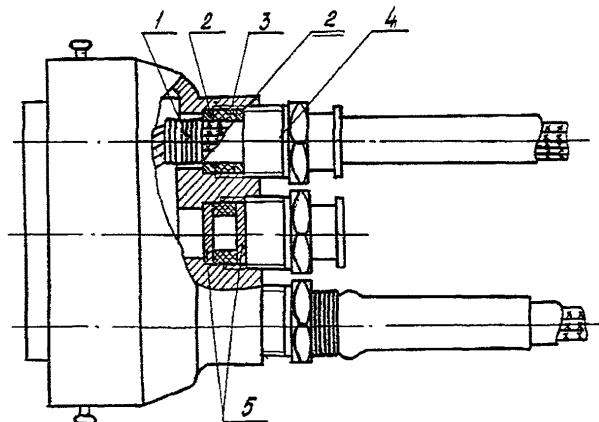

1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая;
4 - штуцер; 5 - прокладки металлические

Черт. II2

Неэкранированная заделка кабеля в прямой соединитель
типа А с одним рабочим сальником

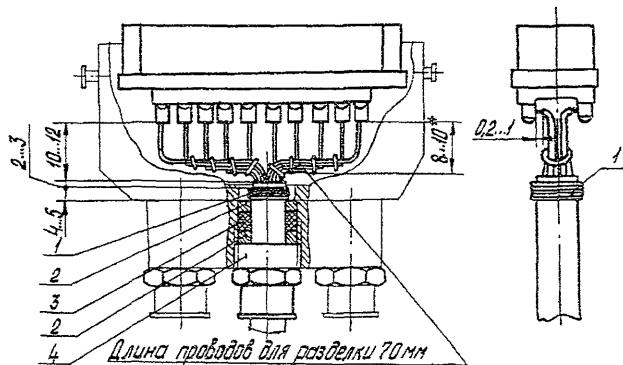


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер

Черт. II3

* Размер указан в собранном соединителе.

Неэкранированная заделка кабелей в прямой соединитель
типа А с двумя рабочими сальниками

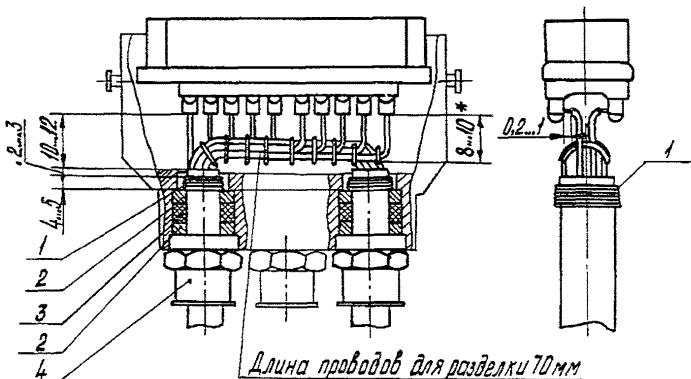


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер

Черт. II4

* Размер указан в собранном соединителе.

Неэкранированная заделка кабелей в прямой соединитель
типа А с тремя рабочими сальниками

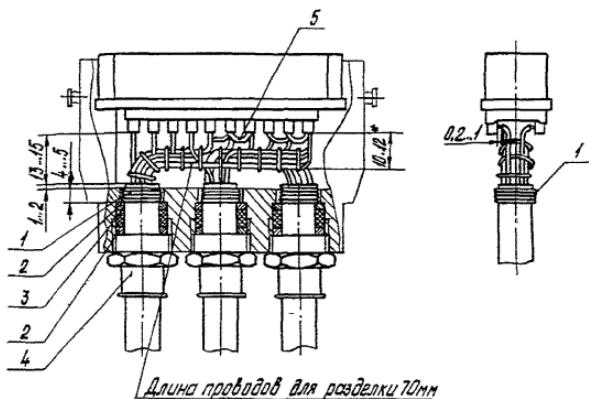


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер; 5 - перемычка жесткая

Черт. II5

* Размер указан в собранном соединителе.

Неэкранированная заплата кабеля в прямой шестиконтактный
соединитель типа А с одним сальником

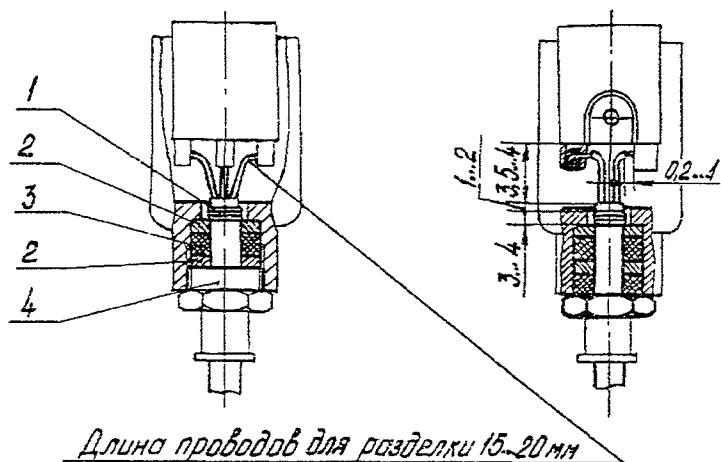


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер

Черт. II6

Неэкранированная заделка кабелей в угловой соединитель типа А с двумя сальниками (черт.ИІ7).

При монтаже гнездо или вилку следует устанавливать так, чтобы в сторону сальников были обращены контакты: на 20-контактном соединителе - с I по 10-й, на 14 - контактном соединителе - с I по 7-й, кроме случаев, оговоренных в чертежах.

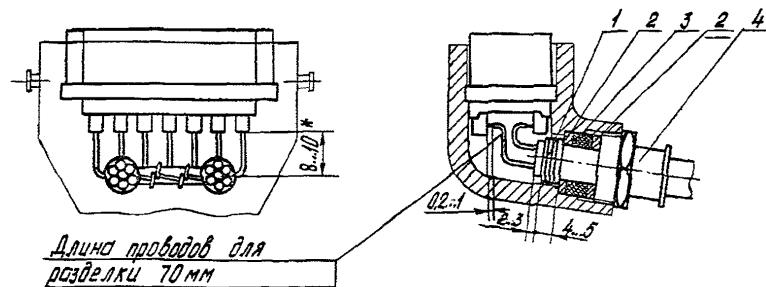


I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер

Черт.ІІ7

* Размер указан в собранном соединителе.

Экранированная заделка кабеля в угловой соединитель типа А с одним сальником и укладкой проводов в виде петли (черт. II8).

При монтаже гнездо или вилку следует устанавливать так, чтобы в сторону сальников были обращены контакты: на 20-контактном соединителе - I и II-й, на 14-контактном соединителе - I и 8-й, кроме случаев, оговоренных в чертежах.

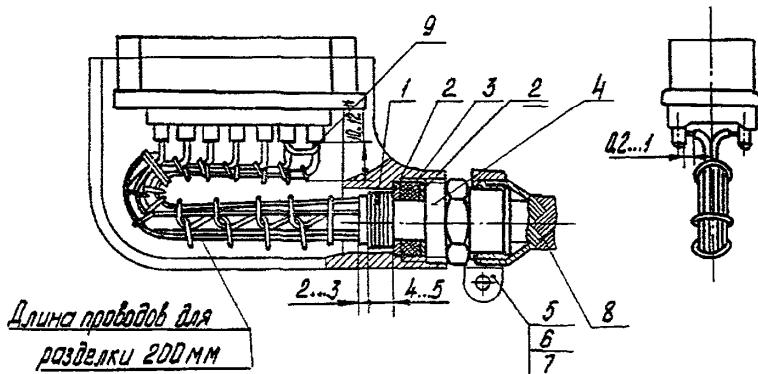

I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая;
4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 7 - шайба пружинная;
8 - оплетка экранирующая; 9 - перемычка жесткая


Черт. II8

* Размер указан в собранном соединителе.

Экранированная заделка кабеля в угловой соединитель типа А с одним сальником при тесном монтаже (черт.И19).

Разрешается монтаж без петли при сечении провода $0,5 \text{ mm}^2$ и выше.

Расположение (направление) контактов вилки или гнезда аналогично черт.120.

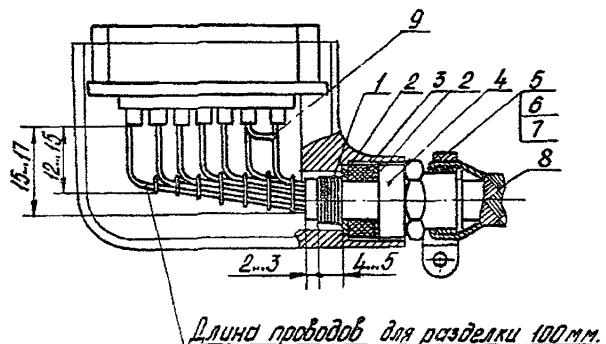


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 7 - шайба пружинная; 8 - оплетка экранирующая; 9 - перышка жесткая

Черт.И19

Экранированная заделка кабелей в прямой соединитель типа А с креплением оплетки хомутиком на штуцере (черт. I20).

В случае применения медной экранирующей оплетки (плетенки) допускается вместо хомутика наложить бандаж из проволоки ММ диаметром 0,3-0,8 мм (ширина бандажа 6-10 мм) и пролаять.

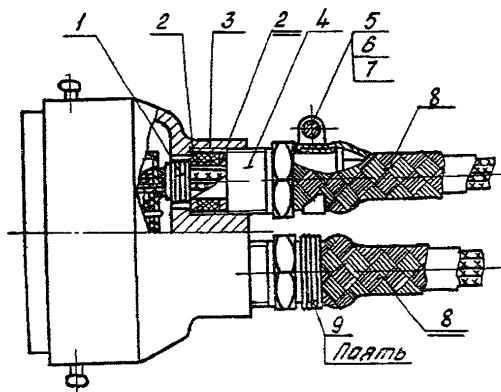


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - хомутик КС6.462.000; 6 - винт; 7 - шайба пружинная; 8 - оплетка экранирующая; 9 - бандаж проволочный .


Черт. I20

Запайка проводов в контакты соединителей типа А
одного и более проводов общим сечением
от 0,75 до 2,5 мм^2

а) без перемычки

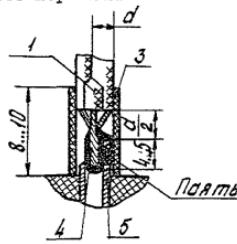


б) с перемычкой

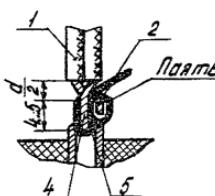


одного провода сечением до 0,75 мм^2

в) запайка сверху

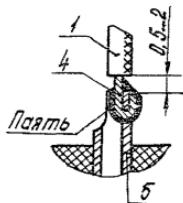


г) запайка сбоку

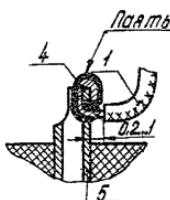

1 - провода; 2 - перемычка жесткая; 3 - трубка изоляционная;
4 - жила; 5 - контакт

Примечание. Допускается растекание припоя, вышедшего из бокового отверстия контакта.


6.6.5. Монтаж соединителей типа РП-14 должен производиться в соответствии с черт. I23-I25. Запайку проводов в контакты соединителей производить в соответствии с черт. I22.

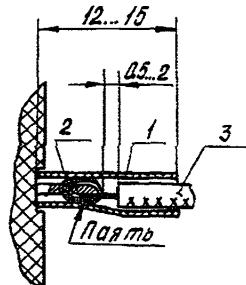

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт. I22


Экранированная заделка кабелей в прямой (угловой) соединитель типа РП-14

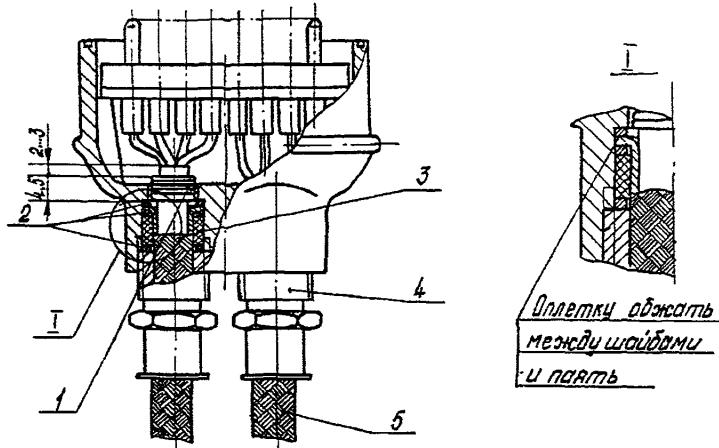

1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - оплетка экранирующая


Черт. I23

Неэкранированная заделка кабелей в прямой и угловой
соединители типа РН-14

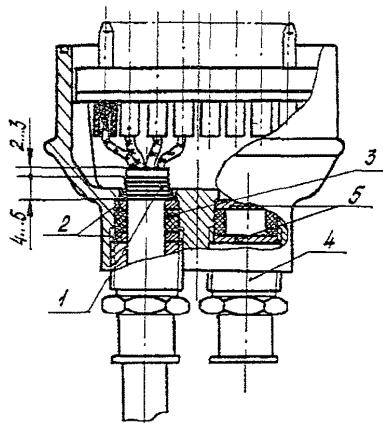

1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер; 5 - прокладка металлическая

Черт.124

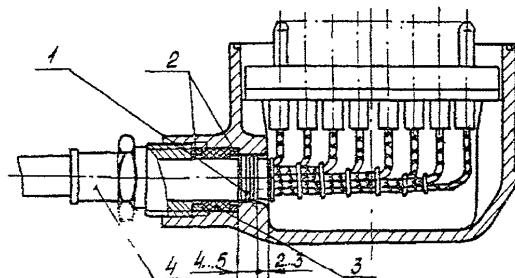


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер

Черт.125

6.6.6. Монтаж соединителей типа РИ-6 должен производиться в соответствии с черт. I26-I28.


Запайку проводов в контакты соединителей производить по черт. I29.

Неэкранированная заделка кабелей в прямой и угловой
шнители типа РИ-6 с кабельным прижимом

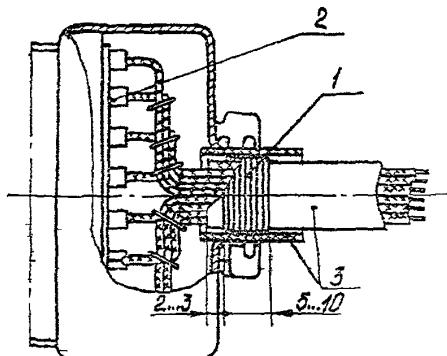

1 - бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная; 3 - трубка или лента изоляционная


Черт. I26

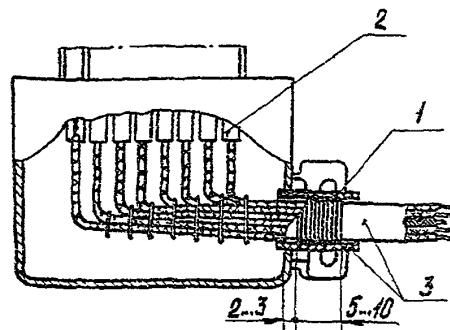

1 - бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная; 3 - трубка или лента изоляционная

Черт. I27

Экранированная заделка кабелей в прямой (угловой)
соединитель типа РП-6 с кабельным прижимом

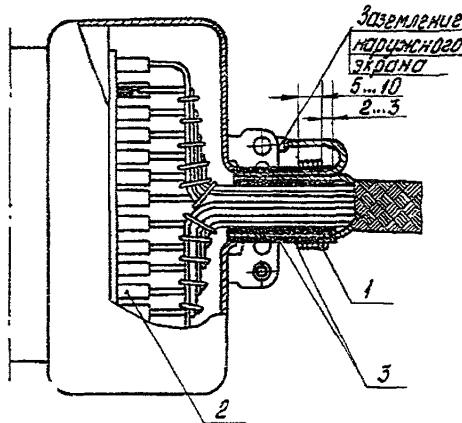


1 - бандаж нитяной; 2 - трубка изоляционная; 3 - трубка или лента изоляционная

Примечание. В угловых соединителях заделку экрана производить аналогично прямым соединителям.

Разделка и вязка проводов выполняются аналогично приведенным на черт. I26, I27.

Черт. I28

Запайка проводов в контакты соединителей типа РП-6

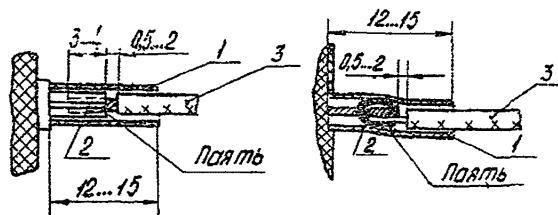


1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт. I29

6.6.7. Монтаж соединителей типа 5Р следует производить согласно черт. I30.

Перед облучиванием разделанные жилы проводов рекомендуется связать проволочным бандажом. В случае, если диаметр облученных жил больше диаметра паччного отверстия контактов, проволочный бандаж после лужения снять.

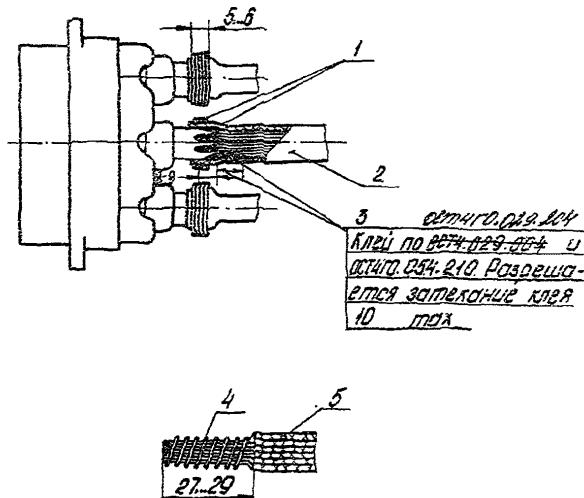

1 - бандаж нитяной (например, нити капроновые отваренные ЗК);

2 - трубка изоляционная; 3* - клей (например, клей ЭЛ-19);


4 - бандаж проволочный; 5 - провода

Черт. I30

6.6.8. Монтаж соединителей типа 6Р и 7Р должен производиться в соответствии с черт. I31, I32.

* Клей наносится до установки трубки.

Заделка кабелей в соединители типа 6Р (гнездо
и вилка кабельные)

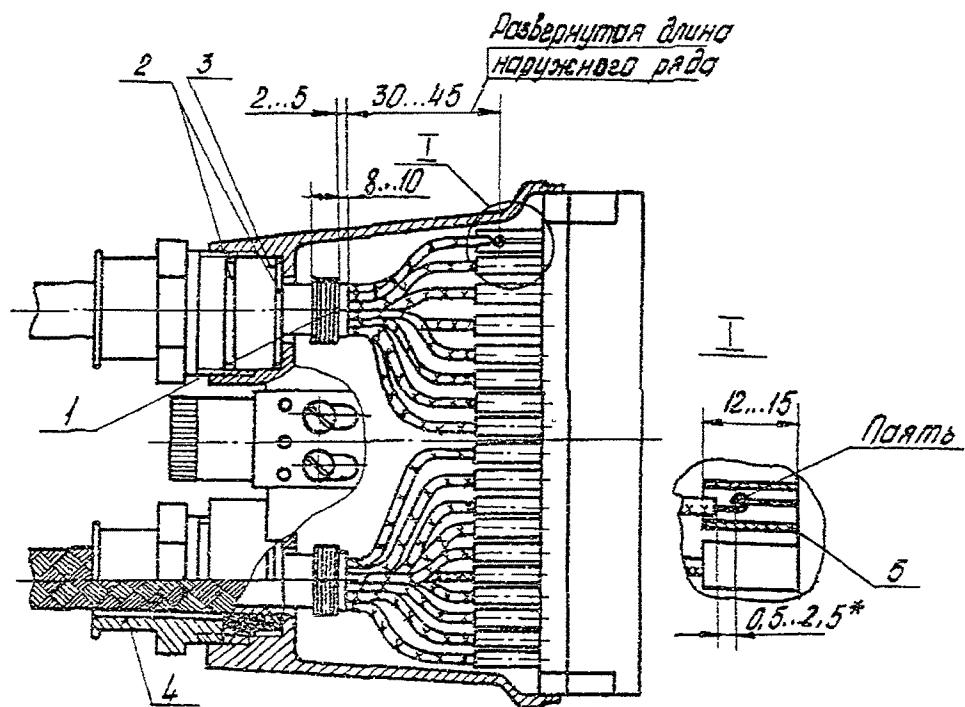


I - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка
резиновая; 4 - штуцер; 5 - трубка изоляционная

Черт. I3I

* Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение
до 3 мм.

Заделка кабелей в соединители типа 7Р (гнездо
и вилка кабельные)

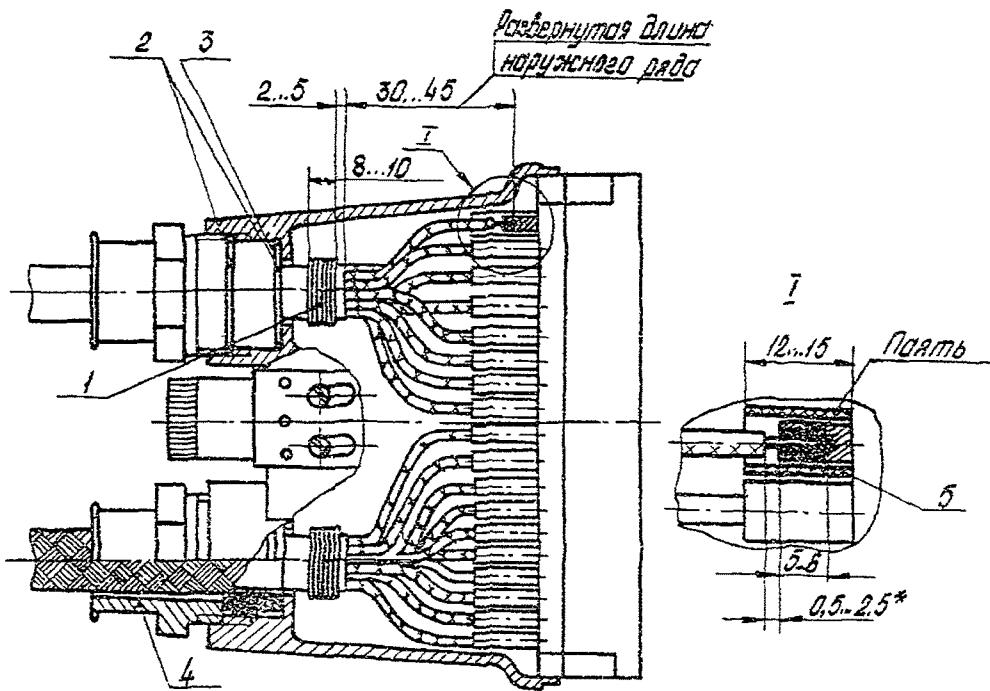

1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - трубка изоляционная

Черт. I32

[※] Для проводов с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 3 мм.

6.7. Электромонтаж электроразрывных агрегатов-соединителей
типов АЭР, АЭРГ, РА, РИ, РО, РР, РУ, РЭ, 2Р, ЗР

6.7.1. В электроразрывные агрегаты могут задельваться наборные кабели из экранированных и неэкранированных проводов и кабели промышленного изготовления согласно черт. I33-I34; I36-I47; I49-I52.

6.7.2. При заделке кабеля под пайку в контакты соединителей с него снимается внешняя оболочка на длину, достаточную для дальнейшей его обработки. На внешнюю оболочку кабеля накладывают нитяной бандаж. После снятия изоляции с кабеля концы жил (проводов) зачищают, скручивают, а затем облучивают.

Если в один силовой контакт будет входить несколько жил (проводов), то перед облучиванием их связывают проволочным бандажом. Когда паячное отверстие мало, после облучивания бандаж разрешается снять.

При запайке в силовые контакты нескольких проводов, суммарный диаметр которых больше диаметра отверстия в хвостовике контакта, применяются специальные переходные наконечники, оговариваемые в чертежах.

6.7.3. Перед началом пайки на каждую жилу (провод) кабеля или группу жил (проводов), запаиваемых в один контакт, надевается изоляционная трубка. После контроля пайки трубы сдвигаются на контакты, при этом должна быть обеспечена их плотная посадка.

На разделанные концы кабеля марки КУШТВ изоляционные трубы надеваются только при запайке в силовые контакты.

6.7.4. Монтаж соединителей типа АЭР должен производиться в соответствии с черт. I33, I34.


6.7.5. Монтаж соединителей типа АЭРГ следует производить в соответствии с черт. I36-I38.

Запайку проводов в контакты соединителей производить по черт. I35.

6.7.6. Монтаж соединителей типов РА-153; РИ-153; РО-100; РР-100; РУ-100; РЭ-153 следует производить в соответствии с черт. I39-I47.

Запайку прородов в контакты соединителей производить по черт. I48.

Заделка кабелей в соединители типа АЭР-34М; АЭР-46М;
АЭР-72М (гнездо приборное)

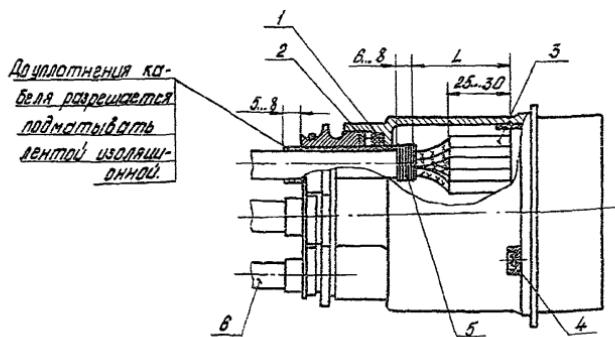


1 - втулка резиновая; 2 - шайба металлическая; 3 - трубка изоляционная; 4 - пломбировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 5 - бандаж нитяной; 6 - трубка изоляционная

Количество контактов	Развернутая длина наружного ряда разделанного кабеля L , мм
34	
46	30-32
72	

Черт. I33


Заделка кабелей в соединители типа АЭР-34М; АЭР-46М;
АЭР-72М (вилка кабельная)

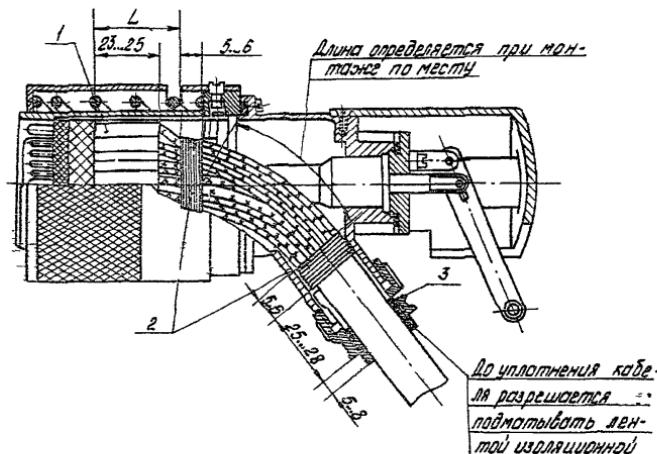

1 - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной; 3 - шайба металлическая

Количество контактов	Развернутая длина наружного ряда разделанного кабеля L, мм
34	30-32
46	
72	


Черт. I34

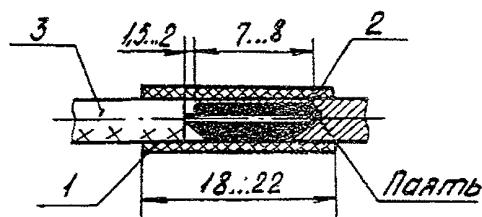

1 - трубка изоляционная; 2 - жила; 3 - провод

Черт. I35


Заделка кабелей в соединители типа АЭРГУ-66 (вилки и гнезда)

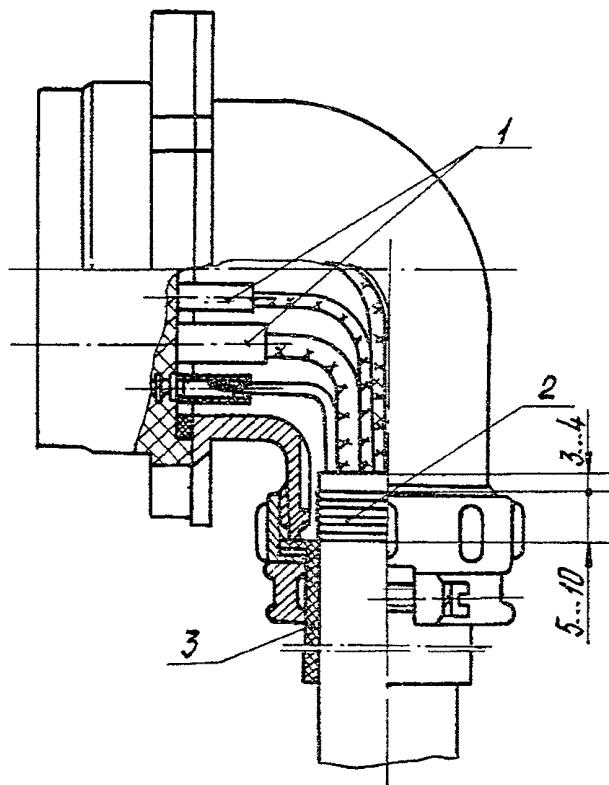

1 - трубка изоляционная; 2 - бандаж нитяной; 3 - втулка резиновая

Черт. I36


Заделка кабелей в соединители типов АЭРГ-66, АЭРГ-22, АЭРГ-58
(вилка приборная)

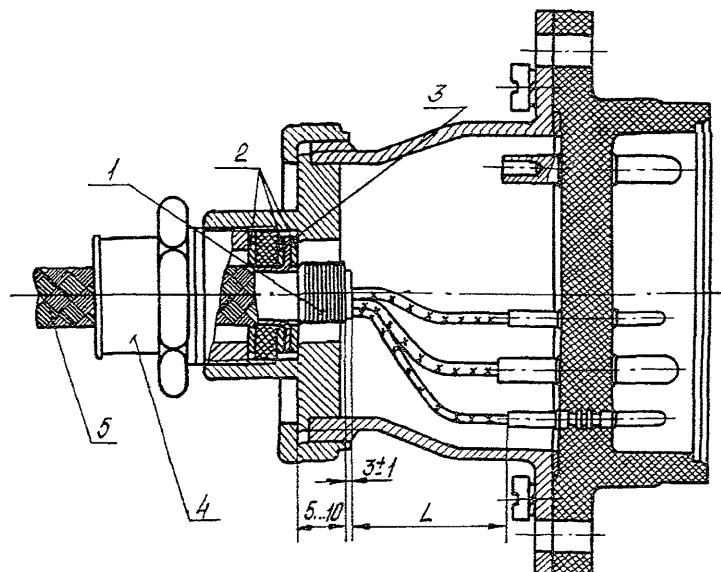

1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер; 5 - оплетка экранирующая

Количество контактов	Развернутая длина наружного ряда разделанного кабеля L , мм
66	40-45
58	

Заделка кабелей в соединители типов АЭРГУ-66, АЭРГУ-22,
АЭРГУ-58 (гнездо кабельное)

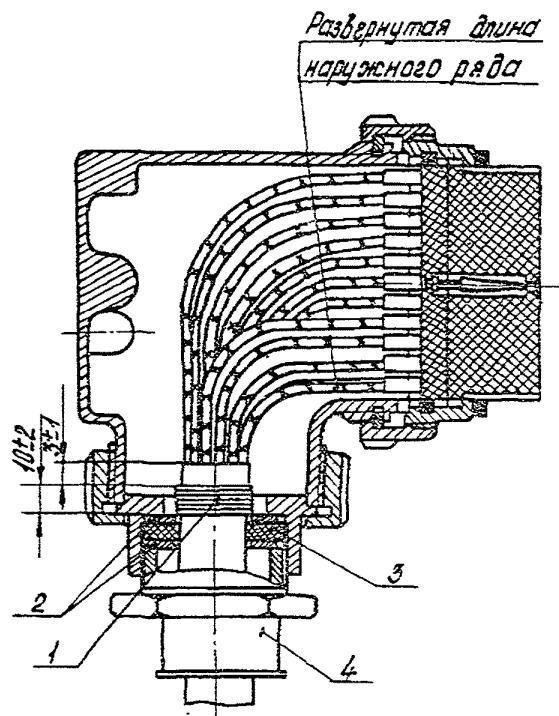


1 - бандаж нитяной; 2 - шайбы металлические; 3 - втулка резиновая; 4 - штуцер.

Количество контактов	Развернутая длина наружного ряда разделанного кабеля L , мм
66	47-52
58	

Черт. I38

Заделка кабелей в соединители типа РА-153 (вилки и
гнезда приборные)

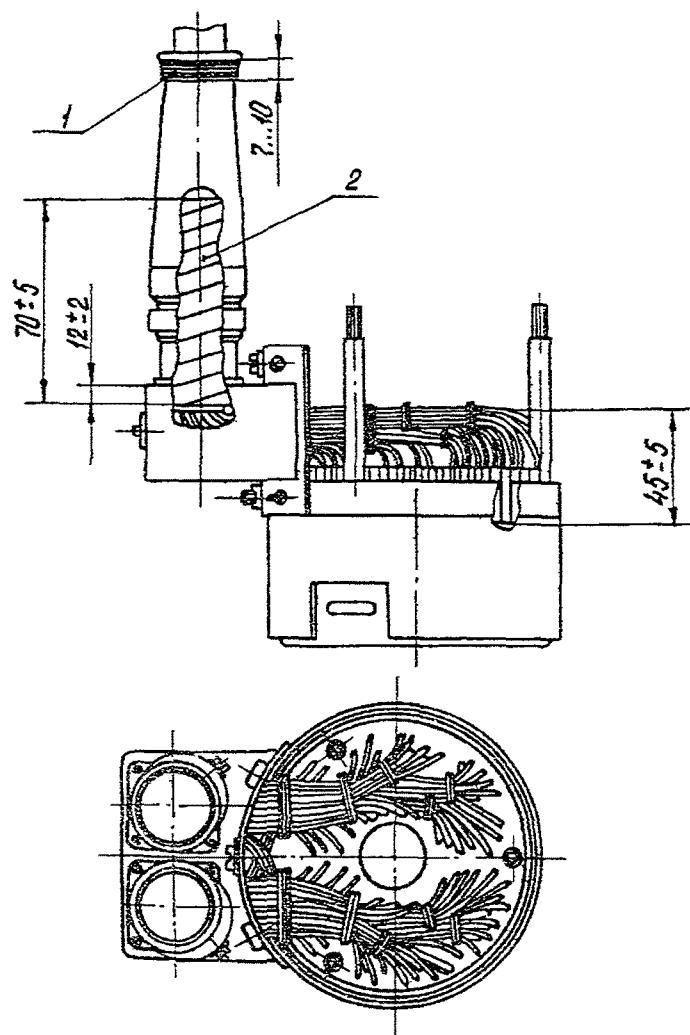


1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента
миткалевая 0,22x20)

Примечание. Кабель на изгибе должен быть обмотан изоляционной
лентой (например, лентой ПВХ).

Черт. I39



Заделка кабелей в соединители типа РИ-153
(вилки приборные)

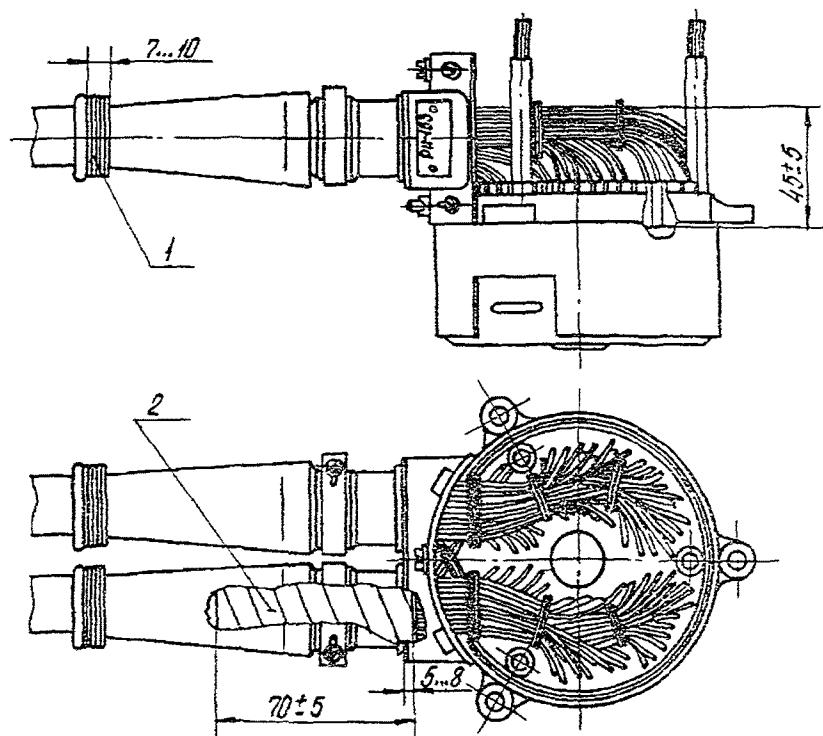

1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента
миткалевая 0,22x20)

Черт.I40


Заделка кабелей в соединители типа РО-100
(вилки приборные)

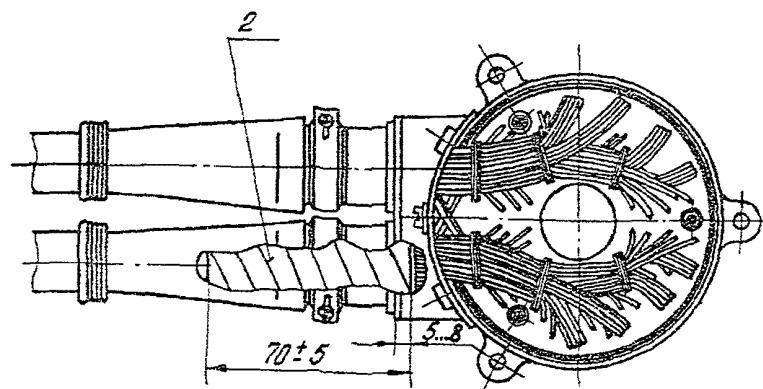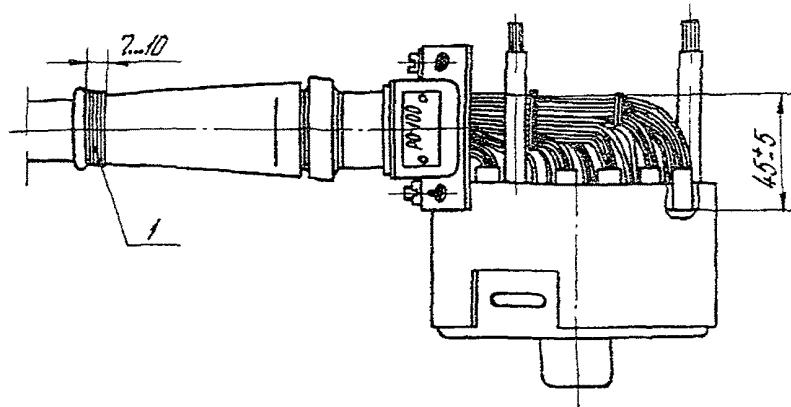

1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента
миткалевая 0,22x20)

Черт.141

Заделка кабелей в соединители типа РР-100
(вилки приборные)

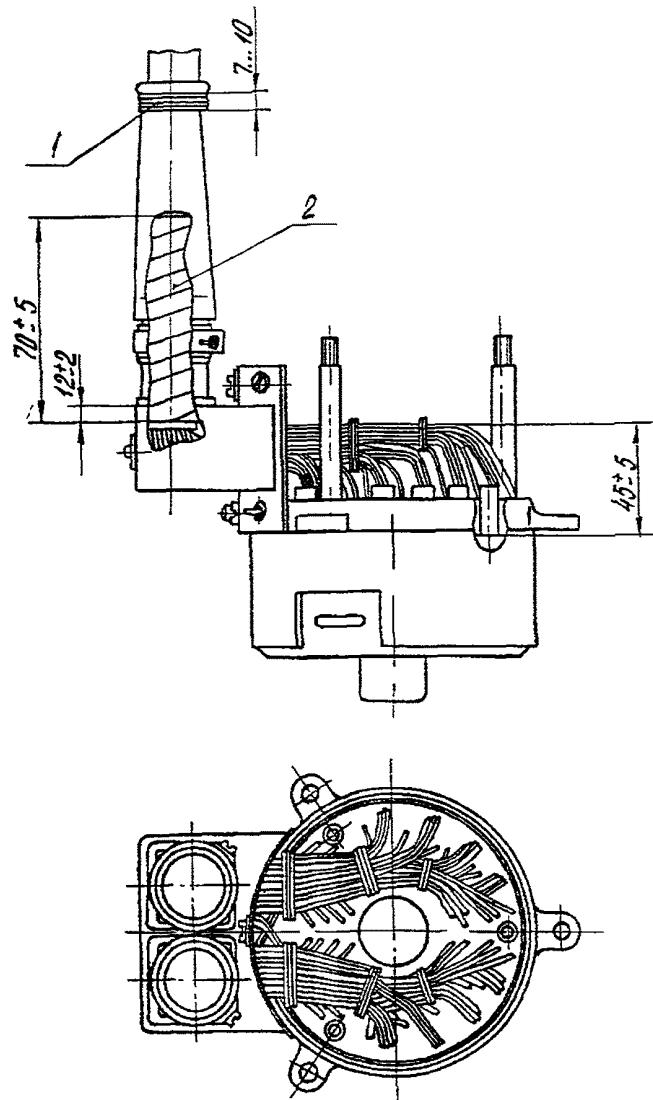


1 - бандаж нитяной; 2 - лента изоляционная (например, лента миткалевая 0,22x20)

Примечание. Кабель на изгибе должен быть обмотан изоляционной лентой (например, лентой ПВХ).

Черт. I42

Заделка кабелей в соединители типа РЭ-153
(вилки приборные)

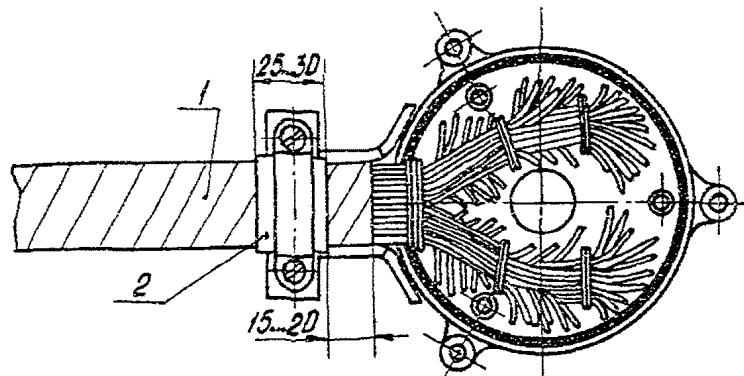


1 - лента или трубка изоляционная; 2 - прокладка из резины
ИРП-1265

Примечание. Высота разделанной части кабеля от платы должна
быть равна 45 ± 5 мм (аналогично черт. I40).

Черт. I43


Заделка кабелей в соединители типа РУ-100 (вилки кабельные)

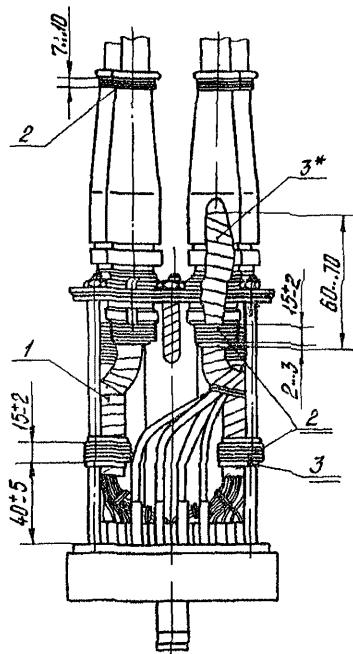

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 2 - бандаж нитяной;
 3 - лента изоляционная (например, лента миткалевая); 4 - кабель;
 5 - трубка изоляционная


Черт. I44

¶ При необходимости поверх миткалевой ленты накладывается редкий нитяной бандаж.

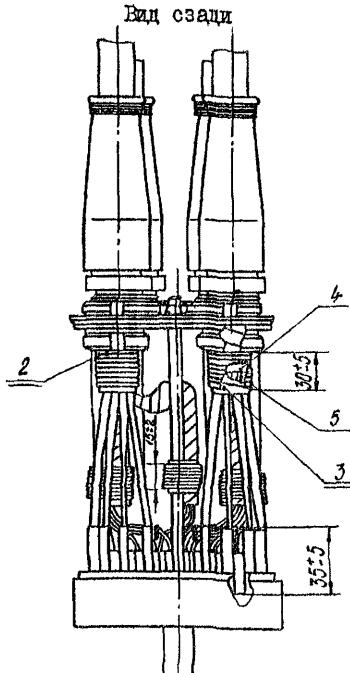

Примечание. В случае запайки в силовой контакт проводов, идущих из разных сальников, в месте подхода к контакту на провода накладывается нитяной бандаж.

Раделка кабелей в соединители типа РИ-153 (гнезда кабельные)

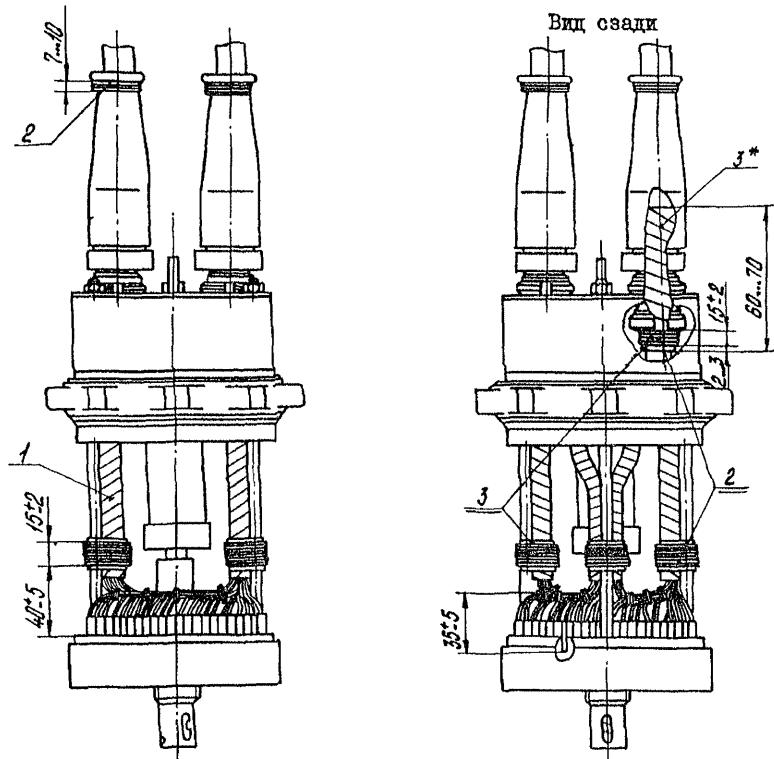


1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 2 - бандаж нитяной; 3 - лента изоляционная (например, лента миткалевая)

Черт. I45

* При необходимости поверх миткалевой ленты накладывается редкий нитяной бандаж.

Заделка кабелей в соединители типа РО-100 (гнезда кабельные)


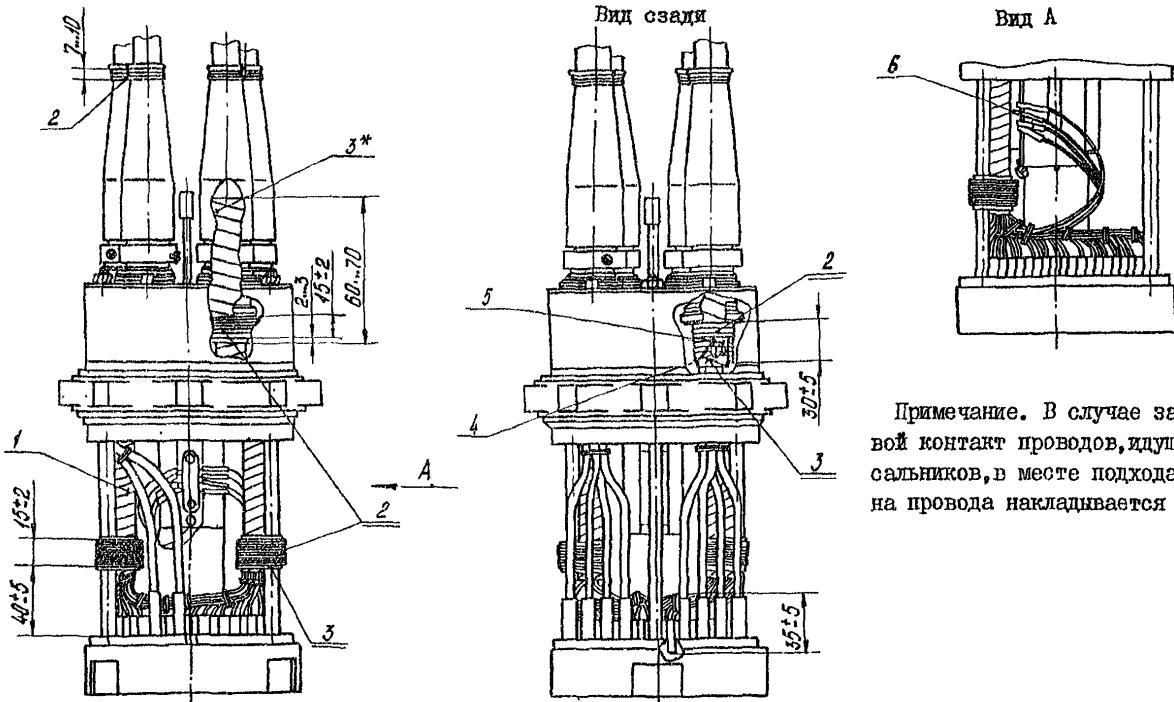


1 - лента изоляционная (например, лента ПИХ); 2 - бандаж нитяной; 3 - лента изоляционная (например, лента миткалевая); 4 - трубка изоляционная; 5 - кабель; 6 - трубка изоляционная на клее (например, клей ХВК-2а)

Черт. I46.

^{3*} При необходимости поверх миткалевой ленты накладывается редкий нитяной бандаж.

Заделка кабелей в соединители типа РР-100 (гнезда кабельные)

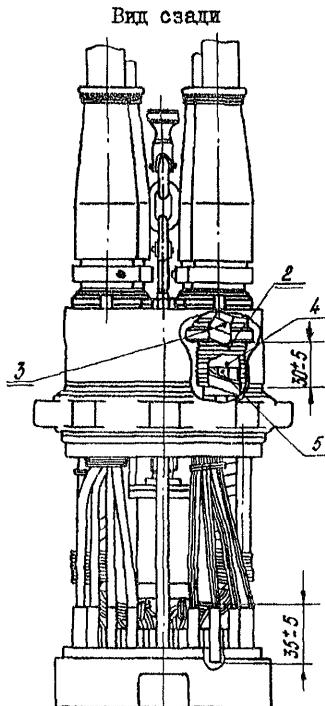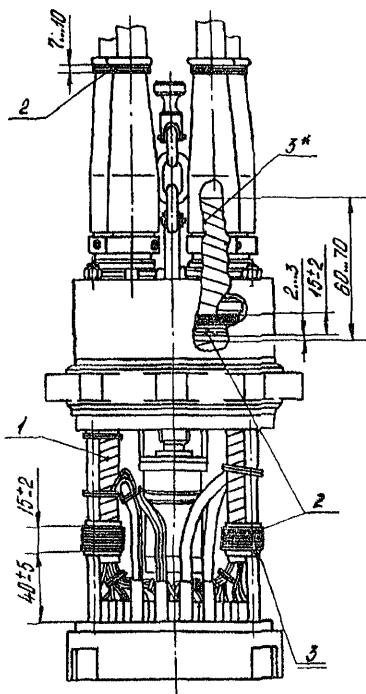

1 - лента изоляционная (например, лента ПВХ); 2 - бандаж нитяной; 3 - лента изоляционная (например, лента миткалевая); 4 - кабель; 5 - трубка изоляционная

Черт. I47


* При необходимости поверх миткалевой ленты накладывается редкий нитяной бандаж.

Стр. 130


ОСТ 4 П0.010.016
Редакция 1-71

Запайка проводов (жил) кабелей в контакты соединителей
типов РА, РИ, РО, РР, РУ, РЭ


а) группы проводов в силовой контакт с переходным наконечником

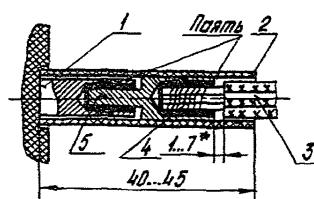


б) группы проводов в силовой контакт без наконечника

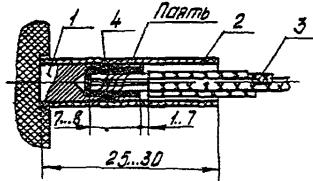

в) одиночного провода в силовой контакт или 2-3 проводов общим сечением до 1 мм² включительно

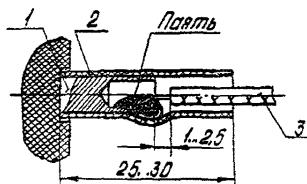

г) проводов в обычные контакты

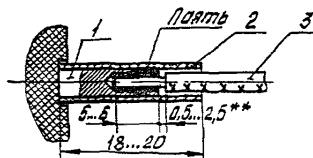

1 - контакт; 2 - трубка изоляционная; 3 - провода; 4 - бандаж проводочный; 5 - наконечник переходной

Примечание. При запайке в один контакт 2 и более проводов с полиэтиленовой изоляцией, кроме оголения токонесущих жил, допускается спекание изоляции на длине 5-10 мм.

Черт. I48

^{**} При запайке проводов с полиэтиленовой изоляцией без оплеток допускается оголение 1-12 мм; длина трубок, надеваемых на контакты, в этом случае должна быть 45-50 мм.

^{***} При запайке одного провода с полиэтиленовой изоляцией допускается оголение до 3 мм.

6.7.7. Пылевлагозащиту соединителей типов РА, РИ, РО, РУ, РР, РЭ необходимо производить следующими способами (черт. I49, I50):

- а) после заделки кабелей в соединители щели между хомутом и сальником промазать герметиком или шпатлевкой (например, герметиком ВПГ-2Л или шпатлевкой ЭП-00-10);
- б) в кабельных частях соединителей гайки сальников ставить на краску;
- в) в соединителе РР-100 ушко цепи ставить на краску;
- г) для более надежной защиты от попадания влаги следует применять специальные эластичные герметики или компаунды (например, герметик ВПГ-2Л), которыми заливают соединители.

В случаях заливки соединителей герметиками или компаундами изолационные трубки на контакты соединителей не ставятся.


При заливке кабельных частей соединителей, имеющих подвижные части, должны быть приняты меры, обеспечивающие свободное их перемещение.

6.7.8. Монтаж соединителей типов 2Р и 3Р следует производить по черт. I51, I52.

Концы кабелей для заделки в эти соединители необходимо оставлять длиной 150-160 мм.

Запайку проводов в контакты соединителей выполнять по черт. I04.



Пример пылевлагозащиты соединителей типов РА, РИ,
РО, РР, РУ, РЭ (вилки приборные)

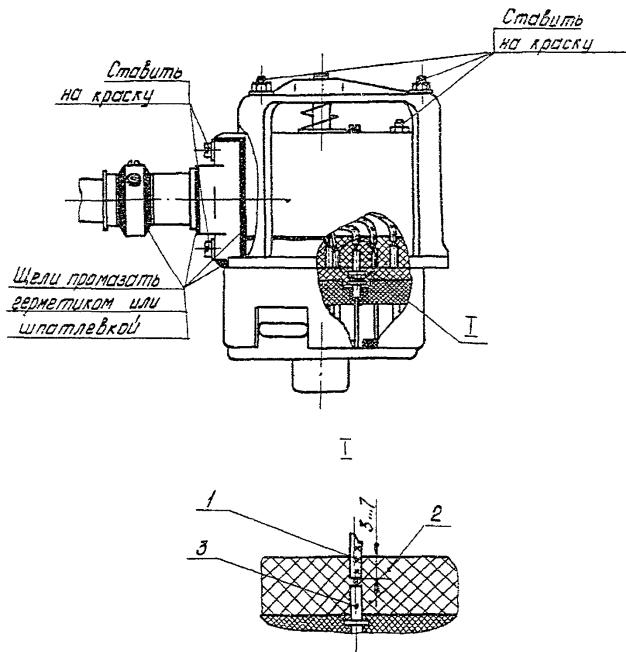

I - провод; 2 - герметик или компаунд; 3 - контакт соединителя

Черт. I49


Пример пылевлагозащиты соединителей типов РА, РИ, РО, РР, РУ, РЭ (гнезда кабельные)

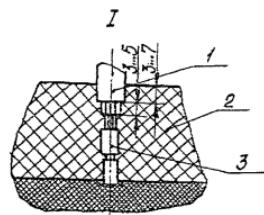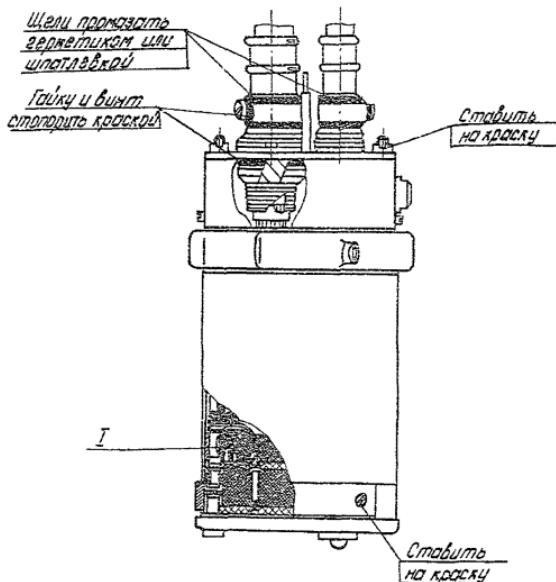

I - трубка изоляционная; 2 - герметик или компаунд; 3 - наконечник


Черт. I50

Заделка кабелей в соединители типов 2Р, ЗР (гнезда и вилки кабельные)

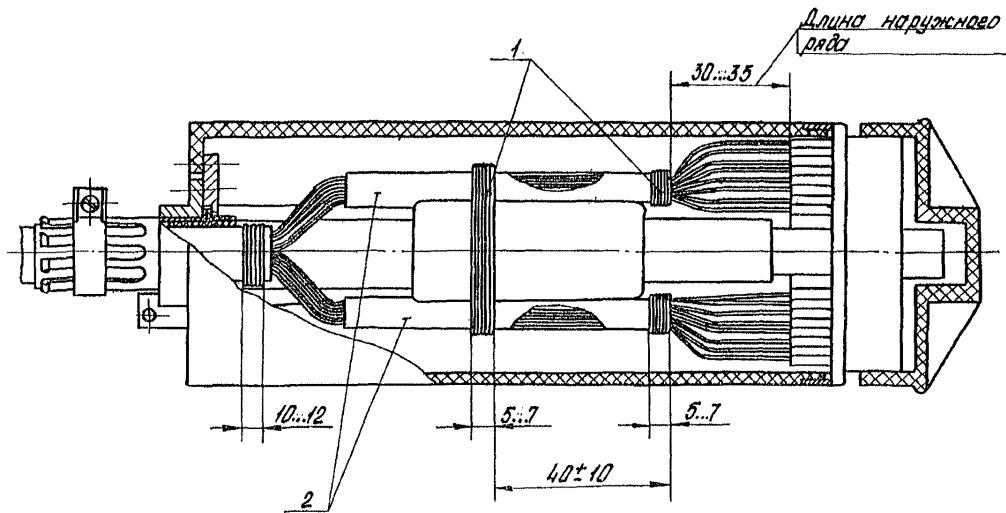

ОCT4 10.010.016
Редакция 1-я
Л. 1
Стр. 133

Заделка кабелей в соединители типов 2Р, 3Р (гнезда и вилки приборные)

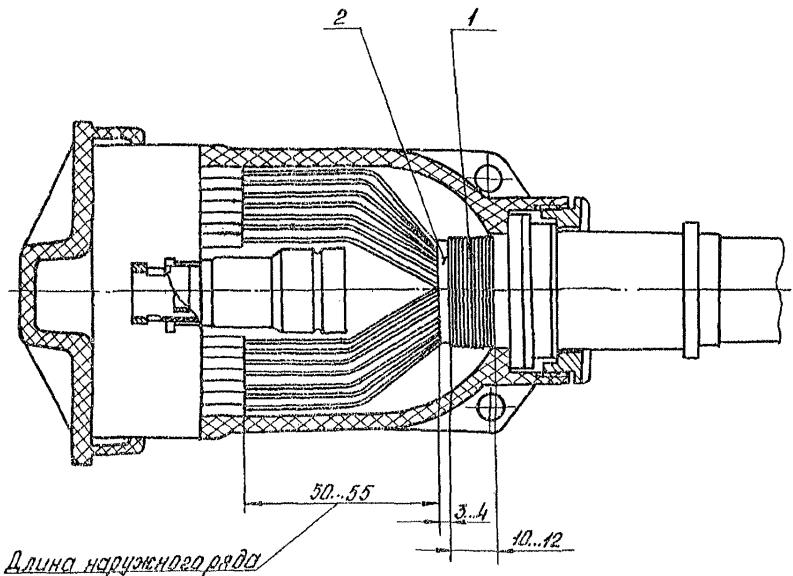

7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

7.1. В кабельные наконечники могут задеваться провода наборных кабелей и кабелей промышленного изготовления.

В зависимости от конструкции применяемых наконечников (глухих, крючкообразных, роликовых, цилиндрических и т.п.) и требуемой механической прочности выбирается соответствующий способ заделки.

Кабельные наконечники - по ГОСТ 22002.0-76-ГОСТ 22002.14-76.

7.2. Крепление провода к кабельному наконечнику должно производиться следующим образом: провод после разделки и облучивания вставляется в наконечник, который обжимается, а затем пропаивается. Заделка жил проводов в кабельные наконечники приведена на черт. I53-I59.

Допускается запайка в наконечники нескольких жил проводов при условии обжима их изоляции по дуге не менее 270° (см. черт. I55).

Применение кабельных наконечников с обжимом только по жиле провода (см. черт. I54, I56) допускается для проводов сечением 4 мм^2 и выше.

7.3. Лапки наконечника должны быть обжаты. Припой должен спаять токоведущую жилу провода с внутренней и торцовой поверхностями лапок наконечника, а также покрыть торец жилы и щель между лапками.

Обжимать лапки по изоляции, как правило, следует после пайки.


7.4. При обжиме изоляции провода с внешней хлопчатобумажной оплеткой последняя должна быть срезана на длину лапок наконечника плюс 3-4 мм.

7.5. При заделке проводов в кабельные наконечники применение изоляционных трубок или изоляционных липких лент обязательно (см. черт. I53-I57, I59).

Изоляционные трубы ставятся на клей (например, клей ХВК-2а).


Разрешается вместо клея крепить трубы нитяным бандажом шириной 4-5 мм.

В случае заделки в кабельные наконечники экранированных проводов экраны не должны входить в изоляционные трубы.

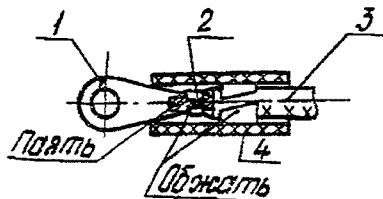


1 - наконечник; 2 - жила провода; 3 - изоляция провода;
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная

Черт. I53

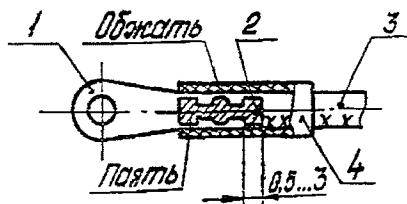


1 - наконечник; 2 - жила провода; 3 - изоляция провода;
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная

Черт. I54

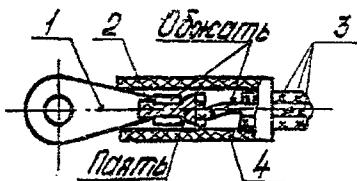


1 - наконечник; 2 - жилы проводов; 3 - изоляция проводов;
4 - трубка изоляционная на клее или лента изоляционная

Черт. I55

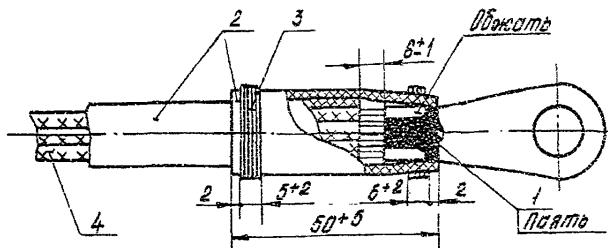

I - наконечник; 2 - трубка изоляционная; 3 - бандаж нитяной;
4 - группа проводов


Черт.156

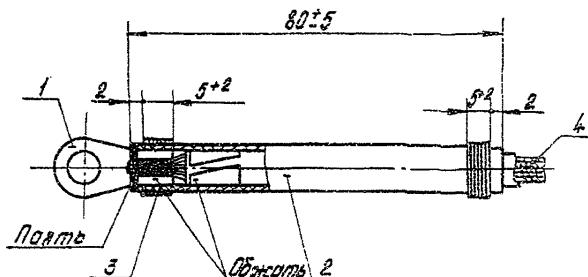

I - наконечник; 2 - трубка изоляционная; 3 - бандаж нитяной;
4 - группа проводов

Черт.157

7.6. При подсоединении к зажимным контактам проводов сечением от 0,12 до 0,5 мм^2 зачищенный конец провода должен быть запаян в специальный цилиндрический наконечник согласно черт.158.

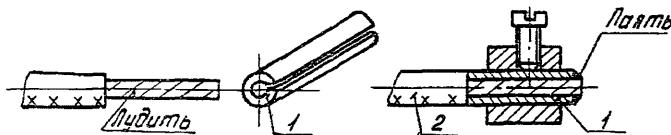

1 - наконечник цилиндрический; 2 - провод с наконечником


Черт. I58

7.7. Заделка гибкого провода в роликовый наконечник производится следующим образом: жилу провода разделяют на две пряди, отдельные проволочки каждой пряди свивают между собой в сторону повива жилы, жилу закрепляют в роликовый наконечник, как показано на черт. I59.

Концы прядей должны быть скручены между собой не менее, чем на 1,5-2 витка, пайку производить по дуге, приблизительно равной $220-270^{\circ}$. Жила провода, заделываемая в роликовый наконечник, не должна подвергаться предварительному облучиванию.

В роликовый наконечник можно заделывать провода сечением не менее $0,35 \text{ mm}^2$.

При заделке в роликовые наконечники проводов, имеющих луженые проволоки жил, пайку производить по дуге, равной $180-240^{\circ}$. При этом затекание припоя по прядям жилы не допускается более чем на 1-2 мм. Во избежание сплавления луженых проволок жилы рекомендуется применять теплоотводы и легкоплавкие припой.

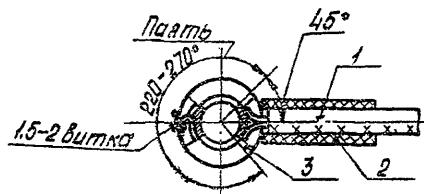

1 - провод; 2 - трубка изоляционная; 3 - наконечник роликовый

Черт. I59

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПАЙКЕ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

8.1. Пайка монтажных соединений должна обеспечивать надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность мест спая как в нормальных условиях, так и при возможных вибрациях, ударах и натяжениях.

8.2. Выбор марок припоя и флюса для пайки монтажных соединений должен проводиться в зависимости от рода металлов, подвергаемых пайке, допустимого нагрева спаиваемых изделий, требуемой прочности паяных соединений, конструктивных требований и др. В качестве основного припоя для пайки следует применять припой ПОС 6I или ПОССу 6I-0,5.

8.3. При пайке в качестве основного флюса следует применять спироканифольный флюс по ССТ 4 Г0.033.000. В качестве флюса может быть применена также кусковая сосновая канифоль высшего или первого сорта.

Запрещается применять флюсы, содержащие кислоту.

8.4. Монтажные провода и жилы кабелей, а также детали - лепестки, наконечники, контакты и др., предназначенные для припайки к ним проводов, в местах спая подлежат предварительному облучиванию горячим способом припоеем ПОС 6I или ПОССу 6I-0,5.

Детали, имеющие гальваническое покрытие серебром, могут быть непосредственно подвергнуты пайке, если они не имеют окисной пленки. При наличии окисной пленки для улучшения качества пайки рекомендуется предварительно произвести горячее лужение этих деталей.

8.5. Места пайки должны смачиваться флюсом. Количество флюса, наносимого на место пайки, должно быть минимальным. Флюс не должен растекаться за пределы места пайки. Обильное смачивание флюсом недопустимо. Рекомендуется пользоваться средствами, облегчающими точную дозировку флюса (полиэтиленовыми баллончиками и т.п.).

8.6. Лужение и пайка монтажных соединений должны выполняться с соблюдением предосторожности от лишнего перегрева монтируемых изделий, прожога или оплавления изоляции проводов и изолационных трубок, распространения стеклянных выводных изоляторов герметизированных изделий, ослабления или отпайки контактов.

8.7. При пайке и монтаже кабельных изделий флюс и припой не должны попадать во внутрь изолятора негерметичных соединителей.

8.8. Место пайки должно быть достаточно прогрето паяльником для обеспечения полного растекания расплавленного припоя и исключения возможности "ложных" паяк.

Температуру нагрева рабочей части жала паяльника необходимо периодически контролировать с помощью термопары.

8.9. При пайке должен происходить местный нагрев монтажного соединения без глубокого прогревания соединяемых элементов.

При отсутствии такого указания в технической документации на соединители длительность пайки ориентировочно должна быть не более 3-5 сек.

8.10. Места пайки деталей и проводов перед пайкой в случае загрязнения и после пайки для удаления нагара и остатков флюса следует протирать хлопчатобумажной тканью или кисточкой, смоченными спиртом.

Протирку следует производить непосредственно после каждой проведенной пайки (контакты соединителей допускается протирать по рядам), причем спирт не должен попадать внутрь негерметичных элементов.

Допускается по согласованию с заказчиком другие материалы и способы удаления нагара и остатков флюса, не снижающие надежность кабельных изделий.

8.11. Поверхность пайки монтажных соединений должна быть глянцевой, без пор, вздутий, пузырей, загрязнений, трещин, наплыков, острых выпуклостей припоя, искородных вкраплений.

Припой должен заливать места соединений со всех сторон, заполняя щели и зазоры между проводами и контактами (примеры хорошей и плохой пайки показаны на черт. I60). Количество припоя, необходимое для пайки, должно быть минимальным. При пайке монтажных соединений высоковольтных цепей следует обращать особое внимание на то, чтобы не было острых выпуклостей припоя.


Примечание. Спай припоями, кроме ПОС 61 или ПОССу 61-0,5, может иметь матовую поверхность.

8.12. Пайка должна быть, по возможности, скелетной, т.е. под припоеем должен быть виден контур подглаженных проводов.


Примечания: 1. Допускается неполная заливка припоеем отверстия большого диаметра (4 мм и более).

2. При запайке проводов в контакты соединителей допускаются наплывы припоя на наружной поверхности контакта. Наплывы каплевидные и шишковидные не допускаются. В торцовом и боковом отверстиях контакта допускается вогнутый или выпуклый мениск припоя.

Хорошая пайка

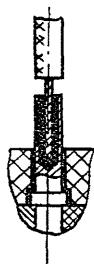

Плохая пайка

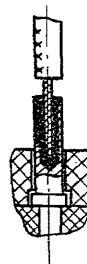

Черт. I60

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ

9.1. Соединители должны иметь маркировку условных обозначений в соответствии с обозначениями их на электрической схеме.

Маркировка может выполняться ~~следующими способами:~~

- гравированием (на соединителях или металлических бирках);
- ~~клеймением~~ (на металлических бирках или соединителях, если это разрешено техническими условиями на соединители);
- нанесением краски.

Маркировочные краски по ОСТ4 Г0.014.002.0114 Г0.014.002.

9.2. Маркировочные надписи соединителей указываются в чертеже.


Основным способом маркировки является гравировка.

Шрифты для гравировки - по НО.010.007.

В случаях бескорпусного монтажа (см.черт. III) маркировка должна выполняться только нанесением краски. Гравировка и клеймение запрещаются.

9.3. Схемные обозначения на соединителях типа ШР, ШРГ, СШР гравировать симметрично продольной оси с двух сторон (черт.I61). Шпонку (фиксатор) соединителя ставить в сторону гравировки, за исключением угловых соединителей, где положение фиксатора оговаривается в чертеже.

Примеры маркировки соединителей типа ШР, ШРТ, СНР,
СНРТ методом гравирования

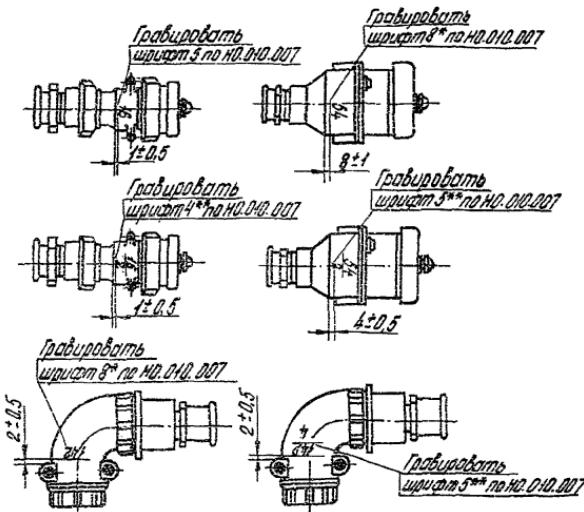

Примечание. Размеры юфтов рекомендуемые.

Черт. I61


⁵ Для соединителей ШР, СНР 20; 28; 32; 36 - юфт 5 по Н0.010.007.

³ Для соединителей ШР, СНР 20; 28; 32; 36 - юфт 3 по Н0.010.007.

9.4. Схемные обозначения на соединителях типа 2Р, 2РМД следует гравировать симметрично продольной оси с двух сторон против шпонки (фиксатора) соединителя, за исключением прямых соединителей 2Р, 2РМД с посадочными диаметрами 14,18 мм и всех угловых, где гравировка наносится с одной стороны (черт. I62).

На соединители с посадочным диаметром 14 мм допускается вместо гравировки ставить бирки на расстоянии 50±5 мм от соединителя с двух сторон оси кабеля, против фиксатора соединителя.

Примеры маркировки соединителей типа 2Р, 2РМД
методом гравирования

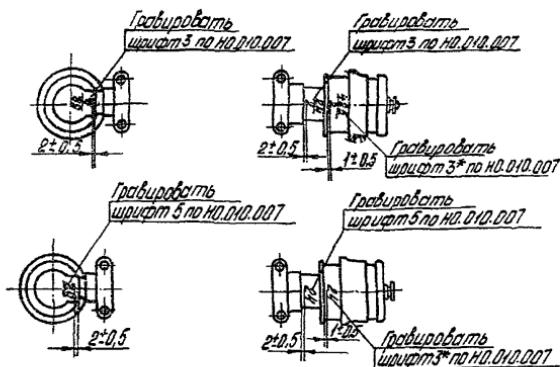


Примечание. Размеры шрифтов рекомендуемые.

Черт. I62

* Для соединителей: 2РМ14; 2РМ18; 2РМ22.

9.5. Схемные обозначения на соединителях типа РС, МР гравировать симметрично продольной оси с одной стороны против шпонки (фиксатора) в соответствии с черт. I63.

Примеры маркировки соединителей типа РС, МР
методом гравирования

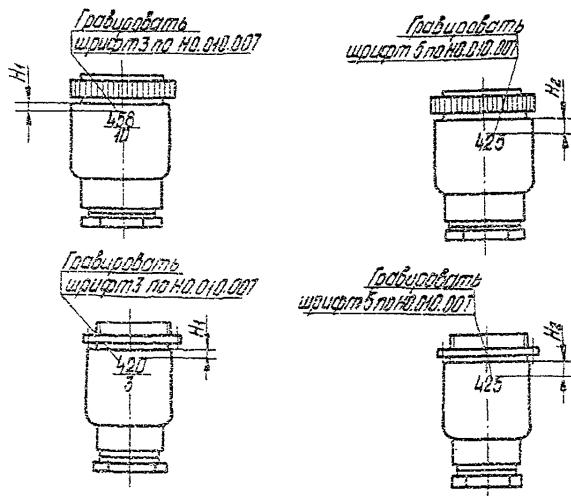


Соединители	H_1 , мм	Соединители	H_2 , мм
PC10, MP-30	2	PC10, MP-30	I
PC19, MP-50	3	PC19, MP-50	I
PC32, MP-76	3	PC32, MP-76	I
PC50, MP-102	5	PC50, MP-102	2

Примечание. Размеры шрифтов рекомендуемые.


Черт. I63

9.6. Схемные обозначения на соединителях типа Р (РА; РИ; РО; РР; РУ; РЗ); 2Р; 3Р; 5Р; 6Р; 7Р; 9Р; АЭР; АЭРГ и типа А гравировать симметрично продольной оси с двух сторон (черт. I64-I80).


Примеры маркировки соединителей типа Р методом гравирования

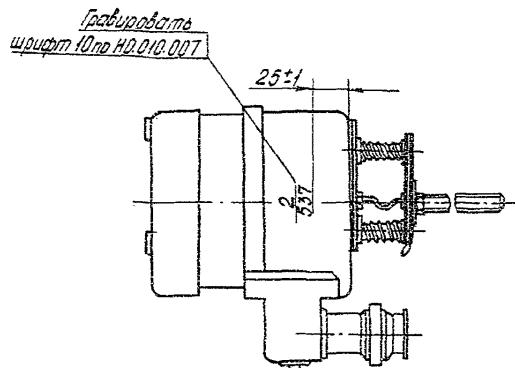


Черт. I64

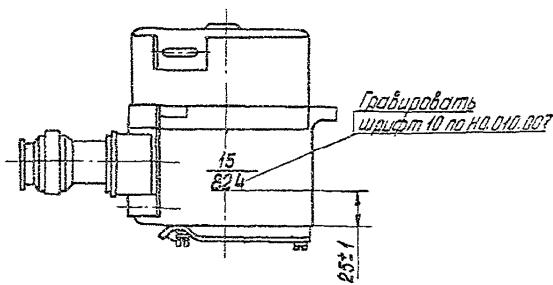


Черт. I65

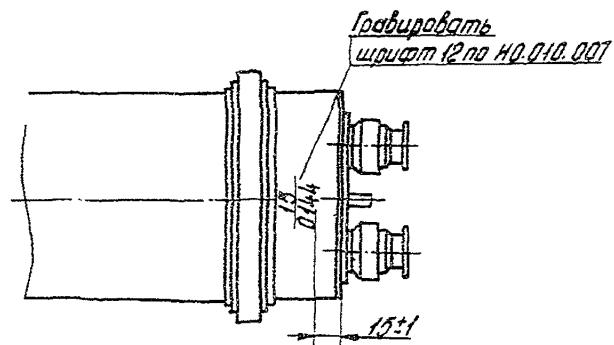


Черт. I66

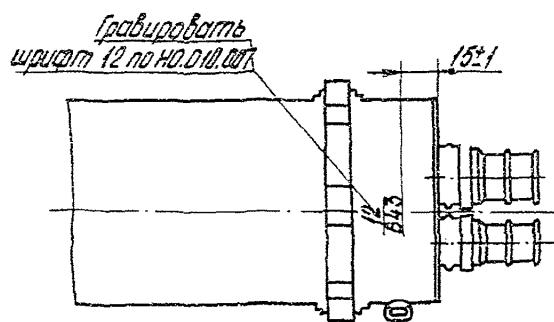

Черт. I67

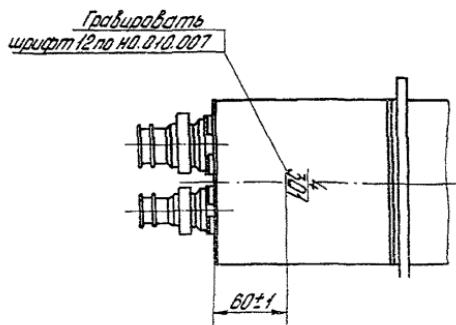


Черт.168

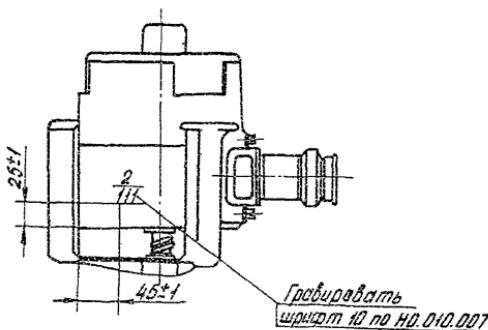


Черт.169

Пример маркировки соединителей типа 2РА-25; 2РА-50;
2РА-69; 3РА-102 методом гравирования

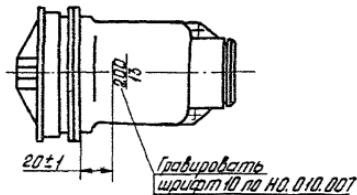


Черт. I70

Пример маркировки соединителей типа 3РА-204
методом гравирования

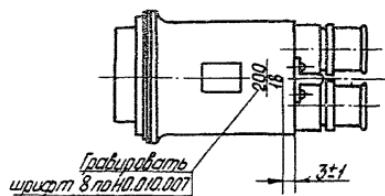


Черт. I71

Пример маркировки соединителей типа 2РР-25; 2РР-50;
2РР-69; 2Р0-25; 2РР-50; 2РР-69; 3Р0-102; 3РР-102
методом гравирования

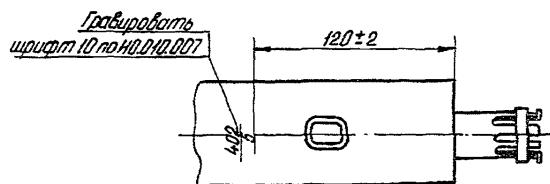

Черт. I72


Пример маркировки соединителей типа 2Р0-50; 2РР-50;
2Р0-69; 2РР-69; 3Р0-204; 3РР-204 методом гравирования

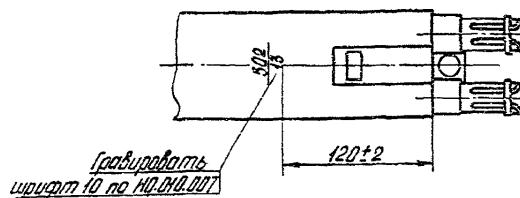


Черт. I73

Примеры маркировки соединителей типа 5Р методом
гравирования

Приборный

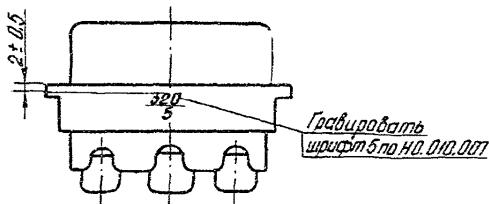


Кабельный

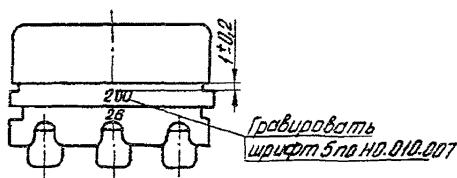

Черт. I-74




Пример маркировки соединителей типа 6Р
и 7Р методом гравирования

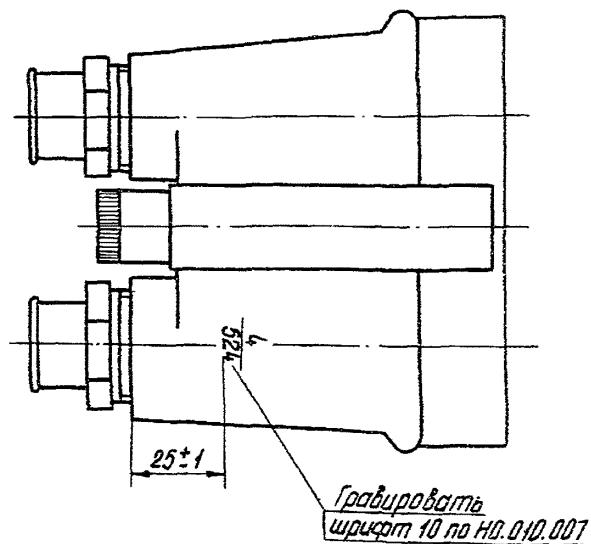




Черт. I75

Примеры маркировки соединителей типа 9Р методом гравирования

Разъемы типа 9Р (кабельные)

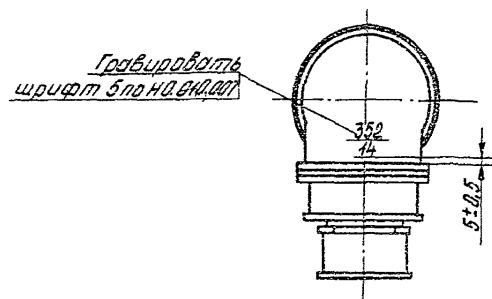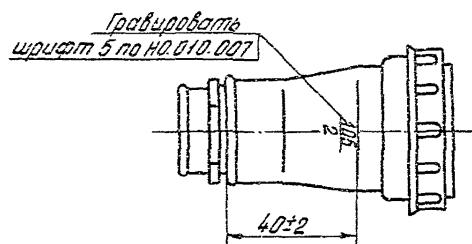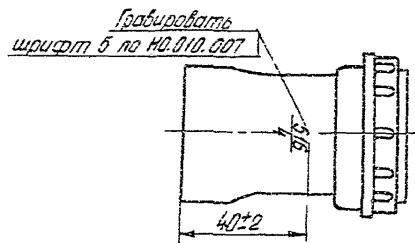


Соединители типа 9Р (приборные)

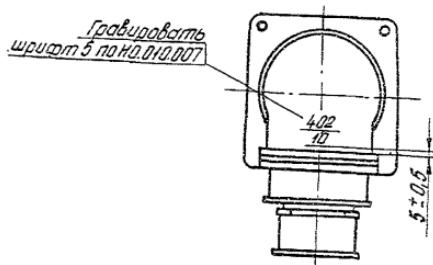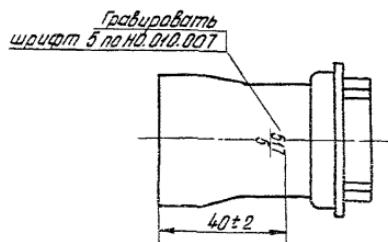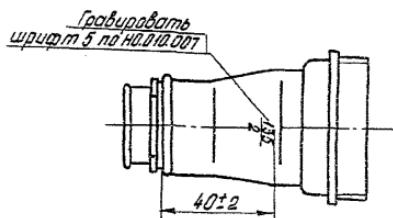


Примеры маркировки соединителей типа АЭРГ-22, АЭРГ-58,
АЭРГ-66 методом гравирования

Кабельный

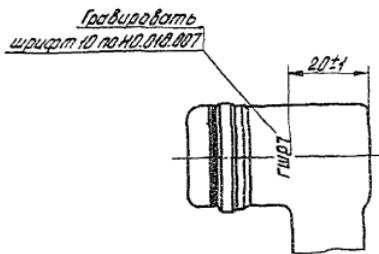


Приборный

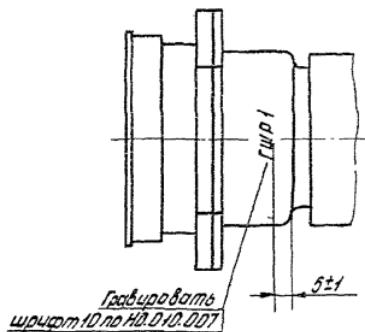


Черт. I78

Примеры маркировки соединителей типа АЭР-34М,
АЭР-46М, АЭР-72М методом гравирования

Кабельный

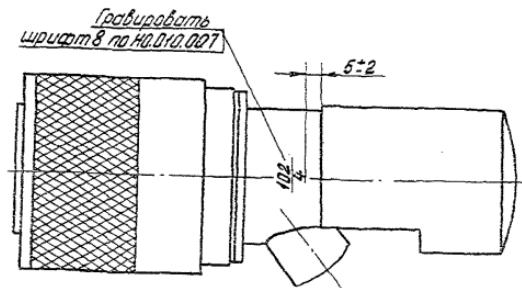


Приборный

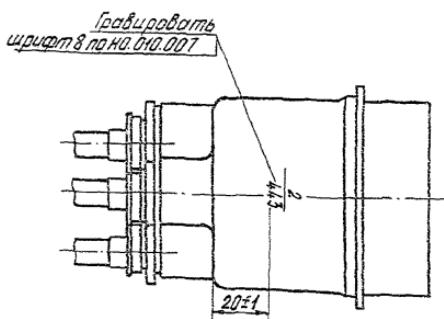

Черт. I79

Пример маркировки соединителей типа А

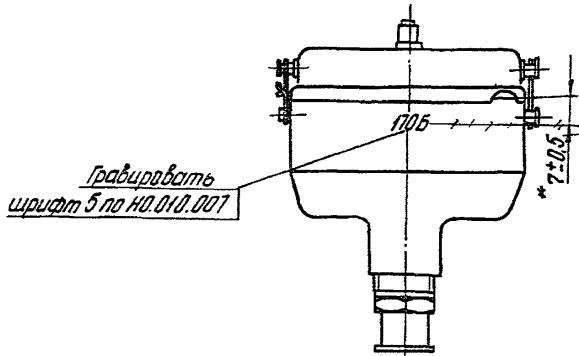


Черт. I80

9.7. В гравировку втереть эмаль ПФ-И15, на темном фоне – белую, на светлом фоне – черную по ОСТ4 Г0.054.205.

9.8. Допускается смещение гравировки в пределах 20° относительно шпонки (фиксатора), смещение гравировки по высоте и нарушение маркировки предприятия-поставщика. Фирменный знак и дата выпуска повреждаться не должны.

9.9. Схемные обозначения на соединителях с бескорпусной заливкой наносятся на соединители симметрично оси с двух сторон против фиксатора, шрифт 5 мм. При дробной маркировке – шрифт 3 мм (черт. I81). Надписи нанести эпоксидной краской по ОСТ4 Г0.014.992.108,

* Для всех соединителей данного типа.

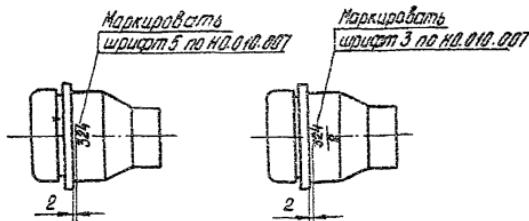

Черт.181


9.10. Маркировка кабелей и проводов может производиться с помощью металлических, пластмассовых и бумажных бирок или липких лент.

Металлические бирки для маркировки кабелей применять по ОСТ4 Г0.881.000.

Способы маркировки монтажных проводов и кабелей пластмассовыми бирками или липкими лентами приведены в ОСТ4 Г0.050.001.


Установку и крепление бумажных бирок на наборных кабелях (проводах) рекомендуется производить способом, приведенным в приложении 3.

9.11. Примеры установки фиксированных бирок на наборных кабелях и кабелях промышленного изготовления приведены на черт.182-186.

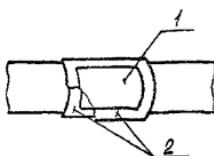


1 - бирка бумажная; 2 - пленка прозрачная

Черт.182

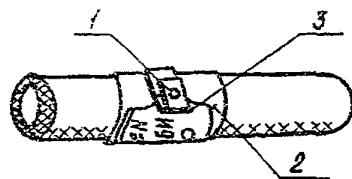

1 - заклепка; 2 - лента изоляционная; 3 - бирка
металлическая КС8.816.000 или КС8.816.001


Черт.183

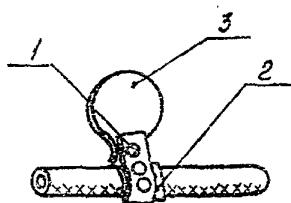

1 - заклепка; 2 - лента изоляционная; 3 - бирка
металлическая КС8.816.002

Черт.184

Заклепку установить по месту, расклепать ее и покрыть лаком (например, лаком АК-ИИ3). Конец металлической бирки после установки на кабель откусить (см.черт.183,184).

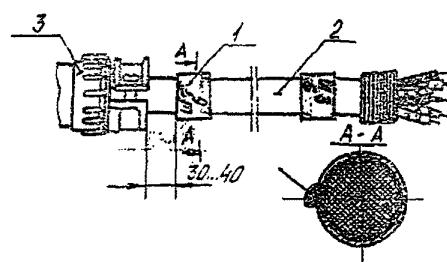


1 - бирка металлическая КС8.816.003; 2 - кабель; 3 - соединитель

Черт.185

Бирку плотно обернуть на кабеле, узкий конец продеть в отверстие, подогнуть и обжать (см.черт.185).

Пример установки бирок на ответвлениях кабеля

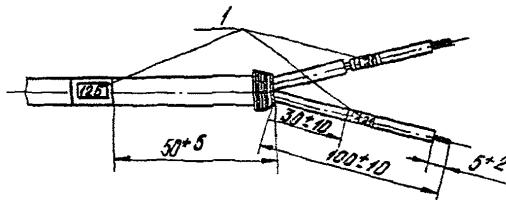

1 - бирки бумажные; 2 - кабель

Черт.186

9.12. На запасные провода следует устанавливать бумажные бирки. На бирках знаки писать тушью. Высота знаков 3-4 мм (см.черт.27-29).

9.13. На переходные контакты следует устанавливать бумажные бирки. На бирках цифры писать тушью. Высота знаков 3-4 мм (см.черт.30).

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Электрический монтаж кабельных изделий должен быть подвергнут техническому контролю на внешний вид и надежность паяк.

Технический контроль осуществляется пооперационно в процессе монтажа либо после полного окончания электрического монтажа изделия.

10.2. Все контрольные операции должны выполняться тщательно, аккуратно и осторожно, чтобы в процессе проверки не ухудшить качество монтажа.

10.3. При контроле заготовленных монтажных проводов и кабелей должны проверяться способ и качество заделки концов, маркировка, отсутствие надрезов токопроводящих жил, качество их лужения, отсутствие повреждений и загрязнений изоляции, марка, сечение и длина проводов и кабелей.

Проверка производится внешним осмотром, в необходимых случаях с применением лупы, и путем измерения размеров на соответствие настоящему стандарту и чертежам.

10.4. Качество пайки проверяется наружным осмотром места спая на соответствие требованиямпп.8.11, 8.12.

Контроль соединителя производить после пайки каждого ряда контактов. Качество пайки проверять на отсутствие брызг припоя, острых выступов, остатков флюса и механическую прочность.

10.5. Качество пайки проводов сечением 0,12 мм^2 должно проверяться внешним осмотром, визуально.

Проверка качества пайки проводов сечением более 0,12 мм^2 может производиться специальным приспособлением.

В отдельных случаях допускается проверка пинцетом. На губки пинцета должны быть надеты полихлорвиниловые трубы.

Усилие должно быть направлено вдоль оси припаянного провода и не должно превышать 0,5 кГ.

10.6. Правильность монтажа на соответствие электрическим и монтажным схемам проверяют методом прозвонки с помощью измерительных приборов (омметром) и специальной установки автоматического или полуавтоматического типа.

При проверке цепей измерительными приборами подсоединение последних к контактам соединителей производить через ответные части при наличии соответствующих указаний в технических условиях на соединители.

10.7. Контроль механической прочности паяк должен производиться факультативно, но не более одного раза в процессе приемки монтажа. При контроле качества монтажа запрещается перегибать провод около пайки. Контроль качества паяк на соединителях типа ШР, ШРГ, 2РМ и др. многоконтактных элементах производить при межоперационном контроле до надевения на контакты изоляционных трубок.

10.8. После контроля пайки и приемки ОТК места спая окрашиваются прозрачным цветным лаком, наносимым на место спая в виде небольшого аккуратного мазка специальной трубочкой (типа чертежной) или мягкой кисточкой.


10.9. Протирку гнезд и штырей со стороныстыковки соединителей следует производить перед контрольными испытаниями и после них спиртом по ГОСТ 18300-72.

10.10. Соединители типов ШР, ШРГ, СШР, СШРГ, Р, 2РТ, 2РМ, 2РМД на кабелях следует пломбировать пломбировочными чашечками (мастика битумная № I по ГОСТ 18680-73) или пластмассовыми пломбами, закрепленными на капроновых лесках к соединителям в соответствии с черт. I87-I90.

Рекомендуемый диаметр капроновой лески 0,5 мм.


При приемке ОТК и заказчика рекомендуется на соединителе ставить две чашечки (под каждый винт) или две пломбы.

Примеры пломбирования кабельных соединителей
типа ШР, ШРГ, СШР, СШРГ, Р, 2РТ

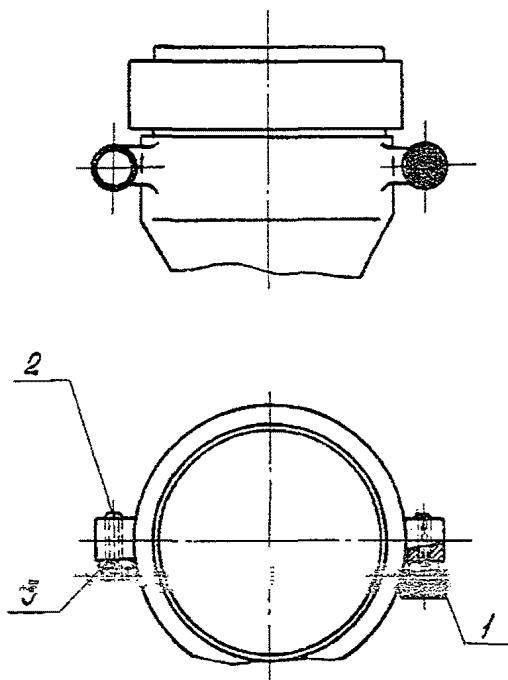

1 - пломбировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 2 - винт; 3 - шайба


Черт. I87

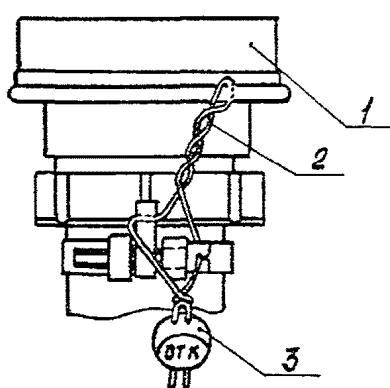

1 - соединитель; 2 - леска капроновая; 3 - пломба пластмассовая

Черт. I88


Пример пломбирования проходного соединителя
типа СИРГ

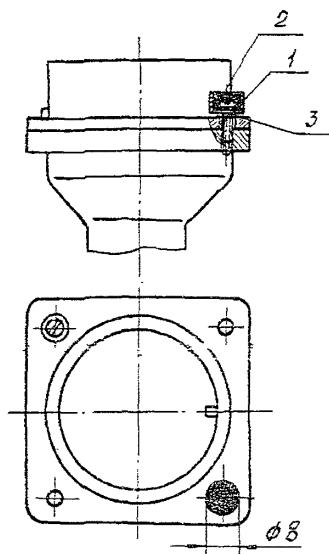

1 - пломбировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 2 - винт;
3 - шайба

Черт.189

Пример пломбирования кабельных соединителей
типа 2РМ-и 2РМД

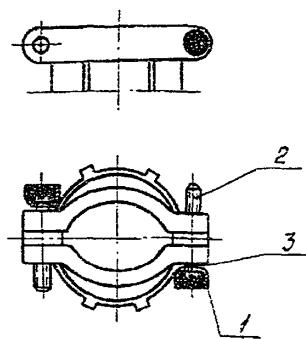

1 - пломбировочная чашечка по ГОСТ 18678-73; 2 - винт;
3 - шайба

Черт.190

II. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

II.1. Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с "Общими правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий промышленности", введенными приказом Министра от 15.08.1978 г. № 635.

II.2. Лица, допущенные к электромонтажным работам, должны быть проинструктированы по технике безопасности и обращению с горючими веществами.

II.3. Помещения и рабочие места должны содержаться в чистоте, иметь необходимую освещенность и общую приточно-вытяжную вентиляцию, в первую очередь помещения, где производятся работы с легковоспламеняющимися жидкостями и kleями, эпоксидными смолами и т.п.

II.4. Рабочие места, где производятся работы с вредными веществами и материалами (флюсы, припои, стеклолента, фторопласт, компаунды и др.), должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами.

II.5. При соблюдении общих правил техники безопасности и охраны труда следует выполнять специальные правила техники безопасности,ственные отдельным технологическим процессам и материалам.

II.6. При выполнении работ по лужению и пайке должны быть предусмотрены меры, предохраняющие:

- от поражения электрическим током;
- от ожогов и отравления.

Демонтаж, отпайку проводов от контактов соединителей следует производить в защитных очках.

II.7. Напряжение питания паяльника должно быть не выше 36 в.

II.8. Электрические провода, подводящие питание к рабочему месту, должны быть надежно изолированы и защищены от механических повреждений.

II.9. Во избежание образования брызг при пайке флюс наносить тонким слоем. Лишний припой с хала паяльника рекомендуется удалять специально предназначенными для этого салфетками и т.п.

II.10. Паяльник в перерывах между пайками держать на металлической или огнестойкой подставке.

II.11. Работу с проводами, имеющими изоляцию из стекловолокна, следует выполнять в хлопчатобумажных перчатках.

Заделку многожильного кабеля в металлический рукав (экранирующую плетенку) необходимо выполнять в рукавицах.

II.12. Работу производить только на исправном оборудовании (установках), пользуясь исправными инструментами и приспособлениями.

II.13. Легковоспламеняющиеся, горючие жидкости должны храниться в металлической посуде (бидонах), которую помещают в запирающиеся металлические ящики (шкафы) со стенками и дном, выложенными негорючими материалами.

II.14. Все производственные операции с легковоспламеняющимися жидкостями должны проводиться по возможности с малыми количествами и в технологической таре. Технологическая тара должна быть металлической, малой емкости, с резьбовыми пробками. На таре должен быть нанесен предупредительный знак "Огнеопасно".

II.15. Работающие с эпоксидными смолами, компаундами и их отвердителями должны в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо теплой водой, вытирая их чистым полотенцем.

II.16. Попавшие на кожу брызги смолы, отвердителя или компаунда должны быть немедленно тщательно промыты теплой мыльной водой.

II.17. Необходимо обращать самое серьезное внимание на тщательный и подробный инструктаж по технике безопасности работающих с эпоксидными компаундами.

II.18. Особо восприимчивых людей к работе с раздражителями (эпоксидными компаундами и их отвердителями) не допускать.

II.19. Работающие с эпоксидными смолами, kleями, компаундами и их отвердителями должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очками.

II.20. Остатки растворителей (бензина, ацетона), лака, клея, краски следует сдавать в отведенное для хранения место.

II.21. На рабочем месте не курить и не пользоваться открытым огнем.

II.22. При работе с эпоксидными смолами необходимо руководствоваться санитарными правилами, утвержденными Госсанинспекцией СССР, и соблюдать общие правила безопасности и обращения с токсичными веществами.

II.23. Помещение, в котором производятся работы с эпоксидными смолами и клеями, содержащими огне- и взрывоопасные растворители, должно быть изолировано от других производственных помещений, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией согласно установленным санитарным нормам и в соответствии с "Противопожарными нормами строительного проектирования предприятий и населенных мест".

II.24. За невыполнение настоящих правил техники безопасности виновные несут ответственность согласно действующему законодательству.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОМОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРОВ
НАБОРНЫХ КАБЕЛЕЙ

Определение диаметров наборных кабелей производится по номограмме (черт. I).

При диаметре проводов от 1 до 7 мм и их числе в кабеле до 140 рекомендуется пользоваться номограммой (черт. 2).

Если наборный кабель состоит из проводов с различными диаметрами, диаметр кабеля определяется путем перехода с кривых большего диаметра проводов на кривые меньшего диаметра проводов.

В номограммах приняты следующие обозначения:

- - диаметр наборного кабеля;
- п - число проводов;
- d - диаметр проводов по изоляции.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДИАМЕТРА НАБОРНОГО КАБЕЛЯ
ПО НОМОГРАММЕ


Кабель состоит из 14 проводов $d = 4$ мм;
из 12 проводов $d = 3$ мм;
из 20 проводов $d = 2$ мм.

Находим диаметр кабеля по номограмме 2.

1. На оси абсцисс находим точку А, соответствующую 14 проводам.
2. Из точки А восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривой $d = 4$ мм (точка Б).
3. Через точку Б проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой $d = 3$ мм (точка В).
4. На продолжении линии ВГ откладываем отрезок ВГ, равный в масштабе оси абсцисс числу 12 проводов.
5. Из точки Г проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с кривой $d = 3$ мм (точка Д).
6. Через точку Д проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой $d = 2$ мм (точка Е).
7. На продолжении линии ДЕ откладываем отрезок ЕЖ, равный в масштабе оси абсцисс числу 20 проводов.
8. Из точки Ж восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривой $d = 2$ мм (точка З).
9. Из точки З проводим линию параллельно оси абсцисс до пересечения с осью ординат, на которой отложены значения диаметров кабелей (точка И).


Искомый диаметр наборного кабеля равен 25 мм.

НОМОГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ДИАМЕТРА КАБЕЛЯ ОТ ЧИСЛА ПРОВОДОВ И ИХ ДИАМЕТРОВ

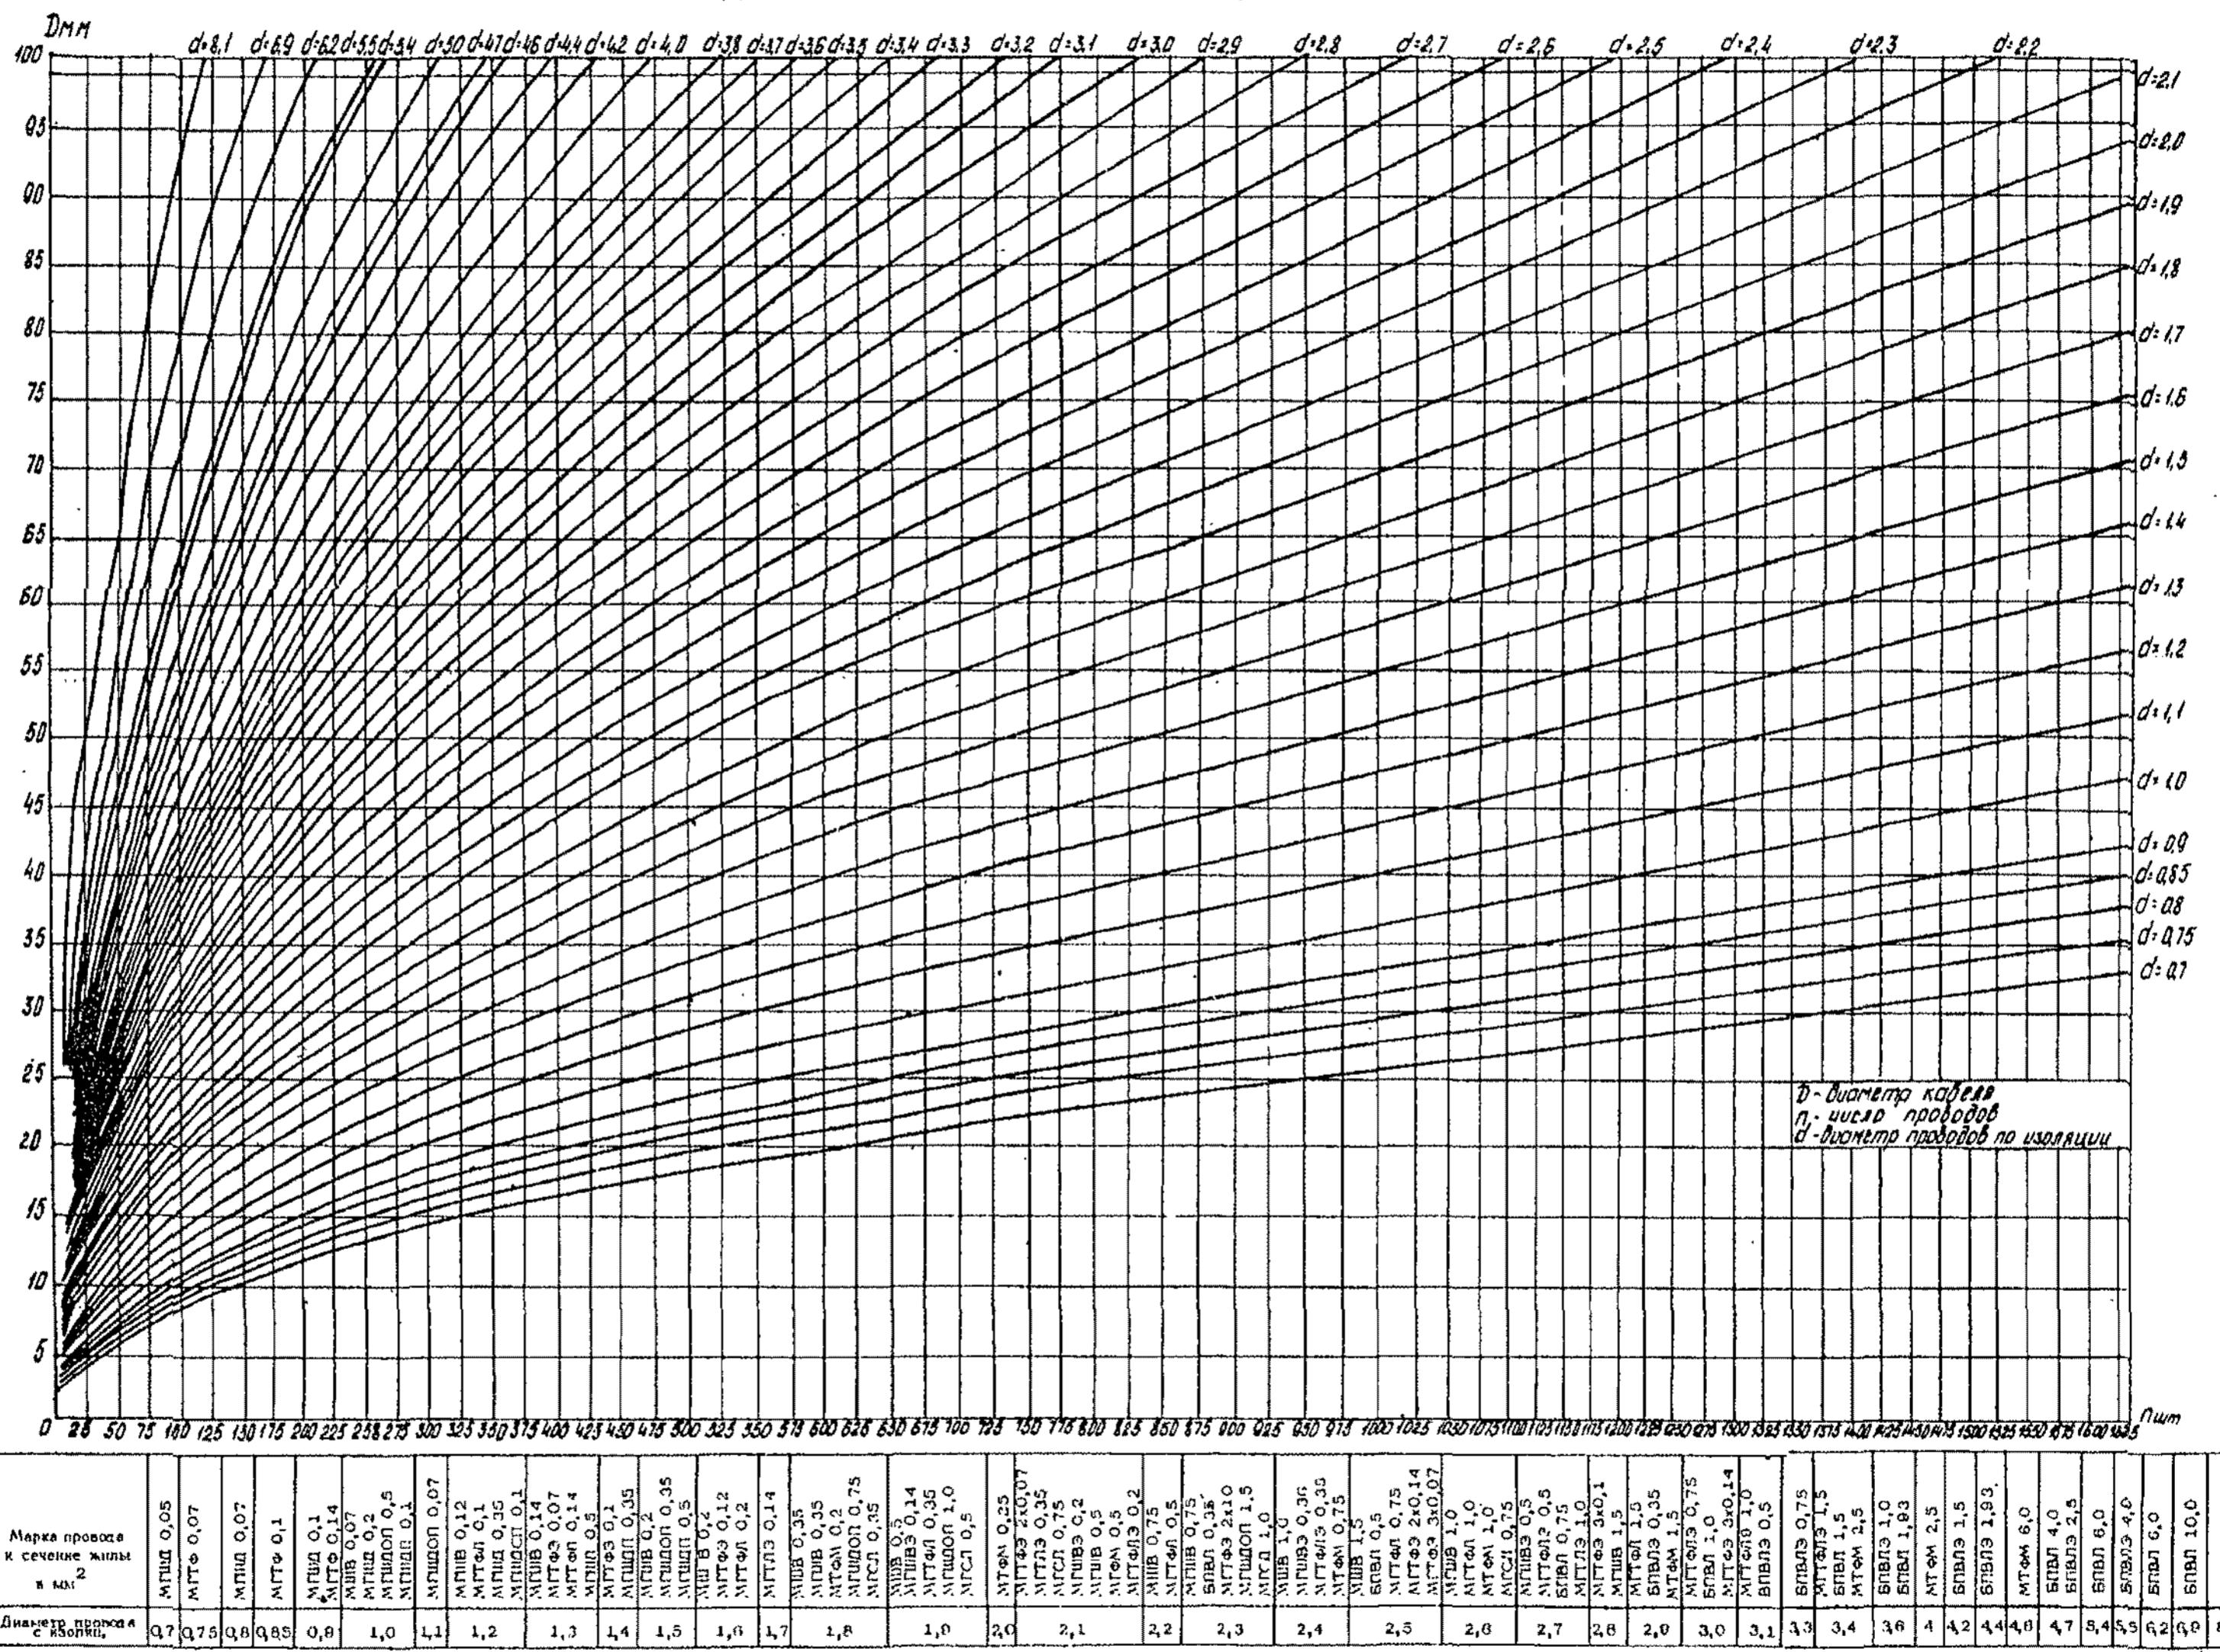

Черт. I

НОМОГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ДИАМЕТРА КАБЕЛЯ ОТ ЧИСЛА ПРОВОДОВ И ИХ ДИАМЕТРОВ

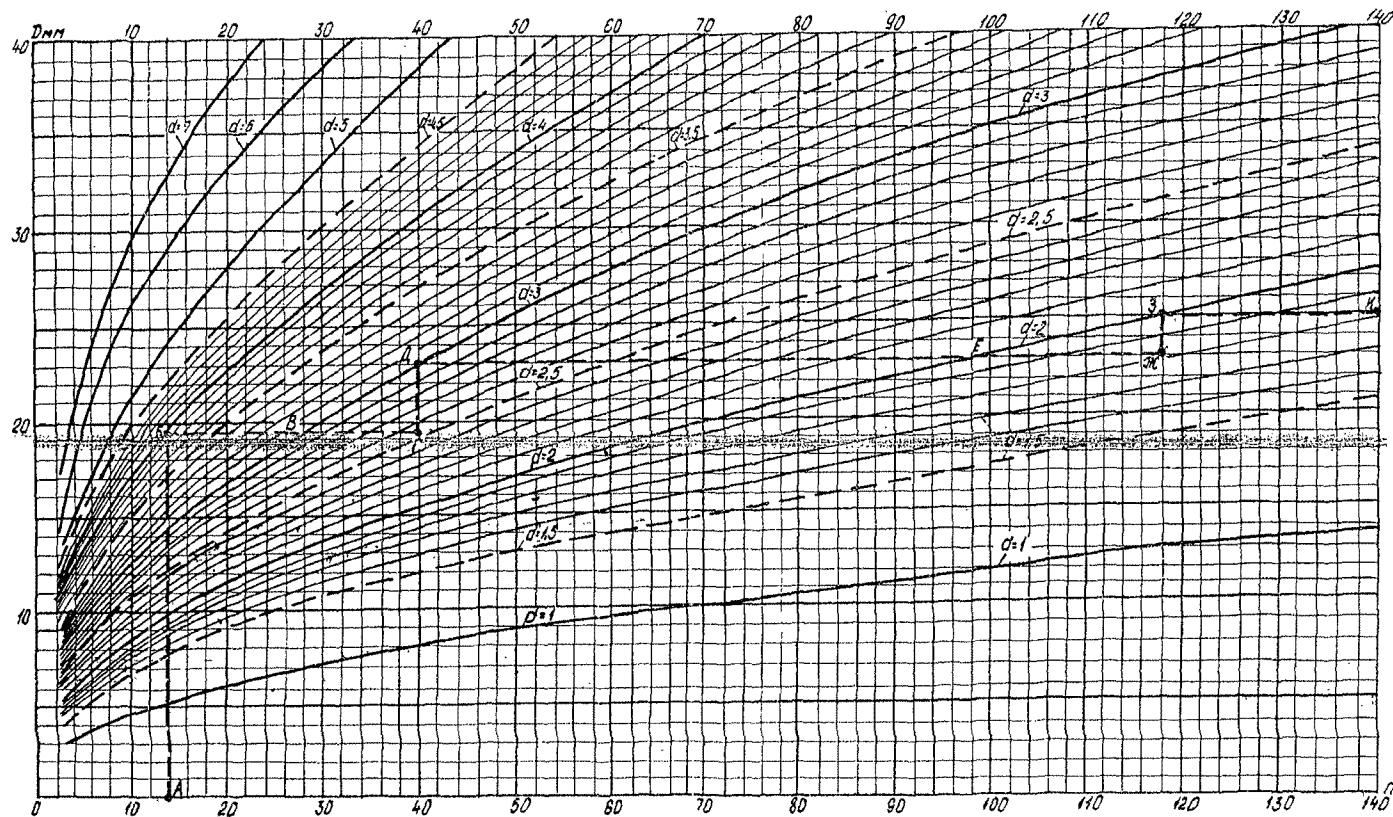

D - диаметр кабеля
 n - число проводов
 d - диаметр проводов по изоляции

Черт.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПОСОБ НАДЕВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК НА НАБОРНЫЕ
КАБЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Провода наборного кабеля уложить ровно на шаблоне.

Для облегчения закладки проводов в баллон приспособления на них наложить технологические бандажи из липкой ленты (например, ленты ПВХ) с шагом 500-700 мм.

2. В отверстии баллона приспособления закрепить штуцер. Внутренний диаметр штуцера должен соответствовать диаметру надеваемой трубы.

3. Заготовку наборного кабеля уложить в желоб приспособления и выровнять ее.

Конец заготовки наборного кабеля, состоящего из проводов типа МККМУ, следует обмотать липкой лентой на длине 60-80 мм в один слой и не снимать ее при надевании трубы.

4. Заготовку ввести в баллон приспособления через отверстие штуцера, при этом конец заготовки длиной 200-250 мм внутрь не вводить. При наличии в наборном кабеле экранированных проводов заготовку кабеля следует по всей длине протереть парафином для облегчения затягивания заготовки в трубку.

Если конец заготовки обмотан липкой лентой, то его также следует тщательно протереть парафином.

5. В желоб приспособления уложить изоляционную, например, пластикатную трубку, подлежащую надеванию на кабель.

6. Конец заготовки кабеля ввести в пластикатную трубку на длину 50-100 мм. Оставшуюся часть заготовки опустить в баллон приспособления. Пластикатную трубку натянуть на штуцер, закрепить ее на штуцере хлопчатобумажными нитками №00 (шнуром диаметром 1-1,5 мм, липкой лентой, например, лентой ПВХ, или специальным хомутиком).


7. В баллон приспособления открыть доступ сжатому воздуху и протянуть заготовку кабеля через трубку на необходимую длину.

Примечание. Допускается нарушение рихтовки проводов в виде их волнообразного расположения в трубке.


8. Закрыть доступ сжатого воздуха в баллон приспособления, выпустить оставшийся воздух из баллона и снять бандаж, крепивший трубку на штуцере.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а

СВЕРЛОВКА ОТВЕРСТИЙ В ПАТРУБКАХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЗАЛИВКИ ГЕРМЕТИКОМ

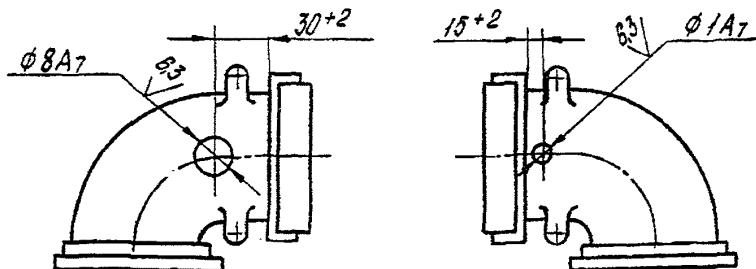


I. Угловые патрубки соединителей серии ШР, Р, СШР и 2РТ

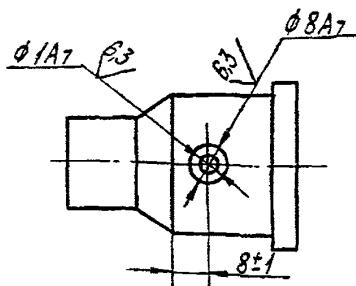


2. Прямые фланцевые патрубки соединителей серии ШР, Р, СШР и 2РТ
для соединителей серии ШР до 10 контактов заливка герметиком
Сверлите фланцевые отверстия на расстоянии 15 ± 2 мм.

Черт. I

Продолжение

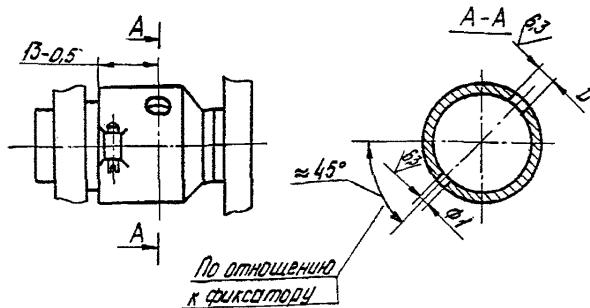

3. Прямые патрубки соединителей серии ШР, Р, СНР, 2РТ. D - для соединителей до 20 контактов сверлить диаметром $4^{+0,3}$, выше - диаметром $8^{+0,3}$

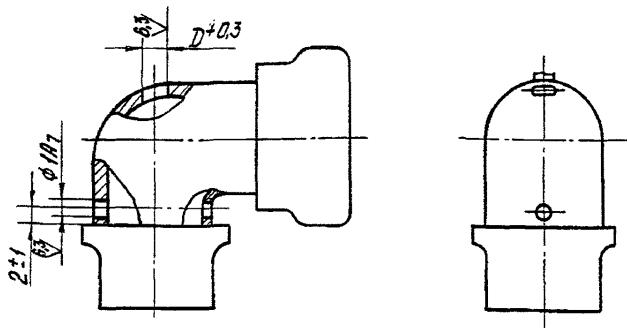


4. Угловые патрубки соединителей серии 2РМ. D - для соединителей до 19 контактов сверлить диаметром $4^{+0,3}$, выше - диаметром $8^{+0,3}$

Черт.2

Продолжение

Вид сзади

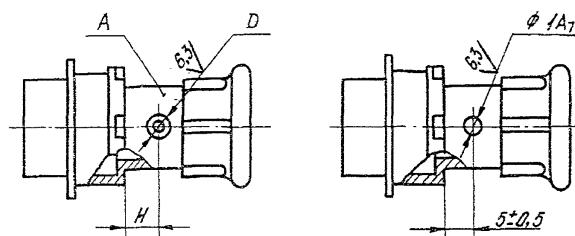

5. Прямые патрубки соединителей серии 2PM. Отверстия в соединителях сверлить под углом 90° от фиксатора.

A	D $^{+0,3}$	H $\pm 0,5$
2PM14, 2PM18, 2PM22, 2PM24	4	5
2PM27, 2PM30	8	8,5
2PM33, 2PM36, 2PM39, 2PM42	8	II

Черт.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ БУМАЖНЫХ БИРОК
НА НАБОРНЫХ КАБЕЛЯХ (ПРОВОДАХ)

1. Установка и крепление бирки на наборном кабеле (проводе) с большим диаметром.

Обезжирить участок наборного кабеля (проводы), на котором необходимо установить бирку, нанести на этот участок равномерный слой клея (например, клея ХВК-2а) с помощью кисти и наклеить бирку. Закрепить бирку лентой на кабеле (проводе), обернув ленту два раза вокруг кабеля (проводы) при слабом натяжении ленты. Отрезать остальную часть ленты.

2. Установка и крепление бирки на наборном кабеле (проводе) с малым диаметром.

Наклеить бирку на конец ленты (например, прозрачной пленки), куда нанесен тонкий слой клея, равный ширине бирки. Кромки бирки должны находиться на одинаковом расстоянии от боковых кромок ленты. Установить бирку с лентой на кабеле (проводе) и обернуть ленту два раза вокруг кабеля (проводы) с биркой при слабом натяжении ленты. Отрезать остальную часть ленты.

3. Промазать kleem с помощью кисти конец ленты и обернутую лентой поверхность кабеля (проводы) на участке, равном примерно половине окружности кабеля (проводы), закрепить конец ленты. Протереть поверхность ленты по окружности кабеля (проводы) тампоном из марли, смоченным в растворителе (например, в ацетоне или растворителе Р-4).

4. Покрыть слоем клея с помощью кисти поверхность ленты и поверхность кабеля (проводы) на участках 2-3 мм, в обе стороны от кромки ленты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТАБЛИЦЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ МОНТАЖА СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Пример записи в конструкторской документации деталей монтажа:

Обозначение	Наименование
КС8.020.003-06	Корпус по ОСТ4 Г0.010.016

Т а б л и ц а I

Детали монтажа экрана (черт. 72)

Размеры в мм

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		I	2	3	4	
		Шайба обжимная	Втулка металлическая	Плетенка	Гайка соединителя	
18,5	II	КС8.946.001	КС8.227.003	I0xI6	2PM24	<input type="circle"/>
20,0	I2	КС8.946.001-01	КС8.227.003-01		ШР20	<input type="circle"/>
20,5	I3	КС8.946.001-02	КС8.227.003-02		2PM27	<input type="circle"/>
22,5	I5	КС8.946.001-03	КС8.227.003-03		2PM30	<input type="circle"/>
25,5	I8	КС8.946.001-04	КС8.227.003-04		2PM33	<input type="circle"/>
				I6x24	2PM36	<input type="circle"/>
28,0	20	КС8.946.001-05	КС8.227.003-05		ШР28	<input type="circle"/>
28,5	21	КС8.946.001-06	КС8.227.003-06		ШР32	<input type="circle"/>
31,0	23	КС8.946.001-07	КС8.227.003-07		2PM39	<input type="circle"/>
					ШР36	<input type="circle"/>

Продолжение табл.1

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		1	2	3	4	
		Шайба обжимная	Втулка металлическая	Плетенка	Гайка соединителя	
34,0	26	KC8.946.001-08	KC8.227.003-08		III40	
34,5	27	KC8.946.001-09	KC8.227.003-09	24x30	2PM42	○
40,0	29	KC8.946.001-10	KC8.227.003-10		2PM45	○
50,0	39	KC8.946.001-II	KC8.227.003-II		III48	
54,0	42	KC8.946.001-12	KC8.227.003-12	30x40	III55	
				40x55	III60	

Т а б л и ц а 2

Детали монтажа экрана (черт.73)

Размеры в мм

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		1	2	3	4	
		Оправа	Оправа	Плетенка	Гайка соединителя	
20,0	7,0	KC8.636.000	KC8.636.001	6x10		
	8,5	KC8.636.000-01	KC8.636.001-01	10x16	III20	○

ОСТ 4 ТО.010.016
Редакция 1-71

Стр.177

Продолжение табл.2

Гцп.178

ДО 010.01.01
Редакция 1.71

Размеры в мм

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		I	2	3	4	
		Оправа	Оправа	Плетенка	Гайка соединителя	
20,0	10,0	KC8.636.000-02	KC8.636.001-02	10x16	IIIР20	○
	10,0	KC8.636.000-03	KC8.636.001-03			
	II,5	KC8.636.000-04	KC8.636.001-04			
	I3,0	KC8.636.000-05	KC8.636.001-05		IIIР28	
	I4,0	KC8.636.000-06	KC8.636.001-06		IIIР32	○
	I6,0	KC8.636.000-07	KC8.636.001-07			
	I7,5	KC8.636.000-08	KC8.636.001-08			○
31,0	I4,5	KC8.636.000-09	KC8.636.001-09	16x24	IIIР36	
	I6,0	KC8.636.000-10	KC8.636.001-10			
	I7,5	KC8.636.000-II	KC8.636.001-II			
	I9,5	KC8.636.000-I2	KC8.636.001-I2			
34,0	I6,0	KC8.636.000-I3	KC8.636.001-I3	24x30	IIIР40	
	I7,5	KC8.636.000-I4	KC8.636.001-I4			
	I9,5	KC8.636.000-I5	KC8.636.001-I5			
	21,0	KC8.636.000-I6	KC8.636.001-I6			
34,5	25,0	KC8.636.000-I7	KC8.636.001-I7	24x30	2PM42	○
40,0	23,0	KC8.636.000-I8	KC8.636.001-I8		2PM45	○
28,5	18,0	KC8.636.000-I9	KC8.636.001-I9		IIIР48	
				16x24	2PM39	

Т а б л и ц а 3

Детали монтажа экрана (черт. 74)

Размеры в мм

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению	
		1	2	3	4		
		Оправа	Оправа	Плетенка	Гайка соединителя		
25,5	14,0	KC8.636.002	KC8.636.003	10x16	2PM33 2PM36	○	
		KC8.636.002-01	KC8.636.003-01		III ²⁸ III ³²	○	
34,0	I3,0	KC8.636.002-03	KC8.636.003-03	10x16	III ⁴⁰		
	I4,5	KC8.636.002-04	KC8.636.003-04				
34,5	20,0	KC8.636.002-05	KC8.636.003-05	16x24	2PM42 2PM45	○	
	I6,0	KC8.636.002-06	KC8.636.003-06		III ⁴⁸		
40,0	I7,5	KC8.636.002-07	KC8.636.003-07	16x24			
	I9,5	KC8.636.002-08	KC8.636.003-08				
	21,0	KC8.636.002-09	KC8.636.003-09				
	I9,5	KC8.636.002-10	KC8.636.003-10				
50,0	21,0	KC8.636.002-II	KC8.636.003-II	24x30	III ⁵⁵		
	23,0	KC8.636.002-I2	KC8.636.003-I2				
	26,5	KC8.636.002-I3	KC8.636.003-I3	30x40			
	30,0	KC8.636.002-I4	KC8.636.003-I4				

ОСТ 4.01.04-74
Размеры 1-71
ГРП. 179

Продолжение табл.3

Размеры в мм

D	d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению	
		I	2	3	4		
		Оправа	Оправа	Плетенка	Гайка соединителя		
54,0	19,5	KC8.636.002-I5	KC8.636.003-I5	I6x24	IIIР60		
	21,0	KC8.636.002-I6	KC8.636.003-I6				
	23,0	KC8.636.002-I7	KC8.636.003-I7	24x30			
	26,5	KC8.636.002-I8	KC8.636.003-I8				
	30,0	KC8.636.002-I9	KC8.636.003-I9	30x40			
	33,5	KC8.636.002-20	KC8.636.003-20				

Таблица 4

Детали монтажа к соединителям типов ШР, СИР, Р, 2РТ (черт.83)

Размеры в мм

Диаметр корп- пуса соеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- реше- но к при- мене- нию
		I	2	3	4		
		Корпус сальника	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер
20	7	KC8.020.003-06	KC8.942.000-14	KC8.942.005	4,0	KC8.220.004-10	KC8.652.000
			KC8.942.000-15	KC8.942.005-01	5,0	KC8.220.004-II	KC8.652.001
			KC8.942.000-16	KC8.942.005-02	6,0	KC8.220.004-I2	
28	12	KC8.020.003-07	KC8.942.000-22	KC8.942.005-04	4,0	KC8.220.004-I5	
			KC8.942.000-23	KC8.942.005-05	5,0	KC8.220.004-I6	
			KC8.942.000-24	KC8.942.005-06	6,0	KC8.220.004-I7	KC8.652.000-01
			KC8.942.000-25	KC8.942.005-07	7,0	KC8.220.004-I8	KC8.652.001-01
			KC8.942.000-26	KC8.942.005-08	8,0	KC8.220.004-I9	
15	15	KC8.020.003-08	KC8.942.000-38	KC8.942.005-13	6,0	KC8.220.004-32	
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-14	7,0	KC8.220.004-33	KC8.652.000-03
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-15	8,0	KC8.220.004-34	KC8.652.001-02
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-16	9,0	KC8.220.004-35	
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-17	10,0	KC8.220.004-36	

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Стр. 182

ОТЧ. ГО. ОДО-171

Диаметр корп- луса соеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- ре- ше- но к при- мене- нию	
		I	2	3	4			
		Корпус сальника	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штицер	
28	I5	KC8.020.003-08	KC8.942.000-43	KC8.942.005-I8	11,0	KC8.220.004-37	KC8.652.000-04	
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-I9	12,0	KC8.220.004-38	KC8.652.001-03	
		I2	KC8.942.000-24	KC8.942.005-06	6,0	KC8.220.004-I7	KC8.652.000-01	
			KC8.942.000-25	KC8.942.005-07	7,0	KC8.220.004-I8	KC8.652.001-01	
			KC8.942.000-26	KC8.942.005-08	8,0	KC8.220.004-I9	KC8.652.001-01	
	I5	KC8.020.003-08	KC8.942.000-38	KC8.942.005-I3	6,0	KC8.220.004-32		
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-I4	7,0	KC8.220.004-33		
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-I5	8,0	KC8.220.004-34	KC8.652.000-03	
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-I6	9,0	KC8.220.004-35	KC8.652.001-02	
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-I7	10,0	KC8.220.004-36		
32	I5	KC8.020.003-08	KC8.942.000-43	KC8.942.005-I8	11,0	KC8.220.004-37	KC8.652.000-04	
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-I9	12,0	KC8.220.004-38	KC8.652.001-03	
			KC8.942.000-38	KC8.942.005-I3	6,0	KC8.220.004-32		
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-I4	7,0	KC8.220.004-33		
36	I5	KC8.020.003-09	KC8.942.000-40	KC8.942.005-I5	8,0	KC8.220.004-34	KC8.652.000-03	
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-I5	8,0	KC8.220.004-34	KC8.652.001-02	

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Диаметр корп- пруса еоеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- ре- ше- но к при- мене- нию
		I Корпус сальника	2 Шайба латунная	3 Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	4 Втулка резиновая	
36	I5 KC8.020.003-09	KC8.942.000-41	KC8.942.005-I6	9,0	KC8.220.004-35	KC8.652.000-03	
		KC8.942.000-42	KC8.942.005-I7	10,0	KC8.220.004-36	KC8.652.001-02	
		KC8.942.000-43	KC8.942.005-I8	11,0	KC8.220.004-37	KC8.652.000-04	
		KC8.942.000-44	KC8.942.005-I9	12,0	KC8.220.004-38	KC8.652.001-03	
		KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39		
	I9 KC8.020.003-10	KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40		
		KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.000-05	
		KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42	KC8.652.001-04	
		KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43		
		KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44	KC8.652.000-06	
40	I5 KC8.020.003-II	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45	KC8.652.001-05	
		KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46		
	I5 KC8.020.003-II	KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47		
		KC8.942.000-38	KC8.942.005-I3	6,0	KC8.220.004-32	KC8.652.000-03	
		KC8.942.000-39	KC8.942.005-I4	7,0	KC8.220.004-33	KC8.652.001-02	

0074.010.010.01
Печатная
17.1.2016
Год
183

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Диаметр корп- пуша соеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- ре- ше- но к при- мене- нию	
		I	2		3	4		
			Корпус сальника	Шайба латунная		Шайба стальная		
40	I5	KC8.020.003-II	KC8.942.000-40	KC8.942.005-I5	8,0	KC8.220.004-34	KC8.652.000-03	
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-I6	9,0	KC8.220.004-35		
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-I7	10,0	KC8.220.004-36	KC8.652.00I-02	
			KC8.942.000-43	KC8.942.005-I8	11,0	KC8.220.004-37	KC8.652.000-04	
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-I9	12,0	KC8.220.004-38		
	I9	KC8.020.003-I2	KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39	KC8.652.000-05	
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40		
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41		
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42		
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43		
48.	I9	KC8.020.003-I3	KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44	KC8.652.000-06	
			KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45		
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.00I-05	
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47		

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Диаметр корп- пруса соеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- ре- ше- но к при- мене- нию
		I	2	3	4		
		Корпус сальника	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер
48	I9	KC8.020.003-I3	KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.000-05
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42	KC8.652.001-04
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43	
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44	
			KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.001-05
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47	
			KC8.942.000-61	KC8.942.003-07	18,0	KC8.220.004-55	
55	I9	KC8.020.003-I4	KC8.942.000-63	KC8.942.003-09	20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.000-07
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-II	22,0	KC8.220.004-59	KC8.652.001-06
			KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39	
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40	
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.000-05
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42	KC8.652.001-04
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43	
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44	

ОСТ 4 10.010.016
Редакция I-71

Стр.185

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Стр.186

ОСТ4 Т0.010.016
Редакция 1-71

Диаметр корп. проходного соединителя отверстия <i>D</i>	Диаметр <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Разрешено к применению	
		1		2		3			
		Корпус сальника	Шайба латунная	Шайба стальная	Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Штуцер		
55	19	KC8.020.003-14	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06		
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.001-05		
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47			
	23	KC8.020.003-01	KC8.942.000-61	KC8.942.003-07	18,0	KC8.220.004-55	KC8.652.000-07		
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-09	20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.001-06		
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-11	22,0	KC8.220.004-59			
	29	KC8.020.003-02	KC8.942.000-67	KC8.942.003-13	22,0	KC8.220.004-61	KC8.652.000-08		
			KC8.942.000-69	KC8.942.003-15	24,0	KC8.220.004-63	KC8.652.001-07		
			KC8.942.000-70	KC8.942.003-16	26,0	KC8.220.004-64			
			KC8.942.000-72	KC8.942.003-18	28,0	KC8.220.004-66	KC8.652.000-09		
							KC8.652.001-08		
60	19	KC8.020.003-15	KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39			
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40			
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.000-05		
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42	KC8.652.001-04		
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43			
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44			

Продолжение табл.4

Размеры в мм

Диаметр корп- пруса соеди- нителя <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- реше- но к при- мене- нию
		I	2	3	4		
	Корпус сальника	Шайба латунная	Шайба стальная	Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Штуцер	
60	19	KC8.020.003-15	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45	
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.000-06
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47	KC8.652.001-05
	23	KC8.020.003-03	KC8.942.000-61	KC8.942.003-07	18,0	KC8.220.004-55	
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-09	20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.000-07
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-II	22,0	KC8.220.004-59	KC8.652.001-06
	29	KC8.020.003-04	KC8.942.000-67	KC8.942.003-I3	22,0	KC8.220.004-61	KC8.652.000-08
			KC8.942.000-69	KC8.942.003-15	24,0	KC8.220.004-63	KC8.652.001-07
			KC8.942.000-70	KC8.942.003-16	26,0	KC8.220.004-64	
			KC8.942.000-72	KC8.942.003-18	28,0	KC8.220.004-66	KC8.652.000-09
	35	KC8.020.003-05	KC8.942.000-73	KC8.942.003-I9	26,0	KC8.220.004-67	KC8.652.000-10
			KC8.942.000-74	KC8.942.003-20	28,0	KC8.220.004-68	
			KC8.942.000-75	KC8.942.003-21	30,0	KC8.220.004-69	KC8.652.001-09
			KC8.942.000-76	KC8.942.003-22	32,0	KC8.220.004-70	KC8.652.000-II
			KC8.942.000-77	KC8.942.003-23	34,0	KC8.220.004-71	KC8.652.001-10

Т а б л и ц а 5

Фиксаторы к соединителям ШР, СИР, Р, ЗРТ (черт.85)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя O	Диаметр проходного отверстия α	Фиксатор	Разрешено к применению
20	15	КС8.362.000	<input type="radio"/>
28, 32	21	КС8.362.000-01	<input type="radio"/>
35	23	КС8.362.000-02	
40	27	КС8.362.000-03	
48	31	КС8.362.000-04	
55	42	КС8.362.000-05	
60	45	КС8.362.000-06	

Таблица 6

Детали монтажа к соединителям типа СИР (черт.86)

Размер в мм

Диаметр корпуса соединителя D	Количество kontaktов	Внутренний размер корпуса Z	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разрешено к применению
				1		2		3	
				Корпус	Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Штуцер	
28	7	9,0 11,0 9,5 12,0 12,0 14,0 15,0	KC8.020.001-01 KC8.020.001-03	KC8.942.005-16	KC8.942.000-41	KC8.220.004-26	KC8.652.000-03 KC8.652.000-04 KC8.652.000-04	KC8.652.000-03 KC8.652.000-04 KC8.652.000-05	KC8.652.000-03 KC8.652.000-04 KC8.652.000-05
				KC8.942.005-18	KC8.942.000-43	KC8.220.004-28			
				KC8.942.005-17	KC8.942.000-42	KC8.220.004-27			
				KC8.942.005-19	KC8.942.000-44	KC8.220.004-29			
				KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43			
				KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45			
36	15	59	KC8.020.001-03	KC8.942.005-27	KC8.942.000-52	KC8.220.004-46	KC8.652.000-06	KC8.652.000-06	KC8.652.000-06
				KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45			
				KC8.942.005-28	KC8.942.000-53	KC8.220.004-47			
				KC8.942.003-09	KC8.942.000-63	KC8.220.004-57			
48	20	13,5;14,0 15,5	KC8.020.001-05	KC8.942.006-10	KC8.942.000-64	KC8.220.004-58	KC8.652.000-07	KC8.652.000-07	KC8.652.000-07
				KC8.942.006-10	KC8.942.000-64	KC8.220.004-58			
				KC8.942.003-09	KC8.942.000-63	KC8.220.004-57			
55	30	19,5 20,5	KC8.020.001-06	KC8.942.003-08	KC8.942.000-53	KC8.220.004-47	KC8.652.000-06	KC8.652.000-06	KC8.652.000-06
				KC8.942.003-09	KC8.942.000-63	KC8.220.004-57			
				KC8.942.003-10	KC8.942.000-64	KC8.220.004-58			
60	45	15,5 19,5 20,5	KC8.020.001-08	KC8.942.003-07	KC8.942.000-61	KC8.220.004-55	KC8.652.000-07	KC8.652.000-07	KC8.652.000-07
				KC8.942.003-08	KC8.942.000-62	KC8.220.004-56			

ОСТ 4.1.171-71
ГОСТ 10.101.016-76

Гип. 1839

Продолжение табл.6

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя D	Количество контактов	Внутренний размер корпуса ϕ	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено применение
				I	2	3	4	
				Корпус	Шайба стальная	Шайба матунная	Втулка резиновая	
60	45	55	22,0	KC8.020.001-I3	KC8.942.003-I3	KC8.942.000-67	KC8.220.004-61	Приемлемо для 1-71, 101, 110, 112
					KC8.942.003-I4	KC8.942.000-68	KC8.220.004-62	
	50	75	21,5	KC8.020.001-I4	KC8.942.003-I3	KC8.942.000-67	KC8.220.004-60	
					KC8.942.003-I6	KC8.942.000-70	KC8.220.004-64	
			26,0	KC8.020.001-I4	KC8.942.003-I7	KC8.942.000-71	KC8.220.004-65	

Стр. 190

Приемлемо для 1-71, 101, 110, 112

Таблица 7

Детали монтажа к соединителям типа СИР (черт. 87)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Количе- ство контак- тов	Внут- ренний размер корпу- са <i>l</i>	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разрешено к применению	
				I	2	3	4	5		
				Корпус	Шайба отальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Штуцер	Трубка резиновая	KC8.652.000-03
28	7	7,0;7,5	KC8.020.00I	KC8.942.005-15	KC8.942.000-40	KC8.220.004-25				
32	10	8,5;9,0		KC8.942.005-16	KC8.942.000-41	KC8.220.004-26				
36	15	9,0		KC8.942.005-17	KC8.942.000-42	KC8.220.004-27				
		9,5		KC8.942.005-18	KC8.942.000-43	KC8.220.004-28				
		10,5		KC8.942.005-19	KC8.942.000-44	KC8.220.004-29				
		11,5		KC8.942.005-22	KC8.942.000-47	KC8.220.004-41				
		10,0;10,5		KC8.942.005-23	KC8.942.000-48	KC8.220.004-42				
48	20	10,5	KC8.020.00I-04	KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43	KC8.652.000-05			
		11,5		KC8.942.005-25	KC8.942.000-50	KC8.220.004-44				
		12,5		KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43				
		11,5;12,0		KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45				
55	26	13,5;14,0		KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43	KC8.687.000-02			
		11,5;12,0		KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45				
		13,5;14,0		KC8.942.005-25	KC8.942.000-50	KC8.220.004-44				
60	45	13,0	KC8.020.00I-10	KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06			
		14,0		KC8.942.005-27	KC8.942.000-52	KC8.220.004-46				
		15,0		KC8.942.005-28	KC8.942.000-53	KC8.220.004-47				
		16,0		KC8.942.005-27	KC8.942.000-52	KC8.220.004-46				
		15,0		KC8.942.005-28	KC8.942.000-53	KC8.220.004-47				
		16,0								

ОСТ 410.010.016
Редакция 1-71

Стр. 191

Таблица 8

Детали монтажа к соединителям типа СМРГ для наборных кабелей (черт.88)

Размеры в мм

Диаметр корпуза соединителя D	Диаметр проходного отверстия d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Разрешено к применению	
		1		2		3			
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Штуцер		
20	7	KC8.020.000	KC8.942.000-I4	KC8.942.005	4,0	KC8.220.004-I0	KC8.652.000		
			KC8.942.000-I5	KC8.942.005-01	5,0	KC8.220.004-II	KC8.652.001		
			KC8.942.000-I6	KC8.942.005-02	6,0	KC8.220.004-I2			
	II	KC8.020.000-01	KC8.942.000-22	KC8.942.005-04	4,0	KC8.220.004-I5	KC8.652.000-OI		
			KC8.942.000-23	KC8.942.005-05	5,0	KC8.220.004-I6	KC8.652.001-OI		
			KC8.942.000-24	KC8.942.005-06	6,0	KC8.220.004-I7			
			KC8.942.000-25	KC8.942.005-07	7,0	KC8.220.004-I8			
			KC8.942.000-26	KC8.942.005-08	8,0	KC8.220.004-I9			
28	II	KC8.020.000-02	KC8.942.000-22	KC8.942.005-04	4,0	KC8.220.004-I5	KC8.652.000-OI		
			KC8.942.000-23	KC8.942.005-05	5,0	KC8.220.004-I6	KC8.652.001-OI		
			KC8.942.000-24	KC8.942.005-06	6,0	KC8.220.004-I7			
			KC8.942.000-25	KC8.942.005-07	7,0	KC8.220.004-I8			
			KC8.942.000-26	KC8.942.005-08	8,0	KC8.220.004-I9			

Продолжение табл.8

Размеры в мм

Диаметр корп- нуса со- еди- ните- лля <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Раз- ре- ше- но к при- мене- нию	
		1		2		3		4	
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер		
28	I5	KC8.020.000-03	KC8.942.000-38	KC8.942.005-I3	6,0	KC8.220.004-32			KC8.652.000-03 KC8.652.001-02 KC8.652.000-04 KC8.652.001-03
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-I4	7,0	KC8.220.004-33			
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-I5	8,0	KC8.220.004-34			
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-I6	9,0	KC8.220.004-35			
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-I7	10,0	KC8.220.004-36			
			KC8.942.000-43	KC8.942.005-I8	11,0	KC8.220.004-37			
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-I9	12,0	KC8.220.004-38			
	I9	KC8.020.000-04	KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39			KC8.652.000-05 KC8.652.001-04 KC8.652.000-06 KC8.652.001-05
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40			
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41			
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42			
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43			
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44			

OCT4 TO.010.016
17.1.2011
CNP.133

Продолжение табл.8

Размеры в мм

Стр.194

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕЗУЛЬТАТЕ

Диаметр корп- шуса со- еди- ните- ля D	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Раз- ре- ше- но к при- мене- нию
		I	2		3		4	
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер	
32	II	KC8.020.000-05	KC8.942.000-24	KC8.942.005-06	6,0	KC8.220.004-I7	KC8.652.000-01	
			KC8.942.000-25	KC8.942.005-08	7,0	KC8.220.004-18	KC8.652.001-01	
			KC8.942.000-26	KC8.942.005-09	8,0	KC8.220.004-I9		
	I5	KC8.020.000-06	KC8.942.000-38	KC8.942.005-10	6,0	KC8.220.004-32	KC8.652.000-03	
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-11	7,0	KC8.220.004-33	KC8.652.001-02	
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-12	8,0	KC8.220.004-34		
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-13	9,0	KC8.220.004-35		
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-14	10,0	KC8.220.004-36		
			KC8.942.000-43	KC8.942.005-15	11,0	KC8.220.004-37	KC8.652.000-04	
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-16	12,0	KC8.220.004-38	KC8.652.001-03	
	I9	KC8.020.000-07	KC8.942.000-45	KC8.942.005-17	8,0	KC8.220.004-39		
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-18	9,0	KC8.220.004-40		
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-19	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.000-05	
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-20	11,0	KC8.220.004-42	KC8.652.001-04	
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-21	12,0	KC8.220.004-43		
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-22	13,0	KC8.220.004-44		

Продолжение табл.8

Размеры в мм

Диаметр корп- пруса со- едини- теля D	Диаметр про- ход- ного от- вер- стияd	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Раз- реше- но к при- мене- нию
		1		2		3		4
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер	
32	I9	KC8.020.000-07	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06	
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.00I-05	
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47		
36	I5	KC8.020.000-08	KC8.942.000-38	KC8.942.005-13	6,0	KC8.220.004-32	KC8.652.000-03	
			KC8.942.000-39	KC8.942.005-14	7,0	KC8.220.004-33		
			KC8.942.000-40	KC8.942.005-15	8,0	KC8.220.004-34		
			KC8.942.000-41	KC8.942.005-16	9,0	KC8.220.004-35		
			KC8.942.000-42	KC8.942.005-17	10,0	KC8.220.004-36	KC8.652.00I-02	
			KC8.942.000-43	KC8.942.005-18	11,0	KC8.220.004-37		
			KC8.942.000-44	KC8.942.005-19	12,0	KC8.220.004-38	KC8.652.000-04	
			KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39	KC8.652.00I-03	
40	I9	KC8.020.000-09	KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40	KC8.652.000-05	
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41		
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42		
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43	KC8.652.00I-04	
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44		

ОСТ 4.70.010.016
Редакция I-71

Стр. 195

Продолжение табл.8

Размеры в мм

Диаметр корп- пуса со- еди- ните- лья D	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Раз- ре- ше- но к при- мене- нию	
		1		2		3			
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штуцер		
36	I9	KC8.020.000-09	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	I4,0	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06		
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	I5,0	KC8.220.004-46	KC8.652.001-05		
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	I6,0	KC8.220.004-47			
	23	KC8.020.000-10	KC8.942.000-61	KC8.942.003-01	I8,0	KC8.220.004-55	KC8.652.000-07		
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-02	I20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.001-06		
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-11	I22,0	KC8.220.004-59			
48	I9	KC8.020.000-II	KC8.942.000-45	KC8.942.005-26	I8,0	KC8.220.004-39	KC8.652.000-05		
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-27	I9,0	KC8.220.004-40	KC8.652.001-04		
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-28	I10,0	KC8.220.004-41			
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-29	I11,0	KC8.220.004-42			
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-26	I2,0	KC8.220.004-43			
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-28	I3,0	KC8.220.004-44			
	23	KC8.020.000-I2	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	I4,0	KC8.220.004-45	KC8.652.000-06		
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	I5,0	KC8.220.004-46	KC8.652.001-05		
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	I6,0	KC8.220.004-47			
			KC8.942.000-61	KC8.942.003-01	I8,0	KC8.220.004-55	KC8.652.000-07		
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-02	I20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.001-06		
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-11	I22,0	KC8.220.004-59			

Стр. 196

ОСТ 41.00.014-74
Редакция 1-71

Продолжение табл. 8

Размеры в мм

Диаметр корпуша соединительного отверстия D	Диаметр проходного отверстия	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Разрешено к применению	
		1		2		3			
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Штицер		
48	29	KC8.020.000-I3	KC8.942.000-67	KC8.942.003-I3	22,0	KC8.220.004-61	KC8.652.000-08		
			KC8.942.000-69	KC8.942.003-I5	24,0	KC8.220.004-63	KC8.652.001-07		
			KC8.942.000-70	KC8.942.003-I6	26,0	KC8.220.004-64	KC8.652.000-09		
			KC8.942.000-72	KC8.942.003-I8	28,0	KC8.220.004-66	KC8.652.001-08		
55	19	KC8.020.000-I4	KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39	KC8.652.000-05		
			KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40	KC8.652.001-04		
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41			
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42			
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43			
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44			
			KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45			
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.000-06		
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47	KC8.652.001-05		
23		KC8.020.000-I5	KC8.942.000-61	KC8.942.003-07	18,0	KC8.220.004-55	KC8.652.000-07		
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-09	20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.001-06		
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-11	22,0	KC8.220.004-59			

OCT4. TO CTO.016
Переключение I-1
Группа 197

Группа 197

Продолжение табл. 8

Размеры в мм

Диаметр корп- пруса со- еди- ните- лья <i>D</i>	Диаметр про- ход- ного от- вер- стия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разре- мено к при- мене- нию
		1	2	3	4		
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- рен- ний диа- метр	Втулка резиновая	Штицер
55	29	KC8.020.000-I6	KC8.942.000-67	KC8.942.003-I3	22,0	KC8.220.004-61	KC8.652.000-06
			KC8.942.000-69	KC8.942.003-I5	24,0	KC8.220.004-63	KC8.652.001-07
			KC8.942.000-70	KC8.942.003-I6	26,0	KC8.220.004-64	KC8.652.000-09
			KC8.942.000-72	KC8.942.003-I8	28,0	KC8.220.004-66	KC8.652.001-08
			KC8.942.000-73	KC8.942.003-I9	26,0	KC8.220.004-67	KC8.652.000-10
	35	KC8.020.000-I7	KC8.942.000-74	KC8.942.003-20	28,0	KC8.220.004-68	KC8.652.001-09
			KC8.942.000-75	KC8.942.003-21	30,0	KC8.220.004-69	KC8.652.000-II
			KC8.942.000-76	KC8.942.003-22	32,0	KC8.220.004-70	KC8.652.001-10
			KC8.942.000-77	KC8.942.003-23	34,0	KC8.220.004-71	
			KC8.942.000-45	KC8.942.005-20	8,0	KC8.220.004-39	
60	19	KC8.020.000-I8	KC8.942.000-46	KC8.942.005-21	9,0	KC8.220.004-40	KC8.652.000-05
			KC8.942.000-47	KC8.942.005-22	10,0	KC8.220.004-41	KC8.652.001-04
			KC8.942.000-48	KC8.942.005-23	11,0	KC8.220.004-42	
			KC8.942.000-49	KC8.942.005-24	12,0	KC8.220.004-43	
			KC8.942.000-50	KC8.942.005-25	13,0	KC8.220.004-44	

Продолжение табл.8

Размеры в мм

Диаметр кор- пуса со- еди- ните- ля D	Диа- метр про- ход- ного от- вер- стия d	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Раз- реше- ние по к при- мене- нию	
		I	2	3	4			
		Корпус	Шайба латунная	Шайба стальная	Внут- ренний диа- метр	Втулка резиновая	Штицер	
60	19	KC8.020.000-18	KC8.942.000-51	KC8.942.005-26	14,0	KC8.220.004-45		
			KC8.942.000-52	KC8.942.005-27	15,0	KC8.220.004-46	KC8.652.000-06	
			KC8.942.000-53	KC8.942.005-28	16,0	KC8.220.004-47	KC8.652.001-05	
	23	KC8.020.000-21	KC8.942.000-61	KC8.942.003-07	18,0	KC8.220.004-55		
			KC8.942.000-63	KC8.942.003-09	20,0	KC8.220.004-57	KC8.652.000-07	
			KC8.942.000-65	KC8.942.003-11	22,0	KC8.220.004-59	KC8.652.001-06	
	29	KC8.020.000-23	KC8.942.000-67	KC8.942.003-13	22,0	KC8.220.004-61	KC8.652.000-08	
			KC8.942.000-69	KC8.942.003-15	24,0	KC8.220.004-63	KC8.652.001-07	
			KC8.942.000-70	KC8.942.003-16	26,0	KC8.220.004-64		
			KC8.942.000-72	KC8.942.003-18	28,0	KC8.220.004-66	KC8.652.000-09	
	35	KC8.020.000-24	KC8.942.000-73	KC8.942.003-19	26,0	KC8.220.004-67	KC8.652.000-10	
			KC8.942.000-74	KC8.942.003-20	28,0	KC8.220.004-68	KC8.652.001-09	
			KC8.942.000-75	KC8.942.003-21	30,0	KC8.220.004-69	KC8.652.000-II	
			KC8.942.000-76	KC8.942.003-22	32,0	KC8.220.004-70	KC8.652.001-10	
			KC8.942.000-77	KC8.942.003-23	34,0	KC8.220.004-71	KC8.652.000-10	

ОСТ 4 ТО. 010. 016
Редакция 1-71
Стр. 199

Таблица 9

Детали монтажа к соединителям типа СИРГ (черт. 88) для нюомониальных кабелей

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Количество контактов	Внутренний размер корпуса <i>l</i>	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Размеры к применению	
				1		2		3			
				Корпус	Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Штупер	Трубка резиновая		
20	3	38	KC8.020.000	KC8.942.005-01	KC8.942.000-I ₀₀	KC8.220.004-II	KC8.652.000	KC8.652.000-01	KC8.687.000		
	4			KC8.942.005-06	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-02				
	7			KC8.942.005-07	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-03				
	7			KC8.942.005-08	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-04				
	9			KC8.942.005-16	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-05				
	9,5			KC8.942.005-17	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-06				
	10,5			KC8.942.005-18	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-07				
	11,0			KC8.942.005-19	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-08				
	10	34	KC8.020.000-08	KC8.942.005-22	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-09	KC8.687.000-01	KC8.687.000-02		
	10,5			KC8.942.005-23	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-10				
	11,5			KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-11				
	12,5			KC8.942.005-25	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-12				
	12;II,5			KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-13				
	13,5;II,0			KC8.942.005-26	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-14				
	11,5;II,0			KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-15				
	13,0			KC8.942.005-26	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-16				
	14,0			KC8.942.005-26	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-17				
	15,0			KC8.942.005-27	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-18				
48	20	44	KC8.020.000-II	KC8.942.005-28	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-19	KC8.687.000-02	KC8.687.000-03		
	26			KC8.942.005-29	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-20				
	10			KC8.942.005-22	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-21				
	10,5			KC8.942.005-23	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-22				
	11,5			KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-23				
	12,5			KC8.942.005-25	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-24				
55	30	44	KC8.020.000-14	KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-25	KC8.687.000-03	KC8.687.000-04		
	11,5;II,0			KC8.942.005-24	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-26				
	13,0			KC8.942.005-26	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-27				
	14,0			KC8.942.005-26	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-28				
	15,0			KC8.942.005-27	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-29				
60	45	59	KC8.020.000-19	KC8.942.005-28	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-30	KC8.687.000-06	KC8.687.000-07		
	14,0			KC8.942.005-28	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-31				
	15,0			KC8.942.005-27	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-32				
	16,0			KC8.942.005-28	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-33				
	16,0			KC8.942.005-27	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-34				
50	49	89	KC8.020.000-20	KC8.942.005-27	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-35	KC8.687.000-03	KC8.687.000-04		
	16,0			KC8.942.005-28	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-36				
	17,5			KC8.942.003-07	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-37				
50	85	85	KC8.020.000-22	KC8.942.003-08	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-38	KC8.687.000-03	KC8.687.000-04		
	18,5			KC8.942.003-08	KC8.942.000-II ₀₀	KC8.220.004-II ₀₀	KC8.652.000-39				

Таблица I0

Детали монтажа к соединителям типов 2РМ, 2РМД (черт.94)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей			Разрешено к применению
		I		2	
		Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Шайба металлическая	
24	16,5	14,0	КС7.860.000-03	КС8.942.002	○
27	18,5	16,0	КС7.860.000-04	КС8.942.002-01	○
30	20,5	18,0	КС7.860.000-05	КС8.942.002-02	○
33;36	22,5	20,0	КС7.860.000-06	КС8.942.002-03	○
39	24,5	22,0	КС7.860.000-07	КС8.942.002-04	○
42;45	26,5	28,0	КС7.860.000-08	КС8.942.002-05	○
14	6,5	4,0	КС7.860.000	КС8.942.002-06	○
18	10,5	8,0	КС7.860.000-01	КС8.942.002-07	○
22	14,5	12,0	КС7.860.000-02	КС8.942.002-08	○

Таблица II

Детали монтажа к соединителям типов 2РМ, 2РМД (черт.97)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей			Разрешено к применению
		I		2	
		Шайба металлическая	Фиксатор		
24	16,0	КС8.942.006	КС8.362.001-01	○	
27	18,0	КС8.942.006-01	КС8.362.001-03	○	
30	19,0	КС8.942.006-02	КС8.362.001-05	○	
33;36	23,0	КС8.942.006-03	КС8.362.001-07	○	
39	24,0	КС8.942.006-04	КС8.362.001-09	○	
42;45	29,0	КС8.942.006-05	КС8.362.001-II	○	

Таблица I2

Детали монтажа к соединителям типов 2РМ, 2РМД (черт. 98)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей		Разрешено к применению
		1	2	
		Втулка металлическая	Фиксатор	
24	16,0	КС8.229.000	КС8.362.001	○
27	18,0	КС8.229.000-01	КС8.362.001-02	○
30	19,0	КС8.229.000-02	КС8.362.001-04	○
33;36	23,0	КС8.229.000-03	КС8.362.001-06	○
39	24,0	КС8.229.000-04	КС8.362.001-08	○
42;45	29,0	КС8.229.000-05	КС8.362.001-10	○

Таблица I3

Детали монтажа к соединителям типов 2РМ14, 2РМ18, 2РМ22 (черт. 99)

Размеры в мм

Диаметр корпуса соединителя <i>D</i>	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей		Разрешено к применению
		1	2	
		Шайба металлическая	Внутренний диаметр	
14	6,5	КС8.949.000	4	КС7.860.000
18	10,5	КС8.949.000-01	8	КС7.860.000-01
22	14,5	КС8.949.000-02	12	КС7.860.000-02

Таблица 14

Детали монтажа к соединителям типа 2РМ, 2РМД (черт. 100)

Размеры в мм

Тип соединителя и диаметр корпуса <i>D</i>	Коли-чество контактов	Внутренний размер корпуса <i>l</i>	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Разре-шено к приме-нению
				1	2		3	4	5	
					Корпус	Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Штуцер	Трубка резиновая
2РМ-22	10	35	7,0;7,5	KC8.020.002	KC8.942.005-08	KC8.942.000-26	KC8.220.004-19	KC8.652.000-01	KC8.687.000	○
				7,5	KC8.942.005-10	KC8.942.000-28	KC8.220.004-22			
2РМ-24	19		9,0	KC8.020.002-01	KC8.942.005-11	KC8.942.000-29	KC8.220.004-23	KC8.652.000-02		
2РМД-24	10			10,0	KC8.942.005-12	KC8.942.000-30	KC8.220.004-24			
2РМ-27	24		KC8.020.002-02	7,5	KC8.942.005-15	KC8.942.000-40	KC8.220.004-25	KC8.652.000-03	KC8.687.000-01	8
2РМД-27	7			9,5	KC8.942.005-16	KC8.942.000-41	KC8.220.004-26			
	19			10,5	KC8.942.005-18	KC8.942.000-43	KC8.220.004-28			
				11,5	KC8.942.005-19	KC8.942.000-44	KC8.220.004-29	KC8.652.000-04		
2РМ-30	32			7,5	KC8.942.005-20	KC8.942.000-45	KC8.220.004-39			
2РМД-30	8	40	KC8.020.002-03	9,0	KC8.942.005-21	KC8.942.000-46	KC8.220.004-40	KC8.652.000-05	KC8.687.000-02	○
	24			11,5	KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43			
				12,5	KC8.942.005-25	KC8.942.000-50	KC8.220.004-44			
				13,5;14,0	KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45			
2РМ-33	20			7,5	KC8.942.005-20	KC8.942.000-45	KC8.220.004-39			
2РМД-33	7	KC8.020.002-04	KC8.020.002-04	9,0	KC8.942.005-21	KC8.942.000-46	KC8.220.004-40	KC8.652.000-05	KC8.687.000-02	○
	32			10,5	KC8.942.005-23	KC8.942.000-48	KC8.220.004-42			
				11,5	KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43			
				12,5	KC8.942.005-25	KC8.942.000-50	KC8.220.004-44			
				13,5;14,0	KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45			
2РМ-36	20	KC8.020.002-05	KC8.020.002-05	10,5	KC8.942.005-23	KC8.942.000-48	KC8.220.004-42	KC8.652.000-05	KC8.687.000-02	○
2РМД-36	22			11,5	KC8.942.005-24	KC8.942.000-49	KC8.220.004-43			
	20			12,5	KC8.942.005-25	KC8.942.000-50	KC8.220.004-44			
				13,5;14,0	KC8.942.005-26	KC8.942.000-51	KC8.220.004-45			

Продолжение табл. I.4

Размеры в мм.

Тип соединителя и диаметр корпуса <i>D</i>	Коли-чество контактов	Внут-ренний размер корпуса <i>l</i>	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разре-шено к приме-нению
				1		2		3	
				Корпус	Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Штуцер	
2РМ-39 2РМД-39	45 22	50	10,5 11,5 12,5 13,5 14,5	KC8.020.002-06	KC8.942.003	KC8.942.000-54	KC8.220.004-48	KC8.652.000-07	KC8.687.000-03
					KC8.942.003-01	KC8.942.000-55	KC8.220.004-49		
					KC8.942.003-02	KC8.942.000-56	KC8.220.004-50		
					KC8.942.003-03	KC8.942.000-57	KC8.220.004-51		
					KC8.942.003-04	KC8.942.000-58	KC8.220.004-52		
2РМ-42 2РМД-42 2РМ-45 2РМД-45	80 50 45	50	11,5 12,5 13,5;14,0 15,0 16,0 17,0 18,0	KC8.020.002-07	KC8.942.003-01	KC8.942.000-55	KC8.220.004-49		
					KC8.942.003-02	KC8.942.000-56	KC8.220.004-50		
					KC8.942.003-03	KC8.942.000-57	KC8.220.004-51		
					KC8.942.003-04	KC8.942.000-58	KC8.220.004-52		
					KC8.942.003-05	KC8.942.000-59	KC8.220.004-53		
					KC8.942.003-06	KC8.942.000-60	KC8.220.004-54		
					KC8.942.003-07	KC8.942.000-61	KC8.220.004-55		

Таблица 15

Детали монтажа к соединителям типов PC и MP (черт. I08, II0)

Размеры в мм

Тип соединителя	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разрешено к применению
		I		2		3	
		Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Шайба латунная	Шайба алюминиевая	Шайба латунная	
PC4 MPI-IO	5,5	3,0	KC8.220.004	KC8.942.000	KC8.942.004		KC8.942.007
		3,5	KC8.220.004-01	KC8.942.000-01	KC8.942.004-01		
		4,0	KC8.220.004-02	KC8.942.000-02	KC8.942.004-02		
PC7 MPI-19	7,5	3,5	KC8.220.004-03	KC8.942.000-03	KC8.942.004-03		KC8.942.007-01
		4,0	KC8.220.004-04	KC8.942.000-04	KC8.942.004-04		
		5,0	KC8.220.004-05	KC8.942.000-05	KC8.942.004-05		
PC10 MPI-30	8,5	4,0	KC8.220.004-06	KC8.942.000-06	KC8.942.004-06		KC8.942.007-02
		5,0	KC8.220.004-07	KC8.942.000-07	KC8.942.004-07		
		6,0	KC8.220.004-08	KC8.942.000-08	KC8.942.004-08		
		7,0	KC8.220.004-09	KC8.942.000-09	KC8.942.004-09		
PC19 MPI-50	10	5,0	KC8.220.004-72	KC8.942.000-10	KC8.942.004-10		KC8.942.007-03
		6,0	KC8.220.004-73	KC8.942.000-11	KC8.942.004-11		
		7,0	KC8.220.004-73	KC8.942.000-12	KC8.942.004-12		
		8,0	KC8.220.004-74	KC8.942.000-13	KC8.942.004-13		

Продолжение табл.15

Размеры в мм

Тип соединителя	Диаметр проходного отверстия <i>d</i>	Номера позиций, наименование и обозначение деталей					Разрешено к применению
		1		2		3	
		Внутренний диаметр	Втулка резиновая	Шайба латунная	Шайба алюминиевая	Шайба латунная	
PC32 MPI-76	12	6,0	KC8.220.004-75	KC8.942.000-17	KC8.942.004-14		
		7,0	KC8.220.004-76	KC8.942.000-18	KC8.942.004-15		
		8,0	KC8.220.004-77	KC8.942.000-19	KC8.942.004-16	KC8.942.007-04	○
		9,0	KC8.220.004-20	KC8.942.000-20	KC8.942.004-17		
		10,0	KC8.220.004-78	KC8.942.000-21	KC8.942.004-18		○
PC50 MPI-102	15	8,0	KC8.220.004-79	KC8.942.000-31	KC8.942.004-19		
		9,0	KC8.220.004-80	KC8.942.000-32	KC8.942.004-20		
		10,0	KC8.220.004-81	KC8.942.000-33	KC8.942.004-21		○
		11,0	KC8.220.004-82	KC8.942.000-34	KC8.942.004-22	KC8.942.007-05	
		12,0	KC8.220.004-83	KC8.942.000-35	KC8.942.004-23		○
		13,0	KC8.220.004-30	KC8.942.000-36	KC8.942.004-24		
		14,0	KC8.220.004-31	KC8.942.000-37	KC8.942.004-25		○

Примечание. Шайба латунная поз.3 применяется только по черт. II0.

Т а б л и ц а 16

Детали монтажа к соединителям типа А (черт. II2-II7)

Размеры в мм

Диаметр проходного отверстия штуцера	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		2		3	5	
		Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Прокладка металлическая	
II,6	7,5	KC8.942.005-03	KC8.942.000-I3	KC8.220.004-I4	KC8.600.001	<input type="radio"/>
I2,0	7,5	KC8.942.005-08	KC8.942.000-26	KC8.220.004-I9	KC8.600.001-01	<input type="radio"/>
	9,5	KC8.942.005-09	KC8.942.000-27	KC8.220.004-2I		<input type="radio"/>

Примечание. Прокладка поз.5 относится к черт. II2.

Т а б л и ц а I7

Детали монтажа к соединителям типа А (черт.И18-И20)

Размеры в мм

Диаметр проходного отверстия штуцера	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей						Разрешено к применению
		2	3	5	6	7		
И1,6	7,5	КС8.942.005-03	КС8.942.000-13	КС8.220.004-14				<input type="radio"/>
И2,0	7,5	КС8.942.005-08	КС8.942.000-26	КС8.220.004-19	КС6.462.000	МЭК10	3 65Г	<input type="radio"/>
	9,5	КС8.942.005-09	КС8.942.000-27	КС8.220.004-21		ГОСТ И491-80	ГОСТ 6402-70	<input type="radio"/>

Таблица I8

Детали монтажа к соединителям типа РП4 (черт. I23-I25)

Размеры в мм

Диаметр проходного отверстия штуцера	Диаметр кабеля	Номера позиций, наименование и обозначение деталей				Разрешено к применению
		2		3	5	
		Шайба стальная	Шайба латунная	Втулка резиновая	Прокладка металлическая	
I2	7,5	КС8.942.005-08	КС8.942.000-26	КС8.220.004-19	КС8.600.001-01	
	9,5	КС8.942.005-09	КС8.942.000-27	КС8.220.004-21		

Примечание. Прокладка поз.5 относится к черт. I24.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование и марка	Стандарт или ТУ
Герметик "Виксинг" У-1-18	ТУ 38-103420-78
Двукись титана пигментная	ГОСТ 9808-75 8/
Жидкость гидрофобизирующая 136-41	ГОСТ 10834-76
Клей перхлорвиниловый марки ХВК-2а	ТУ 6-10-463-74
Клей ВФ-4	ГОСТ 12172-74
Клей ЛН	ОСТ 4 Г0.029.004
Мастика ЛН	ОСТ 4 Г0.029.004
Клей ЭЛ-19	ОСТ 4 Г0.029.004
Компаунд МБК-1	ТУ 6-16-1602-71
Компаунд ЭЭК-6	ОСТ 4 Г0.029.003
Канифоль сосновая	ГОСТ 19113-73 8/
Краски маркировочные	ОСТ 4 Г0.014.002.002
Лента склеивающая ЛТ	ТУ 6-17-626-74 79
Лента поливинилхлоридная электроизоляционная ПВХ	ГОСТ 16214-70
Ленты электроизоляционные из стеклянных нитей	ГОСТ 5937-58 8/
Лента из фторопласта-4 прокладочная	ГОСТ 10999-73 74.14.22-80
Лакоткань электроизоляционная (хлопчатобумажная и шелковая)	ГОСТ 2214-78
Леска капроновая рыболовная	ОСТ 6-06-387-79
Лак АК-113	ГОСТ 23832-79
Лак УР-231	МРТУ 6-10-863-76
Лента для электротехники	ГОСТ 4574-78
Лак эпоксидный Э-4105	МРТУ 6-10-857-69
Шнуры асbestosвые	ГОСТ 1779-72 83
Нитки хлопчатобумажные № 00-30	ГОСТ 6309-73 30
Нитки капроновые отваренные ЗК, ТОК	ОСТ 17-330-74
Плетенка ПМЛ	ТУ 22-3708-76
Проволока медная круглая электротехническая ММ	ГОСТ 2112-79
Пришой ПОС 61, ПОССу 61-0,5	ГОСТ 21931-76
Пленка поливинилхлоридная пластиковая техническая М-40	ГОСТ 16272-79
Смесь резиновая ИРП-1265	ТУ 38-005-1166-73
Детали и пластины резиновые	ТУ 38-005-838-70

Продолжение

Наименование и марка	Стандарт или ТУ
Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСКЛ-155/180	ГОСТ 10156-78
Спирт этиловый ректифицированный технический	ГОСТ 18300-72
Спиртоканифольный флюс	ОСТ 4 ГО.033.000
Трубы асбестовые плетеные	ТУ 38-И14И37-75
Трубы из поливинилхлоридного пластика	ГОСТ 19034-73 82
Трубы изоляционные из полиэтилена высокого давления	МУО.029.008 ТУ
Трубы электроизоляционные из фторопласта ЧД	ГОСТ 22056-76
Трубка резиновая техническая, тип 3	ГОСТ 5496-78
Шнур-чулок технический	ОСТ 17-184-78
Шпатлевка ЭП-0010	ГОСТ 10277-76
Церезин марок 75,80	ГОСТ 2488-79
Экранирующий рукав негерметичный типа РЗ-АЛ-Х	ТУ 22-3988-77
Эмаль ХВ-533	МРТУ 6-10-357-62 796-10-1375-48
Лак кремнийорганический электроизоляционный КО-921	ГОСТ 16508-70

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ ПО КЛАССИФИКАТОРУ ЕСКД

Обозначение		Обозначение	
по классификатору ЕСКД	по ОСТ4 Г0.010.016	по классификатору ЕСКД	по ОСТ4 Г0.010.016
СКИД.301532.001 СБ	КС6.462.000 СБ	СКИД.758495.001	КС8.942.006
СКИД.301532.001	КС6.462.000	СКИД.758495.002	КС8.942.007
СКИД.757467.001	КС7.750.207	СКИД.758499.001	КС8.946.001
СКИД.713341.005	КС7.860.000	СКИД.758494.001	КС8.949.000
СКИД.714372.001	КС8.020.000		
СКИД.713361.001	КС8.020.001		
СКИД.713361.002	КС8.020.002		
СКИД.713361.003	КС8.020.003		
СКИД.713141.004	КС8.220.004		
СКИД.713341.006	КС8.227.003		
СКИД.723211.002	КС8.229.000		
СКИД.715111.001	КС8.362.000		
СКИД.715111.002	КС8.362.001		
СКИД.754151.001	КС8.600.001		
СКИД.713341.007	КС8.636.000		
СКИД.713345.001	КС8.636.001		
СКИД.713371.001	КС8.636.002		
СКИД.713375.001	КС8.636.003		
ЖИД.753136.001	КС8.652.000		
СКИД.753126.001	КС8.652.001		
СКИД.716371.001	КС8.687.000		
СКИД.754419.001	КС8.816.000		
СКИД.754419.002	КС8.816.001		
СКИД.754419.003	КС8.816.002		
СКИД.754419.004	КС8.816.003		
СКИД.758491.001	КС8.942.000		
СКИД.758491.002	КС8.942.002		
СКИД.758491.003	КС8.942.003		
СКИД.758491.004	КС8.942.004		
СКИД.758491.005	КС8.942.005		

СОДЕРЖАНИЕ

I. Основные требования	I
2. Требования к обработке концов монтажных проводов	8
3. Требования к изготовлению наборных кабелей	10
4. Теплозащита наборных кабелей	30
5. Требования к разделке экранированных проводов и кабелей и спайке экранов	44
5.1. Разделка экранированных проводов	44
5.2. Заделка наружных экранов кабелей	56
6. Требования к электромонтажу соединителей	62
6.1. Общие требования	62
6.2. Электромонтаж соединителей типов ШР, СИР, Р, 2РТ	65
6.3. Электромонтаж штепсельных соединителей типа 2РМ и 2РМД	75
6.4. Электромонтаж соединителей типа 9Р	88
6.5. Электромонтаж штепсельных соединителей типов РС и МР	93
6.6. Электромонтаж соединителей типов А, РН-14, РН-6, 5Р, 6Р, 7Р	98
6.7. Электромонтаж электроразрывных агрегатов-соединителей типов АЭР, АЭРГ, РА, РИ, РО, РР, РУ, РЭ, 2Р, 3Р	116
7. Требования к монтажу кабельных наконечников	137
8. Требования к пайке монтажных соединений	141
9. Требования к маркировке соединителей и кабелей	143
10. Технический контроль	161
II. Техника безопасности	165
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Номограммы для определения диаметров наборных кабелей	168
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Способ надевания изоляционных трубок на наборные кабели с помощью приспособления	171
ПРИЛОЖЕНИЕ 2а. Сверловка отверстий в патрубках соединителей для заливки герметиком	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Установка и крепление бумажных бирок на наборных кабелях (проводах)	175
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблицы обозначения рекомендуемых деталей монтажа соединителей	176
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень рекомендуемых материалов	210
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Переводная таблица обозначений по классификатору ЕСКД	212

Лист регистрации изменений

Изм.	Стр. (листы)	Номер изве- щения	Подпись	Дата	Изм.	Стр. (листы)	Номер изве- щения	Подпись	Дата
17		4-1227	Проведено при издании						
18	17,18,19,20 23,24,25,26 57,71,76,81 92,148,191, 193,195,198, 178,192,189, 191,188,210, 211.	4-1482	З.Ф.	16/10/85					
19	7.	4-1998	З.Ф.	5/12/85					
10.	2-5165, 45,76,83, 193,191, 210.	4-2623	Р.Г.Г.-	14.03.88					
21	4,212	4-250	Р.Г.Г.	19.10 88					

Ответственный редактор Г.Н.Свиридова
Нормоконтролер Г.А.Тохян

Редактор К.П.Лукашева
Технические редакторы М.А.Абрамская, Н.Л.Яковлева
Корректор И.Н.Серегина

Подписано к печати 30.06.82 г. Формат 60x90/8
Объем 26,625 п.л. + 2 вкл. Тираж 4500 экз. Заказ №590

В Н И И