
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
IEC 60947-1—
2017

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ

Ч а с т ь 1

Общие правила

(IEC 60947-1:2014,
Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules,
IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004--97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2018 г. № 960-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60947-1—2017 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июня 2019 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-1:2014 «Устройство распределительное комплектное. Часть 1. Общие правила» («Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules», IDT).

Международный стандарт IEC 60947-1:2014 разработан подкомитетом 17 В «Низковольтная аппаратура распределения и управления» Технического комитета TC 17 «Аппаратура распределения и управления» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г., и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности Технического регламента

7 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60947-1—2014

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2018



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
1.1	Область применения	1
1.2	Нормативные ссылки	1
2	Термины и определения	7
2.1	Общие термины	7
2.2	Коммутационные аппараты	10
2.3	Части коммутационных аппаратов	13
2.4	Функционирование коммутационных аппаратов	17
2.5	Параметры и характеристики	20
2.6	Испытания	28
2.7	Порты	28
3	Классификация	29
4	Характеристики	29
4.1	Общие требования	30
4.2	Тип аппарата	30
4.3	Номинальные и предельные значения параметров главной цепи	30
4.4	Категория применения	35
4.5	Цепи управления	35
4.6	Вспомогательные цепи	36
4.7	Реле и расцепители	36
4.8	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	36
4.9	Коммутационные перенапряжения	36
5	Информация об аппарате	36
5.1	Характер информации	36
5.2	Маркировка	37
5.3	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	38
5.4	Информация об окружающей среде	38
6	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	38
6.1	Нормальные условия эксплуатации	38
6.2	Условия транспортирования и хранения	40
6.3	Монтаж	40
7	Требования к конструкции и работоспособности	40
7.1	Требования к конструкции	40
7.2	Требования к работоспособности	46
7.3	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	52
8	Испытания	53
8.1	Виды испытаний	53
8.2	Соответствие требованиям к конструкции	54
8.3	Работоспособность	59
8.4	Испытания на ЭМС	75
	Приложение А (рекомендуемое) Гармонизация режимов применения низковольтной аппаратуры распределения и управления	107
	Приложение В (рекомендуемое) Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях	110

Приложение С (обязательное) Степени защиты аппаратов в оболочках	111
Приложение D (рекомендуемое) Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством	116
Приложение Е (рекомендуемое) Описание метода регулирования цепи нагрузки	121
Приложение F (рекомендуемое) Определение коэффициента мощности или постоянной времени при коротких замыканиях	123
Приложение G (рекомендуемое) Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	124
Приложение H (рекомендуемое) Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	129
Приложение J (рекомендуемое) Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем	131
Приложение K (обязательное) Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов в назначениях функциональной безопасности	132
Приложение L (обязательное) Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов	139
Приложение M (обязательное) Испытание на воспламеняемость	147
Приложение N (обязательное) Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции	150
Приложение О (рекомендуемое) Экологически сознательное проектирование	153
Приложение Р (рекомендуемое) Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	161
Приложение Q (обязательное) Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	162
Приложение R (обязательное) Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	166
Приложение S (обязательное) Цифровые вводы и выходы	169
Приложение Т (обязательное) Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	179
Приложение У (рекомендуемое) Примеры конфигураций цепей управления	183
Приложение V (рекомендуемое) Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии	185
Приложение W (обязательное) Процедура составления декларации на материал	188
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	189
Библиография	193

Введение

В настоящем стандарте объединены все требования стандартов на различные электрические аппараты, которые можно считать общими, отражающие специфические проблемы широкого диапазона применения, например превышение температуры, электроизоляционные свойства и т. п.

Требования и испытания для каждого конкретного типа низковольтных аппаратов распределения и управления определяются двумя стандартами:

1) настоящим основополагающим стандартом, определяемым в стандартах, относящихся к различным видам низковольтных аппаратов распределения и управления, как «ГОСТ IEC 60947-1»;

2) стандартом на конкретный вид (тип) низковольтных аппаратов распределения и управления, обозначаемым ниже как «стандарт на конкретный аппарат» или «стандарт на изделие».

Если для стандарта на конкретный вид (тип) аппарата действительно общее требование по настоящему стандарту, это должно быть четко оговорено в стандарте на конкретный вид (тип) аппарата со ссылкой на соответствующий пункт настоящего стандарта, например «ГОСТ IEC 60947-1 (пункт 7.2.3)».

Отдельные требования настоящего стандарта могут не относиться к какому-то стандарту на аппарат конкретного вида (типа), в этом случае на неприменимое требование в стандарте на аппарат конкретного вида (типа) не ссылаются.

Если требование настоящего стандарта оценивается как недостаточное в конкретном случае, но не может нарушаться без серьезного технического обоснования, стандарт на аппарат конкретного вида (типа) дополняют другими требованиями.

Список всех частей серии МЭК 60947, под общим названием «Аппаратура распределения и управления низковольтная», можно найти на веб-сайте IEC.

Настоящий стандарт подготовлен по консолидированной версии IEC 60947-1, издание номер 5.2. Она состоит из пятого издания (2007-06) [документы 17B / 1550 / FDIS и 17B / 1563 / РВД], его поправки 1 (2010-12) [документы 17B / 1710 / FDIS и 17B / 1721 / РВД] и его поправки 2 (2014-09) [документы 121A / 15 / FDIS и 121A / 21 / РВД], техническое содержание идентично базовой редакции и поправкам к ней.

Основные изменения относительно предыдущего издания следующие:

- внесены изменения в содержание и структуру подраздела 7.1;
- введены новые требования и параметры, касающиеся испытаний электромагнитной совместимости;
- внесены изменения в приложения T, U, V, W;
- введены новые приложения Q, R и S;
- внесены изменения в содержание таблиц A.1, K.1, K.2, K.3, T.1;
- внесены изменения в рисунки K.1, O.1, T.1, U.1, U.2, U.3, U.6.

**Поправка к ГОСТ IEC 60947-1—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 1. Общие правила**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Армения	AM Минэкономики Республики Армения

(ИУС № 2 2020 г.)

**Поправка к ГОСТ IEC 60947-1—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 1. Общие правила**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Казахстан	KZ Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)

**АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
НИЗКОВОЛЬТНАЯ**

Часть 1

Общие правила

Low-voltage switchgear and controlgear.
Part 1. General rules

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Целью настоящего стандарта является гармонизация правил и требований общего характера, относящихся к низковольтной коммутационной аппаратуре и аппаратуре управления (далее — аппараты), с целью их унификации для соответствующих классов аппаратов и устранения необходимости испытаний по разным стандартам.

1.1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на аппараты, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока.

Требования настоящего стандарта распространяются на аппараты конкретного вида (типа) при наличии в стандартах на эти аппараты соответствующих ссылок.

Настоящий стандарт устанавливает правила и общие требования по безопасности к аппаратам включая:

- определения;
- характеристики;
- информацию, прилагаемую к аппарату;
- нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования;
- требования к конструкции и работоспособности;
- проверку характеристик и работоспособности;
- аспекты окружающей среды.

Настоящий стандарт не распространяется на низковольтные комплектные устройства распределения и управления, охватываемые стандартами серии IEC 61439.

1.2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок — последнее издание ссылочного документа (включая все изменения к нему).

IEC 60050-151:2001, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 151: Electrical and magnetic devices (Международный электротехнический словарь. Глава 151. Электрические и магнитные устройства)

IEC 60050-441:1984, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses Amendment 1 (2000) (Международный электротехнический словарь. Глава 441. Коммутационная аппаратура, аппаратура управления и предохранители)

IEC 60050-604:1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity — Operation. Amendment 1 (1998) (Международный электротехнический словарь. Глава 604. Получение, передача и распределение электроэнергии. Эксплуатация. Изменение 1)

IEC 60050-826:2004, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 826: Electrical installations (Международный электротехнический словарь. Глава 826. Электрические установки)

IEC 60060, High-voltage test techniques (Методы испытаний высоким напряжением)

IEC 60068-1:1988¹⁾, Environmental testing — Part 1: General and guidance. Amendment 1 (1992) (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство. Изменение 1)

IEC 60068-2-1:1990²⁾, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Tests A: Cold. Изменения 1 (1993), 2 (1994) (Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытания А: Холод)

IEC 60068-2-2:1974³⁾, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Tests B: Dry heat. Изменения 1 (1993), 2 (1994) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло)

IEC 60068-2-6:1995⁴⁾, Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) [Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)]

IEC 60068-2-27:1987⁵⁾, Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2-27: Испытания. Испытание Ea и руководство: Удар)

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) [Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)]

IEC 60068-2-52:1996, Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) [Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия)]

IEC 60068-2-78:2001⁶⁾, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, установившийся режим)

IEC 60071-1:1993⁷⁾, Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules (Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила)

IEC 60073:2002, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators (Основополагающие принципы и принципы безопасности

¹⁾ Действует IEC 60068-1:2013 «Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Действует IEC 60068-2-1:2007 «Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытания А: Холод». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует IEC 60068-2-2:2007 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Действует IEC 60068-2-6:2007 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁵⁾ Действует IEC 60068-2-27:2008 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2-27: Испытания. Испытание Ea и руководство: Удар». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁶⁾ Действует IEC 60068-2-78:2012 «Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, установившийся режим». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁷⁾ Действует IEC 60071-1:2011 «Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

для интерфейса человек — машина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования для индикаторов и пускателей)

IEC 60085:2004¹⁾, Electrical insulation — Thermal classification (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам)

IEC 60092-504:2001²⁾, Electrical installations in ships — Part 504: Special features — Control and instrumentation (Электроустановки на морских судах. Часть 504. Специальные требования. Управление и инструментарий)

IEC 60112:2003³⁾, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения нормативного и сравнительного индексов трекингстойкости)

IEC 60216-1, Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 1. Процедуры испытаний на старение и оценка результатов)

IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables (Проводники изолированных кабелей)

IEC 60269-1:1998⁴⁾, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements. Amendment 1 (2005) (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования)

IEC 60269-2:1986⁵⁾, Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application). Изменение 1 (1995), 2 (2001) (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым квалифицированным персоналом)

IEC 60300-3-5:2001, Dependability management — Part 3-5: Application guide — Reliability test conditions and statistical test principles (Управление надежностью. Часть 3-5. Условия испытаний на надежность и принципы статистического контроля)

IEC 60344:1980⁶⁾, Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and wires. Amendment 1 (1985) (Расчет электрического сопротивления постоянного тока медных проводников с покрытием и без него для низкочастотных кабелей и проводов. Руководство по применению)

IEC 60364-4-44:2001⁷⁾, Electrical installations of buildings — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances. Изменение 1 (2003) (Электрические установки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений)

¹⁾ Действует IEC 60085:2007 «Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Действует IEC 60092-504:2016 «Электроустановки на морских судах. Часть 504. Специальные требования. Управление и инструментарий». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует IEC 60112:2009 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения нормативного и сравнительного индексов трекингстойкости». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Действует IEC 60269-1:2014 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁵⁾ Действует IEC 60269-2:2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым квалифицированным персоналом». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁶⁾ Действует IEC/TR 60344:2007 «Расчет электрического сопротивления постоянного тока медных проводников с покрытием и без него для низкочастотных кабелей и проводов. Руководство по применению». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁷⁾ Действует IEC 60364-4-44:2015 «Электрические установки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 60417-DB:2002¹⁾, Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании)

IEC 60445:1999²⁾, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules of an alphanumeric system (Интерфейс человек — машина, маркировка, идентификация. Основные принципы и принципы безопасности. Идентификация выводов, концов проводов и проводников электрооборудования)

IEC 60447:2004, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Actuating principles (Интерфейс человек — машина. Основные принципы безопасности, маркировка и идентификация. Принципы включения)

IEC 60529:1989³⁾, Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Изменение 1 (1999) [Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)]

IEC 60617-DB:2000⁴⁾, Graphical symbols for diagrams (Графические символы для диаграмм)

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)

IEC 60664-3:2003⁵⁾, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 3. Использование покрытия, герметизации или заливки для защиты от загрязнения)

IEC 60664-5:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 мм)

IEC 60695-2-2:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test. Amendment 1 (1994) (Испытание на пожарную опасность. Часть 2.2. Методы испытаний. Испытание игольчатым пламенем)

IEC 60695-2-10:2000⁶⁾, Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glowing-wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожарную опасность. Часть 2-10. Методы испытания с применением накаленной/нагретой проволоки. Аппаратура и общие положения методики испытания накаленной проволокой)

IEC 60695-2-11:2000⁷⁾, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glowing-wire flammability test method for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки)

¹⁾ «DB» означает, что стандарт в электронной версии доступен в базе стандартов на сайте IEC.

²⁾ Действует IEC 60445:2010 «Интерфейс человек — машина, маркировка, идентификация. Основные принципы и принципы безопасности. Идентификация выводов, концов проводов и проводников электрооборудования». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует IEC 60529:2013 «Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ «DB» означает, что стандарт в электронной версии доступен в базе стандартов на сайте IEC.

⁵⁾ Действует IEC 60664-3:2010 «Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 3. Использование покрытия, герметизации или заливки для защиты от загрязнения». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁶⁾ Действует IEC 60695-2-10:2013 «Испытание на пожарную опасность. Часть 2-10. Методы испытания с применением накаленной/нагретой проволоки. Аппаратура и общие положения методики испытания накаленной проволокой». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁷⁾ Действует IEC 60695-2-11:2014 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 60695-2-12, Fire hazard testing — Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for materials [Испытания на пожарную опасность. Часть 2-12. Методы испытания накаленной/нагретой проволокой. Метод определения индекса воспламеняемости материалов накаленной проволокой (ИВНК)]

IEC 60695-11-10:1999¹⁾, Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods. Изменение 1 (2003) (Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Пламя для испытания. Методы испытания горизонтальным и вертикальным пламенем 50 Вт)

IEC 60947-5-1:2003²⁾, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices. Amendment 1 (2009) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления)

IEC 60947-8:2003³⁾, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines. Amendment 1 (2006) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 8. Блоки управления для встроенной термической защиты для вращающихся электрических машин)

IEC 60981:2004, Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits (Кабелепроводы жесткие стальные для электроустановок, используемые в сверхтяжелых режимах)

IEC 60999-1:1999, Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included) [Устройства соединительные. Медные электропровода. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам. Часть 1. Общие и частные требования к зажимам для проводов сечением от 0,2 до 35 mm² (включительно)]

IEC 60999-2:2003, Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included) [Устройства соединительные. Провода электрические медные. Требования безопасности к зажимным элементам винтового и безвинтового типа. Часть 2. Частные требования к зажимным элементам для проводников площадью от 35 до 300 кв. мм (включительно)]

IEC 61000-3-2:2005⁴⁾, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) Amendment 1 (2008), 2 (2009) [Электромагнитная совместимость. Часть 3. Предельы. Раздел 2. Предельы выбросов для синусоидального тока (оборудование с входным током меньше или равным 16 А на фазу)]

IEC 61000-3-3:2013, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits: Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems for equipment with rated current < 16 A per phase and not subject to conditional connection. (Электромагнитная совместимость. Часть 3-3. Предельы. Ограничение изменений напряжения, флюктуации и мерцания напряжения в общественных распределительных низковольтных системах питания для оборудования с номинальным током не более 16 А на фазу и не подлежащего условному соединению)

IEC 61000-4-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду)

¹⁾ Действует IEC 60695-11-10:2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Пламя для испытания. Методы испытания горизонтальным и вертикальным пламенем 50 Вт». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Действует IEC 60947-5-1:2016 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует IEC 60947-8:2011 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 8. Блоки управления для встроенной термической защиты для вращающихся электрических машин». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Действует IEC 61000-3-2:2014 «Электромагнитная совместимость. Часть 3. Предельы. Раздел 2. Предельы выбросов для синусоидального тока (оборудование с входным током меньше или равным 16 А на фазу)». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 61000-4-3:2006¹⁾, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Изменения 1 (2007), 2 (2010) (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методики испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастотах)

IEC 61000-4-4:2012, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам)

IEC 61000-4-5:2005²⁾, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 5. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения)

IEC 61000-4-6:2013, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методики испытаний и измерений. Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями)

IEC 61000-4-8:2009, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques: Power frequency magnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методики испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты)

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (Электромагнитная совместимость. Часть 4-11. Методики испытаний и измерений. Кратковременные понижения напряжения, короткие отключения)

IEC 61000-4-13:2002³⁾, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency immunity tests. Изменение 1 (2009) (Электромагнитная совместимость. Часть 4-13. Методики испытаний и измерений. Испытания низкочастотной помехозащитности от воздействия гармоник и промежуточных гармоник, включая сетевые сигналы, передаваемые в сеть переменного тока)

IEC 61000-6-2:2005⁴⁾, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. Общие стандарты. Невосприимчивость к промышленной окружающей среде)

IEC 61131-2:2003⁵⁾, Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests (Микроконтроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания)

IEC 61140:2001⁶⁾, Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment. Amendment 1 (2004) (Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с электроустановками и электрооборудованием)

¹⁾ Действует IEC 61000-4-3:2010 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методики испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастотах». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Действует IEC 61000-4-5:2014 «Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 5. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует IEC 61000-4-13:2015 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-13. Методики испытаний и измерений. Испытания низкочастотной помехозащитности от воздействия гармоник и промежуточных гармоник, включая сетевые сигналы, передаваемые в сеть переменного тока». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Действует IEC 61000-6-2:2016 «Электромагнитная совместимость. Часть 6-2. Общие стандарты. Невосприимчивость к промышленной окружающей среде». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁵⁾ Действует IEC 61131-2:2007 «Микроконтроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁶⁾ Действует IEC 61140:2016 «Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с электроустановками и электрооборудованием». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 61180 (все части), High-voltage test techniques for low voltage equipment (Техника испытаний высоким напряжением низковольтного оборудования)

IEC 61508 (все части). Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью)

IEC 61557-2, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a. c. and 1500 V d. c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 2: Insulation resistance (Электробезопасность распределительных низковольтных сетей до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции)

IEC 61649:2008, Weibull analysis (Анализ Вейбулла)

IEC 62061:2005¹⁾, Safety of machinery — Functional safety of safety — related electrical, electronic and programmable electronic control systems (Безопасность в машиностроении. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью)

IEC 62430:2009, Environmentally conscious design for electrical and electronic products (Экологически сознательное проектирование электрических и электронных изделий)

IEC 62474:2012²⁾, Material declaration for products of and for the electrotechnical industry (Декларация о соответствии материалов для изделий электротехнической промышленности)

CISPR 11:2009³⁾, Industrial, scientific and medical — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement. Amendment 1 (2010) (Оборудование промышленное, научное, медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений)

ISO 13849-1:2006⁴⁾, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безопасность в машиностроении. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Основные принципы проектирования)

2 Термины и определения

Примечание — Большинство терминов и определений, перечисленных в настоящем разделе, приведены в соответствии с Международным электротехническим словарем (МЭС). В таких случаях в скобках после термина приводится ссылка на IEC (первая группа из трех цифр означает ссылку на главу IEC). Если в определение из IEC внесена поправка, ссылка на IEC приведена не после термина, а в примечании.

2.1 Общие термины

2.1.1

Коммутационная аппаратура и аппаратура управления (switchgear and controlgear): Коммутационная аппаратура и аппаратура управления с присоединенными аппаратами коммутации и аппаратами управления и их комбинации для управления, измерений, защиты и регулирования, а также комплектные устройства аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями.

[IEC 60050-441]

¹⁾ Действует IEC 62061:2015 «Безопасность в машиностроении. Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Действует IEC/TR 62474-1:2015 «Декларация относительно продукции компаний, работающих в электротехнической промышленности и поставляющих продукцию для этой промышленности. Часть 1. Руководство по внедрению IEC 62474». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Действует CISPR 11:2016 «Оборудование промышленное, научное, медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Действует ISO 13849-1:2015 «Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования». Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

2.1.2

коммутационная аппаратура (switchgear): Коммутационные аппараты и их комбинации с присоединенными аппаратами управления, измерений, защиты и регулирования, а также комплектные устройства аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенные для использования при генерировании, передаче, распределении и преобразовании электроэнергии.

[IEC 60050-441]

2.1.3

аппаратура управления (controlgear): Коммутационные аппараты и их комбинации с присоединенными аппаратами управления, измерений, защиты и регулирования, а также комплектные устройства аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенные для управления аппаратами, потребляющими электроэнергию.

[IEC 60050-441]

2.1.4

сверхток (over-current): Ток, превышающий номинальный.

[IEC 60050-441]

2.1.5

короткое замыкание (short circuit): Случайный или преднамеренный проводящий путь между двумя или более проводящими частями, принуждающий разность электрических потенциалов между этими проводящими частями становиться равной или приближаться к нулю.

[IEC 60050-151]

2.1.6

ток короткого замыкания (short-circuit current): Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи.

[IEC 60050-441]

2.1.7

перегрузка (overload): Режим работы неповрежденной электрической цепи, вызывающий сверхток.

[IEC 60050-441]

2.1.8 **ток перегрузки** (overload current): Сверхток, возникающий в неповрежденной электрической цепи.

2.1.9

температура окружающего воздуха (ambient air temperature): Определенная температура воздуха при предписанных условиях, окружающего весь коммутационный аппарат или предохранитель.

[IEC 60050-441]

Примечание — Для коммутационных аппаратов или предохранителей, установленных внутри оболочки, это температура воздуха вне оболочки.

2.1.10

токопроводящая часть (conductive part): Часть, способная проводить ток, но не обязательно предназначенная для проведения рабочего тока.

[IEC 60050-441]

2.1.11

открытая токопроводящая часть (*exposed conductive part*): Токопроводящая часть, доступная непосредственному прикосновению, которая обычно не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения.

[IEC 60050-441]

Примечание — Такими открытymi токопроводящими частями являются стеки оболочек, рукоятки управления и др.

2.1.12

наружная токопроводящая часть (*extraneous conductive part*): Токопроводящая часть, не входящая в конструкцию аппарата, однако несущая потенциал, как правило, земли.

[IEC 60050-826]

2.1.13

токоведущая часть (*live part*): Проводник или проводящая часть, находящаяся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, в том числе нулевой рабочий проводник, но не проводник PEN (защитный нулевой провод).

[IEC 60050-826]

Примечание — Термин не обязательно подразумевает опасность электрического удара.

2.1.14

защитный проводник (условное обозначение PE) [*protective conductor (symbol PE)*]: Проводник, необходимый в некоторых случаях для защиты от электрического удара при электрическом присоединении какой-либо из следующих частей:

- открытой токопроводящей части аппарата;
- наружной токопроводящей части аппарата;
- главного вывода заземления аппарата;
- электрода заземления;
- заземляемой точки источника питания или искусственной нейтрали.

[IEC 60050-826]

2.1.15

нулевой рабочий проводник (условное обозначение N) [*neutral conductor (symbol N)*]: Проводник, присоединенный к нейтральной точке системы и способствующий передаче электрической энергии.

[IEC 60050-826]

Примечание — В некоторых случаях и в установленных условиях возможно объединение функций нулевого рабочего и защитного проводников в одном проводнике с условным обозначением PEN.

2.1.16

оболочка (*enclosure*): Часть комплекта, обеспечивающая нормированную степень защиты оборудования от внешних воздействий и нормированную степень защиты от приближения или соприкосновения с частями комплекта, находящимися под напряжением, или подвижными частями.

Примечание — Данное определение аналогично формулировке IEC 60050-441-13-01, относящейся к комплектным устройствам.

2.1.17 неотделимая оболочка (*integral enclosure*): Оболочка, составляющая неотъемлемую часть аппарата.

2.1.18

категория применения (коммутационного аппарата или плавкого предохранителя) [*utilization category (for a switching device or a fuse)*]: Комбинация требований, относящихся к состоянию, в котором коммутационный аппарат или плавкий предохранитель выполняет свои функции, отобранных в качестве типичных для характерной группы практических применений.

[IEC 60050-441]

Примечание — Данные требования могут затрагивать, например, значения включающей способности (при ее наличии), отключающей способности и другие характеристики, подключенные цепи, условия эксплуатации и поведения аппарата.

2.1.19 разъединение (функция) [isolation(isolating function)]: Действие, направленное на отключение питания всей установки или ее отдельной части путем отсоединения этой установки или ее части от любого источника электрической энергии по соображениям безопасности.

2.1.20

электрический удар (electric shock): Патофизиологический эффект, обусловленный прохождением электрического тока через тело человека или животного.

[IEC 60050-826]

2.1.21 изгото́витель (manufacturer): В интересах настоящего стандарта любое лицо, фирма или организация, несущая ответственность за:

- проверку изделия на соответствие стандарту или стандартам;
- предоставление информации об изделии согласно разделу 5.

Примечание — Например, в случае пускателей с защитой, собранных по инструкциям поставщика комплектующих частей, изгото́витель по сути берет на себя ответственность по их сборке.

2.1.22 твердая изоляция (solid insulation): Часть твердого изоляционного материала, размещенная между двумя токопроводящими частями.

2.1.23 перегородка для координации изоляции (insulation coordination barrier): Часть из изоляционного материала, не являющаяся частью, выполненной за одно целое, предусмотренная для увеличения расстояний утечки или воздушных зазоров или тех и других.

2.2 Коммутационные аппараты

2.2.1

коммутационный аппарат (switching device): Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях.

[IEC 60050-441]

Примечание — Коммутационный аппарат может выполнять одну из этих операций или обе.

2.2.2

контактный коммутационный аппарат (mechanical switching device): Коммутационный аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания одной или нескольких электрических цепей с помощью размыкаемых контактов.

[IEC 60050-441]

Примечание — Контактный коммутационный аппарат может быть охарактеризован в соответствии со средой, в которой его контакты размыкаются и замыкаются, например воздух, элегаз, масло.

2.2.3 полупроводниковый коммутационный аппарат (semiconductor switching device): Коммутационный аппарат, предназначенный для включения и/или отключения тока в электрической цепи посредством воздействия на регулируемую проводимость полупроводника.

Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в IEC 60050-441, поскольку полупроводниковый коммутационный аппарат рассчитан также на отключение тока.

2.2.4

предохранитель (fuse): Устройство, которое путем разрушения одного или нескольких специально предназначенных элементов размыкает цепь, в которую оно включено, отключая ток, когда он превышает заданное значение в течение достаточного времени и содержит все детали, которые образуют комплектное устройство.

[IEC 60050-441]

2.2.5

заменяемый элемент (fuse-link): Часть предохранителя, содержащая плавкий элемент (плавкие элементы), предназначенная для замены после срабатывания предохранителя.

[IEC 60050-441]

2.2.6

плавкий элемент (fuse-element): Часть заменяемого элемента, предназначенная для расплавления под воздействием тока, превышающего определенное значение, в течение определенного времени.

[IEC 60050-441]

2.2.7

комбинация «предохранитель — коммутационный аппарат» (fuse-combination unit): Комбинация контактного коммутационного аппарата и одного или нескольких предохранителей в виде комплектного устройства, собранного изготовителем или в соответствии с его инструкцией.

Примечание — Комбинации с предохранителями могут быть снабжены расцепителем с ударником так, что срабатывание ударника вызывает отключение всех полюсов присоединенного контактного коммутационного аппарата.

[IEC 60050-441]

2.2.8 разъединитель (disconnector): Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответствующий требованиям к функции разъединения.

Примечание — Данное определение отличается от формулировки, приведенной в IEC 60050-441 (441-14-05), поскольку требования к функции разъединения не ограничиваются соблюдением изолирующего промежутка.

2.2.9

контактный выключатель нагрузки [switch (mechanical)]: Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, в том числе при нормированных рабочих перегрузках, а также выдерживать в течение нормированного времени токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание.

[IEC 60050-441]

Примечание — Выключатель нагрузки может включать, но не отключать токи короткого замыкания.

2.2.10

выключатель нагрузки-разъединитель (switch-disconnector): Выключатель нагрузки, который в отключенном положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя.

[IEC 60050-441]

2.2.11

автоматический выключатель (circuit-breaker): Контактное коммутационное устройство, способное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях электрической цепи, а также включать, проводить в течение установленного времени и отключать электрические токи при определенных аномальных условиях электрической цепи, таких как короткое замыкание.

[IEC 60050-441]

2.2.12

контактор (контактный) [contactor (mechanical)]: Контактное коммутационное устройство, имеющее только одно положение покоя, приводимое в действие не вручную, способное включать, проводить и отключать электрические токи в нормальных условиях электрической цепи, включающих условия рабочей перегрузки.

[IEC 60050-441]

Примечание — Контакторы могут различаться в зависимости от способа, которым обеспечивается усилие для включения главных контактов.

2.2.13 полупроводниковый контактор [semiconductor contactor (solid-state contactor)]: Коммутационное устройство, выполняющее функции контактора посредством использования полупроводникового коммутационного аппарата.

Примечание — Полупроводниковый контактор может также содержать контактные коммутационные аппараты.

2.2.14

контакторное реле (contactor relay): Контактор, используемый в качестве выключателя управления.
[IEC 60050-441]

2.2.15

пускател (starter): Комбинация всех средств коммутации, необходимых для запуска и остановки электродвигателя, в сочетании с надлежащей защитой от перегрузок.
[IEC 60050-441]

Примечание — Пускатели могут различаться в зависимости от метода, посредством которого обеспечивают усилие для замыкания главных контактов.

2.2.16 аппарат для цепи управления (control circuit device): Электрическое устройство, предназначенное для управления, сигнализации, блокировки и т. п. в системах аппаратуры распределения и управления.

Примечание — В состав аппаратов для цепей управления могут входить связанные с ними устройства, рассматриваемые в других стандартах, типа контрольно-измерительных приборов, потенциометров, реле, если они используются для установленных целей.

2.2.17

выключатель управления (для цепей управления и вспомогательных цепей) [control switch (for control and auxiliary circuits)]: Контактное коммутационное устройство, которое предназначено для цепей управления коммутационной аппаратурой или аппаратурой управления, в том числе для сигнализации, электрической блокировки и т. д.
[IEC 60050-441]

Примечание — Выключатель управления состоит из одного или нескольких контактных элементов с общей системой приведения в действие.

2.2.18

автоматический выключатель управления (pilot switch): Выключатель управления не ручного управления, приводимый в действие установленными значениями воздействующей величины.
[IEC 60050-441]

Примечание — Воздействующей величиной может быть давление, температура, скорость, уровень жидкости, промежуток времени и т. д.

2.2.19

кнопочный выключатель (push-button): Выключатель управления, имеющий орган управления, предназначенный для приведения в действие усилием части человеческого тела, обычно пальцем или ладонью руки, и имеющий накопленную энергию (пружины) для возврата в исходное положение.
[IEC 60050-441]

2.2.20 клеммная колодка (terminal block): Изолирующая часть, служащая носителем для одной или нескольких изолированных друг от друга групп выводов и предназначенная для крепления на опоре.

2.2.21 устройство для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ) [short-circuit protective device (SCPD)]: Устройство, предназначенное для защиты цепи или частей цепи от токов короткого замыкания путем их отключения.

2.2.22

импульсный разрядник (surge arrester): Устройство, предназначенное для защиты электрической аппаратуры от высоких переходных напряжений и ограничения длительности, а часто и амплитуды последующего тока.
[IEC 60050-604]

2.2.23 индивидуальная оболочка (individual enclosure): Оболочка, предназначенная и рассчитанная для размещения только одного аппарата.

2.3 Части коммутационных аппаратов

2.3.1

полюс коммутационного устройства (pole of a switching device): Часть коммутационного устройства, связанная исключительно с одним электрически отдельенным проводящим путем его главной цепи, исключая те части, которые обеспечивают средства для монтажа и оперирования всеми полюсами совместно.

[IEC 60050-441]

Примечание — Коммутационное устройство называют однополюсным коммутационным устройством, если оно имеет только один полюс. Если оно имеет больше полюсов, его можно назвать многополюсным (двухполюсным, трехполюсным и т. д.) коммутационным устройством в тех случаях, когда полюсы соединены или могут быть соединены таким способом, что оперируют вместе.

2.3.2

главная цепь (коммутационного устройства) [main circuit (of a switching device)]: Все токопроводящие части коммутационного устройства, входящие в цепь, которую аппарат предназначен замыкать или размыкать.

[IEC 60050-441]

2.3.3

цепь управления (коммутационного устройства) [control circuit (of a switching device)]: Все проводящие части (кроме входящих в главную цепь) коммутационного устройства, которые входят в электрическую цепь, используемую для замыкания или размыкания или обоих оперирований устройства.

[IEC 60050-441]

2.3.4

вспомогательная цепь (коммутационного устройства) [auxiliary circuit (of a switching device)]: Все проводящие части коммутационного устройства, которые предназначены для включения в иную электрическую цепь, чем главная цепь и цепь управления коммутационного устройства.

[IEC 60050-441]

Примечание — Некоторые вспомогательные цепи выполняют дополнительные функции, такие как сигнализация, блокировка и т. д., а также они могут быть частью цепи управления другого коммутационного устройства.

2.3.5

контакт (контактного коммутационного устройства) [contact (of a mechanical switching device)]: Проводящие части, предназначенные устанавливать непрерывность электрической цепи, когда они ее касаются, и которые в результате их взаимного движения во время оперирования размыкают или замыкают электрическую цепь или в случае шарнирных или скользящих контактов поддерживают непрерывность электрической цепи.

[IEC 60050-441]

2.3.6

контакт-деталь (contact piece): Одна из токопроводящих частей, образующих контакт.

[IEC 60050-441]

2.3.7

главный контакт (main contact): Контакт, входящий в главную цепь контактного коммутационного устройства, предназначенный проводить в замкнутом положении электрический ток главной цепи.

[IEC 60050-441]

2.3.8

дугогасительный контакт (arcing contact): Контакт, рассчитанный на образование на нем дуги.

[IEC 60050-441]

Примечание — Дуговой контакт может использоваться как главный контакт. Он может быть отдельным контактом, выполненным так, что он размыкается после и замыкается раньше другого контакта, который он предназначен защищать от повреждения.

2.3.9

контакт управления (control contact): Контакт, входящий в цепь управления контактного коммутационного устройства и механически приводимый в действие этим устройством.
[IEC 60050-441]

2.3.10

вспомогательный контакт (auxiliary contact): Контакт, входящий во вспомогательную цепь и механически приводимый в действие коммутационным устройством.
[IEC 60050-441]

2.3.11

блок-контакт (контактного коммутационного устройства) [auxiliary switch (of a mechanical switching device)]: Выключатель, содержащий один или несколько контактов управления и/или вспомогательных контактов, механически приводимых в действие коммутационным устройством.
[IEC 60050-441]

2.3.12

контакт «а», замыкающий контакт («a» contact, make contact): Контакт управления или вспомогательный контакт, который замкнут, когда главные контакты контактного коммутационного устройства замкнуты, и разомкнут, когда они разомкнуты.
[IEC 60050-441]

2.3.13

контакт «б», размыкающий контакт («b» contact, break contact): Контакт управления или вспомогательный контакт, который разомкнут, когда главные контакты контактного коммутационного устройства замкнуты, и замкнут, когда они разомкнуты.
[IEC 60050-441]

2.3.14

реле (электрическое) [relay (electrical)]: Аппарат, предназначенный для создания резких заданных изменений в одной или нескольких электрических выходных цепях, когда выполняются определенные условия в электрических входных цепях, управляющих этим аппаратом.
[IEC 60050-446]

2.3.15

расцепитель (контактного коммутационного устройства) [release (of a mechanical switching device)]: Устройство, механически присоединенное к контактному коммутационному устройству, которое освобождает удерживающее приспособление и допускает размыкание или замыкание коммутационного устройства.
[IEC 60050-441]

Примечание — Возможны расцепители мгновенного действия, с задержкой времени и т. п. Разные типы расцепителей приведены в 2.4.24—2.4.35.

2.3.16 **система управления (контактным коммутационным аппаратом)** [actuating system (of a mechanical switching device)]: Все устройства оперирования контактным коммутационным аппаратом, передающие усилие управления контакт-деталям.

Примечание — Устройства оперирования системы управления могут быть механическими, электромагнитными, гидравлическими, пневматическими, термическими и т. д.

2.3.17

орган управления (actuator): Часть приводного механизма, к которой прикладывают внешнее усилие воздействия.
[IEC 60050-441]

Примечание — Орган управления может принимать форму рукоятки, шарообразной ручки, кнопки, ролика, поршня и т. д.

2.3.18

индикатор положения (position indicating device): Часть контактного коммутационного устройства, которая показывает, находится ли оно в разомкнутом, замкнутом или, где применимо, заземленном положении.

[IEC 60050-441]

2.3.19 сигнальная лампочка (indicator light): Световой сигнал, передающий информацию тем, что загорается или гаснет.

2.3.20

устройство против повторного включения (anti-pumping device): Устройство, которое предотвращает повторное включение после замыкания — размыкания до тех пор, пока остается команда на замыкание.

[IEC 60050-441]

2.3.21

устройство блокировки (interlocking device): Устройство, которое обуславливает возможность оперирования коммутационного устройства положением или срабатыванием одного или нескольких других элементов оборудования.

[IEC 60050-441]

2.3.22

соединительное устройство (connecting device): Устройство для электрического присоединения одного или нескольких проводников, содержащее один или несколько выводов на одном основании или выводов, составляющих единое целое с оборудованием.

[IEC 60999-1 (подраздел 3.3)]

2.3.23

вывод (terminal): Токопроводящая часть одного полюса аппарата, предназначенная для электрического соединения с внешними цепями, состоящая из одного или нескольких зажимов и при необходимости изоляции.

[IEC 60999-1 (подраздел 3.2)]

2.3.24 резьбовый вывод (screw-type terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения проводников или взаимного соединения двух или нескольких проводников с выполнением соединения прямо или косвенно с помощью винтов или гаек любого типа.

Примечание — Примеры резьбовых выводов приведены в приложении D.

2.3.25 безрезьбовый вывод (screwless-type terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения проводников или взаимного соединения двух или нескольких проводников с выполнением соединения прямо или косвенно с помощью пружин, клиньев, эксцентриков, конусов и т. п.

Примечание — Примеры безрезьбовых выводов приведены в приложении D.

2.3.25.1

универсальный вывод (universal terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения проводников всех типов (жестких и гибких).

[IEC 60998-2-2 (пункт 3.101.1)]

2.3.25.2

неуниверсальный вывод (non-universal terminal): Вывод, предназначенный для присоединения и отсоединения проводников определенного типа, например только одножильных или только жестких (одножильных и скрученных) проводников.

[IEC 60998-2-2 (пункт 3.101.2)]

2.3.25.3

самозажимной вывод (push-wire terminal): Неуниверсальный вывод, соединение в котором осуществляется введением жестких (одножильных или скрученных) проводников.

[IEC 60998-2-2 (пункт 3.101.3)]

2.3.26

зажим (clamping unit): Часть или части вывода, необходимые для механического крепления и электрического присоединения одного или нескольких проводников, включая части, гарантирующие необходимое контактное давление.

[IEC 60999-1 (подраздел 3.1)]

2.3.26.1 универсальный зажим (universal clamping unit): Зажим для присоединения и отсоединения всех типов проводников.

2.3.26.2 неуниверсальный зажим (non-universal clamping unit): Зажим для присоединения и отсоединения проводников определенного типа [например, самозажимной зажим только для одножильных проводников или самозажимной зажим только для жестких (одножильных или скрученных) проводников].

Примечание — Присоединение в самозажимном зажиме выполняется простым введением жестких проводников (см. 7.1.8.1).

2.3.27 неподготовленный проводник (unprepared conductor): Проводник, отрезанный и с удаленной изоляцией, для вставки в вывод.

Примечание — К неподготовленным относят проводники, форма которых изменена для вставки в вывод или жилы которых скручены для упрочнения конца.

2.3.28 подготовленный проводник (prepared conductor): Проводник, жилы которого спаяны или конец которого снабжен кабельным наконечником, ушком и т. п.

2.3.29

однопроволочный проводник (solid conductor): Проводник, состоящий из одной проволоки.

Примечание 1 — Однопроволочный проводник может быть круглым или профильным.

Примечание 2 — Однопроволочный проводник определяют по классу 1 согласно IEC 60228 или IEC 60344 либо эквивалентно по AWG/kcmil.

[IEC 60050-461]

2.3.30

многопроволочный проводник (stranded conductor): Проводник, состоящий из нескольких проволок, все или некоторые из которых намотаны в виде спирали.

Примечание — Многопроволочный проводник определяют по классу 2 согласно IEC 60228 или IEC 60344 либо эквивалентно по AWG/kcmil.

[IEC 60050-151]

2.3.31 жесткий проводник (rigid conductor): Однопроволочный или многопроволочный проводник, провода которого имеют достаточно малый диаметр или так скомплектованы, что проводник не подходит для использования в гибком кабеле.

2.3.32

гибкий проводник (flexible conductor): Многопроволочный проводник, провода которого имеют достаточно малый диаметр или так скомплектованы, что проводник подходит для использования в гибком кабеле.

Примечание — Гибкий проводник определяют по классу 5 или классу 6 согласно IEC 60228 или IEC 60344 либо эквивалентно по AWG/kcmil.

[IEC 60050-461]

2.3.33 контактная система с многократным разрывом (multiple tip contact system): Контактная система с более чем одним зазором на полюс между разомкнутыми концами контактов, которые могут размыкаться последовательно и/или параллельно.

2.3.34 минимальное поперечное сечение (minimum cross-section): Сечение наименьшего присоединяемого проводника, установленное изготовителем для данного вывода.

Примечание — Изготовитель может установить несколько минимальных поперечных сечений в зависимости от типа проводника, например жесткого, скрученного, гибкого, с металлическим ободком или без.

2.3.35 максимальное поперечное сечение (maximum cross-section): Сечение наибольшего присоединяемого проводника, установленное изготовителем для данного вывода.

Примечания

1 Изготовитель может установить несколько максимальных поперечных сечений в зависимости от типа проводника, например жесткого, скрученного, гибкого, с металлическим ободком или без.

2 Термин «номинальное поперечное сечение», применяемый в IEC 60947-7-1 и IEC 60999-2, и термин «номинальная способность к присоединению» зажима считают эквивалентными с точки зрения определенных тепловых, механических и электрических требований, устанавливаемых изготовителем, а также в стандартах на аппараты конкретного вида.

2.3.36 электромагнит с электронным управлением (electronically controlled electromagnet): Электромагнит, катушка которого управляет цепью, содержащей активные электронные элементы.

2.4 Функционирование коммутационных аппаратов

2.4.1

оперирование (контактного коммутационного устройства) [operation (of a mechanical switching device)]: Перемещение подвижного контакта (контактов) из одного положения в другое.

Примечания

1 Для автоматического выключателя это может быть замыканием или размыканием.

2 Если необходимо различие, оперирование в электрическом смысле, например включение или отключение, упоминают как коммутационное оперирование, а оперирование в механическом смысле, например замыкание или размыкание, упоминают как механическое оперирование.

[IEC 60050-441]

2.4.2

цикл оперирования (контактного коммутационного устройства) [operating cycle (of a mechanical switching device)]: Последовательность оперирований из одного положения в другое и обратно к первому положению через все другие положения при их наличии.

[IEC 60050-441]

2.4.3

последовательность оперирования (контактного коммутационного устройства) (operating sequence [of a mechanical switching device]): Последовательность определенных оперирований с установленными интервалами времени.

[IEC 60050-441]

2.4.4

ручное управление (manual control): Управление оперированием посредством вмешательства человека.

[IEC 60050-441]

2.4.5

автоматическое управление (automatic control): Управление оперированием без вмешательства человека в ответ на возникновение предопределенных условий.

[IEC 60050-441]

2.4.6

местное управление (local control): Управление оперированием из точки, расположенной на управляемом коммутационном устройстве или прилегающей к нему.

[IEC 60050-441]

2.4.7

дистанционное управление (remote control): Управление оперированием из точки, удаленной от управляемого коммутационного устройства.

[IEC 60050-441]

2.4.8

замыкание (контактного коммутационного устройства) [closing operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование, посредством которого устройство переводят из разомкнутого положения в замкнутое положение.

[IEC 60050-441]

2.4.9

размыкание (контактного коммутационного устройства) [opening operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование, посредством которого устройство переводят из замкнутого положения в разомкнутое положение.

[IEC 60050-441]

2.4.10

полное размыкание (контактного коммутационного устройства) [positive opening operation (of a mechanical switching device)]: Размыкание, которое в соответствии с установленными требованиями обеспечивает разомкнутое положение всех главных контактов, когда орган управления находится в положении, соответствующем разомкнутому положению устройства.

[IEC 60050-441]

2.4.11

полностью проведенное оперирование (positively driven operation): Оперирование, которое в соответствии с установленными требованиями предусмотрено для обеспечения того, чтобы вспомогательные контакты контактного коммутационного устройства находились в положениях, соответствующих разомкнутому или замкнутому положению главных контактов.

[IEC 60050-441]

2.4.12

зависимое ручное оперирование (контактного коммутационного устройства) [dependent manual operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование только посредством энергии, создаваемой руками человека, так что скорость и сила оперирования зависят от действий оператора.

[IEC 60050-441]

2.4.13

зависимое двигательное оперирование (контактного коммутационного устройства) [dependent power operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование посредством иной энергии, чем создаваемая руками человека, когда завершение оперирования зависит от непрерывности питания (соленоидов, электрических и пневматических двигателей и т. д.).

[IEC 60050-441]

2.4.14

оперирование за счет запасенной энергии (контактного коммутационного устройства) [stored energy operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование посредством энергии, запасенной в самом механизме до завершения оперирования и достаточной для ее завершения при предопределенных условиях.

[IEC 60050-441]

Примечание — Этот тип оперирования можно подразделить согласно:

- способу накопления энергии (пружина, вес и др.);
- происхождению энергии (создаваемая руками человека, электрическая и др.);
- способу высвобождения энергии (ручной, электрический и др.).

2.4.15

независимое ручное оперирование (контактного коммутационного устройства) [independent manual operation (of a mechanical switching device)]: Оперирование за счет запасенной энергии, создаваемой руками человека, накапливаемой и высвобождаемой в одном непрерывном действии так, что скорость и сила оперирования не зависят от действий оператора.

[IEC 60050-441]

2.4.16 двигательное управление (контактным коммутационным устройством) при наличии привода независимого действия [independent power operation (of a mechanical switching device)]: Управление с помощью поступления накопленной энергии из внешнего источника и ее высвобождения в процессе непрерывного оперирования, так что скорость и усилие срабатывания не зависят от действий оператора.

2.4.17

усилие воздействия (actuating force): Усилие, приложенное к органу управления, необходимое для выполнения предусмотренного оперирования.

[IEC 60050-441]

2.4.18

возвращающее усилие (restoring force): Усилие, обеспечивающее возвращение органа управления или контактного элемента в его исходное положение.

[IEC 60050-441]

2.4.19

ход (контактного коммутационного устройства или его части) [travel (of a mechanical switching device or a part thereof)]: Смещение (перемещение или вращение) точки подвижного элемента.

Примечание — Можно различать недоход, переход и т. д.

[IEC 60050-441]

2.4.20

замкнутое положение (контактного коммутационного устройства) (closed position [of a mechanical switching device]): Положение, при котором обеспечена предопределенная непрерывность главной цепи устройства.

[IEC 60050-441]

2.4.21 разомкнутое положение (контактного коммутационного аппарата) [open position (of a mechanical switching device)]: Положение, при котором удовлетворяются требования к заданному выдерживаемому напряжению по изоляции между разомкнутыми контактами в главной цепи аппарата.

Примечание — Данное определение отличается от формулировки, содержащейся в IEC 60050-441, с учетом требований к электроизоляционным свойствам.

2.4.22 расцепление (операция) [tripping (operation)]: Размыкание контактного коммутационного аппарата, инициируемое реле или расцепителем.

2.4.23 контактное коммутационное устройство со свободным расцеплением (trip-free mechanical switching device): Контактный коммутационный аппарат, подвижные контакты которого возвращаются в разомкнутое положение и остаются в нем, когда операция размыкания (т. е. расцепления) начинается после начала операции замыкания, даже если сохраняется команда на замыкание.

Примечания

1 Для того чтобы обеспечить нужное отключение тока, который мог бы установиться, может потребоваться мгновенное достижение контактами замкнутого положения.

2 Формулировка, содержащаяся в IEC 60050-441, была дополнена словом «расцепление», так как управление размыканием контактного коммутационного аппарата со свободным расцеплением осуществляется автоматически.

2.4.24 реле или расцепитель мгновенного действия (instantaneous relay or release): Расцепитель, срабатывающий без преднамеренной выдержки времени.

2.4.25 максимальное реле или максимальный расцепитель тока (over-current relay or release): Расцепитель, допускающий отключение контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, когда ток в расцепителе превышает заданное значение.

Примечание — Это значение может зависеть от скорости нарастания тока.

2.4.26 максимальное реле или максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени (definite time-delay over-current relay or release): Максимальный расцепитель тока, срабатывающий с определенной выдержкой времени, которая может регулироваться, но не зависит от значения сверхтока.

2.4.27 максимальное реле или максимальный расцепитель тока с обратно зависимой выдержкой времени (inverse time-delay over-current relay or release): Максимальный расцепитель тока, срабатывающий после выдержки времени, имеющий обратную зависимость от сверхтока.

Примечание — Такой расцепитель может быть выполнен так, что выдержка времени приближается к определенному минимальному значению при больших значениях сверхтоков.

2.4.28 максимальное реле или максимальный расцепитель тока прямого действия (direct over-current relay or release): Максимальный расцепитель тока, приводимый в действие непосредственно током главной цепи контактного коммутационного аппарата.

2.4.29 максимальное реле или максимальный расцепитель тока косвенного действия (indirect over-current relay or release): Максимальный расцепитель тока, приводимый в действие током главной цепи контактного коммутационного аппарата через трансформатор тока или шунт.

2.4.30 реле перегрузки или расцепитель перегрузки (overload relay or release): Максимальное реле или максимальный расцепитель тока, предназначенный для защиты от перегрузок.

2.4.31 тепловое реле или расцепитель перегрузки (thermal overload relay or release): Реле или расцепитель перегрузки с обратно зависимой выдержкой времени, срабатывание которого (в том числе выдержка времени) зависит от теплового действия тока, проходящего через это реле или расцепитель.

2.4.32 электромагнитное реле или расцепитель перегрузки (magnetic overload relay or release): Реле или расцепитель перегрузки, срабатывание которого зависит от усилия, создаваемого током главной цепи, возбуждающим катушку электромагнита.

Примечание — У таких реле или расцепителей выдержка времени обычно обратно пропорциональна току.

2.4.33

независимый расцепитель (shunt release): Расцепитель, возбуждаемый источником напряжения. [IEC 60050-441]

Примечание — Источник напряжения может быть независимым от напряжения главной цепи.

2.4.34 минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения (under-voltage relay or release): Реле или расцепитель, допускающий размыкание или замыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, когда напряжение на выводах реле или расцепителя падает ниже заданного значения.

2.4.35 реле или расцепитель обратного тока (только для постоянного тока) [reverse current relay or release (d.c. only)]: Реле или расцепитель, допускающий размыкание контактного коммутационного аппарата с выдержкой времени или без нее, если ток проходит в обратном направлении и превышает заданное значение.

2.4.36 ток срабатывания (максимального реле или расцепителя тока) [operating current (of an overcurrent relay or release)]: Значение тока, при котором и выше которого срабатывает реле или расцепитель.

2.4.37 ток уставки (максимального реле или максимального расцепителя тока или реле перегрузки или расцепителя перегрузки) [current-setting (of an overcurrent or overload relay or release)]: Значение тока в главной цепи, к которому отнесены характеристики реле или расцепителя и на которые отрегулировано реле или расцепитель.

Примечание — Реле или расцепитель могут характеризоваться несколькими токовыми уставками, устанавливаемыми с помощью регулятора со шкалой, сменных нагревателей и т. п.

2.4.38 диапазон токовых уставок (максимального реле или максимального расцепителя тока или реле перегрузки или расцепителя перегрузки) [current-setting range (of an overcurrent or overload relay or release)]: Диапазон между минимальным и максимальным значениями, в котором можно регулировать уставку тока реле или расцепителя.

2.5 Параметры и характеристики

2.5.1

номинальное значение (nominal value): Значение величины, используемое для обозначения и идентификации компонента, устройства, оборудования или системы.

[IEC 60050-151]

Примечание — Номинальное значение обычно является округленным значением.

2.5.2

пределное значение (limiting value): Наибольшее или наименьшее допустимое значение величины, указанное в технической характеристике компонента, устройства, оборудования или системы.

[IEC 60050-151]

2.5.3

расчетное значение (rated value): Значение величины, используемое в целях детализации, устанавливаемой для заданного диапазона условий оперирования компонента, устройства, оборудования или системы.

[IEC 60050-151]

2.5.4

паспортные данные (rating): Ряд расчетных значений и условий оперирования.

[IEC 60050-151]

2.5.5

ожидаемый ток (цепи и по отношению к коммутационному устройству или плавкому предохранителю) [prospective current (of a circuit and with respect to a switching device or a fuse)]: Электрический ток, который протекал бы в электрической цепи, если бы каждый полюс коммутационного устройства или плавкого предохранителя был бы заменен проводником пренебрежимо малого полного сопротивления.

[IEC 60050-441]

Примечание — Метод, используемый для оценки и представления ожидаемого тока, определяется в соответствующих документах.

2.5.6

ожидаемый пиковый ток (prospective peak current): Пиковое значение ожидаемого тока во время переходного процесса после его возникновения.

[IEC 60050-441]

Примечание — Определение подразумевает, что электрический ток включен идеальным коммутационным устройством, то есть с мгновенным переходом от бесконечного к нулевому полному сопротивлению. Для электрических цепей, в которых электрический ток может протекать по нескольким различным путями, например многофазных цепей, считается, что электрический ток включается одновременно во всех полюсах, даже если рассматривают электрический ток только в одном полюсе.

2.5.7

симметричный ожидаемый ток (цепи переменного тока) [prospective symmetrical current (of an a.c. circuit)]: Ожидаемый ток, возникающий в такой момент, после которого отсутствует переходный процесс.

[IEC 60050-441]

Примечания

1 Для многофазных цепей условие отсутствия переходного процесса может быть выполнено только для электрического тока в одном полюсе.

2 Симметричный ожидаемый ток выражают его действующим значением.

2.5.8

максимальный ожидаемый пиковый ток (цепи переменного тока) [maximum prospective peak current (of an a.c. circuit)]: Ожидаемый пиковый ток, когда возникновение электрического тока происходит в момент, который приводит к наибольшему возможному значению.

Примечание — Для многополюсного устройства в многофазной цепи максимальный ожидаемый пиковый ток относится только к одному полюсу.

[IEC 60050-441]

2.5.9

ожидаемый ток включения (для полюса коммутационного устройства) [prospective making current (for a pole of a switching device)]: Ожидаемый ток, возникающий при нормированных условиях.

Примечание — Нормированные условия могут иметь отношение к способу, вызывающему возникновение электрического тока, например посредством идеального коммутационного устройства, или к моменту возникновения, например приводящему к максимальному ожидаемому пиковому току в цепи переменного тока или к наивысшей скорости нарастания. Подробное изложение этих условий приведено в соответствующих документах.

[IEC 60050-441]

2.5.10

ожидаемый ток отключения (для полюса коммутационного устройства или плавкого предохранителя) [prospective breaking current (for a pole of a switching device or a fuse)]: Ожидаемый ток, оцениваемый в момент начала процесса отключения.

[IEC 60050-441]

Примечание — Подробные описания, имеющие отношение к началу процесса отключения, приведены в соответствующих документах. Для контактных коммутационных устройств или плавких предохранителей он обычно определен как момент возникновения электрической дуги во время процесса отключения.

2.5.11

ток отключения (коммутационного устройства или плавкого предохранителя) [breaking current (of a switching device or a fuse)]: Электрический ток в полюсе коммутационного устройства или в плавком предохранителе в момент возникновения электрической дуги во время процесса отключения.

[IEC 60050-441]

Примечание — Для переменного тока это симметричное действующее значение периодической составляющей.

2.5.12

отключающая способность (коммутационного устройства или плавкого предохранителя) [breaking capacity (of a switching device or a fuse)]: Значение ожидаемого тока, который коммутационное устройство или плавкий предохранитель способен отключить при установленном напряжении и предписанных условиях использования и поведения.

[IEC 60050-441]

Примечания

1 Напряжение устанавливается и условия предписываются в стандарте на аппарат конкретного вида.

2 Для переменного тока это симметричное действующее значение периодической составляющей.

3 Определение наибольшей отключающей способности см. в 2.5.14.

2.5.13

включающая способность (коммутационного устройства) [making capacity (of a switching device)]: Значение ожидаемого тока включения, который коммутационное устройство способно включить при установленном напряжении и предписанных условиях использования и поведения.

[IEC 60050-441]

Примечания

1 Напряжение устанавливается и условия предписываются в стандарте на аппарат конкретного вида.

2 Определение наибольшей включающей способности см. в 2.5.15.

2.5.14

отключающая способность при коротком замыкании (short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия включают в себя короткое замыкание на выводах коммутационного устройства.

[IEC 60050-441]

2.5.15

включающая способность при коротком замыкании (short-circuit making capacity): Включающая способность, для которой предписанные условия включают в себя короткое замыкание на выводах коммутационного устройства.

[IEC 60050-441]

2.5.16 критический ток нагрузки (critical load current): Значение тока отключения в пределах диапазона условий эксплуатации, при котором время дуги заметно увеличивается.

2.5.17 критический ток короткого замыкания (critical short-circuit current): Значение тока отключения ниже номинальной наибольшей отключающей способности, при котором энергия дуги значительно выше, чем при номинальной наибольшей отключающей способности.

2.5.18

$\int t$, интеграл Джоуля ($\int t$, Joule integral): Интеграл квадрата электрического тока по заданному интервалу времени:

$$\int t = \int_{t_0}^{t_1} i^2 dt.$$

[IEC 60050-441]

2.5.19

ток отсечки, пропускаемый ток (cut-off current, let-through current): Максимальное мгновенное значение электрического тока, достигнутое во время отключения коммутационного устройства или плавкого предохранителя.

[IEC 60050-441]

Примечание — Это понятие имеет особое значение, когда коммутационное устройство или плавкий предохранитель оперируют таким образом, что не достигается ожидаемый пиковый ток цепи.

2.5.20

время — токовая характеристика (time-current characteristic): Кривая, задающая время, например, преддуговое время или время срабатывания, как функцию ожидаемого тока при установленных условиях оперирования.

[IEC 60050-441]

2.5.21

характеристика тока отсечки, характеристика пропускаемого тока [cut-off (current) characteristic, let-through (current) characteristic]: Кривая, задающая ток отсечки как функцию ожидаемого тока при установленных условиях оперирования.

[IEC 60050-441]

Примечание — В случае переменного тока значения тока отсечки являются максимальными значениями, которые могут быть достигнуты при любой степени асимметрии тока. В случае постоянного тока значения тока отсечки являются максимальными значениями, достигаемыми в зависимости от нормированной постоянной времени.

2.5.22 координация по сверхтоку устройств для защиты от сверхтоков (over-current protective co-ordination of over-current protective devices): Координация двух или нескольких устройств, соединенных последовательно, для обеспечения селективности при сверхтоках и/или резервной защиты.

2.5.23 селективность по сверхтокам (over-current selectivity): Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали.

Примечание — Различают последовательную селективность, когда через различные устройства для защиты от сверхтоков проходит практически один и тот же сверхток, и параллельную селективность, когда через тождественные защитные устройства проходят разные доли сверхтока.

2.5.24 резервная защита (back-up protection): Координация по сверхтокам двух устройств для защиты от сверхтока, соединенных последовательно, когда защитное устройство, расположенное, как правило, но не обязательно, на входной стороне, осуществляет защиту от сверхтока с помощью или без помощи второго защитного устройства и предохраняет последнее от чрезмерной нагрузки.

2.5.25

ток координации (take-over current): Координата тока в точке пересечения между времятоковыми характеристиками двух устройств защиты от сверхтока.
[IEC 60050-441]

2.5.26 **кратковременная выдержка** (short-time delay): Любая преднамеренная задержка срабатывания в диапазоне предельных значений номинального кратковременно допустимого тока.

2.5.27

кратковременно выдерживаемый ток (short-time withstand current): Электрический ток, который электрическая цепь или коммутационное устройство, находящееся в замкнутом положении, может проводить в течение нормированного короткого промежутка времени при предписанных условиях использования и поведения.
[IEC 60050-441]

2.5.28

пиковый выдерживаемый ток (peak withstand current): Значение пикового тока, который электрическая цепь или коммутационное устройство, находящееся в замкнутом положении, может проводить при предписанных условиях использования и поведения.
[IEC 60050-441]

2.5.29 **условный ток короткого замыкания (в цепи или коммутационном устройстве)** [conditional short-circuit current (of a circuit or a switching device)]: Ожидаемый ток, который электрическая цепь или коммутационное устройство, защищенные заданным устройством для защиты от коротких замыканий, способны удовлетворительно выдерживать в течение всего времени срабатывания защитного устройства в указанных условиях эксплуатации и поведения.

Примечания

1 В настоящем стандарте устройством для защиты от коротких замыканий служит, как правило, автоматический выключатель или плавкий предохранитель.

2 Данное определение отличается от формулировки, приведенной в IEC 60050-441, расширением определения токоограничивающего аппарата до устройства для защиты от коротких замыканий, функция которого не сводится только к токоограничению.

2.5.30 **условный ток нерасцепления (максимального реле или максимального расцепителя тока)** [conventional non-tripping current (of an over-current relay or release)]: Установленное значение тока, который реле или расцепитель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени.

2.5.31 **условный ток расцепления (максимального реле или максимального расцепителя тока)** [conventional tripping current (of an over-current relay or release)]: Установленное значение тока, вызывающего срабатывание реле или расцепителя в течение заданного (условного) времени.

2.5.32

приложенное напряжение (для коммутационного устройства) [applied voltage (for a switching device)]: Напряжение, которое имеется между выводами полюса коммутационного устройства перед включением электрического тока.
[IEC 60050-441]

Примечание — Данное определение действительно для однополюсного аппарата. Для многополюсного аппарата это межфазное напряжение на входных выводах аппарата.

2.5.33

восстанавливющееся напряжение (recovery voltage): Напряжение, которое появляется на выводах полюса коммутационного устройства или плавкого предохранителя после отключения электрического тока.

[IEC 60050-441]

Примечания

1 Это напряжение можно рассматривать для двух последовательных промежутков времени. Во время первого промежутка времени существует переходное напряжение, а во время последующего второго промежутка времени существует только установившееся восстанавливающееся напряжение промышленной частоты.

2 Определение действительно для однополюсного аппарата. Для многополюсного аппарата это межфазное напряжение на входных выводах аппарата.

2.5.34

переходное восстанавливающееся напряжение [transient recovery voltage, T.R.V. (abbreviation)]: Восстанавливающееся напряжение в течение промежутка времени, когда оно имеет существенный переходный характер.

[IEC 60050-441]

Примечание — Переходное восстанавливающееся напряжение может быть колебательным, или неколебательным, или их комбинацией в соответствии с характеристиками электрической цепи и коммутационного устройства. Оно включает в себя смешение напряжения нейтрали многофазной цепи.

2.5.35

восстанавливающееся напряжение промышленной частоты (power frequency recovery voltage): Восстанавливающееся напряжение после затухания переходного процесса напряжения.

[IEC 60050-441]

2.5.36

установившееся восстанавливающееся напряжение постоянного тока (d.c. steady-state recovery voltage): Восстанавливающееся напряжение в электрической цепи постоянного тока после затухания переходного процесса напряжения, выраженное посредством среднего значения, если присутствует пульсация.

[IEC 60050-441]

2.5.37

ожидаемое переходное восстанавливающееся напряжение (цепи) [prospective transient recovery voltage (of a circuit)]: Переходное восстанавливающееся напряжение вслед за отключением ожидаемого симметричного тока идеальным коммутационным устройством.

[IEC 60050-441]

Примечание — Это определение предполагает, что коммутационное устройство или плавкий предохранитель, для которого определяется ожидаемое переходное восстанавливающееся напряжение, заменен идеальным коммутационным устройством, имеющим мгновенный переход от нулевого до бесконечного полного сопротивления в момент прохождения электрического тока через нуль, т. е. при «естественному» нуле. Для электрических цепей, в которых электрический ток может протекать несколькими различными путями, например для многофазной цепи, определение, кроме того, предполагает, что отключение электрического тока идеальным коммутационным устройством происходит только в рассматриваемом полюсе.

2.5.38

пиковое напряжение дуги (контактного коммутационного устройства) [peak arc voltage (of a mechanical switching device)]: Максимальное мгновенное значение напряжения, которое при предписанных условиях появляется на выводах полюса коммутационного устройства в течение времени дуги.

[IEC 60050-441]

2.5.39

время размыкания (контактного коммутационного устройства) [opening time (of a mechanical switching device)]: Интервал времени между заданным моментом инициирования размыкания и моментом, когда дуговые контакты разделились во всех полюсах.

[IEC 60050-441]

Примечание — Момент инициирования размыкания, т. е. применения команды размыкания (например, возбуждение расцепителя и т. д.), задается в соответствующих документах.

2.5.40

время дуги (полюса или плавкого предохранителя) [arc ing time (of a pole or a fuse)]: Интервал времени между моментом возникновения электрической дуги в полюсе или в плавком предохранителе и моментом завершения гашения электрической дуги в этом полюсе или в этом плавком предохранителе.

[IEC 60050-441]

2.5.41

время дуги (многополюсного коммутационного устройства) [arcing time (of a multipole switching device)]: Интервал времени между моментом первого возникновения электрической дуги и моментом завершения гашения электрических дуг во всех полюсах.

[IEC 60050-441]

2.5.42

время отключения (break-time): Интервал времени между началом времени размыкания контактного коммутационного устройства (или преддугового времени плавкого предохранителя) и концом времени дуги.

[IEC 60050-441]

2.5.43

время включения (make-time): Интервал времени между моментом инициирования замыкания и моментом, когда электрический ток начинает протекать в главной цепи.

[IEC 60050-441]

2.5.44

время замыкания (closing time): Интервал времени между моментом инициирования замыкания и моментом, когда контакты соприкасаются во всех полюсах.

[IEC 60050-441]

2.5.45

время включения-отключения (make-break time): Интервал времени между моментом, когда электрический ток начинает протекать в полюсе, и моментом завершения гашения электрических дуг во всех полюсах. При этом расцепитель размыкания возбуждается в момент, когда электрический ток начинает протекать в главной цепи.

[IEC 60050-441]

2.5.46

воздушный зазор (clearance): Кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями.

[IEC 60050-441]

2.5.47

зазор между полюсами (clearance between poles): Зазор между любыми проводящими частями смежных полюсов.

[IEC 60050-441]

2.5.48

зазор относительно земли (clearance to earth): Зазор между любыми проводящими частями и любыми частями, которые заземлены или предназначены для заземления.

[IEC 60050-441]

2.5.49

зазор между разомкнутыми контактами (clearance between open contacts): Суммарный зазор между контактами или любыми проводящими частями, присоединенными к ним, полюса контактного коммутационного устройства в разомкнутом положении.

[IEC 60050-441]

2.5.50

изолирующий промежуток (полюса контактного коммутационного устройства) [isolating distance (of a pole of a mechanical switching device)]: Зазор между разомкнутыми контактами, который соответствует требованиям безопасности, установленным для разъединителей.

[IEC 60050-441]

2.5.51 расстояние утечки (creepage distance): Кратчайшее расстояние по поверхности изоляционного материала между двумя токопроводящими частями.

Примечание — Стык между двумя частями из изоляционного материала считают частью поверхности.

2.5.52 эксплуатационное напряжение (working voltage): Наибольшее действующее значение напряжения переменного или наибольшее значение напряжения постоянного тока по конкретной изоляции, которое может возникать при номинальном напряжении питания.

Примечания

1 Переходные явления не учитывают.

2 С учетом условий разомкнутой цепи и нормальных рабочих условий.

2.5.53 временное перенапряжение (temporary overvoltage): Перенапряжение относительно большой длительности (несколько секунд), установившееся в данном месте между фазой и землей, между фазой и нейтралью или между фазами.

2.5.54 переходные перенапряжения (transient overvoltages): К переходным перенапряжениям относят:

2.5.54.1 коммутационное перенапряжение (switching overvoltage): Переходное перенапряжение на конкретном участке системы, обусловленное конкретной операцией коммутирования или повреждением.

2.5.54.2 грозовое перенапряжение (lightning overvoltage): Переходное перенапряжение на конкретном участке системы, обусловленное конкретным грозовым разрядом (см. также IEC 60060 и IEC 60071-1).

2.5.54.3 функциональное перенапряжение (functional overvoltage): Намеренно созданное перенапряжение, необходимое для функционирования аппарата.

2.5.55 импульсное выдерживаемое напряжение (impulse withstand voltage): Наибольшее пиковое значение импульсного напряжения предписанной формы и полярности, не вызывающее пробоя в заданных условиях испытания.

2.5.56 выдерживаемое напряжение промышленной частоты (power-frequency withstand voltage): Действующее значение синусоидального напряжения промышленной частоты, не вызывающее пробоя в заданных условиях испытания.

2.5.57 загрязнение (pollution): Любое добавление инородных веществ, твердых, жидких или газообразных (ионизированных газов), которые могли бы уменьшить электрическую прочность изоляции или поверхностное удельное сопротивление.

2.5.58 степень загрязнения (окружающей среды) [pollution degree (of environmental conditions)]: Условное число, основанное на количестве токопроводящей или гигроскопической пыли, ионизированных газов или солей и относительной влажности и частоте появления ее значений, обуславливающих гигроскопическую абсорбцию или конденсацию влаги, ведущую к снижению электрической прочности изоляции и/или поверхностного удельного сопротивления.

Примечания

1 Степень загрязнения, воздействию которого подвергается аппарат, может отличаться от степени загрязнения микросреды, в которой установлен этот аппарат, вследствие защиты, обеспечиваемой оболочкой, или внутреннего нагрева, препятствующего абсорбции или конденсации влаги.

2 Для целей настоящего стандарта рассматривают степень загрязнения микросреды.

2.5.59 микросреда (воздушного зазора или расстояния утечки) [micro-environment (of a clearance or creepage distance)]: Условия окружающей среды вокруг рассматриваемого воздушного зазора или расстояния утечки.

Примечание — Эффективность изоляции определяется микросредой расстояния утечки или воздушного зазора, а не макросредой аппарата. Эта микросреда может быть лучше или хуже макросреды аппарата. К ней относятся факторы, влияющие на изоляцию: климатические и электромагнитные условия, образование загрязнения и т. п.

2.5.60 категория перенапряжения (в электрической цепи или электрической системе) [over-voltage category (of a circuit or within an electrical system)]: Условное число, зависящее от ограничения (или регулирования) значений ожидаемых переходных напряжений, возникающих в цепи (или электрической системе с различными номинальными напряжениями), и зависящее от способов воздействия на перенапряжения.

Примечание — В электрической системе переход от одной категории перенапряжения к другой, более низкой, достигается средствами, совместимыми с требованиями к переходным участкам, например с помощью устройства для защиты от перенапряжений или последовательно-параллельного присоединения полного сопротивления, способного рассеять, поглотить или отклонить энергию соответствующего импульсного тока с целью снижения переходного перенапряжения до желаемой меньшей категории перенапряжения.

2.5.61 координация изоляции (*co-ordination of insulation*): Соотношение изоляционных свойств электрического аппарата с ожидаемыми перенапряжениями и характеристиками устройств для защиты от перенапряжений и предполагаемой микросредой и способами защиты от загрязнений.

2.5.62 однородное поле [*homogeneous (uniform) field*]: Электрическое поле с практически постоянным градиентом напряжения между электродами, как между двумя сферами, радиус каждой из которых больше расстояния между ними.

2.5.63 неоднородное поле [*non-homogeneous (non-uniform) field*]: Электрическое поле без практически постоянного градиента напряжения между электродами.

2.5.64 образование путей утечки (трекинг) (tracking): Прогрессирующее образование токопроводящих путей на поверхности твердого электроизоляционного материала в результате комбинированных воздействий электрической нагрузки и электролитического загрязнения этой поверхности.

2.5.65 показатель относительной стойкости против тока утечки [сравнительный индекс трекингстойкости (СИТ)] [comparative tracking index (CTI)]: Числовое значение максимального напряжения в вольтах, при котором материал выдерживает 50 капель испытательного раствора без образования токопроводящих путей.

Примечания

1 Значение каждого испытательного напряжения и СИТ должно делиться на 25.

2 Определение по 2.3 IEC 60112.

2.5.66 номинальное напряжение цепи управления U_c (rated control circuit voltage): Номинальное напряжение, управляющее входным сигналом устройства управления.

2.5.67 номинальное напряжение питания цепи управления U_s (rated control circuit supply voltage): Номинальное напряжение, подающее питание на входные выводы цепи управления.

2.6 Испытания

2.6.1 типовое испытание (*type test*): Испытание одного или нескольких аппаратов одной конкретной конструкции на соответствие конкретным техническим условиям.

2.6.2 контрольное испытание (*routine test*): Испытание, которому подвергают каждый отдельный аппарат во время и/или после его изготовления на соответствие конкретным критериям.

2.6.3 выборочное испытание (*sampling test*): Испытание некоторого числа аппаратов, случайно отобранных из партии.

2.6.4 специальное испытание (*special test*): Испытание, проводимое дополнительно к типовым и контрольным испытаниям по усмотрению изготовителя или по соглашению между изготовителем и потребителем.

2.7 Порты

2.7.1 порт (*port*): Средство связи аппаратуры с внешней электромагнитной средой (см. рисунок 17).

2.7.2 порт оболочки (*enclosure port*): Физическая граница аппаратуры, пропускающая или препродающая воздействие электромагнитных полей.

2.7.3 кабельный порт (*cable port*): Порт для подсоединения к аппаратуре проводника или кабеля.

Примечание — Примером являются выводы сигнальной цепи, служащие для передачи информации.

2.7.4 порт функционального заземления (*functional earth port*): Кабельный порт, кроме выводов главной, сигнальной цепи или вывода питания, предназначенный для соединения с землей не в целях электробезопасности.

2.7.5 порт сигнальной цепи (*signal port*): Порт для подсоединения к аппаратуре проводника или кабеля, предназначенного для проведения и передачи информации.

Примечание — Примером являются шины данных, сети коммуникации и управления.

2.7.6 порт питания [*power port (control supply port)*]: Порт для подсоединения проводника или кабеля, подводящего первичное электропитание, необходимое для работы (функционирования) аппаратуры, в том числе присоединенной аппаратуры.

2.7.7 порт главной цепи (main port): Порт для подсоединения проводника или кабеля к полюсу главной цепи оборудования.

Примечания

- 1 Примером являются выводы главной цепи контактора.
- 2 В некотором оборудовании порт главной цепи также является портом питания.

3 Классификация

В настоящем разделе приводятся характеристики аппаратов согласно информации, предоставленной изготовителем, без обязательной проверки испытаниями. Данный раздел не является обязательным в стандартах на аппараты конкретного вида, тем не менее в этих стандартах при необходимости указываются критерии классификации.

4 Характеристики

Ниже приведены алфавитный перечень характеристик (номинальных и неноминальных), их условное обозначение и номера пунктов настоящего стандарта, в которых приводится их описание:

8-часовой режим	4.3.4.1
категория применения	4.4
кратковременный режим	4.3.4.4
номинальная включающая способность	4.3.5.2
номинальная наибольшая включающая способность (I_{cm})	4.3.6.2
номинальная наибольшая отключающая способность (I_{cn})	4.3.6.3
номинальная отключающая способность	4.3.5.3
номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cu})	¹⁾
номинальная рабочая мощность	4.3.2.3
номинальная частота	4.3.3
номинальная эксплуатационная наибольшая отключающая способность (I_{cs})	¹⁾
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp})	4.3.1.3
номинальное напряжение в цепи управления (U_c)	4.5.1
номинальное напряжение изоляции (U_i)	4.3.1.2
номинальное напряжение изоляции ротора (U_{ir})	¹⁾
номинальное напряжение изоляции статора (U_{is})	¹⁾
номинальное питающее напряжение цепи управления (U_s)	4.5.1
номинальное пусковое напряжение автотрансформаторного пускателя	¹⁾
номинальное рабочее напряжение (U_e)	4.3.1.1
номинальное рабочее напряжение ротора (U_{er})	¹⁾
номинальное рабочее напряжение статора (U_{es})	¹⁾
номинальный длительный ток (I_u)	4.3.2.4
номинальный кратковременно допустимый ток (I_{cw})	4.3.6.1
номинальный рабочий ток (I_e)	4.3.2.3
номинальный рабочий ток ротора (I_{er})	¹⁾
номинальный рабочий ток статора (I_{es})	¹⁾
номинальный ток (I_n)	¹⁾
номинальный условный ток короткого замыкания (I_q)	4.3.6.4
периодический режим	4.3.4.5
повторно-кратковременный режим	4.3.4.3
полное сопротивление полюса коммутационного устройства (Z)	4.3.7
пределочный ток селективности (I_s)	¹⁾
продолжительный режим	4.3.4.2
тепловой ток ротора (I_{thr})	¹⁾

¹⁾ Определение характеристики приводится в стандарте на конкретный аппарат.

тепловой ток статора (I_{ths})	1)
ток координации (I_B)	2.5.25
условный тепловой ток в оболочке (I_{the})	4.3.2.2
условный тепловой ток на открытом воздухе (I_m)	4.3.2.1

Примечание — Вышеприведенный перечень не является исчерпывающим.

4.1 Общие требования

В стандарте на аппарат конкретного вида должны указываться применимые к аппарату характеристики:

- тип аппарата (см. 4.2);
- номинальные и предельные значения параметров главной цепи (см. 4.3);
- категория применения (см. 4.4);
- цепи управления (см. 4.5);
- вспомогательные цепи (см. 4.6);
- реле и расцепители (см. 4.7);
- координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (см. 4.8);
- коммутационные перенапряжения (см. 4.9).

4.2 Тип аппарата

В стандарте в обозначении типа аппарата следует указывать:

- вид аппарата, например контактор, автоматический выключатель и т. п.;
- число полюсов;
- род тока;
- среду, в которой происходит отключение;
- рабочие условия (способ оперирования, способ управления и т. д.).

Примечание — Вышеприведенное перечисление не является исчерпывающим.

4.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи

Номинальные значения параметров главной цепи устанавливаются изготовителем. Их следует указывать в соответствии с 4.3.1—4.3.6 согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида, но не обязательно все нижеперечисленные параметры.

4.3.1 Номинальные напряжения

Аппарат характеризуют следующие номинальные напряжения:

Примечание — Аппараты некоторых типов могут характеризоваться более чем одним номинальным напряжением или диапазоном номинальных напряжений.

4.3.1.1 Номинальное рабочее напряжение (U_e)

Номинальное рабочее напряжение аппарата — значение напряжения, в сочетании с номинальным рабочим током определяющее его назначение, на которое ориентируются при проведении соответствующих испытаний и установлении категории применения.

Для однополюсного аппарата номинальное рабочее напряжение, как правило, устанавливается как напряжение на полюсе.

Для многополюсного аппарата — как межфазное напряжение.

Примечания

1 Для некоторых аппаратов и областей применения возможен другой способ назначения U_e , который должен быть установлен в стандарте на соответствующий аппарат.

2 В применении к многополюсным аппаратам для многофазных цепей следует различать:

а) аппараты для систем, в которых одно замыкание на землю не приводит к появлению на полюсе полного межфазного напряжения (т. е. для систем без заземления или с заземленной нейтралью);

б) аппараты для систем, в которых одно замыкание на землю приводит к появлению на полюсе полного межфазного напряжения (т. е. для систем с заземлением фазы).

3 Для аппарата можно установить ряд комбинаций номинальных рабочих напряжений и номинальных рабочих токов или мощностей для различных режимов и категорий применения.

4 Для аппарата можно установить ряд номинальных рабочих напряжений и значений включающей и отключающей способностей для различных режимов и категорий применения.

5 Следует учитывать, что рабочее напряжение аппарата может отличаться от его эксплуатационного напряжения (см. 2.5.52).

4.3.1.2 Номинальное напряжение изоляции (U_i)

Номинальное напряжение изоляции аппарата — значение напряжения, по которому определяют испытательное напряжение при испытании электроизоляционных свойств и расстояний утечки.

Максимальное значение номинального рабочего напряжения аппарата не должно превышать наибольшего значения номинального напряжения изоляции.

Примечание — Не установленное номинальное напряжение изоляции аппарата следует принимать как наибольшее значение номинального напряжения.

4.3.1.3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp})

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение — пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может выдержать аппарат без повреждений в установленных условиях испытания и к которому отнесены значения воздушных зазоров.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппарата не должно быть ниже значений переходного перенапряжения, сущающегося в цепи, в которую включен аппарат.

Примечание — Предпочтительными являются значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения согласно таблице 12.

4.3.2 Токи

Аппараты характеризуют следующие токи:

4.3.2.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})

Условный тепловой ток на открытом воздухе — максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения (см. 8.3.3.3) на открытом воздухе.

Значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превышать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току (см. 4.3.2.3) аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме (см. 4.3.4.1).

Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации.

Примечания

1 Условный тепловой ток на открытом воздухе не является номинальным параметром, его не обязательно маркировать на аппарате.

2 Аппарат открытого исполнения — это аппарат, поставляемый изготовителем без оболочки или с неотделенной оболочкой, не предназначенный служить единственной защитной оболочкой аппарата.

4.3.2.2 Условный тепловой ток в оболочке (I_{thc})

Условный тепловой ток в оболочке — указанное изготовителем значение тока, который должен использоваться для испытаний на превышение температуры аппарата, смонтированного в предусмотренной для него оболочке.

Такие испытания проводят по 8.3.3.3 и в каталогах изготовителя аппарат обязательно обозначают как «применимый в оболочке», он предназначается для эксплуатации в одной или нескольких оболочках установленного типа и размера (см. примечание 2).

Значение условного теплового тока в оболочке должно по крайней мере равняться максимально му значению номинального рабочего тока (см. 4.3.2.3) аппарата в оболочке в восьмичасовом режиме (см. 4.3.4.1).

Если аппарат предназначен для эксплуатации в нестандартных оболочках, проводить испытание необязательно в случае, если уже проводилось испытание с условным тепловым током на открытом воздухе (I_{th}). В этом случае изготовитель должен сообщить значение условного теплового тока в оболочке или понижающий коэффициент.

Примечания

1 Такое руководство может быть в форме публикации с указанием максимального номинального тока для заданных местных условий температуры окружающего воздуха (вокруг, в непосредственной близости от аппарата).

Пример 1:

AC-1 $I_c = 45 \text{ A}$ при 40°C , AC-1 $I_c = 40 \text{ A}$ при 60°C .

Пример 2:

$I_{th} = 200 \text{ A при } 40^\circ\text{C}$, $I_{th} = 150 \text{ A при } 60^\circ\text{C}$.

Указанием таких параметров изготовитель информирует потребителя о пределах применения изделия независимо от размера или типа оболочки.

2 Условный тепловой ток в оболочке не является номинальным параметром, его не обязательно маркировать на аппарате.

3 Условный тепловой ток в оболочке допускается определять как для невентилируемого аппарата. В этом случае размеры оболочки, используемой для испытаний, должны соответствовать минимальным размерам, указанным изготовителем в качестве допустимых при эксплуатации. При наличии информации изготовителя значение условного теплового тока в оболочке альтернативно может относиться к вентилируемому аппарату.

4 Аппарат закрытого исполнения — аппарат, предназначенный для использования в оболочке конкретного типа и размера или в оболочках разных типов и размеров.

4.3.2.3 Номинальный рабочий ток (I_o) или номинальная рабочая мощность

Номинальный рабочий ток аппарата — ток, указанный изготовителем с учетом номинального рабочего напряжения (см. 4.3.1.1), номинальной частоты (см. 4.3.3), номинального режима (см. 4.3.4), категории применения (см. 4.4) и типа защитной оболочки (при наличии).

Для аппарата, осуществляющего прямую коммутацию отдельных двигателей, наряду с номинальным рабочим током или вместо него допускается указывать максимальную номинальную выходную мощность (при конкретном номинальном рабочем напряжении) двигателя, для которого предназначен этот аппарат. При необходимости изготовитель должен указать соотношение между рабочим током и рабочей мощностью (при наличии).

4.3.2.4 Номинальный длительный ток (I_u)

Номинальный длительный ток — значение тока, указанное изготовителем, который может проводить аппарат в продолжительном режиме (см. 4.3.4.2).

4.3.3 Номинальная частота

Частота тока питания, на которую рассчитан аппарат, которой соответствуют его характеристики.

Приложение — Для одного и того же аппарата может быть установлен диапазон номинальных частот переменного тока либо он может работать как на переменном, так и на постоянном токе.

4.3.4 Номинальные режимы

К стандартным номинальным режимам относят:

4.3.4.1 Восьмичасовой режим

Режим, в котором главные контакты аппарата остаются замкнутыми, проводя установившийся ток достаточно долго для того, чтобы аппарат достиг теплового равновесия, но не более 8 ч без перерыва.

Примечания

1 Восьмичасовой режим является основным для определения условных тепловых токов I_{th} и I_{thc} .

2 Перерыв означает отключение тока путем оперирования аппаратом.

4.3.4.2 Продолжительный режим

Продолжительный режим — режим нагрузки, в котором главные контакты аппарата остаются замкнутыми, проводя установившийся ток без перерыва более 8 ч (в течение недель, месяцев, лет).

Приложение — Такой режим эксплуатации отличается от восьмичасового, поскольку на контактах могут накапливаться оксиды и грязь, вызывая постепенное увеличение их нагрева. При продолжительном режиме либо вводится коэффициент снижения номинальной мощности, либо применяется специальная конструкция (например, серебряные контакты).

4.3.4.3 Повторно-кратковременный периодический или повторно-кратковременный режим

Режим, в котором периоды нагрузки, когда контакты остаются замкнутыми, находятся в соотношении с периодами нулевой нагрузки, но те и другие интервалы времени недостаточны для того, чтобы аппарат успел достичь теплового равновесия.

Повторно-кратковременный режим характеризуется значением тока, длительностью его прохождения и коэффициентом нагрузки, который представляет собой отношение времени нахождения аппарата под нагрузкой к полному времени цикла, как правило, выраженное в процентах. Стандартные значения коэффициента нагрузки 15, 25, 40 и 60 %.

По числу циклов оперирования, которое они могут выполнять за один час, аппараты подразделяются на следующие классы.

Класс	Цикл/ч
1	1
3	3
12	12
30	30
120	120
300	300
1200	1200
3000	3000
12 000	12 000
30 000	30 000
120 000	120 000
300 000	300 000

Для повторно-кратковременного режима с большим числом циклов оперирования за 1 ч изготовитель должен указать в реальных циклах (если известно) или в условных циклах, по его усмотрению, значения номинальных рабочих токов, которые должны соответствовать неравенству:

$$\int_0^T i^2 dt \leq I_{th}^2 \cdot T \text{ или } I_{th}^2 \cdot T \text{ (что применимо),}$$

где T — полная длительность цикла оперирования.

Примечание — Вышеприведенная формула не учитывает энергию коммутационной дуги.

Коммутационный аппарат, рассчитанный на повторно-кратковременный режим, допускается характеризовать параметрами этого режима.

Пример — Повторно-кратковременный режим класса 12, в котором ток 100 А проходит в течение 2 мин из каждых 5 мин, можно обозначить: 100 А, класс 12, 40 %.

4.3.4.4 Кратковременный режим

Режим, в котором главные контакты аппарата остаются замкнутыми в течение периодов времени, не достаточных для достижения аппаратом теплового равновесия, которые чередуются с периодами нулевой нагрузки достаточной длительности для восстановления равенства температуры аппарата с температурой охлаждающей среды.

Стандартизованные значения для кратковременного режима: 3, 10, 30, 60 и 90 мин при замкнутых контактах.

4.3.4.5 Периодический режим

Режим, предусматривающий регулярное повторение срабатывания аппарата при постоянной либо при переменной нагрузке.

4.3.5 Характеристики нормальной нагрузки и перегрузки

В настоящем пункте приведены общие требования, касающиеся номинальных параметров аппарата при нормальной нагрузке и в условиях перегрузки.

Примечание — Требования к работоспособности аппарата в условиях перегрузки могут включаться в категории применения, описанные в 4.4.

Подробные требования — в соответствии с 7.2.4.

4.3.5.1 Способность выдерживать коммутационные токи перегрузки двигателя

Аппарат, предназначенный для коммутации двигателя, должен быть способен выдерживать тепловые нагрузки, обусловленные пуском и разгоном двигателя до нормальной скорости и рабочими перегрузками.

Подробные требования, связанные с удовлетворением этих условий, содержатся в стандарте на аппарат конкретного вида.

4.3.5.2 Номинальная включающая способность

Номинальная включающая способность аппарата — указанное изготовителем значение тока, который аппарат может удовлетворительно коммутировать в установленных условиях включения.

К условиям включения следует отнести:

- напряжение до включения (см. 2.5.32),
- характеристики испытательной цепи.

Номинальную включающую способность указывают применительно к номинальному рабочему напряжению и номинальному рабочему току согласно стандарту на аппарат конкретного вида.

Примечание 1 — Если необходимо, в стандарте на соответствующий аппарат указывается взаимосвязь между номинальной включающей способностью и категорией применения.

На переменном токе номинальная включающая способность выражается действующим значением симметричной составляющей тока, которое принимается за постоянное.

Примечание 2 — На переменном токе пиковое значение тока в первые полупериоды после замыкания главных контактов может оказаться значительно выше пикового значения тока в установленвшемся режиме, используемого при определении включающей способности в зависимости от коэффициента мощности цепи и момента на волне напряжения, когда происходит замыкание.

Аппарат должен включать ток, периодическая составляющая которого равна определяющей его номинальную включающую способность при любом значении непериодической составляющей в пределах, обусловленных коэффициентами мощности, указанными в стандарте на аппарат конкретного вида.

4.3.5.3 Номинальная отключающая способность

Номинальная отключающая способность аппарата — указанное изготовителем значение тока, который аппарат может удовлетворительно отключать в заданных условиях отключения.

К заданным условиям отключения относят:

- характеристики испытательной цепи;
- восстанавливающееся напряжение промышленной частоты.

Номинальная отключающая способность указывается применительно к номинальному рабочему напряжению и номинальному рабочему току согласно стандарту на аппарат конкретного вида.

Аппарат должен отключать любой ток до установленной номинальной отключающей способности включительно.

Примечание 1 — У коммутационного аппарата может быть несколько значений номинальной отключающей способности, каждое из которых соответствует рабочему напряжению и категории применения.

На переменном токе номинальная отключающая способность выражается действующим значением симметричной составляющей тока.

Примечание 2 — По возможности в стандарте на аппарат конкретного вида указывают взаимосвязь между номинальной отключающей способностью и категорией применения.

4.3.6 Характеристики при коротких замыканиях

В настоящем пункте приведены общие требования к номинальным параметрам в условиях короткого замыкания.

4.3.6.1 Номинальный кратковременно допустимый ток (I_{cm})

Номинальный кратковременно допустимый ток — установленное изготовителем значение кратковременного тока, который аппарат может проводить без повреждений в условиях испытаний, оговоренных в стандарте на аппарат конкретного вида.

4.3.6.2 Номинальная наибольшая включающая способность (I_{cn})

Номинальная наибольшая включающая способность аппарата — установленное изготовителем для конкретного аппарата значение наибольшей включающей способности при данных значениях номинального рабочего напряжения, номинальной частоты и указанном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для постоянного тока. Она выражается как максимальный ожидаемый пиковый ток в заданных условиях.

4.3.6.3 Номинальная наибольшая отключающая способность (I_{cp})

Номинальная наибольшая отключающая способность аппарата — установленное изготовителем для этого аппарата значение наибольшей отключающей способности при данных значениях номинального рабочего напряжения, номинальной частоты и указанном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для постоянного тока. Она выражается значением ожидаемого тока отключения (действующим значением периодической составляющей для переменного тока) в заданных условиях.

4.3.6.4 Номинальный условный ток короткого замыкания (I_q)

Номинальный условный ток короткого замыкания аппарата — указанное изготовителем значение ожидаемого тока, который этот аппарат, оснащенный предусмотренным изготовителем устройством для защиты от коротких замыканий, может удовлетворительно выдерживать в течение времени срабатывания этого устройства в условиях испытания, оговоренных в стандарте на аппарат конкретного вида.

Детальное описание устройства для защиты от коротких замыканий должно быть представлено изготовителем.

Примечания

1 На переменном токе номинальный условный ток короткого замыкания выражается действующим значением периодической составляющей.

2 Устройство для защиты от коротких замыканий может составлять неотъемлемую часть конкретного аппарата либо быть автономным.

4.3.7 Полное сопротивление полюса коммутационного устройства (Z)

Полное сопротивление полюса может устанавливаться изготовителем, его определяют измерением падения напряжения при прохождении тока через полюс.

4.4 Категория применения

Категория применения аппарата определяет предполагаемую область его использования и должна указываться в стандарте на аппарат конкретного вида. Она характеризуется одним или несколькими из условий эксплуатации:

- ток (токи), кратный номинальному рабочему току;
- напряжение (напряжения), кратное номинальному рабочему напряжению;
- коэффициент мощности или постоянная времени;
- работоспособность в условиях короткого замыкания;
- селективность;
- прочие условия эксплуатации в меру применимости.

Примеры категорий применения низковольтной аппаратуры распределения и управления приведены в приложении А.

4.5 Цепи управления

4.5.1 Электрические или электронные цепи управления

К характеристикам электрических и электронных цепей управления относят:

- род тока;
- номинальную частоту или постоянный ток;
- Номинальное напряжение в цепи управления U_c (переменного, постоянного тока);
- номинальное питающее напряжение цепи управления U_s (переменного, постоянного тока), если применимо;
- вид устройств внешней цепи управления (контакты, датчики, оптопары, электронные активные элементы и т. д.);
- потребляемую мощность.

Примечание — Различают напряжение в цепи управления U_c и напряжение питания цепи управления U_s , которое может отличаться от напряжения U_c в цепи управления из-за наличия встроенных трансформаторов, выпрямителей, сопротивлений, электронных схем и т. д.

Заданные условия работы обеспечиваются при питающем напряжении цепи управления от 85 до 110 % его номинального значения U_s при максимальном значении тока в цепи управления.

Электронная часть электромагнита с электронным управлением может составлять его неотъемлемую часть либо являться отдельной частью при условии, что она представляет внутреннюю функцию аппарата. В обоих случаях аппарат должен испытываться вместе с электронной частью, смонтированной как для нормальной эксплуатации.

В приложении И даны примеры разных конфигураций цепей.

Номинальные параметры и характеристики аппаратов для цепей управления должны соответствовать требованиям IEC 60947-5-1 (см. примечание к разделу 1).

4.5.2 Питающие воздухопроводы (пневматические или электропневматические)

Питающие воздухопроводы характеризуются:

- номинальным давлением и его предельными значениями;

- расходом воздуха при атмосферном давлении для осуществления каждой операции замыкания и каждой операции размыкания.

Номинальным давлением питания пневматического или электропневматического воздухопровода служит давление воздуха, на котором основываются рабочие характеристики пневматической системы управления.

4.6 Вспомогательные цепи

Вспомогательные цепи характеризуются числом и родом контактов (контакт «а», контакт «б» и т. д.) в каждой из этих цепей и номинальными параметрами согласно IEC 60947-5-1 (см. примечание к разделу 1).

Характеристики вспомогательных контактов и выключателей должны отвечать требованиям IEC 60947-5-1.

4.7 Реле и расцепители

Если требуется, в стандарте на аппарат конкретного вида должны указываться следующие характеристики реле и расцепителей:

- тип реле или расцепителя;
- номинальные значения;
- уставка тока или диапазон установок;
- времятоковые характеристики (см. 4.8);
- влияние температуры окружающего воздуха;
- расширенные функции по приложению Т.

4.8 Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)

Изготовитель должен указать тип или характеристики УЗКЗ, подлежащих использованию в сочетании с данными аппаратами или в составе данных аппаратов в зависимости от конкретных условий, а также максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, на который рассчитан конкретный аппарат, в том числе УЗКЗ, при одном или нескольких указанных значениях рабочего напряжения.

Примечание — Рекомендации по координации с УЗКЗ даны в IEC/TR 61912-1.

4.9 Коммутационные перенапряжения

Изготовитель должен указать максимальное значение коммутационного перенапряжения, вызываемого срабатыванием коммутационного аппарата (если этого требует стандарт на аппарат конкретного вида).

Это значение не должно превышать значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения (см. 4.3.1.3).

5 Информация об аппарате

5.1 Характер информации

В соответствии с требованиями стандарта на аппарат конкретного вида изготовитель должен предоставить следующую информацию об идентификации, включающую:

- наименование изготовителя или торговую марку;
- типовое обозначение или серийный номер;
- обозначение стандартов, о соответствии которым заявляет изготовитель;
- характеристики, такие как:
 - номинальные рабочие напряжения (см. 4.3.1.1 и примечание к 5.2);
 - категория применения и номинальные рабочие токи (или номинальные мощности, или номинальные длительные токи) при номинальных рабочих напряжениях аппарата (см. 4.3.1.1, 4.3.2.3, 4.3.2.4 и 4.4). В некоторых случаях эта информация может дополняться значением контрольной температуры окружающего воздуха, при которой аппарат калиброван;
 - значение номинальной частоты (частот) (например, 50 или 50/60 Гц) и/или обозначение «d.c.», или условное обозначение ;
 - номинальный режим (для повторно-кратковременного режима с указанием класса, см. 4.3.4);
 - номинальная включающая и/или отключающая способности. Если требуется, эти данные можно заменить указанием категории применения;

- номинальное напряжение изоляции (см. 4.3.1.2);
- номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 4.3.1.3);
- характеристики реле или расцепителей (см. 4.7);
- коммутационное перенапряжение (см. 4.9);
- номинальный кратковременно допустимый ток с указанием его длительности, если требуется (см. 4.3.6.1);
 - номинальная наибольшая включающая и/или отключающая способности при их наличии (см. 4.3.6.2 и 4.3.6.3);
 - номинальный условный ток короткого замыкания, если требуется (см. 4.3.6.4);
 - код IP для аппаратов в оболочках (см. приложение С);
 - степень загрязнения (см. 6.1.3.2);
 - тип и максимальные значения параметров устройства для защиты от коротких замыканий при его наличии;
 - класс защиты от электрического удара (см. IEC 61140);
 - номинальное напряжение в цепи управления, род тока и частота;
 - питающее напряжение цепи управления, род тока и частота, если они иные, чем у катушки управления;
 - номинальное давление воздуха на входе и пределы его колебаний (для аппаратов, управляемых давлением воздуха);
 - пригодность для разъединения;
 - полное сопротивление полюса коммутационного устройства (Z);
 - декларация о соответствии материалов согласно приложению W;
 - длина снимаемой изоляции перед введением проводника в зажим;
 - максимальное число проводников, которые могут быть зажаты.

Для неуниверсальных безрезьбовых выводов обозначения:

- «s» или «sol» для выводов, предназначенных для жестких одножильных проводников;
- «r» для выводов, предназначенных для жестких (одножильных и скрученных) проводников;
- «f» для выводов, предназначенных для гибких проводников.

В случае электромагнитов с электронным управлением может также потребоваться другая информация, например конфигурация цепи управления (см. 4.5 и приложение U).

Примечание — Данное перечисление не является исчерпывающим.

5.2 Маркировка

Информация, приведенная в 5.1, подлежащая маркировке на аппарате, должна быть указана в стандарте на аппарат конкретного вида.

Маркировка должна быть нестираемой и легкочитаемой.

Наименование изготовителя или торговую марку, а также обозначение типа или серийный номер обязательно маркируют на аппарате, предпочтительно на фирменной табличке (если имеется) для получения от изготовителя полной информации.


Примечание — В США и Канаде номинальное рабочее напряжение U_e допускается маркировать различными способами:

- на аппарате, предназначенном для использования в трехфазных системах с четырьмя проводами, маркируют напряжение между фазой и землей и межфазное напряжение, например 277/480 В;
- на аппарате, предназначенном для использования в трехфазных системах с тремя проводами, маркируют межфазное напряжение, например 480 В.

Маркировка должна быть видна также после установки аппарата. Вышесказанное относится и к следующей информации:

- направление движения органа управления (см. 7.1.5.2), если требуется;
- индикация положения органа управления (см. также 7.1.6.1 и 7.1.6.2);
- знак одобрения или сертификации (при его наличии);
- для миниатюризированных аппаратов условное обозначение, цветовой или буквенный код;
- идентификационное обозначение выводов (см. 7.1.8.4);
- код IP и класс защиты от электрического удара, если требуется (по возможности маркируют на аппарате);

- пригодность для разъединения (если требуется) символом функции разъединения по IEC 60617-7, позиция 07-01-03, дополненным символом функции конкретного аппарата, например:

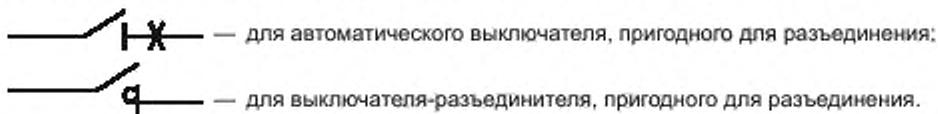

Символ должен иметь четкую маркировку и быть видимым после установки аппарата, смонтированного как для обычной эксплуатации с доступом к органу управления.

Данное требование относится как к аппаратам в оболочке, так и без оболочки по 7.1.11.

Настоящее требование также действует, если символ функции разъединения введен в схему цепи и является единственной маркировкой, указывающей на пригодность для разъединения.

В случае электромагнитов с электронным управлением может также потребоваться информация, кроме приведенной в 5.1 (см. также 4.5 и приложение U).

Маркировка «s», «sol», «g» и «f» может быть нанесена на аппарат или, если на аппарате недостаточно места, на минимальную упаковочную единицу либо приведена в товаровопроводительной документации.

Если вместе расположены группы выводов, то достаточно одной маркировки на аппарате.

5.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

Изготовитель в своих документах или каталогах должен указать предъявляемые к аппарату условия по монтажу, эксплуатации и обслуживанию в нормальных условиях эксплуатации и в аварийных условиях.

При необходимости изготовитель должен указать меры, предпринимаемые по ЭМС.

Для аппаратов, пригодных только для окружающей среды А (см. 7.3.1), изготовитель в документации для потенциальных потребителей и в документации на изделие для потребителей обязан сделать следующую запись:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие предназначено для применения в окружающей среде А. Применение данного изделия в условиях окружающей среды В может вызвать нежелательные электромагнитные помехи. В этом случае потребителю может потребоваться принятие адекватных противодействующих мер.

При необходимости в инструкциях по транспортированию, монтажу и эксплуатации аппарата могут быть указаны основные требования, обеспечивающие его правильную установку, пуск, эксплуатацию и оперирование.

В вышеупомянутых инструкциях следует уточнить объем и частоту обслуживания (если требуется).

Примечание — Не все аппараты, на которые распространяется настоящий стандарт, спроектированы в расчете на обслуживание.

5.4 Информация об окружающей среде

Декларация о соответствии материалов должна быть предусмотрена, если того требует стандарт на конкретное изделие.

6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования

6.1 Нормальные условия эксплуатации

Аппараты, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в нормальных (стандартных) условиях эксплуатации, приведенных в настоящем разделе.

Примечание — О нестандартных условиях эксплуатации см. в приложении В. Эксплуатация в нестандартных условиях может потребовать заключение соглашения между изготовителем и потребителем.

6.1.1 Температура окружающего воздуха

Температура, окружающего воздуха не должна превышать 40 °C, а ее среднее значение в течение 24 ч — 35 °C.

Нижний предел температуры окружающего воздуха — минус 5 °C.

Температуру окружающего воздуха определяют вблизи аппарата, если он поставляется без оболочки, или вблизи оболочки при поставке аппарата в оболочке.

Примечания

1 Аппараты для эксплуатации при температуре окружающего воздуха св. плюс 40 °С (например, в кузнях, котельных, в тропических странах) или ниже минус 5 °С, например при минус 25 °С, в соответствии с серией IEC 61439 для устройств распределения и управления, монтируемых вне помещения, должны проектироваться специально для этих условий или (если это целесообразно) эксплуатироваться согласно стандарту на аппарат конкретного вида при соглашении между изготовителем и потребителем по отдельным вопросам. Заменой такого соглашения может служить информация изготовителя, приведенная в технической документации.

2 Стандартная контрольная температура воздуха для некоторых типов аппаратов, например автоматических выключателей или реле перегрузки для пускателей, указывается в стандарте на аппарат конкретного вида.

6.1.2 Высота над уровнем моря

Высота установки аппарата над уровнем моря не должна превышать 2000 м.

Примечание — Если аппарат будет эксплуатироваться на высоте более 2000 м, необходимо учитывать снижение электрической прочности изоляции и охлаждающее воздействие воздуха. Аппарат для эксплуатации в этих условиях должен иметь специальную конструкцию или использоваться по согласованию между изготовителем и потребителем.

6.1.3 Атмосферные условия

6.1.3.1 Влажность

Относительная влажность воздуха, в котором эксплуатируют аппарат, не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С. В случае возможной конденсации влаги из-за колебаний температуры может потребоваться принятие специальных мер.

Примечание — Более точно состояние окружающей среды определяется степенью загрязнения по 6.1.3.2.

6.1.3.2 Степень загрязнения

Степень загрязнения (см. 2.5.58) относится к условиям окружающей среды, для которой предназначается конкретный аппарат.

Примечание — На изоляцию влияет микросреда расстояний утечки или воздушных зазоров, а не среда, в которой находится аппарат. Эта микросреда может быть лучше или хуже окружающей аппарат среды. Она включает в себя все факторы, влияющие на изоляцию: климатические и электромагнитные, загрязнение и т. п.

Для аппаратов, предназначенных для эксплуатации в оболочках или снабженных неотделимыми оболочками, действительна степень загрязнения среды в оболочке.

Для оценки воздушных зазоров и расстояний утечки установлены четыре степени загрязнения микросреды (соответствие воздушных зазоров и расстояний утечки степеням загрязнения представлено в таблицах 13 и 15).

Степень загрязнения 1:

Отсутствие загрязнения или наличие только сухого, нетокопроводящего загрязнения.

Степень загрязнения 2:

Нормальным является только нетокопроводящее загрязнение. Однако следует допустить возможность временной проводимости из-за конденсации влаги.

Степень загрязнения 3:

Допустимо токопроводящее загрязнение или сухое, нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим вследствие ожидаемой конденсации влаги.

Степень загрязнения 4:

Загрязнение обуславливает устойчивую проводимость, вызванную, например, токопроводящей пылью или дождем или снегом.

Стандартная степень загрязнения промышленной среды:

При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида аппараты промышленного применения предназначаются для использования в среде со степенью загрязнения 3.

Однако в зависимости от конкретной области применения или микросреды допускаются также другие степени загрязнения.

Примечание — На степень загрязнения микросреды аппарата может влиять то, что он смонтирован в оболочке.

Степень загрязнения в бытовом и аналогичных секторах:

При отсутствии других указаний в стандарте на соответствующий аппарат аппараты для бытового и аналогичных секторов, как правило, предназначаются для использования в среде со степенью загрязнения 2.

6.1.4 Толчки и вибрации

Стандартные характеристики толчков и вибраций, воздействию которых могут подвергаться аппараты, находятся в стадии рассмотрения.

6.2 Условия транспортирования и хранения

Если условия транспортирования и хранения отличаются от указанных в 6.1, необходимо специальное соглашение между потребителем и изготовителем, исключением является то, что при отсутствии других рекомендаций диапазон температур во время транспортирования и хранения аппаратов составляет от минус 25 °С до плюс 55 °С, а на короткие периоды (не более 24 ч) — не более плюс 70 °С.

Аппараты, подвергающиеся воздействию вышеуказанных предельных температур в нерабочем состоянии, не должны иметь повреждений, препятствующих их дальнейшей работе в предназначенных условиях эксплуатации.

6.3 Монтаж

Монтаж аппаратов должен проводиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

7 Требования к конструкции и работоспособности

7.1 Требования к конструкции

7.1.1 Общие положения

Конструкция аппарата с неотделимой или демонтируемой оболочкой (при ее наличии) должна выдерживать нагрузки, происходящие при монтаже и нормальной эксплуатации, и кроме того, обеспечивать необходимую степень стойкости к аномальному нагреву и огню.

Требования к испытанию раскаленной проволокой для материалов демонтируемых оболочек содержатся в стандартах конкретного вида, например IEC 62208.

Примечание — Общепризнанная необходимость в снижении воздействия естественной окружающей среды на изделие во всех фазах его жизненного цикла. Аспекты влияния окружающей среды на изделия, отвечающие требованиям серии IEC 60947, определены в приложении О настоящего стандарта.

7.1.2 Материалы

7.1.2.1 Общие требования к материалам

Части из изоляционного материала, которые могут подвергаться тепловым нагрузкам вследствие электромагнитных процессов внутри аппарата, не должны подвергаться неблагоприятному воздействию аномального нагрева и огню.

Изготовитель должен указать применяемый метод испытания по 7.1.2.2 либо 7.1.2.3.

7.1.2.2 Испытание раскаленной проволокой

Пригодность применяемых в конструкции материалов проверяют испытаниями:

- аппарата;
- фрагментов аппарата;
- образцов идентичного материала, имеющих типовую толщину;
- предоставлением данных от поставщика о соответствии изоляционного материала требованиям IEC 60695-2-12.

Пригодность материала определяют с точки зрения стойкости к аномальному нагреву и огню.

Изготовитель должен указать метод а), б), с) или д).

Если применяемый материал имеет поперечное сечение, подобное уже выдержавшему одно из испытаний на соответствие требованиям 8.2.1, то эти испытания не повторяют.

Аппарат подвергают испытанию раскаленной проволокой для конечного продукта по IEC 60695-2-10 и IEC 60695-2-11.

Части аппарата из изоляционного материала, удерживающие токоведущие части, должны выдержать испытания раскаленной проволокой по 8.2.1.1 при испытательной температуре 850 °С или 960 °С в зависимости от предполагаемого воздействия огня. Стандарты на аппараты конкретных видов

должны определять соответствующее значение испытательной температуры, учитывая IEC 60695-2-11, приложение A.

Части из изоляционного материала, кроме названных выше, должны соответствовать требованиям испытания по 8.2.1.1.1 при температуре 650 °С.

Примечание — Для небольших деталей по IEC 60695-2-11 в стандарте на аппарат конкретного вида допустимо указывать другое испытание (например, испытание игольчатым пламенем согласно IEC 60695-11-5). Этую же методику можно использовать по другим причинам, например, если металлическая часть велика по сравнению с частью из изоляционного материала (например, в клеммных колодках). Испытание игольчатым пламенем проводят в качестве альтернативного при проверке соблюдения требований огнезащиты на водном транспорте.

7.1.2.3 Испытание по категории воспламеняемости

Испытание материалов следует проводить в соответствии с их классификацией по воспламеняемости раскаленной проволокой и, если возможно, горением дуги, как указано в 8.2.1.1.2.

Испытания на материалах проводят согласно приложению M. Соответствия испытательных значений при испытаниях раскаленной проволокой (ИРП) и горением электрической дуги (ЭД) категориям воспламенения твердых материалов — по приложению M, таблица M.1 или M.2.

Альтернативно изготовитель может привести данные от поставщика изоляционного материала, отвечающие требованиям приложения M.

7.1.3 Токопроводящие части и их соединения

Токопроводящие части должны характеризоваться необходимой механической прочностью и токопроводящей способностью, соответствующей их предполагаемому назначению.

В электрических соединениях контактное давление не должно передаваться через изоляционный материал, кроме керамики или другого материала с аналогичными характеристиками, если металлические части не обладают достаточной упругостью для компенсации любой возможной усадки или пластичности изоляционного материала.

Соответствие проверяют осмотром и проведением испытания согласно стандарту на аппарат конкретного вида.

Примечание — В США применение зажимов, в которых давление передается через изоляционные материалы, за исключением керамики, допускается только в случаях, если:

- 1) зажим является частью клеммной колодки;
- 2) испытание на превышение температуры показывает, что пределы температур изоляционных материалов и выводов в соответствии с требованиями стандарта на аппарат не превышены;
- 3) упругий металл, применяемый в конструкции зажима, компенсирует снижение контактного давления вследствие усадки или деформации изоляционного материала.

7.1.4 Воздушные зазоры и расстояния утечки

7.1.4.1 Общие положения

Для аппаратов, испытанных по 8.3.3.4, действительны минимальные значения по таблицам 13 и 15.

Требования к электроизоляционным свойствам — в соответствии с 7.2.3.

Для всех прочих случаев минимальные значения параметров приведены в стандарте на аппарат конкретного вида.

Примечание — В зависимости от степени риска (уровень вреда и вероятность возникновения), а также недоступности опасных токоведущих частей различают нормальные условия эксплуатации (см. 6.1) и условия единичного отказа (см. 4.2 IEC 61140:2001, 7.1.10 и приложение N).

7.1.4.2 Перегородки для координации изоляции для расстояний утечки

При применении твердой изоляции в качестве перегородки для координации изоляции, соответствующей требуемым расстояниям утечки, материал должен соответствовать требованиям к пригодности по 7.1.2.2 или требованиям по воспламеняемости по 7.1.2.3.

7.1.4.3 Перегородки для координации изоляции для изоляционных промежутков

При применении твердой изоляции в качестве перегородки для координации изоляции, соответствующей требуемым изоляционным промежуткам и не являющейся физической опорой и поддержкой относительного положения для вовлеченных неизолированных частей, материал перегородки должен отвечать требованиям к раскаленной проволоке по 7.1.2.2 и должен соответствовать требованиям к испытаниям раскаленной проволокой по 8.2.1.1.1 при температуре 650 °С или значениям ЭД по таблице M.2. Альтернативно материал должен соответствовать требованиям 7.1.4.2.

7.1.5 Орган управления

7.1.5.1 Изоляция

Орган управления аппаратом следует изолировать от частей, находящихся под напряжением, с учетом номинального напряжения изоляции и, если требуется, номинального импульсного выдерживаемого напряжения.

Кроме того, если орган управления выполнен из металла, он должен быть пригоден для надежного присоединения к защитному проводнику (если не снабжен дополнительной надежной изоляцией), а если он из изоляционного материала или покрыт таким материалом, то любая внутренняя металлическая часть, которая может оказаться доступной в случае повреждения изоляции, также должна быть изолирована от находящихся под напряжением частей с учетом номинального напряжения изоляции.

7.1.5.2 Направление движения

Направление движения органа управления должно соответствовать требованиям IEC 60447. Если устройства не соответствуют этим требованиям, например устройства специального назначения или при наличии различных монтажных положений, они должны иметь четкую маркировку, исключающую ошибочную идентификацию положений «I» и «O» и направления движения органа управления.

7.1.6 Указание положения контактов

7.1.6.1 Средства индикации

Если аппарат снабжен средствами индикации замкнутого и разомкнутого положения, они должны быть выполнены так, чтобы при считывании показаний они были четкими и ясными. Для этой цели используют указатель положения (см. 2.3.18).

Примечание — На аппарате закрытого исполнения индикация необязательно должна быть видна снаружи оболочки.

В стандарте на аппарат конкретного вида может уточняться, следует ли оснащать его таким указателем.

В случае если используются условные обозначения, замкнутое и разомкнутое положения указывают соответственно символами согласно IEC 60417-2:

- «I» — включенное положение (5007 IEC 60417-2);
- «O» — отключенное положение (5008 IEC 60417-2).

У аппаратов с кнопочным управлением только нажимная кнопка, предназначенная для размыкания, должна быть красной или маркирована символом «O».

Красный цвет не может использоваться для другой кнопки.

Цвет других нажимных кнопок, подсветка и сигнальные лампочки должны соответствовать IEC 60073.

7.1.6.2 Индикация с помощью органа управления

Если для указания положения контактов используется орган управления, он должен автоматически доводиться до упора, а по освобождении оставаться неподвижным в положении, соответствующем положению подвижных контактов; в этом случае у органа управления должны быть два четко различающихся положения покоя, как у подвижных контактов, но для автоматического размыкания может предусматриваться третье, четко отличающееся положение органа управления.

7.1.7 Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения

7.1.7.1 Дополнительные требования к конструкции

Примечание — В США аппараты, соответствующие дополнительным требованиям, не считаются обеспечивающими сами по себе функцию разъединения. Требования к разъединению и методика содержатся в соответствующих национальных нормах и стандартах на обслуживание.

Аппарат, пригодный для разъединения, должен обеспечивать в разомкнутом положении (см. 2.4.21) изолирующий промежуток в соответствии с требованиями к выполнению функции разъединения (см. 7.2.3.1 и 7.2.7). Указание положения главных контактов должно обеспечиваться одним из следующих средств индикации:

- положением органа управления;
- специальным механическим индикатором;
- возможностью визуального осмотра главных подвижных контактов.

Эффективность каждого из средств индикации, предусмотренных на аппарате, и их механическую прочность проверяют по 8.2.5.

Если изготовителем предусмотрено или указано устройство блокировки аппарата в разомкнутом положении, блокировка в этом положении должна быть возможна, только если главные контакты находятся в разомкнутом положении.

Проверяют по 8.2.5.

Конструкция аппарата должна быть такой, чтобы установленные на аппарате орган управления, фронтальная панель или крышка обеспечивали правильное указание положения контактов и блокировки (если предусмотрена).

Примечания

- Для специальных назначений аппарата допускается блокировка в замкнутом положении.
- Если для блокировки используются вспомогательные контакты, изготовитель должен указать время срабатывания вспомогательных и главных контактов. Более специфичные требования могут содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Указанное разомкнутое положение является единственным положением, в котором обеспечивается требуемый изолирующий промежуток между контактами.

У аппаратов, снабженных положением расцепления или резервным положением, которые не являются указанным разомкнутым положением, эти положения должны четко различаться. Маркировка этих положений не должна содержать символов «I» или «O».

Орган управления, имеющий только одно положение покоя, не пригоден для указания положения главных контактов.

7.1.7.2 Дополнительные требования к аппаратам, снабженным средствами электрической блокировки с контакторами или автоматическими выключателями

Если аппарат, пригодный для разъединения, снабжен блок-контактом для электрической блокировки с контактором или автоматическим выключателем и предназначен для применения в цепях двигателей, кроме категории применения АС-23, к нему применимы следующие требования.

Номинальные параметры блок-контакта, указанные изготовителем, должны соответствовать IEC 60947-5-1.

Временной интервал между размыканием блок-контакта и контактов главных полюсов должен быть достаточным, чтобы сблокированный с ним контактор или автоматический выключатель отключил ток до размыкания контактов главных полюсов аппарата.

При отсутствии иных указаний изготовителя временной интервал должен быть не менее 20 мс, если аппарат оперируется согласно указаниям изготовителя.

Соответствие следует проверять измерением временного интервала между моментом размыкания блок-контакта и моментом размыкания контактов главных полюсов в обесточенном состоянии, если аппарат оперируется согласно инструкциям изготовителя.

Во время операции замыкания блок-контакт должен замыкаться после или одновременно с контактами главных полюсов.

Удобный интервал времени размыкания может обеспечиваться также средним положением (между положениями «вкл.» и «откл.»), при котором контакт(ы) электрической блокировки находится(яется) в разомкнутом положении, а контакты главных полюсов остаются замкнутыми.

7.1.7.3 Дополнительные требования к аппаратам, снабженным устройствами для блокировки навесными замками в разомкнутом положении

Конструкция устройств блокировки должна быть такой, чтобы их невозможно было снять с установленными навесными замками. Если аппарат блокирован даже одним навесным замком, то не должно быть возможно, оперируя органом управления, снизить воздушный зазор между разомкнутыми контактами до пределов несоответствия требованиям 7.2.3.1, перечисление b).

Конструкцией могут быть предусмотрены устройства блокировки навесными замками, препятствующие доступу к органу управления.

Соответствие требованиям к замыканию органа управления следует проверять с использованием навесного замка, указанного изготовителем, или эквивалентного запора, обеспечивающего самые неблагоприятные условия для имитации блокировки. Усилие F , указанное в 8.2.5.2.1, следует приложить к органу управления в попытке перевести аппарат из разомкнутого положения в замкнутое. Во время прикладывания усилия F на разомкнутые контакты аппарата должно подаваться испытательное напряжение. Аппарат должен быть способен выдержать испытательное напряжение согласно таблице 14, соответствующее номинальному импульсному выдерживаемому напряжению.

7.1.8 Выводы

7.1.8.1 Требования к конструкции

Части выводов, поддерживающие контакт и проводящие ток, должны изготавливаться из металла достаточной механической прочности.

Соединения выводов должны обеспечивать возможность присоединения проводников с помощью винтовых, безвинтовых или других эквивалентных приспособлений, создающих необходимое контактное давление.

Конструкция выводов должна допускать зажим проводников между предусмотренными для этого поверхностями без нанесения значительного повреждения проводникам или выводам.

Выводы не должны допускать смещения проводников или сами смещаться так, чтобы нарушалась работа аппарата, а напряжение изоляции не должно снижаться ниже номинальных значений.

Согласно назначению проводники могут подсоединяться к выводам с помощью кабельных наконечников, предназначенных исключительно для медных проводников.

Примечание 1 — Примеры габаритных размеров кабельных наконечников для прямого подсоединения к штифтовым выводам приведены в приложении Р.

Безвинтовые зажимы, если иное не установлено изготовителем, должны зажимать жесткие и гибкие проводники, указанные в таблице 1.

Присоединение и отсоединение проводников в безвинтовых зажимах должно осуществляться следующим образом:

- в универсальных зажимах с помощью инструмента общего назначения или специального приспособления, выполненного за одно целое с зажимом для его открывания и ввода или вывода проводников;
- в самозажимных зажимах простым введением проводников. При этом для отсоединения проводников потребуется иная операция, чем выдергивание проводника. Применение инструмента общего назначения или специального приспособления, выполненного за одно целое с зажимом, позволит его открыть и способствовать вводу или выводу проводника.

Примеры выводов приведены в приложении D.

Соблюдение требований данного подпункта следует проверять испытаниями по 8.2.4.2—8.2.4.4, по применению.

Примечание 2 — В странах Северной Америки (США, Канада) предъявляются особые требования к выводам, пригодным для алюминиевых проводников, и наносится маркировка с указанием возможности использования алюминиевых проводников.

7.1.8.2 Способность к присоединению

Изготовитель должен указать тип (жесткие — одножильные, многожильные или гибкие), минимальное и максимальное поперечные сечения проводников, для которых пригоден данный вывод, и, если требуется, число проводников, одновременно подсоединяемых к выводу.

Максимальное поперечное сечение должно быть не менее указанного в 8.3.3.3 для испытания на превышение температуры, и вывод должен быть пригоден для проводников того же типа (жестких одножильных, или многожильных, или гибких) как минимум на два размера меньше, чем в соответствующей графе таблицы 1.

Примечания

1 Стандарты на аппараты конкретных видов могут допускать применение проводников с поперечным сечением менее минимального.

2 Из-за падения напряжения и по другим соображениям в стандарты на аппараты конкретных видов допускается включать требования о пригодности выводов для проводников большего поперечного сечения, чем установлено для испытания на превышение температуры. Взаимосвязь между поперечными сечениями проводников и номинальными токами может быть указана в стандартах на аппараты конкретных видов.

Стандартные значения поперечного сечения круглых медных проводников (в системах метрической ISO и AWG/kcmil) сведены в таблицу 1, отражающую также приблизительное соотношение между системами мер.

7.1.8.3 Присоединение

Выводы аппарата для присоединения внешних проводников должны быть легко доступны во время монтажа.

Зажимные винты и гайки не должны служить для закрепления каких-либо других деталей, хотя могут удерживать выводы на месте или предотвращать их проворачивание.

7.1.8.4 Идентификация и маркировка выводов

Выводы аппарата следует четко и однозначно идентифицировать согласно IEC 60445 и приложению L настоящего стандарта, если нет иных указаний в стандарте на аппарат конкретного вида.

Выводы, предназначенные исключительно для нулевого рабочего проводника, должны обозначаться буквой *N* в соответствии с IEC 60445.

Защитный вывод заземления должен идентифицироваться по 7.1.10.3.

7.1.9 Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом

Если один из полюсов аппарата предназначен исключительно для присоединения нейтрали, его следует четко обозначить буквой *N* (см. 7.1.8.4).

Коммутируемый нейтральный полюс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов.

Если полюс, обладающий соответствующей наибольшей отключающей и включающей способностью (см. 2.5.14 и 2.5.15), используют в качестве нейтрального полюса, тогда все полюса, в том числе нейтральный полюс, могут срабатывать практически одновременно.

Примечание — Нейтральный полюс может быть оснащен максимальным расцепителем тока.

Для аппаратов с условным тепловым током (в оболочке или без оболочки, см. 4.3.2.1 и 4.3.2.2) не выше 63 А значение тока должно быть одинаковым для всех полюсов.

При более высоких значениях условного теплового тока условный тепловой ток нейтрального полюса может отличаться от условного теплового тока других полюсов, но составлять не менее 50 % условного теплового тока или 63 А, выбирают большее значение.

7.1.10 Меры по защитному заземлению

7.1.10.1 Требования к конструкции

Открытые токопроводящие части (например, рама, корпус и стационарные части металлических оболочек), за исключением не представляющих опасности, должны быть электрически связаны между собой и присоединены к защитному выводу заземления для подключения к заземляющему электроду или внешнему защитному проводнику.

Данному требованию соответствуют стандартные конструкционные элементы, обеспечивающие достаточную электрическую непрерывность, это требование действует независимо от того, используется ли аппарат автономно или встраивается в систему.

Примечание — При необходимости требования и испытания могут уточняться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Открытые токопроводящие части считают не представляющими опасности, если к ним невозможно прикоснуться на большой поверхности или схватить рукой либо если их размеры невелики (приблизительно 50 × 50 мм) или расположены так, что исключается любой их контакт с частями, находящимися под напряжением.

Примерами открытых токопроводящих частей служат винты, заклепки, фирменные таблички, сердечники трансформаторов, электромагниты коммутационных аппаратов и некоторые части расцепителей, независимо от их размеров.

7.1.10.2 Защитный вывод заземления

Защитный вывод заземления должен быть легко доступным и находиться в таком месте, чтобы при удалении крышки или любой другой съемной части сохранялось соединение аппарата с электродом заземления или защитным проводником.

Защитный вывод заземления должен быть эффективно защищен от коррозии.

Для аппаратов с токопроводящими конструкциями, оболочками и т. п. следует (если требуется) принять меры для обеспечения электрической непрерывности между открытыми токопроводящими частями аппарата и металлическими оболочками соединительных проводников.

Защитный вывод заземления не должен выполнять других функций, если только он не предназначается для присоединения к проводнику PEN (см. 2.1.15, примечание).

В этом случае защитный вывод заземления должен не только соответствовать требованиям, предъявляемым к защитному выводу заземления, но и выполнять функцию вывода нейтрали.

7.1.10.3 Маркировка и идентификация защитного вывода заземления

Защитный вывод заземления должен на протяжении всего срока службы сохранять четкую маркировку.

Идентификация маркировки обеспечивается цветом (желто-зеленым) или обозначением PE или PEN (что применимо) по IEC 60445, подпункт 5.3 или графическим символом, наносимым на аппарат.

Использованию подлежит графический символ 5019  защитного заземления по IEC 60417-2.

Примечание — Рекомендованный ранее символ 5017  по IEC 60417-2 должен постепенно заменяться указанным выше предпочтительным символом 5019 по IEC 60417-2.

7.1.11 Оболочки аппаратов

Следующие требования относятся только к оболочкам, поставляемым или предназначенным для использования совместно с аппаратом.

7.1.11.1 Конструкция

Оболочка аппарата должна быть сконструирована так, чтобы при ее открывании и удалении других защитных приспособлений (если они предусмотрены) части, к которым требуется доступ для монтажа и обслуживания по инструкциям изготовителя, были легко доступны.

Внутри оболочки должно быть достаточно места для прокладки внешних проводников от их входа в оболочку до выводов, обеспечивающих нужное присоединение.

Неподвижные части металлической оболочки должны быть электрически присоединены к другим открытым токопроводящим частям аппарата и подключены к выводу, обеспечивающему их заземление, или защитному проводнику.

Съемная металлическая часть оболочки аппарата ни в коем случае не должна быть изолирована от части, снабженной выводом заземления, когда съемная часть находится на своем месте.

Съемные части оболочки аппарата должны быть прочно скреплены с неподвижными частями таким приспособлением, чтобы не могли случайно отсоединиться или разболтаться в результате срабатывания аппарата или под воздействием вибрации.

Если оболочка сконструирована так, что крышки можно открыть без помощи инструментов, необходимо принять меры во избежание потери крепежных деталей.

Неотделимая оболочка рассматривается как несъемная часть аппарата.

Если на оболочке монтируются нажимные кнопки, удалить их извне должно быть возможно лишь с помощью специального инструмента.

7.1.12 Изоляция

Если во избежание случайного контакта между металлической оболочкой и частями аппарата, находящимися под напряжением, оболочка частично или полностью застилается изнутри изоляционным материалом, этот материал должен быть надежно прикреплен к оболочке.

7.1.12 Степени защиты аппаратов в оболочках

Степени защиты аппаратов в оболочках и соответствующие испытания указаны в приложении С.

7.1.13 Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников

Оболочки аппаратов из полимерных материалов, неотделимые или демонтируемые и снабженные резьбовыми вводами, предназначенными для присоединения жестких стальных труб с резьбой по концам для сверхтяжелого режима применения согласно IEC 60981, должны выдерживать нагрузки при монтаже, а именно: вытягивание, кручение, изгиб.

Соответствие проверяют испытанием по 8.2.7.

7.2 Требования к работоспособности

При отсутствии в стандарте на аппарат конкретного вида других указаний последующие требования относятся к новому аппарату в чистом состоянии.

7.2.1 Рабочие условия

7.2.1.1 Общие положения

Оперирование аппаратом должно осуществляться согласно инструкциям изготовителя или стандарта на аппарат конкретного вида, особенно при ручном управлении с приводом зависимого действия, в том случае, когда включающая и отключающая способность может зависеть от квалификации оператора.

7.2.1.2 Пределы срабатывания аппарата с двигателевым приводом

При отсутствии в стандарте на аппарат конкретного вида других указаний электромагнитный и электропневматический аппараты должны замыкаться при любом питающем напряжении цепи управления от 85 до 110 % его nominalного значения U_s и температуре окружающего воздуха от минус 5 °C до плюс 40 °C.

Эти пределы действительны как для постоянного, так и для переменного тока, по обстоятельствам.

Для пневматических и электропневматических аппаратов при отсутствии других указаний пределы давления воздуха на входе составляют 85 и 110 % номинального давления.

Если указывается диапазон рабочих значений, 85 % должно относиться к нижнему пределу диапазона, 110 % — к верхнему.

Примечание — Для аппаратов с защелкой пределы срабатывания подлежат согласованию между изготовителем и потребителем.

Для электромагнитных и электропневматических аппаратов напряжение отпадания должно быть не выше 75 % номинального питающего напряжения цепи управления U_s и не ниже 20 % U_s на переменном токе при номинальной частоте или 10 % U_s — на постоянном токе.

Пределы отпадания и полного размыкания аппарата с электронно-управляемым электромагнитом составляют:

- для постоянного тока от 75 до 10 % номинального напряжения питания U_s его цепи управления;
- для переменного тока от 75 до 20 % номинального напряжения питания U_s его цепи управления или от 75 до 10 % номинального напряжения питания U_s его цепи управления, если так установлено изготавителем.

Пневматические и электропневматические аппараты при отсутствии других указаний должны размыкаться при давлении от 75 до 10 % номинального давления.

Если указывается диапазон рабочих значений, верхнему его пределу может соответствовать значение 20 или 10 %, по обстоятельствам, нижнему — 75 %.

Для катушки предельное значение отпадания действительно, если сопротивление цепи катушки равно достигнутому при минус 5 °C, что можно проверить с помощью расчетов, основанных на значениях, определенных при нормальной температуре окружающего воздуха.

В отдельных назначениях должно быть указано время отпадания. В этом случае его измеряют при испытании по данному подпункту.

7.2.1.3 Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей напряжения

a) Рабочее напряжение

Минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения в комбинации с коммутационным аппаратом должны срабатывать на размыкание аппарата даже на медленно падающем напряжении от 70 до 35 % его номинального напряжения.

Примечание — Особый вариант минимального расцепителя напряжения представляет собой расцепитель нулевого напряжения с рабочим напряжением от 35 до 10 % номинального питающего напряжения.

Минимальное реле или минимальный расцепитель напряжения должны предотвращать замыкание аппарата при питающем напряжении ниже 35 % номинального напряжения реле или расцепителя и допускать замыкание аппарата при питающем напряжении не ниже 85 % номинального. При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида верхний предел питающего напряжения должен составлять 110 % номинального значения.

Вышеприведенные значения действительны для постоянного тока и переменного тока при номинальной частоте.

b) Рабочее время

Для минимального реле или расцепителя напряжения с выдержкой времени выдержку времени следует измерять с момента достижения напряжением рабочего значения до момента воздействия реле или расцепителя на расцепляющее устройство аппарата.

7.2.1.4 Пределы срабатывания независимых расцепителей

Независимый размыкающий расцепитель должен вызывать расцепление в любых рабочих условиях, если питающее напряжение независимого расцепителя, измеренное во время расцепления, остается в пределах от 70 до 110 % номинального питающего напряжения цепи управления и при номинальной частоте, если ток переменный.

7.2.1.5 Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током

Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током, должны указываться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Примечание — Термин «реле и расцепители, оперируемые током» относится к максимальным реле или расцепителям тока, реле или расцепителям перегрузки, реле или расцепителям обратного тока и т. п.

7.2.2 Превышение температуры

Превышение температуры частей аппарата, которое определяют в ходе испытания по 8.3.3.3, не должно превышать значений, содержащихся в 8.3.3.3.

Примечания

1 Превышение температуры в нормальных условиях эксплуатации может отличаться от испытательных значений в зависимости от условий монтажа и размеров присоединенных проводников.

2 Пределы превышения температуры, указанные в таблицах 2 и 3, относятся к новым аппаратам. В стандартах на аппараты конкретного вида могут быть указаны другие значения в зависимости от условий испытания, а также для малогабаритных аппаратов, но эти значения не должны превышать приведенных в вышеуказанных таблицах значений более чем на 10 К.

7.2.2.1 Выводы

Превышение температуры выводов аппаратов не должно выходить за пределы, указанные в таблице 2.

7.2.2.2 Доступные части

Превышение температуры доступных частей аппаратов не должно выходить за пределы значений, указанных в таблице 3.

Примечание — Пределы превышения температуры других частей аппаратов приведены в 7.2.2.8.

7.2.2.3 Температура окружающего воздуха

Пределы превышения температуры аппаратов приведены в таблицах 2 и 3 для температуры окружающего воздуха, указанной в 6.1.1.

7.2.2.4 Главная цепь

Главная цепь аппарата должна быть способна проводить условный тепловой ток аппарата так, чтобы превышение температуры не выходило за пределы, указанные в таблицах 2 и 3, при испытаниях согласно 8.3.3.3.4.

7.2.2.5 Цепи управления

Цепи управления аппарата, в т. ч. аппараты для цепей управления, предназначенные для замыкания и размыкания аппарата, должны обеспечивать работу в нормальных режимах по 4.3.4. При этом превышения температуры, определенные при испытании по 8.3.3.3.5, не должны превышать значений, указанных в таблицах 2 и 3.

Цифровые вводы и/или цифровые выходы, содержащиеся в коммутационной аппаратуре распределения и управления, должны быть совместимы с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), они рассматриваются в приложении S.

7.2.2.6 Обмотки катушек и электромагнитов

При прохождении тока по главной цепи обмотки катушек и электромагнитов должны выдерживать их номинальное напряжение так, чтобы превышение температуры не выходило за пределы, установленные в 7.2.2.8 при испытаниях по 8.3.3.3.6.

Примечание — Данный подпункт не распространяется на катушки, оперируемые импульсным током, рабочие условия для которых определяются изготовителем.

7.2.2.7 Вспомогательные цепи

Вспомогательные цепи аппарата, в том числе блок-контакты, должны быть способны проводить условный тепловой ток так, чтобы превышение температуры вспомогательных цепей не выходило за пределы, установленные в таблицах 2 и 3, при испытаниях по 8.3.3.3.7.

Примечание — Если вспомогательная цепь составляет неотъемлемую часть аппарата, достаточно подвергнуть ее испытаниям одновременно с основным аппаратом, но на фактическом эксплуатационном токе.

7.2.2.8 Прочие части

Превышения температуры во время испытания не должны вызывать повреждений токопроводящих или соседних частей аппарата. В частности, для изоляционных частей изготовитель соответствие данному требованию должен доказать, сославшись на показатель температуры изоляции (определенный, например, методами по IEC 60216), или на соответствие IEC 60085.

7.2.3 Электроизоляционные свойства

Требования к электроизоляционным свойствам основаны на принципах электробезопасности по IEC 60664-1 и IEC 61140.

Для уменьшения воздушных зазоров и расстояний утечки в результате применения покрытий см. IEC 60664-3 и для воздушных зазоров и расстояний утечки, равных или менее 2 мм, см. IEC 60664-5.

а) Нижеприведенные требования обеспечиваются согласованием изоляции оборудования с условиями внутри установки.

б) Аппарат должен выдерживать испытания на:

- номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (см. 4.3.1.3) в соответствии с категориями перенапряжения, приведенными в приложении Н;
- импульсное выдерживаемое напряжение на разомкнутых контактах аппаратов, пригодных для разъединения, в соответствии с таблицей 14;
- выдерживаемое напряжение промышленной частоты.

Примечание — Соотношение между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата приведено в приложении Н.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для данного номинального рабочего напряжения (см. примечания 1 и 2 к 4.3.1.1) не должно быть меньше того, что в приложении Н соответствует номинальному напряжению системы питания цепи в точке, где должен использоваться аппарат, и категории перенапряжения.

с) Требования данного пункта следует проверить испытаниями по 8.3.3.4.

7.2.3.1 Импульсное выдерживаемое напряжение:

1) главной цепи:

а) зазоры между частями, находящимися под напряжением, и частями, предназначенными для заземления, а также между полюсами должны выдерживать испытательное напряжение, указанное в таблице 12, соответственно номинальному импульсному выдерживаемому напряжению;

б) зазоры между разомкнутыми контактами должны выдерживать:

- импульсное напряжение, установленное (если требуется) в стандарте на аппарат конкретного вида;
- в аппарате, характеризуемом как пригодный для разъединения, испытательное напряжение, указанное в таблице 14, соответственно номинальному импульсному выдерживаемому напряжению.

Примечание — Твердую изоляцию аппаратов с воздушными зазорами следует подвергнуть испытанию импульсным напряжением согласно перечислению а) и/или б), что применимо;

2) вспомогательных цепей и цепей управления:

а) вспомогательные цепи и цепи управления, оперируемые приводом от главной цепи при номинальном рабочем напряжении, должны соответствовать требованиям пункта 7.2.3.1, перечисление 1) а) [см. также примечание к 7.2.3.1, перечисление 1)];

б) вспомогательные цепи и цепи управления, не оперируемые приводом от главной цепи, могут выдерживать перенапряжения, отличные от перенапряжений главной цепи. Воздушные зазоры и твердая изоляция таких цепей переменного или постоянного тока должны выдерживать напряжение согласно приложению Н.

7.2.3.2 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты главной цепи, вспомогательных цепей и цепей управления

а) Испытание напряжением промышленной частоты проводят при:

- испытаниях на электрическую прочность изоляции в качестве типовых для проверки твердой изоляции;
- проверке электрической прочности изоляции в качестве критерия отбраковки после типовых коммутационных испытаний или испытаний на короткое замыкание;
- контрольных испытаниях.

б) Типовые испытания электроизоляционных свойств.

Испытания электроизоляционных свойств в качестве типовых испытаний следует проводить в соответствии с 8.3.3.4.

Для аппарата, пригодного для разъединения, максимальный ток утечки должен соответствовать 7.2.7, испытания следует проводить в соответствии с 8.3.3.4.

с) Проверка электрической прочности изоляции после коммутационных испытаний или испытаний на короткое замыкание.

Проверку электрической прочности изоляции после коммутационных испытаний или испытаний на короткое замыкание в качестве критерия для отбраковки всегда проводят при напряжении промышленной частоты согласно 8.3.3.4.1, перечисление 4).

Для аппарата, пригодного для разъединения, максимальный ток утечки должен соответствовать 7.2.7, испытания проводят в соответствии с 8.3.3.4, ток утечки не должен превышать значений, указанных в стандарте на аппарат конкретного вида.

д) Свободное.

е) Проверка электрической прочности изоляции во время контрольных испытаний.

Испытания на обнаружение дефектов в материалах и при изготовлении изделий проводят при напряжении промышленной частоты согласно 8.3.3.4.2, перечисление 2).

7.2.3.3 Воздушные зазоры

Размеры воздушных зазоров должны быть достаточными для того, чтобы аппарат мог противостоять номинальному импульсному выдерживаемому напряжению согласно 7.2.3.1.

Размеры воздушных зазоров должны быть равны или больше указанных в таблице 13, случай В (для однородного поля см. 2.5.62), и проверяться посредством выборочного испытания по 8.3.3.4.3. Данное испытание не требуется, если воздушные зазоры, соотнесенные с номинальным импульсным выдерживаемым напряжением и степенью загрязнения, больше указанных в таблице 13 (случай А для неоднородного поля).

Способ измерения воздушных зазоров приведен в приложении G.

7.2.3.4 Расстояния утечки

а) Расчет размеров

При степенях загрязнения 1 и 2 расстояния утечки должны быть не менее соответствующих воздушных зазоров, выбранных по 7.2.3.3. При степенях загрязнения 3 и 4 расстояния утечки должны быть не менее воздушных зазоров в случае А (см. таблицу 13), для того чтобы снизить риск пробивных разрядов вследствие перенапряжений, даже если эти воздушные зазоры меньше допускаемых для случая А в соответствии с 7.2.3.3.

Способ измерения расстояний утечки приведен в приложении G.

Расстояния утечки должны соответствовать степени загрязнения согласно 6.1.3.2 (или стандарту на аппарат конкретного вида) и группе материалов при номинальном напряжении изоляции (или эксплуатационном напряжении), указанном в таблице 15.

Группы материалов определяют по диапазону значений показателя относительной стойкости против токов утечки (СИТ) (см. 2.5.65):

- группа I — $600 \leq \text{СИТ}$;
- группа II — $400 \leq \text{СИТ} < 600$;
- группа IIIa — $175 \leq \text{СИТ} < 400$;
- группа IIIb — $100 \leq \text{СИТ} < 175$.

Примечания

1 Приведенные выше значения СИТ получены по IEC 60112, метод А, для применяемого изоляционного материала.

2 Для неорганических изоляционных материалов (стекло или керамика), на которых токи утечки не оставляют следов, расстояния утечки не должны быть более соответствующих воздушных зазоров. Однако следует учитывать опасность пробивных разрядов.

б) Использование ребер

Расстояние утечки можно уменьшить до 0,8 соответствующего значения по таблице 15, используя ребра высотой не менее 2 мм, независимо от числа ребер.

Минимальное основание ребра определяется его механическими параметрами (см. приложение G, раздел G.2).

с) Специальные области применения

В аппаратах для некоторых областей применения, для которых следует учитывать серьезные последствия повреждения изоляции, следует использовать один или несколько влияющих факторов в соответствии с таблицей 15 (расстояния утечки, изоляционные материалы, загрязнения микросреды) так, чтобы достичь более высокого напряжения изоляции, чем номинальное напряжение изоляции аппарата, указанное в таблице 15.

7.2.3.5 Твердая изоляция

Твердую изоляцию следует проверять либо испытаниями напряжением промышленной частоты согласно 8.3.3.4.1, перечисление 3), либо (для оборудования для постоянного тока) испытаниями напряжением постоянного тока.

Примечание — Более подробную информацию по конструкции твердой изоляции см. в 5.3.1 IEC 60664-1:2007.

7.2.3.6 Расстояние между отдельными цепями

Для определения размеров воздушных зазоров, расстояний утечки и твердой изоляции между отдельными цепями следует использовать наибольшие параметры напряжения (номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для воздушных зазоров и связанной с ними твердой изоляции и номинальное напряжение изоляции или эксплуатационное напряжение — для расстояний утечки).

7.2.3.7 Требования к аппаратам с защитным разделением

Требования к аппаратам с защитным разделением приведены в приложении N.

7.2.4 Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке

7.2.4.1 Включающая и отключающая способности

Аппарат должен включать и отключать токи нагрузки и перегрузки без отказа в условиях, указанных в стандарте на аппарат конкретного вида для требуемой категории применения и числа срабатываний, указанного в стандарте на аппарат конкретного вида (см. также общие условия испытания по 8.3.3.5).

7.2.4.2 Работоспособность

Испытания на работоспособность аппарата предназначены для проверки его способности включать, проводить и отключать без отказа токи, проходящие по его главной цепи в условиях, соответствующих установленной категории применения, где применимо.

Особые требования и условия испытания должны быть оговорены в стандарте на аппарат конкретного вида и могут касаться работоспособности аппарата:

- при отсутствии нагрузки, испытываемой в условиях, когда в цепь управления ток поступает, а в главную цепь — не поступает, для доказательства того, что аппарат соответствует требованиям к срабатыванию при верхнем и нижнем предельных питающих напряжениях и/или при давлении или напряжении и давлении, установленных для цепи управления во время замыкания и размыкания;
- при прохождении тока, если аппарат должен включать и отключать установленный ток, где нужно, соответственно его категории применения при числе срабатываний, указанном в стандарте на аппарат конкретного вида.

Проверку на работоспособность в обесточенном состоянии и при прохождении тока можно совмещать в одном цикле испытаний, если это предусмотрено в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.2.4.3 Износостойкость

Примечание — Термин «износостойкость» (*durability*) выбран для обеспечения ожидаемого числа циклов оперирования, которые выдерживают аппарат до ремонта или замены частей. Также широко используемый в значении «износостойкость» термин *kendurance* обычно относится к понятию «рабочая способность» по 7.2.4.2, поэтому было решено не употреблять его в настоящем стандарте во избежание смешивания двух понятий.

7.2.4.3.1 Механическая износостойкость

По стойкости к механическому износу аппарат характеризуется указанным в стандарте на аппарат конкретного вида числом циклов оперирования без нагрузки (т. е. при обесточенных главных контактах), которые он должен осуществить, прежде чем возникнет необходимость обслуживания или замены каких-либо механических частей, однако допускается нормальное (по инструкциям изготовителя) обслуживание аппаратов (в случае, если это предусмотрено).

Каждый цикл оперирования состоит из одного замыкания контактов с последующим размыканием.

Для проведения испытания аппарат монтируют по инструкции изготовителя.

Предпочтительное число циклов оперирования аппарата в обесточенном состоянии должно устанавливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.2.4.3.2 Коммутационная износостойкость

По стойкости к коммутационному износу контакты аппарата характеризуются числом циклов оперирования при прохождении тока в соответствии с условиями эксплуатации, указанными в стандарте на аппарат конкретного вида, которые аппарат должен осуществить без ремонта или замены частей.

Предпочтительное число циклов оперирования под нагрузкой должно быть указано в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.2.5 Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания

Аппараты в соответствии с конструкцией в условиях, установленных в стандарте на аппарат конкретного вида, должны выдерживать термические, динамические и электрические нагрузки, обусловленные токами короткого замыкания. В частности, аппараты должны соответствовать требованиям 8.3.4.1.8.

Токи короткого замыкания могут возникать при:

- включении тока;
- прохождении тока в замкнутом положении контактов аппарата;
- отключении тока.

Способность аппарата включать, проводить и отключать токи короткого замыкания определяется одним или несколькими следующими номинальными параметрами:

- номинальной наибольшей включающей способностью (см. 4.3.6.2);
- номинальной наибольшей отключающей способностью (см. 4.3.6.3);
- номинальным кратковременно допустимым током (см. 4.3.6.1).

Для аппаратов, координируемых с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), — следующими параметрами:

- a) номинальным условным током короткого замыкания (см. 4.3.6.4);
- b) другими типами координации, указанными только в стандарте на аппарат конкретного вида.

Для номинальных и предельных значений по вышеуказанным перечислением а) и б) изготовитель должен указать тип и характеристики (например, номинальный ток, отключающую способность, ток отсечки, P_t) УЗКЗ, необходимых для защиты аппаратов.

7.2.6 Коммутационные перенапряжения

В стандарте на аппарат конкретного вида могут быть установлены испытания на коммутационные перенапряжения (при необходимости).

В этом случае методика испытания и требования должны быть определены в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.2.7 Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения

Для аппарата, пригодного для разъединения, с номинальным рабочим напряжением U_e выше 50 В ток утечки измеряют на каждом полюсе при разомкнутых контактах.

Значение тока утечки при испытательном напряжении, равном 1,1 номинального рабочего напряжения, не должно превышать:

- 0,5 мА на полюс — для нового аппарата;
- 2 мА на полюс — для аппарата, уже подвергавшегося операциям включения и отключения в соответствии с требованиями к испытанию, указанными в стандарте на аппарат конкретного вида.

Ток утечки 6 мА при 1,1 номинального рабочего напряжения является предельным значением для аппарата, пригодного для разъединения, причем это значение не должно быть превышено. Испытания на проверку соответствия данному требованию могут содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.2.8 Полное сопротивление полюса

Если указано полное сопротивление полюса, его проверяют по 8.3.3.8.

7.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

7.3.1 Общие положения

Для аппаратов, подпадающих под область применения настоящего стандарта, рассматривают две группы условий окружающей среды:

- a) группа А;
- b) группа В.

Группа А условий окружающей среды касается низковольтных некоммунальных или промышленных сетей/электроустановок, в том числе источников сильных электромагнитных помех.

Примечание 1 — Группа А условий окружающей среды соответствует аппаратуре класса А по СИСПР 11.

Группа В условий окружающей среды касается низковольтных коммунальных сетей, например бытовых, коммерческих и осветительных промышленных сетей/электроустановок. Источники сильных электромагнитных помех, например аппараты дуговой сварки, к данной группе не относятся.

Примечание 2 — Группа В условий окружающей среды соответствует аппаратуре класса В по СИСПР 11.

В настоящем стандарте словосочетание «электронная цепь» исключает цепи, в которых все элементы пассивны (в том числе диоды, резисторы, варисторы, конденсаторы, подавители импульсов, индукторы).

7.3.2 Устойчивость к электромагнитным помехам

7.3.2.1 Аппараты, не содержащие электронные цепи

Аппараты, не содержащие электронные цепи, не чувствительны к электромагнитным помехам в нормальных условиях эксплуатации и поэтому их не подвергают испытаниям на устойчивость к электромагнитным помехам.

7.3.2.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

Аппараты, содержащие электронные цепи, должны обладать достаточной устойчивостью к электромагнитным помехам.

Испытание на соответствие вышеуказанному требованию — по 8.4.

Специфический критерий работоспособности, основанный на критериях соответствия, приведенных в таблице 24, должен содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

7.3.3 Помехозащита

7.3.3.1 Аппараты, не содержащие электронные цепи

Считается, что требования к излучению электромагнитных помех в аппаратах, не содержащих электронные цепи, соблюdenы, и испытания не проводят.

Примечание — В аппаратах, не содержащих электронные цепи, электромагнитные помехи могут излучаться только во время случайных коммутаций. Длительность электромагнитных помех составляет менее 200 мс по CISPR 22.

Частоту, уровень и последовательность таких излучений считают принадлежностью нормальной электромагнитной среды низковольтных электроустановок.

7.3.3.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

7.3.3.2.1 Пределы высокочастотных излучаемых помех

Длительные высокочастотные излучения (св. 9 кГц) от аппаратов, содержащих электронные цепи, не должны выходить за пределы, указанные в стандарте на аппарат конкретного вида, основанные на CISPR 11 для условий окружающей среды групп А и В.

Примечание — Единичные помехи длительностью не более 200 мс во внимание не принимают.

7.3.3.2.2 Пределы низкочастотных излучаемых помех

К аппаратам, излучающим низкочастотные гармоники, если необходимо, применяют требования IEC 61000-3-2.

К аппаратам, вызывающим низкочастотные колебания напряжения, если необходимо, применяют требования IEC 61000-3-3.

8 Испытания

8.1 Виды испытаний

8.1.1 Общие положения

Для подтверждения соответствия аппаратов требованиям настоящего стандарта (если применимы) и стандарта на аппарат конкретного вида проводят следующие испытания:

- типовые (см. 2.6.1) на характерных образцах каждого конкретного аппарата;
- контрольные (см. 2.6.2), которым подвергают каждый аппарат, изготовленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта (если применим) и стандарта на аппарат конкретного вида;
- выборочные (см. 2.6.3), выполняемые в соответствии с требованиями стандарта на аппарат конкретного вида. Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров см. 8.3.3.4.3.

Данные испытания могут состоять из циклов согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

Если циклы испытаний указаны в стандарте на аппарат конкретного вида, то испытания, на результат которых не повлияли предыдущие испытания и которые не имеют значения для последующих испытаний данного цикла, могут быть опущены в этом цикле испытаний и по согласованию с изготовителем проведены отдельно на новых образцах.

В стандарте на аппарат конкретного вида должны быть указаны такие испытания (где применимо).

Эти испытания должен проводить изготовитель на своем производстве или в любой лаборатории по его усмотрению.

Если требуется в стандарте на аппарат конкретного вида и по соглашению между изготовителем и потребителем, могут проводиться также специальные испытания (см. 2.6.4).

8.1.2 Типовые испытания

Типовые испытания проводят для проверки соответствия конструкции конкретного аппарата требованиям настоящего стандарта (если применим) и стандарта на аппарат конкретного вида.

Типовые испытания могут включать в себя (по необходимости) проверку:

- выполнения требований к конструкции;
- превышения температуры частей аппарата;

- электроизоляционных свойств (см. 8.3.3.4.1, если применимо);
- включающей и отключающей способностей;
- наибольшей включающей и отключающей способностей аппарата;
- пределов работоспособности аппарата;
- работоспособности;
- степени защиты аппаратов в оболочках;
- соответствия требованиям ЭМС.

Примечание — Данное перечисление не является исчерпывающим.

Типовые испытания, которым следует подвергать аппарат, результаты и (если предусматриваются) циклы испытаний и число образцов должны быть указаны в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.1.3 Контрольные испытания

Контрольные испытания проводят для обнаружения дефектов материалов, изготовления, а также для подтверждения правильного функционирования аппарата. Контрольным испытаниям следует подвергать каждый отдельный аппарат.

К контрольным испытаниям могут относиться:

- a) функциональные испытания;
- b) испытания электроизоляционных свойств материалов.

Методы контрольных испытаний и условия их проведения должны уточняться в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.1.4 Выборочные испытания

Если технико-статистический анализ показывает, что контрольные испытания (каждого аппарата) не требуются, их можно заменить выборочными испытаниями (если это оговаривается в стандарте на аппарат конкретного вида).

К выборочным испытаниям могут относиться:

- a) функциональные испытания;
- b) испытания электроизоляционных свойств.

Выборочные испытания могут также проводиться для проверки специфических свойств или характеристик аппарата по инициативе самого изготовителя или по соглашению между изготовителем и потребителем.

8.2 Соответствие требованиям к конструкции

Проверка на соответствие требованиям к конструкции аппаратов, изложенным в 7.1, подлежат, например:

- материалы;
- аппараты;
- степени защиты оболочек;
- механические и электрические свойства выводов;
- органы управления;
- индикаторы положения (см. 2.3.18).

8.2.1 Материалы

8.2.1.1 Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню

8.2.1.1.1 Испытание (аппарата) раскаленной проволокой

Испытание раскаленной проволокой следует проводить по IEC 60695-2-10 и IEC 60695-2-11 согласно условиям, указанным в 7.1.2.2.

Для данного испытания защитный проводник токоведущей частью не считают.

Примечание — Если данное испытание следует проводить в нескольких местах одного и того же образца, необходимо следить за тем, чтобы повреждения, вызванные предыдущими испытаниями, не влияли на результаты дальнейших испытаний.

8.2.1.1.2 Испытания (материалов) на воспламеняемость, испытания раскаленной проволокой и горением дуги

Образцы материалов аппарата подвергают следующим испытаниям:

- a) испытанию на воспламеняемость согласно IEC 60695-11-10;
- b) испытанию раскаленной проволокой (ИРП) согласно приложению M;
- c) испытанию горением дуги (ГД) согласно приложению M.

Испытание по перечислению с) необходимо только, если образец материала расположен на расстоянии 13 мм от зоны воздействия дуги или частей аппарата под напряжением, находящихся в зоне ослабления электрических соединений. Образцы материала аппарата, расположенные в 13 мм от зоны воздействия дуги, исключают из данного испытания, если аппарат подвергают коммутационным испытаниям.

8.2.2 Аппарат

Охватывается требованиями по подпунктам пункта 8.2.

8.2.3 Оболочки аппарата

Степени защиты аппаратов в оболочках — по приложению С.

8.2.4 Механические и электрические свойства выводов аппарата

Настоящий подпункт не относится к алюминиевым выводам и выводам, предназначенным для присоединения алюминиевых проводников.

8.2.4.1 Общие условия испытаний

При отсутствии других указаний изготовителя каждое испытание следует проводить на чистых и новых выводах.

Если для испытаний используют круглые медные проводники, они должны выполняться из меди по IEC 60228.

Если для испытаний используют плоские медные проводники, они должны иметь следующие характеристики:

- чистота — не менее 99,5 %;
- предельная прочность на растяжение — 200—280 Н/мм²;
- твердость по Виккерсу — 40—65 HV.

8.2.4.2 Испытание выводов аппарата на механическую прочность

Для испытаний используют проводники соответствующего типа с максимальным поперечным сечением.

Безвинтовые зажимы согласно 7.1.8.1 испытывают с проводниками максимального сечения.

Проводник следует подсоединять к выводу и отсоединять пять раз.

Усилие затягивания резьбовых выводов должно соответствовать таблице 4 или составлять 110 % крутящего момента, указанного изготовителем (выбирают большее).

Испытание следует проводить с двумя разделыми зажимами.

Если винт имеет шестигранную головку с насечкой под отвертку, а значения в графах II и III различны, испытание проводят дважды: первый раз к шестигранной головке прилагают крутящий момент в соответствии с графикой III, затем на другом комплекте образцов — по графе II с применением отвертки.

Если значения в графах II и III одинаковы, проводят только испытание отверткой.

Каждый раз, когда винт или гайка откручивается, для испытания на затягивание следует использовать новый проводник.

Во время испытания зажимы и выводы не должны ослабляться, не должно быть повреждений, например поломки винта, повреждения резьбы или насечки на головке винта, деформации шайбы или скобы, что препятствовало бы дальнейшему использованию резьбовых соединений выводов.

8.2.4.3 Испытание на повреждение и случайное ослабление проводников (на изгиб)

Данному испытанию подвергают выводы для присоединения неподготовленных круглых медных проводников, число, поперечное сечение и тип которых (гибкие и/или жесткие, многожильные и/или одножильные) указывает изготовитель.

Примечание — Соответствующее испытание плоских медных проводников допускается проводить по соглашению между изготовителем и потребителем.

Испытанию на двух новых образцах аппарата подвергают:

- а) максимальное число проводников минимального поперечного сечения, присоединяемого к выводу;
- б) максимальное число проводников максимального поперечного сечения, присоединяемого к выводу;
- с) максимальное число проводников минимального и максимального поперечных сечений, присоединяемых к выводу.

Выводы, предназначенные для присоединения гибких или жестких (одножильных и/или многожильных) проводников, следует испытывать с проводниками каждого типа на различных комплектах образцов аппарата.

Выводы, предназначенные для присоединения и гибких, и жестких (одножильных и/или многожильных) проводников одновременно, следует испытывать в соответствии с перечислением с).

Для испытания выводов следует использовать испытательное устройство, представленное на рисунке 1. К выводу аппарата следует присоединить установленное число проводников. Длина испытуемых проводников должна на 75 мм превышать высоту Н (значения указаны в таблице 5). Зажимные винты следует затягивать с приложением крутящего момента по таблице 4 или инструкции изготовителя.

Испытуемый образец должен быть закреплен в соответствии с рисунком 1.

Каждый проводник подвергают круговому движению следующим образом.

Конец испытуемого проводника пропускают сквозь соответствующего размера гильзу в пластине, расположенной ниже вывода аппарата на высоте Н в соответствии с таблицей 5. Прочие проводники следует отогнуть, чтобы они не влияли на результаты испытания. Гильзу вставляют в горизонтальную пластину так, чтобы проводник проходил через нее по ее центру. Гильзу смещают так, чтобы она описывала круг диаметром 75 мм вокруг своей оси в горизонтальной плоскости со скоростью (10 ± 2) об/мин. Расстояние между зажимным концом вывода и верхним краем гильзы не должно отличаться от значения Н по таблице 5 более чем на 13 мм. Во избежание застревания, скручивания или проворачивания изолированного проводника гильзу следует смазывать. К концу проводника подвешивают груз, создающий тянувшее усилие, указанное в таблице 5. В течение испытания следует совершить 135 непрерывных вращений.

При испытании проводник не должен выскакивать из вывода, а также ломаться возле зажима.

Непосредственно после испытания на изгиб каждый испытуемый проводник должен подвергаться в испытательном устройстве испытанию по 8.2.4.4 (на вытягивание).

8.2.4.4 Испытание на вытягивание

8.2.4.4.1 Круглые медные проводники

После испытания по 8.2.4.3 к испытанному проводнику аппарата прикладывают тянувшее усилие по таблице 5.

Перед этим испытанием зажимные винты подтягивать не допускается.

Тянувшее усилие прилагают без рывков в течение 1 мин в направлении оси проводника.

Во время испытания проводник не должен выскакивать из вывода, а также ломаться возле зажима.

8.2.4.4.2 Плоские медные проводники

Проводник нужной длины закрепляют в выводе аппарата и в течение 1 мин без рывков прилагают тянувшее усилие по таблице 6 в направлении, противоположном тому, в котором вставляли проводник.

Во время испытания проводник не должен выскакивать из вывода, а также ломаться возле зажима.

8.2.4.5 Испытание на возможность введения в зажим неподготовленных круглых медных проводников с максимальным поперечным сечением

8.2.4.5.1 Методика испытания

Испытание проводят с применением калибров формы А или В в соответствии с таблицей 7. Рабочий элемент калибра должен проникать в отверстие вывода аппарата под собственным весом этого калибра на полную глубину вывода (см. также примечание к таблице 7).

Альтернативно испытание можно провести введением проводника наибольшего сечения и типа из рекомендованных изготовителем, диаметр которого соответствует теоретическому диаметру по таблице 7а, с конца которого предварительно сняли изоляцию и придали ему определенную форму. Зачищенный конец проводника должен полностью войти в отверстие зажима без применения чрезмерного усилия.

8.2.4.5.2 Конструкция калибра

Конструкция калибра показана на рисунке 2.

Размеры *a* и *b* калибра и предельные допустимые отклонения от размеров приведены в таблице 7. Рабочий элемент калибра следует изготавливать из инструментальной стали.

8.2.4.6 Испытание на возможность вставлять в зажим плоский проводник прямоугольного сечения (в стадии изучения)

8.2.4.7 Электрическая износостойкость безвинтовых зажимов

По IEC 60999-1 (подраздел 9.8) и IEC 60999-2 (подраздел 9.8).

Примечание 1 — Термины «наименьшая площадь поперечного сечения» и «наибольшая площадь поперечного сечения» по серии IEC 60999 соответствуют терминам «минимальное поперечное сечение» (2.3.34) и «максимальное поперечное сечение» (2.3.35), принятым в настоящем стандарте.

Примечание 2 — Для максимального поперечного сечения испытательный ток, обычно прикладываемый к аппарату, I_{th} или I_{thc} . Для минимального поперечного сечения — ток по таблицам 4 и 5 IEC 60947-7-1:2009.

Подробные требования к испытаниям могут содержать стандарты на аппараты конкретного вида.

Примечание 3 — Стандарты на аппараты конкретного вида должны рассмотреть целесообразность подробных требований к испытаниям.

8.2.4.8 Испытание безвинтовых зажимов на механическую износостойкость По 9.10 IEC 60999-1 и 9.10 IEC 60999-2.

Примечание 1 — Термины «наименьшая площадь поперечного сечения» и «наибольшая площадь поперечного сечения» по серии IEC 60999 соответствуют терминам «минимальное поперечное сечение» (см. 2.3.34) и «максимальное поперечное сечение» (см. 2.3.35), принятым в настоящем стандарте.

Примечание 2 — Для максимального поперечного сечения испытательный ток, обычно прикладываемый к аппарату, I_{th} или I_{thc} . Для минимального поперечного сечения — ток по IEC 60947-7-1:2009 (таблицы 4 и 5).

Подробные требования к испытаниям могут содержать стандарты на аппараты конкретного вида.

Примечание 3 — Стандарты на аппараты конкретного вида должны рассмотреть целесообразность подробных требований к испытаниям.

8.2.5 Проверка эффективности указателя положения главных контактов аппарата, пригодного для разъединения

Оценкой эффективности указателя положения главных контактов в соответствии с требованиями 7.1.7 является правильное выполнение своих функций всеми средствами индикации положения контактов после типовых испытаний на работоспособность и специальных испытаний на температурный износ (если проводят).

8.2.5.1 Состояние аппарата, предназначенного для испытаний

Состояние аппарата для всех испытаний должно быть указано в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.2.5.2 Методика испытания

8.2.5.2.1 Ручное управление аппаратом при наличии привода зависимого и независимого действия

В первую очередь определяют нормальное управляющее усилие F , прикладываемое к концу органа управления, необходимое для перевода аппарата в разомкнутое положение контактов. Измеренное усилие должно быть равно среднему значению максимального усилия, полученного в результате трех последовательных операций на новом аппарате в чистом состоянии. Затем это усилие F применяют для установления испытательного усилия по таблице 17.

При замкнутом положении контактов аппарата подвижный контакт полюса, для которого выбраны наиболее жесткие условия испытания, должен быть зафиксирован вместе с неподвижным контактом, например приварен к нему.

Орган управления аппаратом подвергают воздействию испытательным усилием $3F$, которое должно быть не менее минимального и не более максимального значений, указанных в таблице 17, в зависимости от типа органа управления аппаратом.

Если аппарат имеет несколько контактных систем, соединенных последовательно, все эти системы должны удерживаться в замкнутом положении.

В случае контактной системы с многократным разрывом наименьшее число концов параллельных контактов должно быть блокировано вместе для необходимости удержания контактной системы в замкнутом положении, чтобы позволить испытательному усилию быть приложенным без размыкания контактов.

Способ удержания контактов в замкнутом положении и их число указывает изготовитель.

Число контактов и метод указывают в протоколе испытаний.

Испытательное усилие следует прикладывать равномерно на конце органа управления аппаратом в течение 10 с в направлении размыкания контактов.

Направление приложения испытательного усилия по отношению к органу управления, как показано на рисунке 16, должно сохраняться на протяжении испытания.

Проверку проводят по 8.2.5.3.1.

8.2.5.2.2 Двигательное управление аппаратом при наличии привода зависимого действия

При замкнутом положении аппарата подвижный контакт полюса, для которого выбраны наиболее жесткие условия испытания, должен быть зафиксирован вместе с неподвижным, например приварен к нему.

Если аппарат имеет несколько контактных систем, соединенных последовательно, все эти системы должны удерживаться в замкнутом положении.

В случае контактной системы с многократным разрывом наименьшее число концов параллельных контактов должно быть блокировано вместе для необходимости удержания контактной системы в замкнутом положении, чтобы позволить испытательному усилию быть приложенным без размыкания контактов.

Способ удержания контактов в замкнутом положении и их число указывает изготовитель.

Число контактов и метод указывают в протоколе испытаний.

Напряжение питания должно подаваться к источнику управляющей энергии при 110 % его нормального номинального значения при попытке размыкания контактной системы аппарата.

Три попытки управления аппаратом должны быть сделаны двигателем приводом с интервалом в 5 мин, в течение 5 с каждая, если имеющееся защитное устройство двигателя привода не ограничивает время управления более коротким периодом.

Проверку проводят по 8.2.5.3.2.

Примечание — В Канаде и США аппараты, соответствующие данным требованиям, не считаются обеспечивающими сами по себе разъединение.

8.2.5.2.3 Двигательное управление при наличии привода независимого действия

При замкнутом положении аппарата подвижный контакт полюса, для которого выбраны наиболее жесткие условия испытания, должен быть зафиксирован вместе с неподвижным, например приварен к нему.

Если аппарат имеет несколько контактных систем, соединенных последовательно, все эти системы должны удерживаться в замкнутом положении.

В случае контактной системы с многократным разрывом наименьшее число концов параллельных контактов должно быть блокировано вместе для необходимости удержания контактной системы в замкнутом положении, чтобы позволить испытательному усилию быть приложенным без размыкания контактов.

Способ удержания контактов в замкнутом положении и их число указывает изготовитель.

Число контактов и метод указывают в протоколе испытаний.

Запасенная энергия двигателя привода независимого действия аппарата должна освобождаться для размыкания контактной системы аппарата.

Должны быть сделаны три попытки управления аппаратом за счет освобожденной запасенной энергии.

Проверку проводят по 8.2.5.3.2.

Примечание — В Канаде и США аппараты, соответствующие данным требованиям, не считаются обеспечивающими сами по себе разъединение.

8.2.5.3 Состояние аппарата во время и после испытаний

8.2.5.3.1 Ручное управление при наличии привода зависимого и независимого действия

По окончании испытания, когда испытательное усилие не прикладывают к органу управления аппаратом и он остается свободным, ни одно из средств индикации, которыми оснащен аппарат, не должно указывать на разомкнутое положение контактов, а аппарат — иметь повреждений, нарушающих его нормальную эксплуатацию.

Если аппарат оснащен средствами блокировки в разомкнутом положении, должна быть исключена возможность его блокировки во время приложения испытательного усилия.

8.2.5.3.2 Двигательное управление при наличии привода зависимого и независимого действия

Во время и после испытания ни одно из средств индикации, которыми оснащен аппарат, не должно указывать на разомкнутое положение контактов, и аппарат не должен иметь повреждений, нарушающих его нормальную эксплуатацию.

Если аппарат оснащен средствами блокировки в разомкнутом положении, должна быть исключена возможность его блокировки во время испытания.

8.2.6 Свободный

8.2.7 Испытания вводов для стальных трубопроводов на вытягивание, кручение, изгиб

Данное испытание следует проводить со стальной трубкой длиной (300 ± 10) мм.

Оболочки из полимерных материалов монтируют согласно инструкциям изготовителя в наиболее неблагоприятном положении.

Испытания следует проводить на одном и том же вводе для трубок; ввод должен быть самым неудобным.

Испытания проводят в соответствии с 8.2.7.1—8.2.7.3.

8.2.7.1 Испытание на вытягивание

Трубка по 8.2.7 должна плавно вкручиваться во ввод крутящим моментом, равным двум третям значений, указанных в таблице 22. В течение 5 мин к трубке прикладывают тянувшее усилие без рывков в прямом направлении.

При отсутствии иных указаний в стандарте на аппарат конкретного вида тянувшее усилие должно соответствовать таблице 20.

После испытания смещение трубы относительно ввода должно составлять не более одного оборота резьбы, и не должно быть повреждений, нарушающих дальнейшую эксплуатацию оболочки.

8.2.7.2 Испытание на изгиб

К свободному концу трубы возрастающий момент изгиба следует прикладывать без рывков, равномерно.

Когда приложенный момент приведет к изгибу трубы 25 мм на 300 мм ее длины или значение момента изгиба достигнет приведенного в таблице 21, это значение момента сохраняют в течение 1 мин. Затем испытание повторяют в перпендикулярном первому направлении.

После испытания не должно быть повреждений, влияющих на дальнейшую эксплуатацию оболочки.

8.2.7.3 Испытание на крутящий момент

Стальная трубка для проводников должна затягиваться без рывков крутящим моментом по таблице 22.

Испытание на крутящий момент не проводят для оболочек аппаратов, не оснащенных предварительно смонтированным вводом, а согласно инструкции ввод следует механически подсоединять к трубке до присоединения к оболочке.

Для оболочек, снабженных единственным вводом для подсоединения до 16 Н включительно, значение затягивающего крутящего момента снижают до 25 Нм.

После испытания не должно быть возможным выкрутить трубку из ввода и не должно быть повреждений, нарушающих эксплуатацию оболочки.

8.3 Работоспособность

8.3.1 Циклы испытаний

Циклы испытаний, которым должен быть подвергнут аппарат, должны быть указаны в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.2 Общие условия испытаний

Примечание — Испытания на соблюдение требований настоящего стандарта не отрицают необходимости в дополнительных испытаниях, касающихся оборудования в составе комплектных устройств согласно серии IEC 61439.

8.3.2.1 Общие требования

Подлежащий испытанию аппарат должен во всех основных деталях соответствовать типу конструкции, к которому он относится.

При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида любое испытание, отдельное или в цикле, должно проводиться на чистом и новом аппарате.

При отсутствии других указаний испытания следует проводить на токе того же рода (а если ток переменный, при той же номинальной частоте и равном числе фаз), как в предполагаемых условиях эксплуатации.

Значения испытательных параметров, не установленные в настоящем стандарте, должны указываться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Если для удобства испытания представляется желательным усилить его жесткость (например, увеличить частоту оперирования, чтобы сократить длительность испытания), это допускается только с согласия изготовителя.

Испытуемый аппарат в укомплектованном виде следует монтировать на его собственном основании или эквивалентной опоре и присоединять, как в нормальных условиях эксплуатации, в соответствии с инструкциями изготовителя и условиями окружающей среды, указанными в 6.1.

Затягивающие крутящие моменты, прикладываемые к винтам зажимов, должны соответствовать инструкциям изготовителя или, при их отсутствии, таблице 4.

Аппарат в неотделимой оболочке (см. 2.1.17) должен быть смонтирован в укомплектованном виде, и все отверстия, закрытые в нормальных условиях эксплуатации, должны быть закрыты на время испытаний.

Аппарат, предназначенный для использования в отдельной оболочке, следует испытывать в наименьшей оболочке, указанной изготовителем.

Все другие аппараты следует испытывать на открытом воздухе. Если аппарат может быть также использован в специальных отдельных оболочках и после испытания на открытом воздухе, для него следует провести дополнительные специальные испытания в наименьшей из оболочек, указанных изготовителем; специальные испытания указаны в стандарте на аппарат конкретного вида и протоколе испытаний.

Однако, если аппарат может также использоваться в специальных отдельных оболочках и испытания проводят в наименьшей из оболочек, указанных изготовителем, то испытания на открытом воздухе не проводят при условии, что эта оболочка металлическая без изоляции.

Описание испытания, в том числе размеры оболочки, следует указывать в протоколе испытаний.

Для испытаний на открытом воздухе (при отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида) на время испытаний на включающую и отключающую способности и работоспособность в условиях короткого замыкания во всех точках аппарата, которые могут оказаться источником внешних эффектов, способных вызвать пробой, в соответствии с компоновкой и расстояниями, установленными изготовителем, помещают металлический экран (например, проволочную сетку). Детали испытаний, в том числе расстояние между испытуемым аппаратом и металлическим экраном, указывают в протоколе испытаний.

Характеристики металлического экрана:

- структура: проволочная сетка, или металлический лист с отверстиями, или развалцованный металлический лист;
- материал — сталь;
- соотношение площади отверстий и общей площади должно быть 0,45—0,65;
- размер отверстия — не более 30 мм²,
- покрытие — без покрытия или с токоведущим покрытием;
- сопротивление — следует учитывать при расчете ожидаемого тока повреждения в цепи плавкого предохранителя [см. 8.3.3.5.2, перечисление g) и 8.3.4.1.2, перечисление d)], следует измерять от самой удаленной точки попадания на экран выбросов дуги.

Обслуживание или замена частей не допускается, если нет других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида.

До начала испытаний аппаратом можно оперировать без нагрузки.

В ходе испытаний системой управления контактными коммутационными аппаратами следует оперировать как в предполагаемых условиях эксплуатации, указанных изготовителем, так и при номинальных значениях управляющего параметра (напряжения или давления) при отсутствии других указаний в настоящем стандарте или соответствующем стандарте на аппарат.

8.3.2.2 Испытательные параметры

8.3.2.2.1 Значения испытательных параметров

Все испытания должны проводиться при значениях испытательных параметров, соответствующих номинальным значениям, указанным изготовителем, в соответствии с таблицами и данными стандарта на аппарат конкретного вида.

8.3.2.2.2 Допуски по испытательным параметрам

Значения допусков, зафиксированные в протоколе испытаний, не должны выходить за пределы, приведенные в таблице 8, при отсутствии других указаний в других пунктах. Однако с согласия изготовителя можно проводить испытания в более жестких условиях, чем установленные.

8.3.2.2.3 Восстанавливающееся и возвращающееся напряжение

а) Возвращающееся напряжение

При испытаниях на отключающую способность и наибольшую отключающую способность значение возвращающегося напряжения должно составлять 1,05 номинального рабочего напряжения, установленного изготовителем или в стандарте на аппарат конкретного вида.

Примечания

1 Значение, равное 1,05 номинального рабочего напряжения для возвращающегося напряжения при допуске по таблице 8, фактически учитывает колебания сетевого напряжения в нормальных условиях эксплуатации в соответствии с IEC 60038.

2 Может потребоваться увеличение напряжения до включения, но ожидаемый пиковый ток включения без согласия изготовителя не должен быть превышен.

3 С согласия изготовителя допускается повышение верхнего предела возвращающегося напряжения (см. 8.3.2.2.2).

b) Восстанавливающееся напряжение

В соответствующем стандарте на аппарат конкретного вида восстанавливающееся напряжение определяют (если требуется) по 8.3.3.5.2.

8.3.2.3 Оценка результатов испытания

Поведение аппарата во время испытаний и его состояние после испытаний должны соответствовать требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

Об испытаниях на короткие замыкания см. также 8.3.4.1.7 и 8.3.4.1.9.

8.3.2.4 Протоколы испытаний

Изготовитель должен представить протоколы типовых испытаний, подтверждающие соответствие аппарата требованиям стандарта на аппарат конкретного вида. В протоколах испытаний должны содержаться следующие сведения: тип и размеры оболочки (при ее наличии); размеры проводников; расстояние от частей, находящихся под напряжением, до оболочки или до частей, нормально заземленных при эксплуатации; способы действия системы управления и т. д.

Протокол испытания должен содержать перечень испытательных параметров и их значений.

8.3.3 Работоспособность при нулевой и нормальной нагрузках и перегрузке

8.3.3.1 Срабатывание

Испытания проводят для проверки правильности работы оборудования в соответствии с требованиями 7.2.1.1.

8.3.3.2 Пределы срабатывания

8.3.3.2.1 Аппарат с двигателем приводом

Следует убедиться, что аппарат правильно замыкается и размыкается при предельных значениях следующих управляющих параметров: напряжение; ток; давление воздуха; температуры, установленные в стандарте на аппарат конкретного вида. При отсутствии других указаний испытания проводят с обесточенной главной цепью.

В случае аппарата с двигателем приводом с электромагнитом электронного управления, питаемого переменным током, если диапазон отпадания составляет от 75 до 10 % номинального напряжения питания цепи управления U_s , аппарат должен дополнительно подвергнуться испытанию на емкостное отпадение.

Конденсатор С последовательно вводят в цепь питания U_s , при этом общая длина соединительных проводников ≤ 3 м. Конденсатор замыкают накоротко выключателем с незначительным полным сопротивлением. Затем напряжение питания регулируют до 110 % U_s .

Проверяют отпадание аппарата при переводе выключателя в разомкнутое положение.

Величина конденсатора составляет:

$$C (\text{nF}) = 30 + 200000 / (f \cdot U_s),$$

где f — минимальная номинальная частота (Гц);

U_s — максимальное номинальное напряжение питания (В).

Например, для катушки с параметрами 12...24 В — 50 Гц величина ёмкости 196 нФ (расчет по $U_{s\max}$).

Испытательное напряжение — наибольшее значение из заданного диапазона номинального напряжения питания U_s .

Примечание — Величина конденсатора имитирует типичную схему управления с длинной кабеля 100 м и сечением 1,5 мм² (0,3 нФ/м, т. е. 30 нФ на 100 м), присоединенную к статическому выходу с током утечки 1,3 мА (200 000 в формуле $= 10 E + 9 \cdot 1,3 E - 3/2^{\star}\pi$).

8.3.3.2.2 Реле и расцепители

Пределы срабатывания реле и расцепителей должны соответствовать требованиям 7.2.1.3—7.2.1.5 и проверяться испытаниями по методике, указанной в стандарте на аппарат конкретного вида.

Пределы срабатывания минимальных реле и расцепителей напряжения см. 7.2.1.3.

Пределы срабатывания независимых расцепителей см. 7.2.1.4.

Пределы срабатывания реле и расцепителей, оперируемых током, см. 7.2.1.5.

8.3.3.3 Превышение температуры

8.3.3.3.1 Температура окружающего воздуха

В последнюю четверть периода испытания не менее двух датчиков температуры (например, термометры или термопары), установленных равномерно вокруг аппарата приблизительно на середине его высоты и на расстоянии около 1 м от него, записывают температуру окружающего воздуха. Датчики температуры должны быть защищены от воздушных потоков, теплового излучения и ошибок, обусловленных резкими изменениями температуры.

Во время испытаний температура окружающего воздуха должна быть от 10 до 40 °C и не должна изменяться более чем на 10 °C. Температура окружающего воздуха не должна меняться более чем на 3 °C в течение последней четверти испытания или в последний час испытания, выбирают, что короче. Испытание проводят до достижения этого условия.

8.3.3.3.2 Измерение температуры частей аппарата

Температуру различных частей аппарата, кроме катушек, измеряют пригодными для этого датчиками температуры в точках наибольшей вероятности максимальной температуры; эти точки следует указать в протоколе испытания.

Температуру масла в маслонаполненных аппаратах измеряют в верхней части масляной заливки; данные измерения допускается проводить термометром.

Датчик температуры не должен заметно влиять на превышение температуры частей аппарата. Для этого необходимо обеспечить хорошую теплопроводность между датчиками температуры и поверхностью испытуемой части аппарата.

Температуру электромагнитных катушек, как правило, определяют по изменению их сопротивления. Применение других методов допускается только в случае невозможности применения этого метода, например для электромагнита с электронным управлением. При этом допустимые пределы соответственно регулируют. Конкретный метод и пределы превышения температуры устанавливают в стандарте на аппарат.

В случае электромагнита с электронным управлением определение температуры катушек по изменению их сопротивления может быть неприменимо. В таком случае допускаются другие методы измерения, например с помощью термопар или других приемлемых методов. При измерении другим методом, кроме метода измерения сопротивления, допустимые пределы превышения температуры соответственно регулируются. Метод и пределы устанавливают в стандарте на аппарат конкретного вида.

Температура катушек перед началом испытания не должна отличаться от температуры окружающей среды более чем на 3 °C.

Для медных проводников температуру в нагретом состоянии T_2 можно рассчитать по температуре в холодном состоянии T_1 , как функцию отношения сопротивлений в нагретом состоянии R_2 и в холодном состоянии R_1 по формуле

$$T_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot (T_1 + 234,5) - 234,5,$$

где T_1 и T_2 — температура, °C.

Длительность испытания должна быть достаточной для достижения установившегося значения превышения температуры, но не более 8 ч.

Установившееся значение считают достигнутым, если изменение не превышает 1 °C/ч.

8.3.3.3.3 Превышение температуры части аппарата

Превышение температуры части аппарата равно разности между температурой измеряемой части, измеренной по 8.3.3.3.2, и температурой окружающего воздуха, измеренной по 8.3.3.3.1.

8.3.3.3.4 Превышение температуры главной цепи аппарата

Аппарат монтируют по 8.3.2.1 и защищают от аномального внешнего нагрева или охлаждения.

Аппарат с неотделимой оболочкой или предназначенный для использования только в оболочке установленного типа на условный тепловой ток испытывают в такой же оболочке. Наличие отверстий, создающих ненужную вентиляцию, не допускается.

Аппараты, предназначенные для использования в оболочке более чем одного типа, испытывают либо в наименьшей из оболочек, указанных изготовителем, либо без оболочки. В случае испытания без оболочки изготовитель должен при необходимости сообщить значение условного теплового тока в оболочке (см. 4.3.2.2).

При испытаниях на многофазных токах ток следует уравновесить в каждой фазе в пределах $\pm 5\%$, и среднее значение многофазных токов должно быть не менее соответствующего испытательного тока.

При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида главную цепь аппарата испытывают на превышение температуры при одном или обоих условных тепловых токах согласно 4.3.2.1, 4.3.2.2 и любом удобном напряжении.

Если возможны значительные эффекты взаимного нагрева главной цепи, цепей управления и вспомогательных цепей аппарата, испытания на превышение температуры по 8.3.3.3.4—8.3.3.3.7 следует проводить одновременно (по применимости) и согласно стандарту на аппарат конкретного вида.

Аппарат для работы на постоянном токе для удобства можно испытывать на переменном токе, но только с согласия изготовителя.

Многополюсный аппарат с идентичными полюсами, испытываемый переменным током, допускается с согласия изготовителя испытывать однофазным током, последовательно соединив все полюса (если можно пренебречь магнитными эффектами).

Испытания трехполюсного аппарата с одним нейтральным полюсом, отличным от фазовых полюсов, должны включать в себя:

- испытание трех идентичных полюсов трехфазным током;
- испытание однофазным током нейтрального полюса, соединенного последовательно с соседним полюсом, при условии, что значения испытательных параметров определяют в зависимости от условного теплового тока (в оболочке или без оболочки) нейтрального полюса (см. 7.1.8).

Аппарат, снабженный устройствами для защиты от коротких замыканий, следует испытывать в соответствии с требованиями стандарта на аппарат конкретного вида.

В конце испытания превышение температуры отдельных частей главной цепи не должно быть более значений, указанных в таблицах 2 и 3 (при отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида).

В зависимости от значения условного теплового тока (в оболочке или без оболочки) применяют следующую систему испытательных соединений:

- i) при испытательных токах до 400 А включительно:
 - a) соединения должны осуществляться одноожильными медными проводниками с поперечными сечениями по таблице 9 в поливинилхлоридной изоляции;
 - b) присоединяемые проводники должны прокладываться на открытом воздухе на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между выводами;
 - c) минимальная длина любого временного соединения между выводом аппарата и другим выводом или источником испытательного тока или вершиной звезды при испытаниях одно- или многофазным током должна быть:

- 1 м — при поперечных сечениях проводников до 35 mm^2 (или AWG2) включительно;
- 2 м — при поперечных сечениях проводников свыше 35 mm^2 (или AWG 2);

- i) при испытательных токах свыше 400 А, но не более 800 А:
 - a) соединения должны осуществляться одноожильными медными проводниками с площадью поперечного сечения по таблице 10 в поливинилхлоридной изоляции или эквивалентными медными шинами по таблице 11 согласно рекомендациям изготовителя;

b) присоединяемые по перечислению а) проводники должны располагаться на расстоянии друг от друга, приблизительно равном расстоянию между выводами. Медные шины должны быть окрашены в матовый черный цвет. Несколько параллельных проводников, подключенных к одному выводу, должны быть собраны в пучок с воздушными зазорами между проводниками около 10 мм. Несколько медных шин, присоединенных к одному выводу, должны быть удалены друг от друга на расстояние, приблизительно равное толщине шины. Если указанные размеры поперечного сечения шин для выводов непригодны или недоступны, можно использовать другие шины равного поперечного сечения и с равной или меньшей поверхностью охлаждения. Медные провода или шины не должны быть слоистыми,

c) минимальная длина любого временного соединения между выводом аппарата и другим выводом или источником испытательного тока при испытаниях одно- или многофазным током должна быть 2 м. Минимальную длину соединения с вершиной звезды можно уменьшить до 1,2 м,

- ii) при испытательных токах свыше 800 А, но не более 3150 А:
 - a) соединения должны выполняться медными шинами размеров, указанных в таблице 11, если аппарат не рассчитан исключительно на кабельные соединения. В этом случае размеры и компоновка кабелей должны соответствовать инструкциям изготовителя;

b) расстояния между медными шинами должны быть приблизительно равны расстоянию между выводами. Медные шины должны быть окрашены в матовый черный цвет. Медные шины, параллельно

присоединенные к одному выводу, должны располагаться на расстоянии друг от друга, приблизительно равном толщине шины.

Если указанные размеры шин несовместимы с размерами выводов или отсутствуют, можно использовать другие шины с приблизительно равной или меньшей площадью поверхности охлаждения. Медные шины не должны быть слоистыми;

с) минимальная длина любого временного соединения между выводом аппарата и другим выводом или источником питания при испытаниях одно- или многофазным током должна быть 3 м, но ее можно сократить до 2 м при условии, что превышение температуры на сетевом конце соединения не более чем на 5 °C ниже превышения температуры на середине длины соединения между выводом аппарата и другим выводом или источником питания. Минимальная длина соединения с вершиной звезды должна быть равна 2 м;

iv) при испытательных токах свыше 3150 А.

Изготовитель и потребитель должны прийти к соглашению обо всех важных характеристиках испытания: типу источника питания, числе фаз и частоте (если требуется), поперечных сечениях испытательных соединений и т. п. Эта информация должна быть внесена в протокол испытания.

8.3.3.5 Превышение температуры цепей управления

Испытания цепей управления на превышение температуры должны проводиться при указанном токе, а в случае переменного тока и при номинальной частоте. Цепи управления следует испытывать при их номинальном напряжении.

Цепи, предназначенные для работы в длительном режиме, следует испытывать достаточно долго с тем, чтобы превышение температуры успело достичь устойчивого значения.

Цепи для работы в повторно-кратковременном режиме следует испытывать в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.

По завершении данных испытаний превышение температуры различных частей цепей управления не должно превышать значений, указанных в 7.2.2.5 (при отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного вида).

8.3.3.6 Превышение температуры катушек электромагнитов

Катушки и электромагниты следует испытывать в условиях по 7.2.2.6.

Их следует испытывать достаточно долго, для того чтобы превышение температуры успело достичь устойчивого значения.

Температуру измеряют по достижении теплового равновесия как в главной цепи, так и в катушке электромагнита.

Катушки и электромагниты аппаратов, рассчитанных на работу в повторно-кратковременном режиме, испытывают в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.

По завершении данных испытаний превышение температуры различных частей не должно превышать значений, указанных в 7.2.2.6.

8.3.3.7 Превышение температуры вспомогательных цепей

Вспомогательные цепи испытывают на превышение температуры в условиях по 8.3.3.3.5, но при любом удобном напряжении.

В конце этих испытаний превышение температуры вспомогательных цепей не должно превышать значений, указанных в 7.2.2.7.

8.3.3.4 Электроизоляционные свойства

8.3.3.4.1 Типовые испытания

1) Общие условия испытаний на выдерживаемое напряжение

Испытуемый аппарат должен соответствовать общим требованиям по 8.3.2.1.

Если аппарат предназначен для использования без оболочки, он должен быть смонтирован на металлической плите, к которой присоединяют все открытые токопроводящие части (корпус и т. п.), в нормальных условиях заземляемые.

Если основание аппарата выполнено из изоляционного материала, во всех точках крепления согласно условиям нормальной установки аппарата помещают металлические части, и эти части считаются частью корпуса аппарата.

Любой орган управления, выполненный из изоляционного материала, и неотделимая неметаллическая оболочка аппарата, предназначенного для использования без дополнительной оболочки, должны быть покрыты металлической фольгой и соединены с корпусом и монтажной плитой. Фольгой должны быть закрыты только те поверхности, которых можно коснуться стандартным испытательным щупом при эксплуатации или регулировке аппарата.

Если изолирующей части неотделимой оболочки аппарата нельзя коснуться стандартным испытательным щупом из-за дополнительной оболочки, фольгу не применяют.

Примечание 1 — Речь идет о доступных для оператора при нормальной эксплуатации или регулировке частях (например, орган управления нажимной кнопкой). Руководство по применению металлической фольги на частях, доступных при нормальной эксплуатации или регулировке, приведено в приложении R.

В случае если электрическая прочность изоляции аппарата зависит от покрытия проводов или применения специальной изоляции, при испытаниях также используют покрытия и специальную изоляцию.

При проведении электроизоляционных испытаний между фазами все цепи между этими фазами могут быть отсоединенны в этом испытании.

Примечание 2 — Целью данного испытания является исключительно проверка функциональной изоляции.

Если в цепь аппарата включены другие устройства, например двигатели, станки, щелчковые выключатели, конденсаторы и полупроводниковые устройства, которые согласно их собственным техническим условиям подвергались электроизоляционным испытаниям более низкими напряжениями, чем указаны в настоящем стандарте, то такие устройства в данном испытании должны быть отключены.

Если цепь управления, нормально соединенная с главной цепью, отсоединенна, то способ удержания главных контактов в замкнутом положении должен быть указан в протоколе испытания.

При проведении электроизоляционных испытаний между фазами и землей все цепи должны быть подсоединенны.

Примечание 3 — Присоединение всех цепей в этом испытании выполняют для проверки функции защиты изоляции между фазами и землей от поражения электрическим током.

При испытании изоляции печатные платы и модули с многоконтактными разъемами могут быть сняты, отсоединенны и заменены макетами.

Однако это не относится к вспомогательным цепям, в которых в случае повреждения изоляции под напряжением могут оказаться доступные части, не соединенные с корпусом аппарата, либо высокое напряжение из высоковольтной части может попасть в низковольтную часть, например во вспомогательных трансформаторах, измерительных приборах, импульсных трансформаторах, в которых нагрузка на изоляцию эквивалентна нагрузке в главной цепи.

2) Проверка импульсным выдерживаемым напряжением

a) Общие требования

Аппарат должен соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.3.1.

Изоляцию проверяют испытанием при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении.

В случае если аппарат содержит элементы, на электроизоляционные свойства которых не влияет высота над уровнем моря (например, оптопары, герметизированные детали и т. п.), проверку изоляции проводят альтернативным испытанием при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении без коэффициента поправки на высоту над уровнем моря. Тогда вышеуказанные элементы отсоединяют и оставшуюся часть аппарата испытывают при номинальном импульсном выдерживаемом напряжении, применяя коэффициент поправки на высоту над уровнем моря.

Воздушные зазоры, равные или превышающие указанные для случая А в таблице 13, можно проверить методом измерения в соответствии с приложением G.

b) Испытательное напряжение

Испытательное напряжение должно соответствовать указанному в 7.2.3.1.

Для аппаратов, оснащенных устройствами для подавления перенапряжений, энергосодержание испытательного тока не должно превышать номинального энергетического параметра устройства для подавления перенапряжений. Указанный выше параметр должен быть удобен для применения.

Примечание 1 — Подобные вышеуказанным параметрам находятся в стадии рассмотрения.

Испытательное оборудование калибруют на подачу импульса 1,2/50 мкс, как указано в IEC 61180. Затем к выходным выводам испытательного устройства подсоединяют испытуемый аппарат, и для каждой полярности с минимальным интервалом 1 с пять раз подают импульс. Влияние испытуемого аппарата на форму волны (при наличии) не учитывают.

Если в ходе испытания потребуется повторное испытание на электрическую прочность изоляции, его условия должны устанавливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Примечание 2 — Испытательное оборудование находится в стадии рассмотрения.

с) Подача испытательного напряжения

После установки и подготовки аппарата в соответствии с перечислением а) испытательное напряжение подают в следующем порядке:

и) между всеми выводами главной цепи, соединенными между собой (с присоединением к главной цепи вспомогательных цепей и цепей управления), и оболочкой или монтажной плитой при всех нормальных рабочих положениях контактов;

ii) между каждым полюсом главной цепи и соединенными между собой другими полюсами и оболочкой или монтажной плитой при всех нормальных рабочих положениях контактов;

iii) между каждой целью управления и вспомогательной целью, нормально не присоединенными к главной цепи, и:

- главной целью;
 - прочими цепями;
 - открытыми токопроводящими частями;
 - оболочкой или монтажной плитой, которые (если требуется) могут быть соединены между собой;
- iv) между полюсами главной цепи для аппарата, пригодного для разъединения. При этом соединяются между собой отдельно входные и отдельно выходные выводы.

Испытательное напряжение подают между входными и выходными выводами аппарата при разомкнутых контактах, а его значение должно соответствовать 7.2.3.1, пункт 1), перечисления б).

Для аппаратов, не пригодных для разъединения, требования к испытанию при разомкнутых контактах — в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.

д) Критерии соответствия

Во время испытаний не должно возникать непреднамеренных пробивных разрядов.

Примечания

1 Исключением является преднамеренный пробивной разряд с целью, например, подавления переходного перенапряжения.

2 Термин «пробивной разряд» относится к явлениям, связанным с повреждением изоляции под электрической нагрузкой, когда разряд полностью перекрывает испытуемую изоляцию, сводя напряжение между электродами практически к нулю.

3 Если пробивной разряд возникает в газообразном или жидком диэлектрике, применяется термин «перекрытие» (*sparkover* от слова *spark* — искра).

4 Если пробивной разряд происходит в газообразной или жидкой среде, применяется термин «перекрытие» (*flashover* от слова *flash* — вспышка).

5 Если пробивной разряд проходит сквозь твердый диэлектрик, применяется термин «пробой» (*puncture*).

6 Пробивной разряд в твердом диэлектрике приводит к устойчивой утрате электрической прочности изоляции, в жидкостном или газообразном диэлектрике такая утрата может оказаться временной.

3) Проверка твердой изоляции выдерживаемым напряжением промышленной частоты

а) Общие требования

Данное испытание касается проверки твердой изоляции и способности выдерживать временные перенапряжения.

Очевидно, что данные, приведенные в таблице 12а, характеризуют способность выдерживать временные перенапряжения (см. таблица 12а, примечание 2).

б) Испытательное напряжение

Форма волны испытательного напряжения должна быть практически синусоидальной и частота должна быть от 45 до 65 Гц.

Примечание — Фраза «практически синусоидальной» означает, что соотношение между пиковым значением и действующим значением составляет $\sqrt{2} \pm 3\%$.

Конструкция применяемого при испытании высоковольтного трансформатора должна быть такой, чтобы после того как выходное напряжение будет отрегулировано до соответствующего испытательного значения, при замыкании выходных выводов накоротко выходной ток был не менее 200 мА.

Максимальное реле тока не должно сработать при выходном токе менее 100 мА.

Значение испытательного напряжения должно быть следующим:

i) для главной цепи, цепей управления и вспомогательных цепей в соответствии с таблицей 12а, погрешность измерения испытательного напряжения не должна выходить за пределы $\pm 3\%$;

ii) если проведение испытания напряжением переменного тока невозможно, например из-за наличия фильтра электромагнитных помех, допускается проведение испытания напряжением постоянного тока с использованием значений, приведенных в таблице 12а, третья графа.

с) Подача испытательного напряжения

Испытательное напряжение подают в течение 60 с в соответствии с 8.3.3.4.1, пункт 2), перечисление с) i), ii) и iii).

Примечание — Для аппаратов, прошедших типовые испытания согласно данному стандарту, измерению 1 или ранее, проводить испытание в течение 60 с нет необходимости.

д) Критерии соответствия

Во время испытания не должно происходить пробивных разрядов, внутренних и внешних пробоев изоляции или демонстрации других признаков пробоев. Тлеющим разрядом следует пренебречь.

Элементы цепи, присоединенные между фазой и землей, могут получить повреждение во время испытания, однако подобное повреждение не должно создать условия, способные привести к опасной ситуации. В стандартах на аппараты конкретных видов должны быть приведены особые критерии соответствия.

Примечание — Уровни напряжения на землю приведены в соответствии с IEC 60664-1, исходя из наихудших условий (которые в практике не встречаются).

4) Проверка выдерживаемым напряжением промышленной частоты после коммутационных испытаний и испытаний на короткое замыкание

а) Общие требования

Данное испытание следует проводить на смонтированном аппарате после коммутационных испытаний или испытаний на короткое замыкание.

Если по какой-то причине это неосуществимо, аппарат можно отсоединить и отделить от испытательной цепи, тем не менее следует принять меры, чтобы это отсоединение не повлияло на результат испытания.

б) Испытательное напряжение

Действуют требования пункта 3), перечисление b), за исключением того, что значение испытательного напряжения должно быть $2 U_e$, но не менее 1000 В (действующее значение переменного тока).

Примечание — Стандарты на аппараты конкретных видов при переиздании должны быть откорректированы в соответствии с данным требованием.

с) Подача испытательного напряжения

Действуют требования пункта 3), перечисление c). Применение металлической фольги по пункту 8.3.3.4.1, перечисление 1) не требуется.

д) Критерии соответствия

Действительны требования пункта 3), перечисление d).

5) Свободный

6) Проверка выдерживаемым напряжением постоянного тока

Аппараты, предназначенные для применения на постоянном токе, испытывают только на постоянном токе.

7) Проверка расстояний утечки

Следует измерять кратчайшие расстояния между фазами, между проводниками цепи при различных напряжениях и частями, находящимися под напряжением, и открытыми токопроводящими частями. Измеренное расстояние утечки с учетом группы материала и степени загрязнения должно соответствовать требованиям 7.2.3.4.

8) Проверка тока утечки аппарата, пригодного для разъединения

Испытания должны быть приведены в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.4.2 Контрольные испытания

1) Импульсное выдерживаемое напряжение

Данные испытания следует проводить по пункту 8.3.3.4.1, перечисление 2).

Испытательное напряжение должно быть не менее 30 % номинального импульсного выдерживаемого напряжения (без коэффициента поправки на высоту над уровнем моря) или удвоенного номинального напряжения изоляции ($2 U_e$) — выбирают, что больше.

2) Выдерживаемое напряжение промышленной частоты

а) Испытательное напряжение

Испытательное оборудование должно быть такое же, как указано в 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисление b), за исключением того, что максимальный расцепитель тока должен иметь уставку 25 мА.

Однако по усмотрению изготовителя в целях безопасности может быть применена испытательная установка меньшей мощности или меньшее значение уставки расцепителя. Тем не менее ток короткого

замыкания испытательной установки должен быть не менее 8-кратного номинального значения уставки расцепителя максимального реле тока, например для трансформатора с током короткого замыкания 40 мА максимальная уставка расцепителя максимального реле тока должна быть (5 ± 1) мА.

Примечание 1 — Допускается учитывать емкостное сопротивление аппарата.

Испытательное напряжение должно быть $2 U_e$, но не менее 1000 В переменного тока (действующее значение).

Примечание 2 — В случае нескольких значений U_e относится к наибольшему значению, маркированному на аппарате или приведенному в документации изготовителя.

b) Подача испытательного напряжения

Действуют требования 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисление с), однако длительность подачи испытательного напряжения должна составлять не более 1 с.

В качестве альтернативы возможно испытание по упрощенной методике, если изоляцию подвергают эквивалентным испытательным нагрузкам.

c) Критерии соответствия

Максимальное реле тока не должно сработать.

3) Комбинированное импульсное выдерживаемое напряжение и выдерживаемое напряжение промышленной частоты

В стандартах на аппарат конкретного вида может содержаться указание о возможности замены испытаний по 8.3.3.4.2, пункты 1) и 2) одним испытанием на выдерживаемое напряжение промышленной частоты, если пиковое значение синусоидальной волны тока соответствует значению, указанному в 8.3.3.4.2, пункты 1) или 2), выбирают большее значение.

4) Применение металлической фольги ни в одном из случаев согласно 8.3.3.4.1, пункт 1) не требуется.

8.3.3.4.3 Выборочные испытания для проверки воздушных зазоров

1) Общие требования

Данные испытания предназначены для проверки соблюдения требований к конструкции в части воздушных зазоров и проводятся только на аппаратах с воздушными зазорами менее соответствующих таблице 13, случай А.

2) Испытательное напряжение

Испытательное напряжение должно соответствовать номинальному импульсному выдерживающему напряжению.

Программа и методика отбора образцов для испытаний должны устанавливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

3) Подача испытательного напряжения

Испытательное напряжение подают в соответствии с 8.3.3.4.1, пункт 2), перечисление с), но без покрытия органа управления или оболочки металлической фольгой.

4) Критерии соответствия

В время испытаний не должны возникать пробивные разряды.

8.3.3.4.4 Испытания аппаратов с разной степенью защиты по изоляции

Испытания аппаратов с разной степенью защиты по изоляции приведены в приложении N.

8.3.3.5 Включающая и отключающая способности

8.3.3.5.1 Общие условия испытания

Испытания на проверку включающей и отключающей способностей проводят в соответствии с общими условиями испытаний по 8.3.2.

Допуски для отдельных фаз должны соответствовать указанным в таблице 8 (если нет иных указаний).

Четырехполюсный аппарат испытывают как трехполюсный с неиспользуемым полюсом, который в аппарате с нейтральным полюсом является нейтральным полюсом, присоединенным к корпусу.

Если все полюса одинаковы, достаточно одного испытания на трех соседних полюсах. В противном случае требуется дополнительное испытание между нейтральным и ближайшим к нему полюсами (см. рисунок 4) при номинальном токе нейтрального полюса и напряжении между фазой и нейтралью, тогда как два других, неиспользуемых полюса присоединяют к корпусу.

Значения восстановливающегося напряжения при испытаниях на отключающую способность в условиях нормальной нагрузки и перегрузки указывают в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.5.2 Испытательная цепь

а) На рисунках 3—6 представлены следующие схемы цепей, используемых при испытаниях:

- однополюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 3);
- двухполюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 4);
- трехполюсного аппарата или трех однополюсных аппаратов трехфазным переменным током (см. рисунок 5);

- четырехполюсного аппарата трехфазным переменным током в четырехпроводной схеме (см. рисунок 6).

Подробная схема цепи, использованной для испытания, должна быть приведена в протоколе испытания.

б) Ожидаемый ток на входных выводах аппарата должен быть не менее одного из двух значений: 10-кратного испытательного тока или 50 кА; выбирают меньшее значение.

с) Испытательная цепь включает в себя источник питания, аппарат D, подвергающийся испытанию, и цепь нагрузки.

д) В цепь нагрузки должны входить сопротивления и реакторы с воздушными сердечниками, соединенными последовательно. Реакторы с воздушными сердечниками в любой фазе должны быть шунтированы сопротивлениями, отводящими около 0,6 % тока, проходящего через реактор.

Однако в случаях, когда указывается значение восстанавливавшегося напряжения, шунтирующие сопротивления, отводящие 0,6 % тока, следует заменить параллельными нагрузке сопротивлениями и конденсаторами так, чтобы вся цепь нагрузки приняла вид в соответствии с рисунком 8.

П р и м е ч а н и е — При испытании на постоянном токе, когда значение L/R превышает 10 мс, можно использовать реактор с железным сердечником и последовательно соединенными резисторами, проверяя при необходимости осциллографом, что значение L/R равно вышеуказанному значению с отклонением, не превышающим $+15\%$, и время, при котором достигается 95 % установившегося тока, равно $3 \cdot L/R \pm 20\%$.

Если устанавливается переходный пусковой ток (например, в категориях применения AC-5b, AC-6 и DC-6), стандарт на аппарат конкретного вида может рекомендовать другую нагрузку.

е) Нагрузку следует регулировать так, чтобы при заданном напряжении обеспечивались:

- значения тока и коэффициента мощности или постоянной времени, установленные в стандарте на аппарат конкретного вида;
- заданное значение возвращающегося напряжения;
- частота колебаний восстанавливавшегося напряжения и коэффициент γ (если указаны).

Коэффициент γ — отношение значения U_1 наибольшего пикового восстанавливавшегося напряжения к мгновенному значению U_2 (в момент прохождения тока через нуль) составляющей возвращающегося напряжения промышленной частоты (см. рисунок 7).

ф) Испытательная цепь должна быть заземлена только в одной точке. Эта точка должна находиться либо со стороны нагрузки вершины звезды, либо со стороны питания вершины звезды. Положение этой точки должно быть указано в протоколе испытаний.

П р и м е ч а н и е — Последовательность присоединения R и X (см. рисунки 8, а и 8, б) не допускается менять в период между регулировкой и испытанием.

г) Все части аппаратов, нормально заземляемые в условиях эксплуатации, в том числе оболочка или экран, должны быть изолированы от земли и присоединены в одной точке, как показано на рисунках 3—5 или рисунке 6.

Соединение F должно представлять собой плавкий элемент, содержащий медную проволоку диаметром 0,8 мм и длиной не менее 50 мм, или эквивалентный ему плавкий элемент для обнаружения аварийного тока.

Ожидаемый аварийный ток в цепи этого плавкого элемента должен быть $1500 \text{ A} \pm 10\%$, за исключением случаев, оговоренных в примечаниях 2 и 3. Если необходимо, следует использовать сопротивление, ограничивающее ток этим значением.

П р и м е ч а н и я

1 Медная проволока диаметром 0,8 мм расплавляется при переменном токе 1500 А приблизительно за один полупериод при частоте от 45 до 67 Гц (или за 0,01 с при постоянном токе).

2 По соглашению с изготовителем в системе питания с искусственной нейтралью допускается более низкий ожидаемый аварийный ток с проводом меньшего диаметра в соответствии с нижеприведенным соотношением.

Диаметр медной проволоки, мм/ожидаемый аварийный ток в цепи плавкого предохранителя, А: 0,1/50; 0,2/150; 0,3/300; 0,4/500; 0,5/800; 0,8/1500.

3 Значение сопротивления плавкого элемента — по 8.3.2.1.

8.3.3.5.3 Характеристики восстанавливающегося напряжения

Для того чтобы смоделировать условия в цепях индивидуальных двигателей (индуктивных нагрузок), регулируют колебательную частоту цепи нагрузки f , кГц, до уровня

$$f = 2000 \cdot I_c^{0.2} \cdot U_e^{-0.8} \pm 10 \%,$$

где f — частота колебаний, кГц;

I_c — ток отклонения, А;

U_e — номинальное рабочее напряжение, В.

Коэффициент γ следует отрегулировать так, чтобы $\gamma = 1,1 \pm 0,05$.

Значение реактивного сопротивления, необходимое для этого испытания, можно обеспечить, соединив параллельно несколько реакторов при условии, что восстанавливающемуся напряжению можно по-прежнему приписывать только одну колебательную частоту. Это фактически тот случай, когда у таких реакторов практически одинаковая постоянная времени.

Выходные выводы аппарата следует присоединить как можно ближе к выводам отрегулированной цепи нагрузки. Такая регулировка должна производиться после установки этих соединений на место.

Два способа регулирования цепи нагрузки приведены в приложении Е в зависимости от положения заземления.

8.3.3.5.4 Свободный

8.3.3.5.5 Методика испытания на включающую и отключающую способности

Число операций, время прохождения тока, длительность обесточенного состояния и условия окружающей среды должны соответствовать рекомендациям стандарта на аппарат конкретного вида.

8.3.3.5.6 Состояние аппарата во время и после испытания на включающую и отключающую способности

Критерии соответствия во время и после испытания должны быть указаны в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.6 Работоспособность

Проводят испытания для проверки соответствия требованиям 7.2.4.2.

Испытательная цепь должна соответствовать 8.3.3.5.2 и 8.3.3.5.3.

Условия испытания должны быть подробно описаны в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.7 Износстойкость

Испытания на износстойкость предназначаются для проверки числа циклов оперирования, которое способен выдержать аппарат без ремонта или замены частей.

Испытания на износстойкость служат основанием для статистической оценки срока эксплуатации аппарата, если допускаются производственные параметры.

8.3.3.7.1 Механическая износстойкость

Во время данного испытания в главной цепи не должно быть напряжения и тока. Перед испытанием аппарат допускается смазывать, если смазка предусмотрена нормальными условиями эксплуатации.

Ток в цепь управления должен подаваться при ее номинальном напряжении и (если требуется) при номинальной частоте.

В пневматические и электропневматические аппараты сжатый воздух должен подаваться под номинальным давлением.

Оперировать аппаратом с ручным управлением следует как в нормальных условиях эксплуатации.

Число циклов оперирования должно быть не менее предписанного стандартом на аппарат конкретного вида.

Для аппаратов, оснащенных размыкающими реле или расцепителями, общее число операций размыкания, которые должны выполнить такие реле или расцепители, должно быть указано в стандарте на аппарат конкретного вида.

Способ оценки результатов испытаний должен устанавливаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.7.2 Коммутационная износстойкость

Условия испытания должны быть такими же, как в 8.3.3.7.1, но в главную цепь подается ток согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

Способ оценки результатов испытания устанавливается в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.3.8 Полное сопротивление полюса

Полное сопротивление полюса определяют в ходе испытания в условиях, указанных в 8.3.3.3.4.

Испытание в оболочке не проводят даже в том случае, если коммутационное устройство применяют в индивидуальной оболочке.

Падение напряжения U_d измеряют между вводными и выводными выводами (выводы прилагают) коммутационного устройства в тех же измерительных точках, что и превышение температуры. Измерение проводят спустя значительное время после достижения установившегося значения превышения температуры.

Полное сопротивление на полюс определяют следующим образом.

$$Z = U_d / I_{th} \text{ [Ом].}$$

Установленное значение (см. 5.1 по изменению 2) в случае нескольких одинаковых полюсов должно быть средним значением, полученным при испытании.

Необходимо следить, чтобы измерение падения напряжения не повлияло ни на превышение температуры, ни на полное сопротивление.

Примечание — Метод один и тот же независимо от числа полюсов коммутационного устройства.

8.3.4 Работоспособность в условиях короткого замыкания

В данном пункте определены условия испытаний для проверки соблюдения номинальных и предельных значений по 7.2.5. Дополнительные требования, касающиеся методики испытания, оперирования и циклов испытаний, состояния аппаратов после испытаний и испытаний на координацию аппаратов с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ), приводятся в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.4.1 Общие условия испытаний на короткое замыкание

8.3.4.1.1 Общие требования

Действительны общие требования по 8.3.2.1. Условия оперирования механизмом управления указывают в стандарте на аппарат конкретного вида. Питание электрической или пневматической системы управления должно осуществляться при минимальном напряжении или минимальном давлении в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида. Следует удостовериться, что в этих условиях обесточенный аппарат срабатывает правильно.

Дополнительные условия испытания могут быть установлены в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.4.1.2 Испытательная цепь

а) На рисунках 9—12 приведены следующие схемы цепей, применяемых при испытаниях:

- однополюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 9);
- двухполюсного аппарата однофазным переменным или постоянным током (см. рисунок 10);
- трехполюсного аппарата трехфазным переменным током (см. рисунок 11);
- четырехполюсного аппарата трехфазным переменным током в четырехпроводной схеме (см. рисунок 12).

Подробную схему использованной цепи приводят в протоколе испытаний.

Примечание — Для комбинаций с УЗКЗ взаимная компоновка УЗКЗ и аппарата, подлежащего испытанию, должна быть указана в стандарте на аппарат конкретного вида.

б) Источник питания S подает ток в цепь, включающую сопротивления R_1 , реакторы X и испытуемый аппарат D .

В любом случае мощность источника питания аппарата должна быть достаточной для проверки характеристик, указанных изготовителем.

Активное и реактивное сопротивления должны быть регулируемыми с тем, чтобы соответствовать указанным условиям испытания. Реактор X должен быть с воздушным сердечником.

Реакторы следует соединять последовательно с сопротивлениями R_1 , а требуемое значение реактивного сопротивления следует обеспечить путем последовательного соединения отдельных реакторов; допускается также параллельное соединение реакторов, если у них практически одинаковая постоянная времени.

Поскольку характеристики восстанавливающегося напряжения испытательных цепей, включающих в себя большие реакторы с воздушными сердечниками, не типичны для обычных условий эксплуатации, реактор с воздушным сердечником в каждой фазе должен быть шунтирован сопротивлением.

отводящим приблизительно 0,6 % тока, проходящего через реактор, при отсутствии иного соглашения между изготовителем и потребителем.

с) В каждую испытательную цепь (см. рисунки 9—12) вводят сопротивления и реакторы между источником питания *S* и испытуемым аппаратом *D*. Положения замыкающего аппарата *A* и датчиков тока (I_1, I_2, I_3) могут быть различными. Замыкающий аппарат *A* может размещаться со стороны низкого напряжения или, наоборот, с первичной стороны. В последнем случае испытательный центр должен убедиться, что волна напряжения не искажается остаточной индукцией трансформатора короткого замыкания.

Соединения испытуемого аппарата с испытательной цепью должны характеризоваться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Если для испытаний используется ток ниже номинального, то на выходной стороне аппарата между ним и короткозамыкателем следует вставить дополнительное требуемое полное сопротивление, однако можно установить его на входной стороне, но это следует указать в протоколе испытаний.

Это не относится к испытаниям на кратковременно допустимый ток (см. 8.3.4.3).

При отсутствии специального соглашения между изготовителем и потребителем, подробности которого фиксируют в протоколе испытаний, схема испытательной цепи должна соответствовать рисункам 9—12.

Заземлять следует одну и только одну точку испытательной цепи: короткозамкнутое звено испытательной цепи, или нейтральную точку источника питания, или любую другую удобную точку, но способ заземления следует указать в протоколе испытания.

д) Все части аппарата, нормально заземленные при эксплуатации, в том числе оболочка и экраны, должны быть изолированы от земли и присоединены к одной точке, как показано на рисунках 9—12.

Соединение *F* должно представлять собой медную проволоку диаметром 0,8 мм и длиной не менее 50 мм или эквивалентный ей плавкий элемент для обнаружения аварийного тока.

Значение ожидаемого аварийного тока в цепи с плавким элементом должно составлять 1500 А ± 10 %, за исключением случаев, оговоренных в примечаниях 2 и 3. Если необходимо, следует использовать сопротивление, ограничивающее ток до этого значения.

Примечания

1 Медная проволока диаметром 0,8 мм при значении тока 1500 А расплавится приблизительно за полупериод при частоте от 45 до 67 Гц (или за 0,01 с при постоянном токе).

2 В случае применения источника питания с искусственной нейтралью допускается более низкое значение ожидаемого аварийного тока по соглашению с изготовителем. В этом случае применяют медную проволоку меньшего диаметра в соответствии с нижеприведенным соотношением.

Диаметр медной проволоки, мм	Ожидаемый аварийный ток в цепи плавкого предохранителя, А
0,1	50
0,2	150
0,3	300
0,4	500
0,5	800
0,8	1500

3 Значение сопротивления плавкого элемента см. 8.3.2.1.

8.3.4.1.3 Коэффициент мощности испытательной цепи

На переменном токе коэффициент мощности каждой фазы испытательной цепи следует определять каким-либо из способов, который указывают в протоколе испытания.

Два способа приведены в приложении F.

Коэффициент мощности многофазной цепи рассчитывают как среднее значение коэффициентов мощности каждой фазы.

Коэффициент мощности должен соответствовать значениям, указанным в таблице 16.

Разница между средним и максимальным и минимальным значениями коэффициентов мощности в отдельных фазах не должна выходить за пределы ± 0,05.

8.3.4.1.4 Постоянная времени испытательной цепи

На постоянном токе постоянную времени испытательной цепи допускается определять методом в соответствии с приложением F, раздел F.2. Постоянная времени должна соответствовать значениям, указанным в таблице 16.

8.3.4.1.5 Калибровка испытательной цепи

Для калибровки испытательной цепи временные соединения В с ничтожно малым полным сопротивлением помещают по возможности близко к выводам, предусмотренным для присоединения испытуемого аппарата.

На переменном токе сопротивления R_1 и реакторы X регулируют так, чтобы при данном напряжении до включения обеспечить ток, равный номинальной наибольшей отключающей способности, и коэффициент мощности согласно 8.3.4.1.3.

Для определения по осциллограмме калибровки наибольшей отключающей способности испытуемого аппарата калибруют цепь в расчете на достижение в одной из фаз ожидаемого тока включения.

Примечание — Напряжение до включения — это напряжение в разомкнутой цепи, необходимое для получения заданного возвращающегося напряжения (см. также 8.3.2.2.3, примечание 1).

На постоянном токе сопротивления R_1 и реакторы X регулируют так, чтобы при данном испытательном напряжении обеспечить ток, максимальное значение которого равняется номинальной наибольшей отключающей способности, и постоянную времени по 8.3.4.1.4.

Ток одновременно подают во все полюса испытательной цепи, и токовую характеристику записывают в течение не менее 0,1 с.

В коммутационных аппаратах постоянного тока контакты разъединяются до достижения пикового значения по калибровочной кривой. Калибровочной диаграммы, при наличии дополнительного активного сопротивления в цепи, достаточно для доказательства того, что скорость нарастания тока в амперах в секунду равна скорости нарастания испытательного тока при указанной постоянной времени (см. рисунок 15). Это дополнительное сопротивление должно быть таким, чтобы пиковое значение тока по калибровочной кривой по крайней мере равнялось пиковому значению тока отключения. Для самого испытания это сопротивление следует убрать [см. перечисление b) 8.3.4.1.8].

8.3.4.1.6 Методика испытания

После калибровки испытательной цепи по 8.3.4.1.5 временные соединения заменяют испытуемым аппаратом с соединительными кабелями (при их наличии).

Испытания на работоспособность в условиях короткого замыкания проводят согласно требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

8.3.4.1.7 Поведение аппарата во время испытаний на включение и отключение в условиях короткого замыкания

Не должны образовываться дуги, перекрытие между полюсами или между полюсами и корпусом, не должен расплавляться предохранитель F в цепи обнаружения утечки (см. 8.3.4.1.2).

Дополнительные требования могут содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.3.4.1.8 Интерпретация записей

a) Определение напряжения до включения и возвращающегося напряжения

Напряжение до включения и возвращающееся напряжение определяют по записи, сделанной во время испытания на отключение конкретного испытуемого аппарата и оцененной в соответствии с рисунком 13 для переменного тока и рисунком 14 для постоянного тока.

Напряжение на входной стороне следует измерять в течение первого полного периода после гашения дуги во всех полюсах и подавления высокочастотных колебаний (см. рисунок 13).

Если требуется дополнительная информация, например о напряжении на контактах отдельных полюсов, времени дуги, энергии дугообразования, коммутационном перенапряжении и т. п., ее можно получить с помощью дополнительных датчиков на каждом полюсе, причем сопротивление каждой такой измерительной цепи должно быть не ниже 100 Ом/В действующего значения напряжения на отдельных полюсах; данное значение должно быть внесено в протокол испытания.

b) Определение ожидаемого тока отключения

Ожидаемый ток отключения определяют сопоставлением токовых характеристик, полученных в период калибровки цепи и во время испытания аппарата на отключение (см. рисунок 13).

На переменном токе периодическая составляющая ожидаемого тока отключения предполагается равной действующему значению периодической составляющей тока калибровки в момент разъединения дугогасительных контактов [что соответствует $A_2/2\sqrt{2}$ на рисунке 13 а)]. Ожидаемый ток отключения рассчитывают как среднее значение ожидаемых токов во всех фазах с допуском по таблице 8.

Ожидаемый ток в каждой фазе не должен отличаться более чем на $\pm 10\%$ номинального значения.

Примечание — По согласованию с изготовителем ток в каждой фазе не может отличаться более чем на $\pm 10\%$ среднего значения ожидаемого тока.

На постоянном токе ожидаемый ток отключения считают равным максимальному значению A_2 , определенному по калибровочной кривой аппарата, отключающего ток до достижения им максимального значения, и значению A для аппарата, отключающего ток после прохождения максимума [см. рисунки 14 а) и 14 б)].

Испытание аппарата на постоянном токе, проверенного в соответствии с требованиями 8.3.4.1.5, когда калибровка испытательной цепи проводилась при токе I_1 , ниже номинальной отключающей способности, считается недостоверным, если фактический ток отключения I_2 выше, чем I_1 , и должно быть проведено повторно после калибровки при токе I_3 более высоком, чем I_2 (см. рисунок 15).

Ожидаемый ток отключения $A_2 = U/R$ определяют путем расчета сопротивления R испытательной цепи на основании сопротивлений R_1 , соответствующих калибровочных цепей. Постоянную времени испытательной цепи определяют по формуле

$$T = \frac{A_2}{di/dt}.$$

Допуски должны соответствовать значениям, указанным в таблице 8.

с) Определение ожидаемого пикового тока включения

Ожидаемый пиковый ток включения определяют по калибровочной записи и считают равным A_1 [см. рисунок 13 а)] на переменном токе и A_2 (см. рисунок 14) на постоянном токе. При испытаниях трехфазным током его приравнивают к наибольшему из трех значений A_1 , установленных по записи.

Примечание — При испытаниях однополюсных аппаратов ожидаемый пиковый ток включения, определяемый по калибровочной записи, может отличаться от фактического тока включения в ходе испытания из-за различия моментов включения.

8.3.4.1.9 Состояние аппарата после испытаний

После испытаний аппарат должен соответствовать требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

8.3.4.2 Наибольшая включающая и отключающая способности

Методика испытаний на проверку номинальной наибольшей включающей и отключающей способностей аппарата — в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.

8.3.4.3 Проверка способности аппарата проводить номинальный кратковременно допустимый ток

Испытанию подвергают замкнутый аппарат при ожидаемом токе, равном номинальному кратковременно допустимому току, и соответствующем рабочем напряжении в общих условиях по 8.3.4.1.

Если затруднительно проводить такое испытание при рабочем напряжении, его разрешается проводить при любом удобном более низком напряжении. В этом случае фактический испытательный ток должен быть равен номинальному кратковременно допустимому току I_{sw} , что должно быть оговорено в протоколе испытания. Но если в ходе испытания наблюдается кратковременный отброс контактов, испытание следует повторить при номинальном рабочем напряжении.

Для этого испытания следует заблокировать любой максимальный расцепитель тока (при наличии), способный сработать во время испытания.

а) Испытание на переменном токе

Данные испытания следует проводить при номинальной частоте тока с допускаемым отклонением $\pm 25\%$ и коэффициенте мощности, соответствующем номинальному кратковременно допустимому току в соответствии с таблицей 16.

Значение тока во время калибровки — среднее из действующих значений периодической составляющей во всех фазах (см. 4.3.6.1). Среднее значение действующего значения периодической составляющей должно быть равно номинальному значению в пределах допусков, указанных в таблице 8.

В каждой фазе ток не должен выходить за пределы $\pm 5\%$ номинального значения.

Если испытание проводят при номинальном значении рабочего напряжения, ток калибровки — ожидаемый ток, если испытание проводят при каком-либо более низком значении напряжения, ток считается фактическим испытательным.

Ток следует подавать в течение установленного времени, на протяжении которого действующее значение его периодической составляющей должно оставаться постоянным.

Примечание — С согласия изготовителя значение тока в каждой фазе может быть $\pm 10\%$ среднего значения при затруднениях испытательной станции.

Наибольшее пиковое значение тока на протяжении его первого периода должно быть не ниже l -кратного номинального значения кратковременно допустимого тока, где l соответствует соотношению по таблице 16.

При невозможности по каким-либо причинам выполнить эти требования допускаются другие значения тока при условии, что

$$\int_0^{t_{\text{test}}} i_{\text{test}}^2 dt \geq I^2 \cdot t_{\text{st}},$$

где t_{test} — длительность испытания;

t_{st} — постоянная времени;

i_{test} — калибровочный ток, если периодическая составляющая не является постоянной или больше I_{cw} ;

I — фактический калибровочный ток, которому приписывается постоянная по значению составляющая.

Если на имеющемся источнике питания ток короткого замыкания убывает настолько, что за номинальное время невозможно получить номинальный кратковременно допустимый ток, не подавая изначально чрезмерно высокий ток, можно допустить уменьшение действующего значения этого тока за время испытания до уровня ниже установленного и соответственно увеличить длительность подачи тока при условии, что значение наибольшего пикового тока будет не менее установленного.

Если для достижения требуемого пикового тока действующее значение данного тока приходится увеличить до уровня выше установленного, следует соответственно сократить время проведения испытания.

b) Испытание на постоянном токе

Ток следует подавать в течение установленного времени, а его среднее значение, определенное по записи, должно быть равно по крайней мере заданному.

Если при испытании невозможно в течение заданного времени обеспечить соответствие данным требованиям, не подавая изначально чрезмерно высокий ток, допускается уменьшение значения этого тока за время испытания до уровня ниже установленного и соответствующее увеличение длительности с условием, чтобы максимальное значение этого тока было не меньше установленного.

Если невозможно проводить эти испытания на постоянном токе, то по соглашению между изготовителем и потребителем допускается проводить их на переменном токе, если принять нужные меры предосторожности для того, чтобы, например, пиковое значение тока не превышало допустимое.

c) Состояние аппарата во время и после испытания

Состояние аппарата во время испытания определяют в соответствии со стандартом на аппарат конкретного вида.

После испытания должно быть возможно оперирование аппаратом с применением нормальных органов управления.

8.3.4.4 Координация с устройствами для защиты от короткого замыкания и номинальный условный ток короткого замыкания

Условия и методика испытаний по применению должны быть изложены в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.4 Испытания на ЭМС

Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам и помехоэмиссию являются типовыми и должны проводиться согласно инструкциям изготовителя по монтажу со ссылкой на стандарты на ЭМС.

В стандарте на аппарат конкретного вида должны быть указаны дополнительные условия испытания (например, применение оболочки) и дополнительные меры для проверки аппарата на соответствие критериям работоспособности (например, выдержки времени).

8.4.1 Помехоустойчивость

8.4.1.1 Аппараты, не содержащие электронные цепи

Испытания не проводят. См. 7.3.2.1.

8.4.1.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

8.4.1.2.1 Общие положения

Для аппаратов, содержащих электронные цепи, все компоненты которых пассивны (см. 7.3.2.2), испытания не проводят.

Критерии работоспособности, основанные на критериях соответствия, указанных в таблице 24, приведены в стандарте на аппарат конкретного вида.

8.4.1.2.2 Электростатические разряды

Испытания проводят по IEC 61000-4-2, используя значения по таблице 23, за исключением, если требуется и установлен в стандарте на аппарат конкретного вида другой уровень испытания.

Испытание повторяют 10-кратно в каждой измеряемой точке с минимальным интервалом между импульсами 1 с.

Испытательная установка — по рисунку 18.

8.4.1.2.3 Радиочастотные электромагнитные поля

Испытания проводят по IEC 61000-4-3, используя значения по таблице 23, за исключением, если требуется и установлен в стандарте на аппарат конкретного вида другой уровень испытания.

Испытательная установка — по рисунку 19.

Испытания проводят в два этапа:

этап 1 — испытание аппарата на устойчивость к нежелательному срабатыванию в полном диапазоне частот;

этап 2 — испытание аппарата на правильность при дискретных частотах.

На этапе 1 частота регулируется в диапазонах 80—1000 МГц и 1400—2000 МГц по IEC 61000-4-3 (раздел 8). Выдержка времени амплитудного модулятора на каждой частоте составляет от 500 до 1000 мс, если иное не установлено в стандарте на аппарат конкретного вида; размер шага составляет 1 % предыдущей частоты.

Фактическую выдержку времени указывают в протоколе испытаний.

На этапе 2 для проверки функциональных характеристик на дискретных частотах испытание проводят по стандарту на аппарат конкретного вида.

8.4.1.2.4 Наносекундные импульсные помехи

Испытания проводят по IEC 61000-4-4, используя значения по таблице 23 с частотой повторения 5 кГц, за исключением, если требуются и установлены в стандарте на аппарат конкретного вида другой уровень испытания и/или другая частота повторения.

Испытательная установка — по рисунку 20 для всех портов, кроме выводов сигнальной цепи.

Для испытания выводов сигнальной цепи все соединительные провода должны быть помещены в клещи емкостной связи при общей длине кабеля между генератором наносекундных импульсных помех и клещами не более 1 м.

8.4.1.2.5 Импульсы напряжения/тока

Испытания проводят по IEC 61000-4-5, используя значения по таблице 23 с учетом примечания d) к таблицам 2 и 3 IEC 61000-6-2.

Подаются импульсы как положительной, так и отрицательной полярности с предпочтительными значениями фазовых углов 0°, 90° и 270°.

Для каждой полярности и каждого фазового угла подают по пять импульсов с интервалом между двумя импульсами приблизительно 1 мин.

Для трехфазного аппарата с одинаковой конфигурацией цепи в каждой фазе испытание проводят только для одной фазы.

8.4.1.2.6 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями

Испытания проводят по IEC 61000-4-6, используя значения по таблице 23.

Испытания проводят на аппарате без оболочки.

Помехи подают в линии питания с помощью развязывающего фильтра M1, M2 или M3, по обстоятельствам.

В линии сигнализации помехи подают с помощью развязывающего фильтра. При невозможности этого могут быть использованы электромагнитные клещи.

Индивидуальная испытательная установка по рисунку 21 или 22 должна быть описана в протоколе испытаний.

Испытания проводят в два этапа:

этап 1 — испытание аппарата на устойчивость к нежелательному срабатыванию в полном диапазоне частот;

этап 2 — испытание аппарата на правильность при дискретных частотах.

На этапе 1 частота регулируется в диапазонах 150 кГц — 80 МГц по IEC 61000-4-6 (раздел 8). Выдержка времени амплитудного модулятора на каждой частоте составляет от 500 до 1000 мс, если иное не установлено в стандарте на аппарат конкретного вида; размер шага составляет 1 % предыдущей частоты.

Фактическую выдержку времени указывают в протоколе испытаний.

На этапе 2 для проверки функциональных характеристик на дискретных частотах испытание проводят по стандарту на аппарат конкретного вида.

8.4.1.2.7 Электромагнитные поля промышленной частоты

Данное испытание проводят для аппаратов, содержащих устройства, чувствительные к электромагнитным полям промышленной частоты, определяемым стандартом на аппарат конкретного вида.

Методика испытания по IEC 61000-4-8, испытание проводят на аппарате без оболочки, если только он не предназначен для применения в специальной оболочке. Уровни испытания — по таблице 23. Поля прикладывают к аппарату в трех перпендикулярных направлениях (см. рисунок 23).

8.4.1.2.8 Динамические изменения напряжения электропитания

Данное испытание проводят для аппаратов, подверженным нежелательному срабатыванию при динамических изменениях напряжения электропитания.

Испытание проводят по IEC 61000-4-11. Испытуемый аппарат подсоединяют к испытательному генератору кратчайшим силовым кабелем, указанным изготовителем аппарата. Если длина кабеля не указана, выбирают самый короткий кабель, соответствующий назначению аппарата. Уровни испытаний приведены в таблице 23, при этом указанный процент означает процент номинального рабочего напряжения.

8.4.1.2.9 Гармоники в сети питания

На рассмотрении.

8.4.2 Помехозащита

8.4.2.1 Аппараты, не содержащие электронные цепи

Испытания не проводят. См. 7.3.3.1.

8.4.2.2 Аппараты, содержащие электронные цепи

Стандарт на аппарат конкретного вида должен содержать методику испытаний. См. 7.3.3.2.

Таблица 1 — Номинальные значения поперечного сечения круглых медных проводников и приблизительное соотношение между системами мер (см. 7.1.8.2)

Номинальные поперечные сечения, мм^2	Размер в системе AWG/kcmil	Сечение в метрической системе, эквивалентное размеру в системе AWG/kcmil, мм^2
0,20	24	0,205
0,34	22	0,324
0,50	20	0,519
0,75	18	0,820
1,00	—	—
1,50	16	1,300
2,50	14	2,100
4,00	12	3,300
6,00	10	5,300
10,00	8	8,400
16,00	6	13,300
25,00	4	21,200
35,00	2	33,600
—	1	42,400
50,00	0	53,500
70,00	00	67,400
95,00	000	85,000
—	0000	107,200
120	250 kcmil	127,000
150	300 kcmil	152,000
185	350 kcmil	177,000
—	400 kcmil	203,000
240	500 kcmil	253,000
300	600 kcmil	304,000

Примечания

1 Прочерк означает размер при оценке способности к присоединению (см. 7.1.8.2).

2 AWG — американский сортамент проводов — система идентификации проводов, где значения диаметров находятся в геометрической прогрессии между размерами 36 и 0000.

kcmil — единица измерения площади. 1000 круговых мил означает единицу площади круга — 1 kcmil = 0,50607 мм^2 .

Таблица 2 — Пределы превышения температуры выводов (см. 7.2.2.1 и 8.3.3.3.4)

Материал выводов	Пределы превышения температуры, °C ¹⁾ , ³⁾
Медь без покрытия	60
Латунь без покрытия	65
Медь или латунь, покрытые оловом	65
Медь или латунь, покрытые серебром или никелем	70
Прочие материалы	2)

¹⁾ При применении проводников значительно меньшего сечения, чем указано в таблицах 9 и 10, может произойти перегрев деталей зажима, вывода и соседствующих частей аппарата, применение таких проводников требует дополнительного согласования с изготовителем аппарата.

²⁾ Пределы превышения температуры должны устанавливаться на основе опыта эксплуатации аналогичных аппаратов или по результатам испытания на износостойкость, но значение превышения температуры не должно превышать 65 °C.

³⁾ В стандартах на аппараты конкретных видов могут быть установлены другие значения, исходя из условий испытаний и малых размеров аппаратов, но не превышающие более чем на 10 °C значений, приведенных в данной таблице.

Таблица 3 — Пределы превышения температуры доступных частей (см. 7.2.2.2 и 8.3.3.3.4)

Доступная часть	Пределы превышения температуры, °C ¹⁾
Элементы для оперирования рукой или пальцем:	
- металлические	15
- неметаллические	20
Части, доступные для прикосновения при оперировании, но не оперируемые рукой:	
- металлические	30
- неметаллические	40
Части, при нормальном оперировании не доступные для прикосновения	
Наружная поверхность оболочек близ входа кабеля:	
- металлическая	40
- неметаллическая	50
Наружные поверхности оболочек для сопротивлений	200 ²⁾
Воздух, выбрасываемый из вентиляционных отверстий оболочек для сопротивлений	200 ²⁾

¹⁾ В стандартах на аппараты конкретных видов могут быть установлены другие значения, исходя из условий испытаний и малых размеров аппаратов, но не превышающие более чем на 10 °C значений, приведенных в данной таблице.

²⁾ Данный аппарат следует изолировать от контакта с горючими материалами или случайных прикосновений персонала. Предел 200 °C может быть превышен, если это допускается изготовителем. Необходимые ограждения и место установки аппарата определяют при его монтаже. Изготовитель должен предоставить соответствующую информацию согласно 5.3.

Таблица 4 — Крутящие моменты для проверки механической прочности резьбовых выводов (см. 8.2.4.2 и 8.3.2.1)

Диаметр резьбы, мм		Крутящий момент при затягивании, Н·м		
Стандартное значение	Диапазон значений	I	II	III
1,6	До 1,6	0,05	0,1	0,1
2,0	Св. 1,6 до 2,0	0,10	0,2	0,2
2,5	Св. 2,0 до 2,8	0,20	0,4	0,4
3,0	Св. 2,8 до 3,0	0,25	0,5	0,5
—	Св. 3,0 до 3,2	0,30	0,6	0,6

Окончание таблицы 4

Диаметр резьбы, мм		Крутящий момент при затягивании, Н·м		
Стандартное значение	Диапазон значений	I	II	III
3,5	Св. 3,2 до 3,6	0,40	0,8	0,8
4,0	Св. 3,6 до 4,1	0,70	1,2	1,2
4,5	Св. 4,1 до 4,7	0,80	1,8	1,8
5,0	Св. 4,7 до 5,3	0,80	2,0	2,0
6,0	Св. 5,3 до 6,0	1,20	2,5	3,0
8,0	Св. 6,0 до 8,0	2,50	3,5	6,0
10,0	Св. 8,0 до 10,0	—	4,0	10,0
12,0	Св. 10,0 до 12,0	—	—	14,0
14,0	Св. 12,0 до 15,0	—	—	19,0
16,0	Св. 15,0 до 20,0	—	—	25,0
20,0	Св. 20,0 до 24,0	—	—	36,0
24,0	Св. 24,0	—	—	50,0

Примечание — Значения, приведенные в графе I, распространяются на винты без головок, в затянутом виде не выступающие из отверстий, и другие винты, которые не могут быть затянуты отверткой с лезвием шириной более диаметра головки винта.

Значения, приведенные в графе II, распространяются на гайки и винты, затягиваемые отверткой.

Значения, приведенные в графе III, распространяются на гайки и винты, затягиваемые другим инструментом.

Таблица 5 — Испытательные параметры при испытаниях на изгиб и вытягивание круглых медных проводников (см. 8.2.4.4.1)

Поперечное сечение проводника		Диаметр отверстия в тильзе, мм ^{1), 2)}	Высота H ¹⁾ , мм	Масса, кг	Тянувшее усилие, Н
мм ²	AWG/kcmil				
0,20	24	6,5	260	0,2	10
0,32	22				15
0,50	20			0,3	20
0,75	18			0,4	30
1,00	—			0,4	35
1,50	16				40
2,50	14	9,5	280	0,7	50
4,00	12			0,9	60
6,00	10			1,4	80
10,00	8			2,0	90
16,00	6	13,0	300	2,9	100
25,00	4			4,5	135
—	3			5,9	156
35,00	2	14,5	320	6,8	190

Окончание таблицы 5

Поперечное сечение проводника		Диаметр отверстия в гильзе, мм ¹⁾ , мм ²⁾	Высота <i>H</i> ¹⁾ , мм	Масса, кг	Тянувшее усилие, Н	
мм ²	AWG/kcmil					
—	1	15,9	343	8,6	236	
50,00	0			9,5		
70,00	00	19,1	368	10,4	285	
95,00	000			14,0	351	
—	0000	22,2	406		427	
120,00	250					
150,00	300	25,4	432	15,0		
185,00	350			16,8	503	
—	400	28,6	464		578	
240,00	500		20,0			
300,00	600		22,7			

¹⁾ Допуски: на высоту *H* ± 15 мм, диаметр отверстия гильзы ± 2 мм.

²⁾ Если гильза с указанным диаметром отверстия не обеспечивает пропускания проводника без заедания, допускается использовать гильзу со следующим в сторону увеличения значением диаметра.

Таблица 6 — Параметры при испытаниях на вытягивание плоских медных проводников (см. 8.2.4.4.2)

Максимальная ширина плоских проводников, мм	Тянувшее усилие, Н
12	100
14	120
16	160
20	180
25	220
30	280

Таблица 7 — Максимальные поперечные сечения проводников и размеры соответствующих калибров (см. 8.2.4.5.1)

Размеры в миллиметрах

Площадь поперечного сечения проводника, мм ²		Калибр (см. рисунок 2)					
гибкого жесткого (одно- или многожильного)	Маркировка	Форма А		Форма В		Пределевые отклонения по размерам а, б	
		Диаметр а	Ширина б	Маркировка	Диаметр а		
1,5	A1	2,4	1,5	B1	1,9	0	
	A2	2,8	2,0	B2	2,4	-0,05	
	A3	2,8	2,4	B3	2,7		
2,5	A4	3,6	3,1	B4	3,5	0	
	A5	4,3	4,0	B5	4,4	-0,06	
	A6	5,4	5,1	B6	5,3		
4	A7	7,1	6,3	B7	6,9	0	
	A8	8,3	7,8	B8	8,2	-0,07	
	A9	10,2	9,2	B9	10,0		

Окончание таблицы 7

Площадь поперечного сечения проводника, мм^2		Калибр (см. рисунок 2)					
гибкого	жесткого (одно- или многожильного)	Форма А			Форма В		Предельные отклонения по размерам а, б
		Маркировка	Диаметр а	Ширина б	Маркировка	Диаметр а	
50	70	A10	12,3	11,0	B10	12,0	0
70	95	A11	14,2	13,1	B11	14,0	-0,08
95	120	A12	16,2	15,1	B12	16,0	
120	150	A13	18,2	17,0	B13	18,0	
150	185	A14	20,2	19,0	B14	20,0	
185	240	A15	22,2	21,0	B15	22,0	0
240	300	A16	26,5	24,0	B16	26,0	-0,09

Примечание — При значениях поперечных сечений проводников, отличающихся от указанных в таблице, в качестве калибра можно использовать неподготовленный проводник соответствующего поперечного сечения. При этом усилие ввода его в вывод не должно превышать 5 Н.

Таблица 7а — Соотношение между сечением и диаметром проводников

Сечение проводника мм ²	Теоретический диаметр наибольшего проводника							
	Метрический			AWG/kcmil				
	Жесткий проводник		Гибкий	Жесткий проводник			Гибкий проводник	
	Одно жильный	Много-жильный		Калибр	a)	b)	Класс В	Классы I, K, M
мм		мм			Одножильный, мм	Многожильный, мм	Многожильный, мм	
0,20	0,51	0,53	0,61	24	0,54	0,61	0,64	
0,34	0,63	0,66	0,80	22	0,68	0,71	0,80	
0,50	0,90	1,10	1,10	20	0,85	0,97	1,02	
0,75	1,00	1,20	1,30	18	1,07	1,23	1,28	
1,00	1,20	1,40	1,50	—	—	—	—	
1,50	1,50	1,70	1,80	16	1,35	1,55	1,60	
2,50	1,90	2,20	2,30 ^{a)}	14	1,71	1,95	2,08	
4,00	2,40	2,70	2,90 ^{a)}	12	2,15	2,45	2,70	
6,00	2,90	3,30	3,90 ^{a)}	10	2,72	3,09	3,36	
10,00	3,70	4,20	5,10	8	3,43	3,89	4,32	
16,00	4,60	5,30	6,30	6	4,32	4,91	5,73	
25,00	—	6,60	7,80	4	5,45	6,18	7,26	
35,00	—	7,90	9,20	2	6,87	7,78	9,02	
50	—	9,10	11,00 ^{a)}	0	—	9,64	12,08	
70	—	11,00	13,10 ^{a)}	00	—	11,17	13,54	
95	—	12,90	15,10 ^{a)}	000	—	12,54	15,33	
—	—	—	—	0000	—	14,08	17,22	
120	—	14,50	17,00 ^{a)}	250	—	15,34	19,01	
150	—	16,20	19,00 ^{a)}	300	—	16,80	20,48	
185	—	18,00	21,00 ^{a)}	350	—	18,16	22,05	

Окончание таблицы 7а

Сечение проводника мм ²	Теоретический диаметр наибольшего проводника						
	Метрический			AWG/kcmil			
	Жесткий проводник		Гибкий	Жесткий проводник		Гибкий проводник	
	Одножильный	Многожильный		Калибр	а) б) Одножильный, мм	б) Класс В Многожильный, мм	в) Классы I, K, M Многожильный мм
—	—	—	—	400	—	19,42	24,05
240	—	20,60	24,00 ^{a)}	500	—	21,68	26,57
300	—	23,10	27,00 ^{a)}	600	—	23,82	30,03
<p>^{a)} Размеры только гибких проводов класса 5 по IEC 60228A. ^{b)} Номинальный диаметр с допуском + 5 %. ^{c)} Наибольший диаметр любого из трех классов I, K, M с допуском + 5 %.</p> <p>Примечание — Диаметры наибольшего жесткого и гибкого проводников приведены по IEC 60228A (таблицы 1 и 3) и IEC 60344; калибры AWG — по ASTM-B 172-71[1], ICEA S-19-81. Публикации NEMA [2], ICEA S-66-524. Публикации NEMA [3], ICEA S-66-516. Публикации NEMA [4].</p> <p>Цифры в квадратных скобках относятся к разделу «Библиография».</p>							

Таблица 8 — Предельные отклонения испытательных параметров [см. 8.3.4.3 а)]

Все испытания	Испытания при нулевой и нормальной нагрузке и перегрузке	Испытание в условиях короткого замыкания
Ток + 5 %	Коэффициент мощности ± 0,05	Коэффициент мощности – 0,05 %
Напряжение (в т. ч. возвращающееся напряжение промышленной частоты) + 5 %	Постоянная времени + 15 % Частота ± 5 %	Постоянная времени + 25 % Частота ± 5 %

Примечания

1 Указанные допуски не действительны, если в стандарте на аппарат конкретного вида установлены максимальные, минимальные или те и другие предельные отклонения.

2 По соглашению между изготовителем и потребителем испытания, проведенные при частоте 50 Гц, могут считаться действительными для оперирования при частоте 60 Гц, и наоборот.

Таблица 9 — Поперечные сечения медных проводников для испытательных токов до 400 А включительно (см. 8.3.3.3.4)

Диапазон испытательных токов ¹⁾ , А	Поперечное сечение проводников 2), 3), 4)	
	мм ²	AWG/kcmil
От 0 до 8	1,0	18
От 8 до 12	1,5	16
От 12 до 15	2,5	14
От 15 до 20	2,5	12
От 20 до 25	4,0	10
От 25 до 32	6,0	10
От 32 до 50	10	8
От 50 до 65	16	6
От 65 до 85	25	4
От 85 до 100	35	3
От 100 до 115	35	250
От 115 до 130	50	300
От 130 до 150	50	350
От 150 до 175	70	400
От 175 до 200	95	500
От 200 до 225	95	2
От 225 до 250	120	1

Окончание таблицы 9

Диапазон испытательных токов ¹⁾ , А	Поперечное сечение проводников 2), 3), 4)	
	мм ²	AWG/kcmil
От 250 до 275	150	0
От 275 до 300	185	00
От 300 до 350	185	000
От 350 до 400	240	0000

1) Нижний предел диапазона испытательного тока должен превышать меньшее значение тока, указанного в таблице, а верхний предел — быть меньше или равным большему значению.

2) Для удобства испытания по соглашению с изготовителем допускается использовать проводники с меньшим поперечным сечением, чем указано в таблице для соответствующего диапазона испытательного тока.

3) Для проводов приведены размеры в метрической системе и в системе AWG/kcmil, а для шин — в миллиметрах и дюймах. Сравнение размеров метрической системы и системы AWG/kcmil приведено в таблице 1.

4) Для заданного диапазона испытательных токов допускается использовать проводник любого из двух размеров, указанных для этого диапазона.

Таблица 10 — Поперечные сечения медных проводников для испытательных токов св. 400 и до 800 А включительно* (см. 8.3.3.3.4)

Диапазон испытательных токов ¹⁾ , А	Проводники ^{2), 3), 4)}			
	Метрическая система		Система kcmil	
	Количество проводников, шт.	Поперечное сечение, мм ²	Количество проводников, шт.	Размер кмил
От 400 до 500 включ.	2	150	2	250
От 500 до 630 включ.		185		350
От 630 до 800 включ.		240	3	300

* См. сноски к таблице 9.

Таблица 11 — Размеры медных шин для испытательных токов св. 400 до 3150 А включительно (см. 8.3.3.3.4)

Диапазон испытательных токов ¹⁾ , А	Шины ^{2), 3), 4), 5), 6)}		
	Число, шт.	Размеры, мм	Размеры, дюйм
От 400 до 500 включ.	2	30 × 5	1,00 × 0,250
От 500 до 630 включ.		40 × 5	1,25 × 0,250
От 630 до 800 включ.		50 × 5	1,50 × 0,250
От 800 до 1000 включ.		60 × 5	2,00 × 0,250
От 1000 до 1250 включ.		80 × 5	2,50 × 0,250
От 1250 до 1600 включ.		100 × 5	3,00 × 0,250
От 1600 до 2000 включ.	3		
От 2000 до 2500 включ.	4		
От 2500 до 3150 включ.	3	100 × 10	6,00 × 0,250

1) Нижний предел диапазона испытательного тока должен превышать меньшее значение тока, указанного в таблице, а верхний предел — быть меньше или равным большему значению.

2) Для удобства испытания по соглашению с изготовителем допускается использовать проводники с меньшим поперечным сечением, чем указано в таблице для соответствующего диапазона испытательного тока.

3) Для проводов приведены размеры в метрической системе и в системе AWG/kcmil, а для шин — в миллиметрах и дюймах. Сравнение размеров метрической системы и системы AWG/kcmil приведено в таблице 1.

4) Для заданного диапазона испытательных токов допускается использовать проводник любого из двух размеров, указанных для этого диапазона.

5) Предполагается, что шины устанавливают большей гранью по вертикали. Расположение большей гранью по горизонтали возможно по инструкции изготовителя.

6) В случае использования четырех шин их располагают попарно двумя группами с расстоянием между центрами групп не более 100 мм.

Таблица 12 — Выдерживаемые импульсные напряжения при испытаниях электрической прочности изоляции

Напряжение в киловольтах

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, $U_{\text{имп}}$	Испытательное напряжение $U_{1,2/50}$ на высоте над уровнем моря, м				
	0	200	500	1000	2000
0,33		0,35		0,34	0,33
0,50	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50
0,80	0,91		0,90	0,85	0,80
1,50	1,75		1,70	1,60	1,50
2,50	2,95		2,80	2,70	2,50
4,00		4,80	4,70	4,40	4,00
6,00	7,30	7,20	7,00	6,70	6,00
8,00	9,80	9,60	9,30	9,00	8,00
12,00	14,80	14,50	14,00	13,30	12,00

Примечание — В таблице используют характеристики однородного поля (см. 2.5.62, случай В).

Таблица 12а — Выдерживаемое напряжение при испытании электрической прочности изоляции в соответствии с номинальным напряжением изоляции

Напряжение в вольтах

Номинальное напряжение изоляции U_i	Напряжение для испытания электрической прочности изоляции	
	Действующее значение переменного тока	Напряжение постоянного тока ^{2), 3)}
$U_i \leq 60$	1000	1415
$60 < U_i \leq 300$	1500	2120
$300 < U_i \leq 690$	1890	2670
$690 < U_i \leq 800$	2000	2830
$800 < U_i \leq 1000$	2200	3110
$1000 < U_i \leq 1500^1)$	—	3820

1) Только для постоянного тока.
2) Испытательные напряжения — в соответствии с 60664-1:2007 (подпункт 6.1.3.4.1 пятый абзац).
3) При испытании допускается использовать только напряжение постоянного тока, если напряжение переменного тока не применимо.

См. также настоящий стандарт, перечисление b) ii) 3) 8.3.3.4.1.

Таблица 13 — Минимальные воздушные зазоры

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение $U_{\text{имп}}$, кВ	Минимальные воздушные зазоры, мм							
	Случай А Неоднородное поле (см. 2.5.63)				Случай В. Идеальное однородное поле (см. 2.5.62)			
	Степень загрязнения							
	1	2	3	4	1	2	3	4
0,33	0,01				0,01			
0,50	0,04	0,2			0,04	0,2		
0,80	0,10		0,8		0,1		0,8	
1,50	0,50	0,5			0,3			
2,50	1,50		1,5		0,6			
4,00	3,00		3,0			1,2		
6,00	5,50		5,5				2,0	
8,00	8,00		8,0				3,0	
12,00	14,00		14,0				4,5	

Примечание — Значения минимальных воздушных зазоров рассчитаны для импульсного напряжения 1,2/50 мкс при барометрическом давлении 80 кПа, эквивалентном нормальному атмосферному давлению на высоте 2000 м над уровнем моря.

Таблица 14 — Испытательное напряжение на разомкнутых контактах аппаратов, пригодных для разъединения
Напряжение в киловольтах

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	Испытательные напряжения при $U_{1,2/50}$ соответственно высоте над уровнем моря				
	0 м	200 м	500 м	1000 м	2000 м
0,33	1,8	1,7	1,6	1,5	
0,50					
0,80					
1,50		2,3	2,2		2,0
2,50		3,5	3,4	3,2	3,0
4,00	6,2	6,0	5,8	5,6	5,0
6,00	9,8	9,6	9,3	9,0	8,0
8,00	12,3	12,1	11,7	11,1	10,0
12,00	18,5	18,1	17,5	16,7	15,0

Таблица 15 — Минимальные расстояния утечки

Номинальное напряжение изоляции аппарата или эксплуатационное напряжение переменного (действующее значение) или постоянного тока ^{b), c)} , В	Минимальные расстояния утечки для аппаратов, испытывающих длительные тепловые нагрузки, мм					
	Материал печатных схем		Прочий материал			
	Степень загрязнения					
	1	2	1	2	1	2
	Группы материалов					
	Все	Все, кроме III _b	Все	I	II	III
10,0	0,025	0,040	0,080	0,40	0,40	0,40
12,5	0,025	0,040	0,090	0,42	0,42	0,42
16,0	0,025	0,040	0,100	0,45	0,45	0,45
20,0	0,025	0,040	0,110	0,48	0,48	0,48
25,0	0,025	0,040	0,125	0,50	0,50	0,50
32,0	0,025	0,040	0,140	0,53	0,53	0,53
40,0	0,025	0,040	0,160	0,56	0,80	1,10
50,0	0,025	0,040	0,180	0,60	0,85	1,20
63,0	0,040	0,063	0,200	0,63	0,90	1,25
80,0	0,063	0,100	0,220	0,67	0,95	1,30
100,0	0,100	0,160	0,250	0,71	1,00	1,40
125,0	0,160	0,250	0,280	0,75	1,05	1,50
160,0	0,250	0,400	0,320	0,80	1,10	1,60
200,0	0,400	0,630	0,420	1,00	1,40	2,00
250,0 ^{d)}	0,560	1,000	0,560	1,25	1,80	2,50
320,0	0,750	1,600	0,750	1,60	2,20	3,20
400,0	1,000	2,000	1,000	2,00	2,80	4,00

Продолжение таблицы 15

Номинальное напряжение изоляции аппарата или эксплуатационное напряжение переменного (действующее значение) или постоянного тока ^{b), c)} , В	Минимальные расстояния утечки для аппаратов, испытывающих длительные тепловые нагрузки, мм					
	Материал печатных схем		Прочий материал			
	Степень загрязнения					
	1	2	1	2		
	Группы материалов					
	Все	Все, кроме III _b	Все	I	II	III
500,0	1,300	2,500	1,300	2,50	3,60	5,00
630,0	1,800	3,200	1,800	3,20	4,50	6,30
800,0	2,400	4,000	2,400	4,00	5,60	8,00
1000,0	3,200	5,000	3,200	5,00	7,10	10,00
1250,0			4,200	6,30	9,00	12,50
1600,0	—	—	5,600	8,00	11,00	16,00
2000,0	—	—	7,500	10,00	14,00	20,00
2500,0	—	—	10,000	12,50	18,00	25,00
3200,0	—	—	12,500	16,00	22,00	32,00
4000,0			16,000	20,00	28,00	40,00
5000,0	—	—	20,000	25,00	36,00	50,00
6300,0	—	—	25,000	32,00	45,00	63,00
8000,0	—	—	32,000	40,00	56,00	80,00
10000,0	—	—	40,000	50,00	71,00	100,00
Номинальное напряжение изоляции аппарата или эксплуатационное напряжение переменного (действующее значение) или постоянного тока ^{b), c)} , В	Минимальные расстояния утечки для аппаратов, испытывающих длительные тепловые нагрузки, мм					
	Степень загрязнения					
	3		4			
	Группы материалов					
	I	II	III _a	III _b	I	II
	III _a	III _b			III _a	III _b
10,0	1,00	1,00	1,00		1,6	1,6
12,5	1,05	1,05	1,05		1,6	1,6
16,0	1,10	1,10	1,10		1,6	1,6
20,0	1,20	1,20	1,20		1,6	1,6
25,0	1,25	1,25	1,25		1,70	1,70
32,0	1,30	1,30	1,30		1,80	1,80
40,0	1,40	1,60	1,80		1,90	2,40
50,0	1,50	1,70	1,90		2,00	2,50
63,0	1,60	1,80	2,00		2,10	2,60
						3,40

Окончание таблицы 15

Номинальное напряжение изоляции аппарата или эксплуатационное напряжение переменного (действующее значение) или постоянного тока ^{b)} с) ^{c)} , В	Минимальные расстояния утечки для аппаратов, испытывающих длительные тепловые нагрузки, мм							
	Степень загрязнения							
	3				4			
	Группы материалов							
	I	II	III _a	III _b	I	II	III _a	III _b
80,0	1,70	1,90	2,10		2,20	2,80	3,60	—
100,0	1,80	2,00	2,20		2,40	3,00	3,80	—
125,0	1,90	2,10	2,40		2,50	3,20	4,00	—
160,0	2,00	2,20	2,50		3,2	4,0	5,0	—
200,0	2,50	2,80	3,20		4,0	5,0	6,3	—
250,0 ^{c)}	3,20	3,60	4,00		5,0	6,3	8,0	—
320,0	4,00	4,50	5,00		6,3	8,0	10,0	—
400,0	5,00	5,60	6,30		8,0	10,0	12,5	—
500,0	6,30	7,10	8,00		10,0	12,5	16,0	—
630,0	8,00	9,00	10,00		12,5	16,0	20,0	а)
800,0	10,00	11,00	12,50		16,0	20,0	25,0	—
1000,0	12,50	14,00	16,00		20,0	25,0	32,0	—
1250,0	16,00	18,00	20,00		25,0	32,0	40,0	—
1600,0	20,00	22,00	25,00		32,0	40,0	50,0	—
2000,0	25,00	28,00	32,00		40,0	50,0	63,0	—
2500,0	32,00	36,00	40,00		50,0	63,0	80,0	—
3200,0	40,00	45,00	50,00	а)	63,0	80,0	100,0	
4000,0	50,00	56,00	63,00		80,0	100,0	125,0	—
5000,0	63,00	71,00	80,00		100,0	125,0	160,0	
6300,0	80,00	90,00	100,00		125,0	160,0	200,0	—
8000,0	100,00	110,00	125,00		160,0	200,0	250,0	—
10000,0	125,00	140,00	160,00		200,0	250,0	320,0	—

а) Для этих материалов значения расстояний утечки не установлены. Группа материалов III_b не рекомендуется для применения при степени загрязнения 3, если напряжение выше 630 В, и при степени загрязнения 4.

б) В порядке исключения при номинальных напряжениях изоляции 127, 208, 415/440, 660/690 и 830 В можно использовать расстояния утечки, соответствующие более низким значениям 125, 200, 400, 630 и 800 В соответственно.

в) Значения расстояний утечки, указанные для 250 В, можно использовать для 230 В ± 10 %.

Примечания

1 Обычно при эксплуатационных напряжениях 32 В и ниже на изоляции отсутствуют следы токов утечки или эрозии. Однако следует учитывать возможность электролитической коррозии, поэтому рекомендуются минимальные расстояния утечки.

2 Значения напряжения выбраны из ряда R₁₀ предпочтительных чисел.

ГОСТ IEC 60947-1—2017

Таблица 16 — Значения коэффициентов мощности и постоянных времени в зависимости от испытательных токов и соотношения n между пиковым и действующим значениями тока [см. 8.3.4.3 а)]

Испытательный ток I , А	Коэффициент мощности	Постоянная времени, мс	Соотношение n
$I \leq 1500$	0,95	5	1,41
$1500 < I \leq 3000$	0,90		1,42
$3000 < I \leq 4500$	0,80		1,47
$4500 < I \leq 6000$	0,70		1,53
$6000 < I \leq 10000$	0,50		1,70
$10\ 000 < I \leq 20\ 000$	0,30	10	2,00
$20\ 000 < I \leq 50\ 000$	0,25	15	2,10
$50\ 000 < I$	0,20		2,20

Таблица 17 — Испытательное управляющее усилие, которому подвергают органы управления (см. 8.2.5.2.1)

Тип органа управления*	Испытательное усилие*	Минимальное испытательное усилие, Н	Максимальное испытательное усилие, Н
Нажимная кнопка [рисунок 16 а)]	3F	50	150
Оперируемый одним пальцем [рисунок 16 б)]		100	200
Оперируемый двумя пальцами [рисунок 16 с)]		150	400
Оперируемый одной рукой [рисунки 16 д) и е)]		200	600
Оперируемый двумя руками [рисунки 16 ф) и г)]			

* F — нормальное управляющее усилие органа управления в новом состоянии, прикладывают испытательное усилие 3F с минимальным и максимальным значениями, как показано на рисунке 16.

Таблицы 18, 19 — свободны.

Примечание — Нумерация таблиц принята аналогичной нумерации таблиц в международном стандарте.

Таблица 20 — Значения для испытаний на вытягивание металлических труб для проводников (см. 8.2.7.1)

Режимы применения труб по IEC 60981	Диаметр труб, мм		Вытягивающее усилие, Н
	внутренний	наружный	
12 Н	12,5	17,1	900
От 16 Н до 41 Н	От 16,1 до 41,2	От 21,3 до 48,3	
От 53 Н до 155 Н	От 52,9 до 154,8	От 60,3 до 168,3	

Таблица 21 — Значения для испытаний труб на изгиб (см. 8.2.7.2)

Режимы применения труб по IEC 60981	Диаметр труб, мм		Изгибающий момент, Н·м
	внутренний	наружный	
12 Н	12,5	17,1	35 ¹⁾
От 16 Н до 41 Н	От 16,1 до 41,2	От 21,3 до 48,3	70
От 53 Н до 155 Н	От 52,9 до 154,8	От 60,3 до 168,3	

¹⁾ Данное значение понижается до 17 Н·м для оболочек, имеющих оснащение только для входных труб.

Таблица 22 — Значения для испытаний металлических труб на кручение (см. 8.2.7.1 и 8.2.7.3)

Режимы применения труб по IEC 60981	Диаметр труб, мм		Крутящий момент, Н·м
	внутренний	наружный	
12 Н	12,5	17,1	90
От 16 Н до 41 Н	От 16,1 до 41,2	От 21,3 до 48,3	120
От 53 Н до 155 Н	От 52,9 до 154,8	От 60,3 до 168,3	180

Таблица 23 — Испытания на ЭМС. Устойчивость к электромагнитным помехам (см. 8.4.1.2)

Тип испытания	Требуемый уровень жесткости		
Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам по IEC 61000-4-2	8 кВ/воздушный разряд или 4 кВ/контактный разряд		
Испытание на устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 80 МГц до 1 ГГц) по IEC 61000-4-3	10 В/м		
Испытание на устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 1,4 до 2 ГГц) по IEC 61000-4-3	3В/м		
Испытание на устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям (от 2 до 2,7 ГГц) по IEC 61000-4-3	1В/м		
Испытание на устойчивость к импульсным наносекундным помехам по IEC 61000-4-4	2 кВ/5 кГц со стороны питания 1 кВ/5 кГц со стороны вывода сигнальной цепи		
Испытание на устойчивость к импульсам напряжения/тока 1,2/50—8/20 мкс ^{a)} по IEC 61000-4-5	2 кВ (фаза — земля) 1 кВ (между фазами)		
Испытание на устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам (от 150 кГц до 80 МГц) по IEC 61000-4-6	10 В		
Испытание на устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты ^{b)} по IEC 61000-4-8	30 А/м		
Испытание на устойчивость к падению напряжения (50/60 Гц) по IEC 61000-4-11 ^{c)}	Класс 2 ^{c), d), e)} 0 % за 0,5 цикла и 1 цикл 70 % за 25/30 циклов	Класс 3 ^{c), d), e)} 0 % за 0,5 цикла и 1 цикл 40 % за 10/12 циклов 70 % за 25/30 циклов 80 % за 250/300 циклов	Класс 3 ^{c), d), e)} 0 % за 0,5 цикла и 1 цикл 40 % за 10/12 циклов 70 % за 25/30 циклов 80 % за 250/300 циклов
Испытание на устойчивость к кратковременным перерывам в подаче напряжения по IEC 61000-4-11	Класс 2 ^{c), d), e)} 0 % за 250/300 циклов	Класс 3 ^{c), d), e)} 0 % за 250/300 циклов	Класс 3 ^{c), d), e)} 0 % за 250/300 циклов
Испытание на устойчивость к гармоникам в сетях питания по IEC 61000-4-13	Требования отсутствуют ^{f)}		

Примечание — Критерии работоспособности приведены в стандарте на аппарат конкретного вида, они основаны на критериях соответствия, приведенных в таблице 24.

a) Применение см. 7.2 и 8.2 IEC 61000-4-5. Не используют для вводов/выходов ≤ 60 В постоянного тока, если вторичные цепи (изолированные от сетей переменного тока) не подвергаются переходным перенапряжениям.

b) Применяют только для аппаратов, содержащих компоненты, чувствительные к действию электромагнитных полей промышленной частоты (см. 8.4.1.2.7).

c) Данный процент относится к номинальному рабочему напряжению, например 0 % означает 0 В.

d) Класс 2 относится к точкам общего соединения и внутрисистемным точкам общего соединения промышленных сред.

Класс 3 относится только к внутрисистемным точкам общего соединения промышленных сред. Этот класс рассматривают, если основная часть нагрузки питается через преобразователи; в случае сварочного оборудования; мощных двигателей с частыми пусками или быстро меняющимися нагрузками.

Класс должен быть указан в стандарте на аппарат конкретного вида.

e) Значение перед дробью относится к испытаниям при частоте 50 Гц, значение после — при 60 Гц.


f) Требования — предмет будущего рассмотрения.

Таблица 24 — Критерии соответствия при наличии электромагнитных помех

Функция	Критерии соответствия (критерии работоспособности при испытаниях)		
	A	B	C
Общая работоспособность	Отсутствие заметных изменений рабочих характеристик	Временная деградация или потеря работоспособности, которая самовосстанавливается	Временная деградация или потеря работоспособности, если требуется вмешательство оператора или переустановка системы ¹⁾
Функционирование силовых цепей и цепей управления	Нормальное функционирование	Временная деградация или потеря работоспособности, которая самовосстанавливается ¹⁾	Временная деградация или потеря работоспособности, если требуется вмешательство оператора или переустановка системы ¹⁾
Работа дисплеев и панелей управления	Отсутствие изменений в информации на дисплее.	Временные видимые изменения или потеря информации.	Отключение или постоянное погасание дисплея.
	Легкие флюктуации светодиодов или легкое дрожание изображения	Непредусмотренное свечение светодиодов	Искажение информации и/или переход в незапланированный режим, что очевидно либо следует из предусмотренной индикации. Отсутствие самовосстановления
Обработка и считывание информации	Связь, свободная от помех, и обмен данными с внешними источниками	Временные помехи в связи с внутренними и внешними источниками с возможными сообщениями об ошибках связи	Неправильная обработка информации. Потеря данных и/или информации. Ошибки в связи. Отсутствие самовосстановления

¹⁾ Особые требования должны содержаться в стандарте на аппарат конкретного вида.

Размеры в миллиметрах

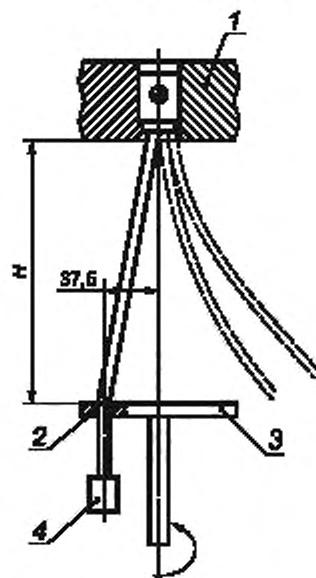

1 — узел фиксации; 2 — гильза; 3 — диск; 4 — груз

Рисунок 1 — Установка для испытания проводников на изгиб (см. 8.2.4.3 и таблицу 5)


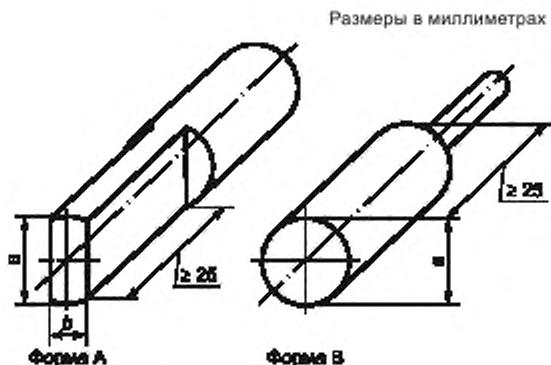



Рисунок 2 — Калибры формы А и В (см. 8.2.4.5.2 и таблицу 7)

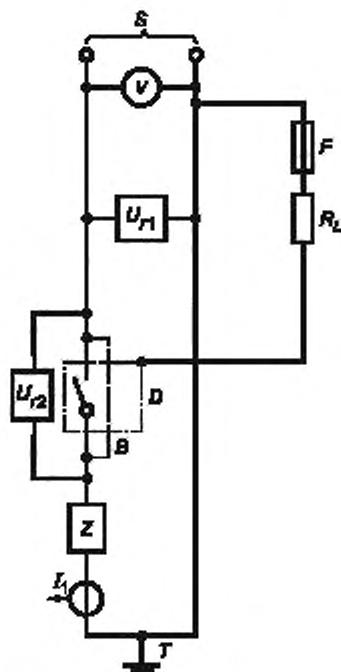

S — источником питания; U_{r1} , U_{r2} — датчики напряжения, V — вольтметр. F — плавкий элемент [8.3.3.5.2, перечисление g)]; Z — цепь нагрузки (см. рисунок 8); R_L — токоограничивающие сопротивления; D — испытуемый аппарат (с присоединенными проводниками); B — перемычки для настройки контура; T — точка заземления (на стороне нагрузки или питания). I_1 — датчик тока

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

Рисунок 3 — Схема испытательной цепи для проверки включающей и отключающей способностей однополюсного аппарата в однофазной цепи переменного или постоянного тока (см. 8.3.3.5.2)

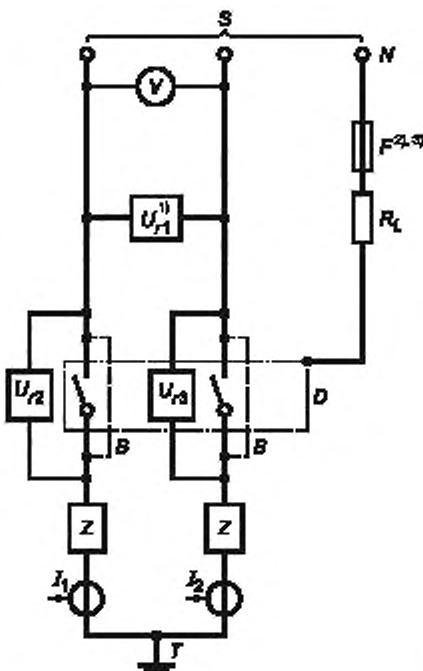

S — источник питания; U_{r1} , U_{r2} , U_{r3} — датчики напряжения; V — вольтметр, N — нейтраль (искусственная); F — плавкий элемент [8.3.3.5.2, перечисление g)]; Z — цепь нагрузки (см. рисунок 8), R_L — токоограничивающие сопротивления; D — испытуемый аппарат (с присоединенными проводниками); I_1 , I_2 — датчики тока; B — перемычки для настройки контура; T — точка заземления (на стороне нагрузки или питания)

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

1) U_{r1} могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью.


2) Если аппарат предназначен для применения в фазно-заземленных системах или если данную схему применяют для испытания нейтрали и смежного с ней полюса четырехполюсного аппарата, F следует присоединять к одной фазе источника питания.

На постоянном токе F следует присоединять к отрицательному полюсу источника питания.

3) В США и Канаде F следует присоединять:

- к одной фазе источника питания для аппарата, маркированного единственным значением U_e ;
- к нейтрали для аппарата, маркированного двойным напряжением (см. примечание к 5.2).

Рисунок 4 — Схема испытательной цепи для проверки включающей и отключающей способностей двухполюсного аппарата в однофазной цепи переменного или постоянного тока (см. 8.3.3.5.2)

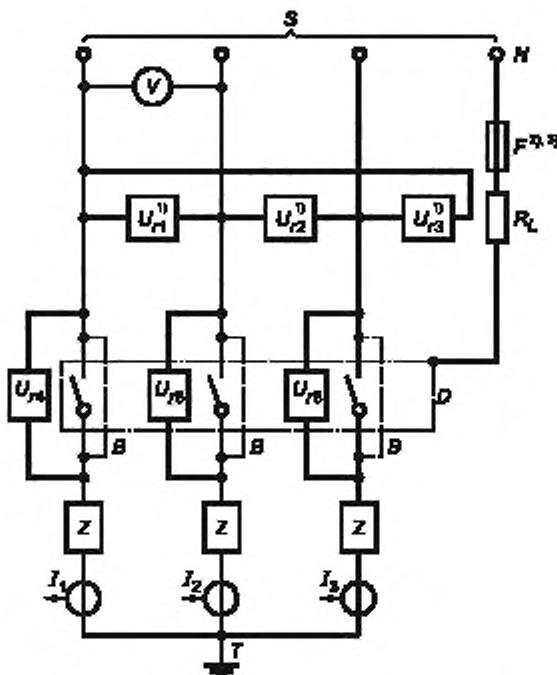

S — источник питания; $U_{R1}, U_{R2}, U_{R3}, U_{RN}, U_{RB}, U_{RD}$ — датчики напряжения; V — вольтметр; N — нейтраль (искусственная); F — плавкий элемент [см. 8.3.3.5.2, перечисление g)]; B — перемычки для настройки контура; Z — цепь нагрузки (см. рисунок 8); R_L — токоограничивающие сопротивления, D — испытуемый аппарат (с присоединенными проводниками), I_1, I_2, I_3 — датчики тока; T — точка заземления (на стороне нагрузки или питания)

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.


1) U_{R1}, U_{R2}, U_{R3} могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью;

2) Если аппарат предназначен для применения в фазно-заземленных системах или если данную схему применяют для испытания нейтрали и смежного с ней полюса четырехполюсного аппарата, F следует присоединять к одной фазе источника питания. На постоянном токе F следует присоединять к отрицательному полюсу источника питания.

3) В США и Канаде F следует присоединять:

- к одной фазе источника питания для аппарата, маркированного единственным значением U_e ;
- к нейтрали для аппарата, маркированного двойным напряжением (см. примечание к 5.2).

Рисунок 5 — Схема испытательной цепи для проверки включающей и отключающей способностей трехполюсного аппарата (см. 8.3.3.5.2)

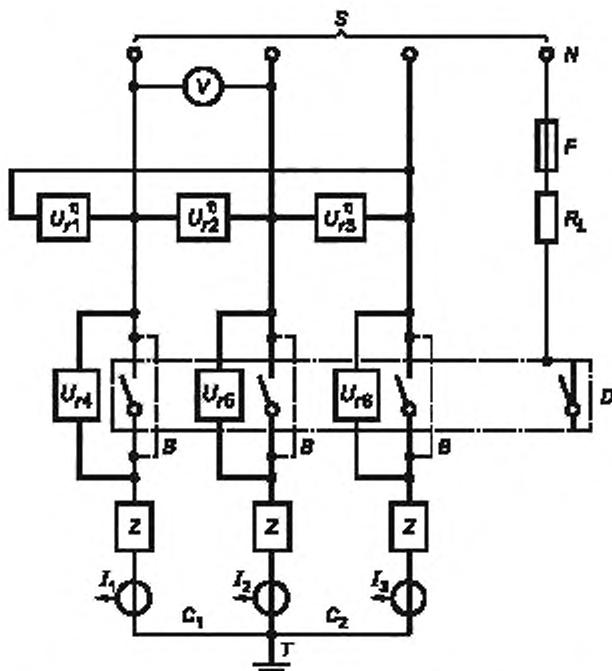

S — источник питания; U_{r1} , U_{r2} , U_{r3} , U_{r4} , U_{r5} , U_{r6} — датчики напряжения; V — вольтметр; N — нейтраль (искусственная нейтраль); F — плавкий элемент [см. 8.3.3.5.2, перечисление g)]; B — перемычки для настройки контура; Z — цель нагрузки (см. рисунок 8); R_L — токоограничивающие сопротивления; D — испытуемый аппарат (с присоединенными проводниками); I_1 , I_2 , I_3 — датчики тока; T — точка заземления (на стороне нагрузки или питания). C_1 , C_2 — соединения с точкой заземления

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

¹⁾ U_{r1} , U_{r2} , U_{r3} могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью.

Рисунок 6 — Схема испытательной цепи для проверки включающей и отключающей способностей четырехполюсного аппарата (см. 8.3.3.5.2)


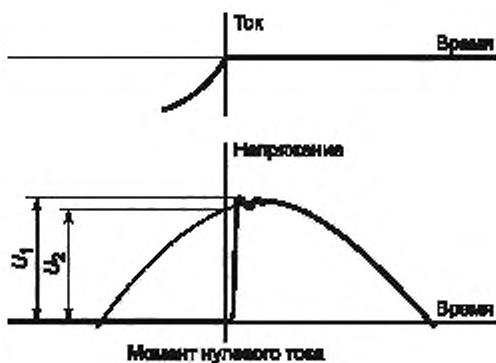



Рисунок 7 — Схема возвращающегося напряжения на контактах первой отключаемой фазы в идеальных условиях [см. 8.3.3.5.2, перечисление e)]

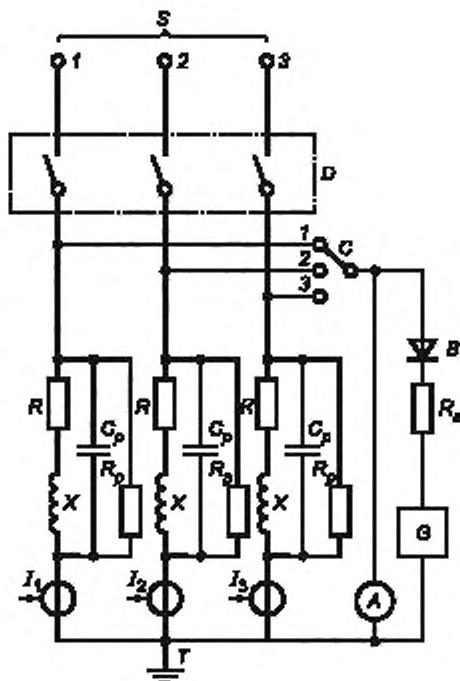

S — источник питания; *D* — испытуемый аппарат; *C* — переключатель выбора фазы; *B* — диод; *A* — регистрирующий прибор; *R_a* — резистор; *G* — высокочастотный генератор; *R* — активные сопротивления цепи нагрузки; *X* — катушки индуктивности [8.3.3.5.2, перечисление d]); *R_p* — параллельные активные сопротивления; *C_p* — параллельные конденсаторы; *I₁, I₂, I₃* — датчики тока

Примечание — Взаимное расположение высокочастотного генератора (*G*) и диода должно быть, как показано на схеме. Указанная точка заземления *T* должна быть единственной.

Рисунок 8а — Схема метода регулировки цепи нагрузки: с точкой заземления со стороны нагрузки на вершине звезды

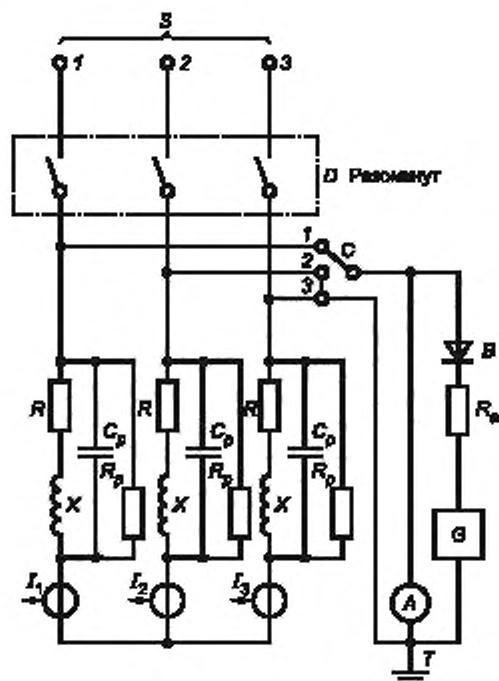


S — источник питания; *D* — испытуемый аппарат; *C* — переключатель выбора фазы; *B* — диод; *A* — регистрирующий прибор; *R_a* — резистор; *G* — высокочастотный генератор; *R* — активные сопротивления цепи нагрузки; *X* — катушки индуктивности [перечисление д) 8.3.3-5.2]; *R_p* — параллельные активные сопротивления; *C_p* — параллельные конденсаторы; *I₁*, *I₂*, *I₃* — датчики тока

Примечания

1 Взаимное расположение высокочастотного генератора (*G*) и диода (*B*) должно быть, как показано на схеме. Указанная точка заземления *T* должна быть единственной.

На данной схеме в качестве примера переключатель С находится в положении, соответствующем регулировке фазы 1 (первой настраиваемой фазы), соединенной последовательно с фазами 2 и 3, соединенными параллельно.

Рисунок 8б — Схема метода регулировки цепи нагрузки: с точкой заземления T со стороны питания на вершине звезды

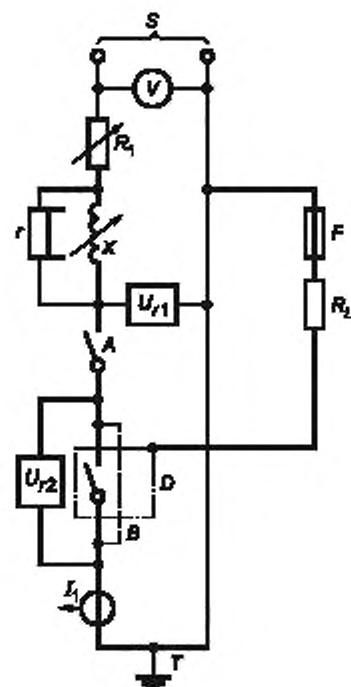


5 — источник питания; U_R ; U_2 — датчики напряжения; V — вольтметр; A — замыкающее устройство; R_1 — регулируемое активное сопротивление; F — предохранитель [см. перечисление d) 8.3.4.1.2]; X — регулируемая катушка индуктивности; R_2 — ограничительное сопротивление; D — испытуемый аппарат с присоединенными проводниками; B — перемычки для калибровки; I_1 — датчик тока, T — земля с одной точкой заземления (со стороны нагрузки или питание). r — независимое активное сопротивление [8.3.4.1.2].
перечисление b])

Примечания

1 Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка

2 Регулируемые нагрузки X и R_1 могут располагаться как с высоковольтной, так и с низковольтной стороны цепи питания.

Рисунок 9 — Схема испытательной цепи для проверки наибольшей включающей и отключающей способностей однополюсного аппарата в однофазной цепи переменного или постоянного тока (см. § 3.4.1.2).

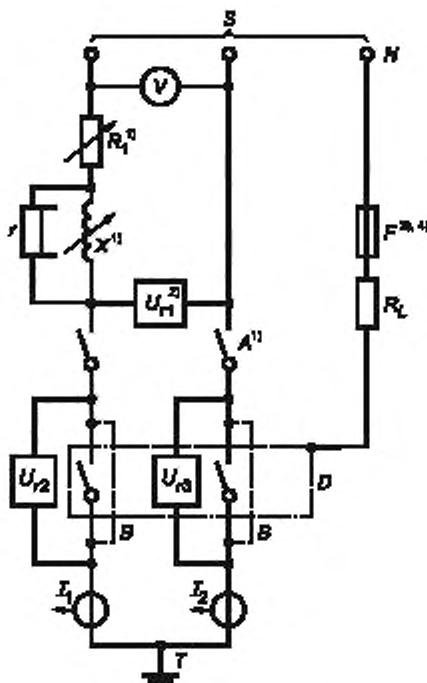


S — источник питания; $U_{1\circ}, U_{2\circ}, U_{3\circ}$ — датчики напряжения; V — вольтметр; A — замыкающее устройство; R_1 — регулируемое активное сопротивление; N — нейтраль (искусственная); F — предохранитель [см. 8.9.3.4.1.2, перечисление d)]; X — регулируемая катушка индуктивности; R_L — ограничительное сопротивление; D — испытуемый аппарат (с соединительными проводниками); B — перемычки для калибровки; I_1, I_2 — датчики тока; T — земля в одной точке заземления (со стороны нагрузки или питания); r — независимое активное сопротивление [см. 8.3.4.1.2, перечисление b)]

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

- 1) Регулируемые нагрузки X и R_1 могут располагаться как с высоковольтной, так и с низковольтной стороны цепи питания.
- 2) $U_{1\circ}$ могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью.
- 3) Если аппарат предназначен для применения в фазно-заземленных системах или если данную схему применяют для испытания нейтрали и смежного с ней полюса четырехполюсного аппарата, F следует присоединять к одной фазе источника питания. На постоянном токе F следует присоединять к отрицательному полюсу источника питания.
- 4) В США и Канаде F следует присоединять:
 - к одной фазе источника питания для аппарата, маркированного единственным значением U_e ;
 - к нейтрали для аппарата, маркированного двойным напряжением (см. примечание к 5.2).

Рисунок 10 — Схема испытательной цепи для проверки наибольшей включающей и отключающей способностей двухполюсного аппарата в однофазной цепи переменного или постоянного тока (см. 8.3.4.1.2)

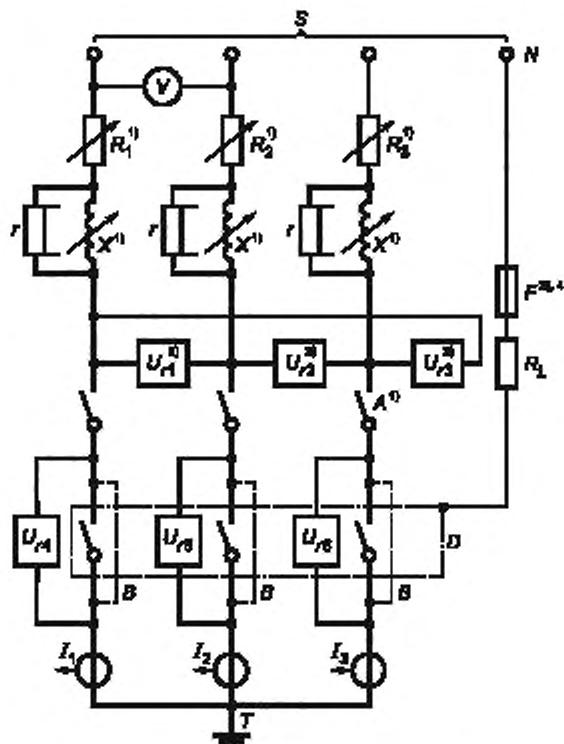

S — источник питания; U_{11} , U_{12} , U_{13} , U_{21} , U_{22} , U_{23} — датчики напряжения; V — вольтметр, A — замыкающее устройство; R_1 — регулируемое активное сопротивление; N — нейтраль (искусственная нейтраль); F — предохранитель [см. 8.3.4.1.2, перечисление 6]; X — регулируемая катушка индуктивности; R_L — ограничительное сопротивление; D — испытуемый аппарат; B — перемычки для калибровки; I_1 , I_2 , I_3 — датчик тока; T — земля с одной точкой заземления (со стороны нагрузки или питания); r — независимое активное сопротивление [см. перечисление 6] 8.3.4.1.2)

Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

1) Регулируемые нагрузки X и R могут располагаться как с высоковольтной, так и с низковольтной стороны цепи питания.


2) U_{11} , U_{12} , U_{13} могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью.

3) Если аппарат предназначен для применения в фазно-заземленных системах или если данную схему применяют для испытания нейтрали и смежного с ней полюса четырехполюсного аппарата, F следует присоединять к одной фазе источника питания.

4) В США и Канаде F следует присоединять:

- к одной фазе источника питания для аппарата, маркированного единственным значением U_e ;
- к нейтрали для аппарата, маркированного двойным напряжением (см. примечание к 5.2).

Рисунок 11 — Схема испытательной цепи для проверки наибольшей включающей и отключающей способностей трехполюсного аппарата (см. 8.3.4.1.2)

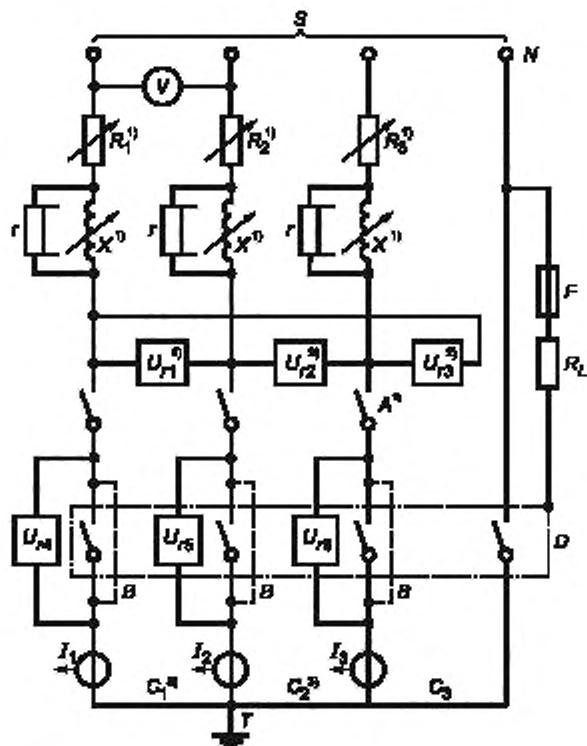

S — источник питания; $U_{1\text{a}}$, $U_{1\text{b}}$, $U_{1\text{c}}$, $U_{1\text{d}}$, $U_{1\text{e}}$ — датчики напряжения; *A* — замыкающее устройство; R_1 — регулируемое активное сопротивление; *N* — нейтраль источника питания; *F* — предохранитель [см. 8.3.4.1.2, перечисление а)]; *X* — регулируемая катушка индуктивности; *r* — независимое активное сопротивление [см. 8.3.4.1.2, перечисление б)]; R_L — ограничительные сопротивления; *D* — испытуемый аппарат, *B* — перемычки для калибровки; I_1 , I_2 , I_3 — датчик тока. *T* — земля с одной точкой заземления (со стороны нагрузки или питания)


Примечание — Пунктиром обозначен металлический экран или оболочка.

¹⁾ Регулируемые нагрузки *X* и *R* могут располагаться как с высоковольтной, так и с низковольтной стороны цепи питания.

²⁾ $U_{1\text{a}}$, $U_{1\text{b}}$, $U_{1\text{c}}$ могут альтернативно присоединяться между фазой и нейтралью.

³⁾ При необходимости проведения дополнительного испытания между нейтральным и смежным с ним полюсами соединения C_1 и C_2 убирают.

Рисунок 12 — Схема испытательной цепи для проверки наибольшей включающей и отключающей способностей четырехполюсного контактора (см. 8.3.4.1.2)

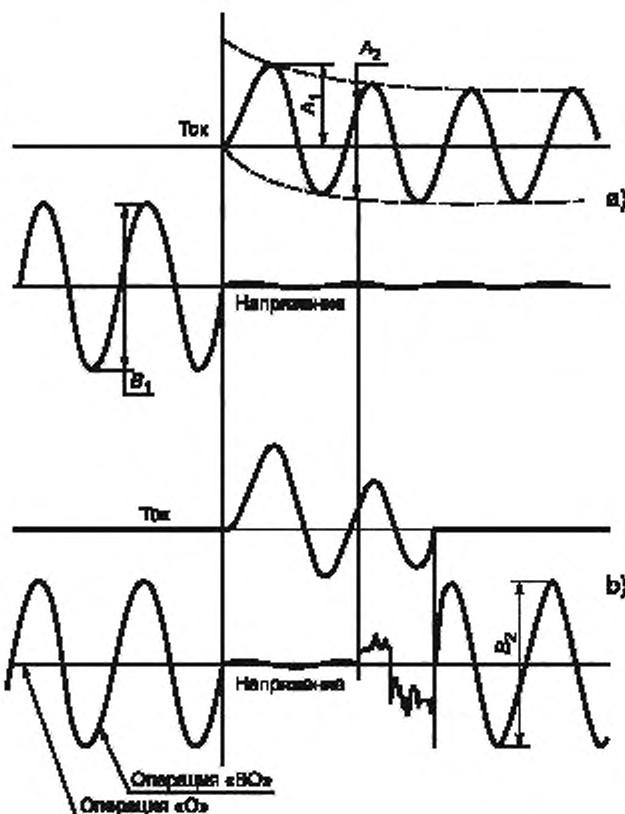

а) Калибровка цепи:

$\frac{A_2}{2\sqrt{2}}$ — ожидаемый симметричный ток отключения (действующее значение);

$\frac{B_2}{2\sqrt{2}}$ — напряжение до включения (действующее значение).

б) Операция «On» или «BO»:

$\frac{B_2}{2\sqrt{2}}$ — напряжение источника питания (действующее значение).

A_1 — включающая способность (пиковое значение), $\frac{A_2}{2\sqrt{2}}$ — отключающая способность (действующее значение) (см. 8.3.4.1.8, перечисления б, с).


Примечания

1 Амплитуда записи напряжения после подачи испытательного тока изменяется в зависимости от положения замыкающего устройства, регулируемых полных сопротивлений, датчиков напряжения и в соответствии с испытательной схемой.

2 Предполагают, что момент включения одинаковый для калибровки и испытания.


Рисунок 13 — Пример записи осциллограмм тока и напряжения при испытаниях

на наибольшую включающую и отключающую способности однополюсным автоматическим выключателем в однофазной цепи переменного тока (см. 8.3.4.1.8)

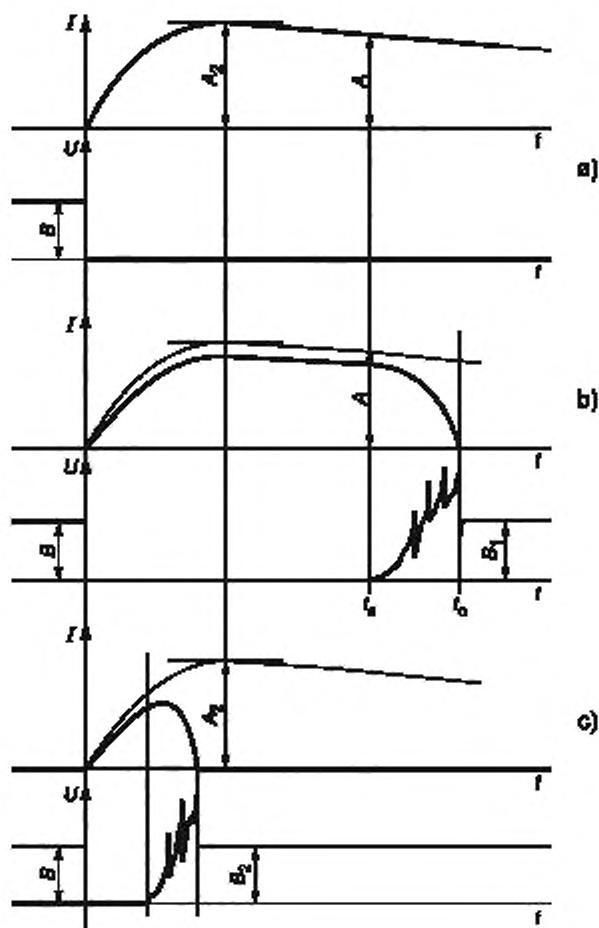

- а) Калибровка цепи
Ожидаемый пиковый ток включения A_2 .
- б) Осциллограмма, соответствующая отключению после того, как ток прошел свое максимальное значение
Наибольшая отключающая способность:
ток $I = A$ при напряжении $U = B_1$.
Наибольшая включающая способность.
ток $I = A_2$ при напряжении $U = B$
- в) Осциллограмма, соответствующая отключению до того, как ток достигнет своего максимального значения.
Наибольшая отключающая способность:
ток $I = A_2$ при напряжении $U = B_2$.
Наибольшая включающая способность
ток $I = A_2$ при напряжении $U = B$

Рисунок 14 — Проверка наибольшей включающей и отключающей способностей
при постоянном токе (см. 8.3.4.1.8)

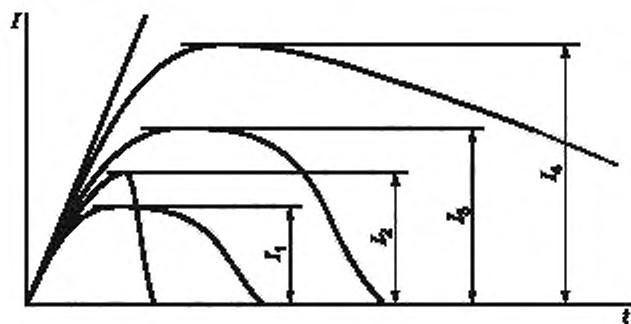

I_1 — первая калибровка; I_2 — фактический ток отключения; I_3 — вторая калибровка; I_4 — отключающая способность

Рисунок 15 — Определение ожидаемого тока отключения после проведения первой калибровки при токе, меньшем номинальной отключающей способности [см. 8.3.4.1.8, перечисление б)]



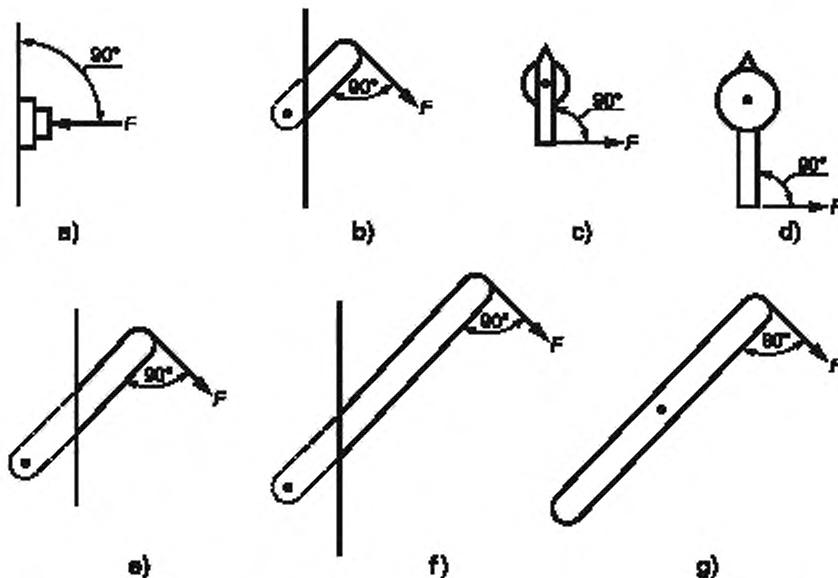


Рисунок 16 — Испытательное усилие, прикладываемое к органу управления (см. 8.2.5.2.1 и таблицу 17)

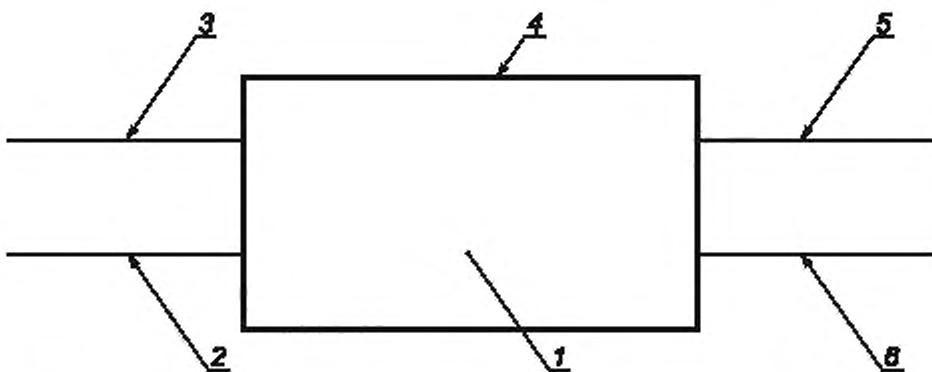


1 — оборудование/аппаратура; 2 — порт функционального заземления; 3 — вывод сигнальной цепи;
4 — оболочка порта; 5 — вывод питания (цепи управления); 6 — вывод главной цепи

Рисунок 17 — Пример порта

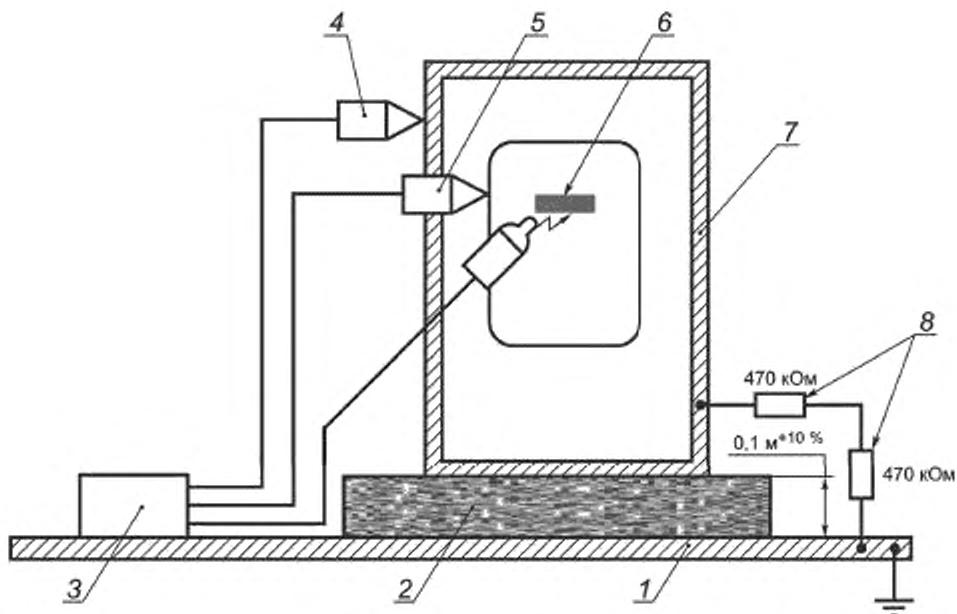

1 — плата заземления; 2 — изолирующая опора; 3 — испытательный генератор; 4 — косвенные разряды к оболочке; 5 — контактные разряды к токопроводящим доступным частям; 6 — воздушные разряды к непроводящим доступным частям; 7 — металлическая оболочка (при наличии); 8 — два последовательных резистора по 470 кОм


Рисунок 18 — Испытательная установка для проверки на устойчивость к электростатическим разрядам

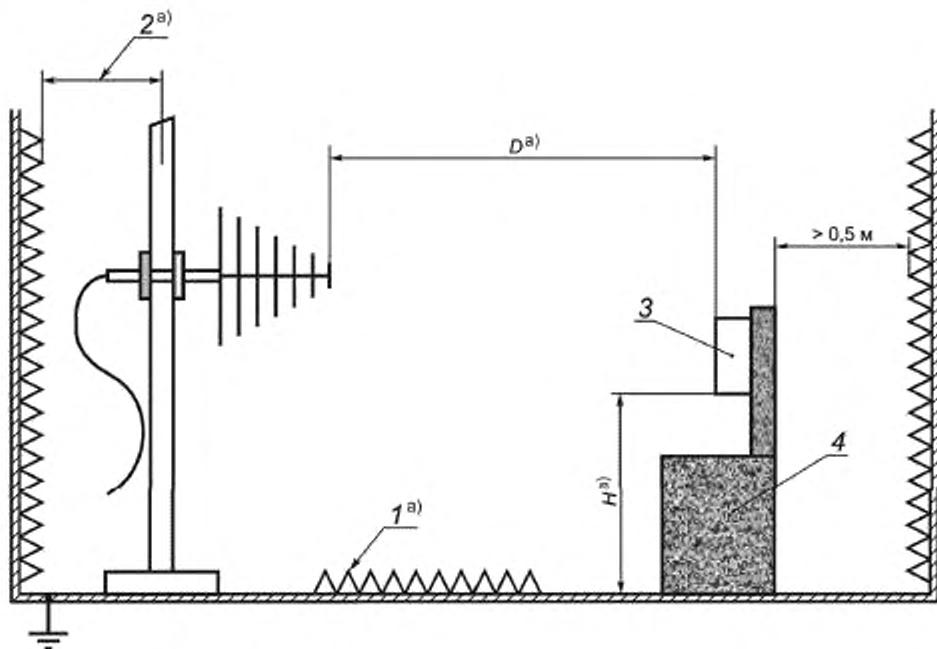

a) Значение сноски см. IEC 61000-4-3.


1 — поглотители помех на полу; 2 — не установлено; 3 — испытуемый аппарат (ИА); 4 — изоляционный материал

Рисунок 19 — Испытательная установка для проверки на устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям

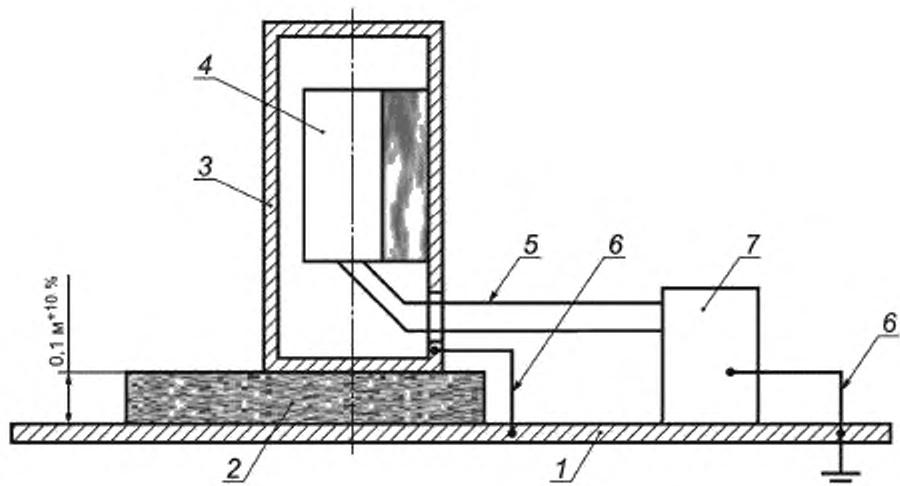

1 — плата заземления; 2 — изолирующая спора; 3 — металлическая оболочка (при наличии); 4 — испытуемый аппарат (ИА); 5 — соединительный кабель длиной $0,9 \text{ м} \leq L \leq 1,0 \text{ м}$ (для исключения влияния емкостной связи); 6 — соединение для заземления ВЧ; 7 — генератор наносекундных импульсных помех


Рисунок 20 — Испытательная установка для проверки на устойчивость к электрическим наносекундным импульсным помехам

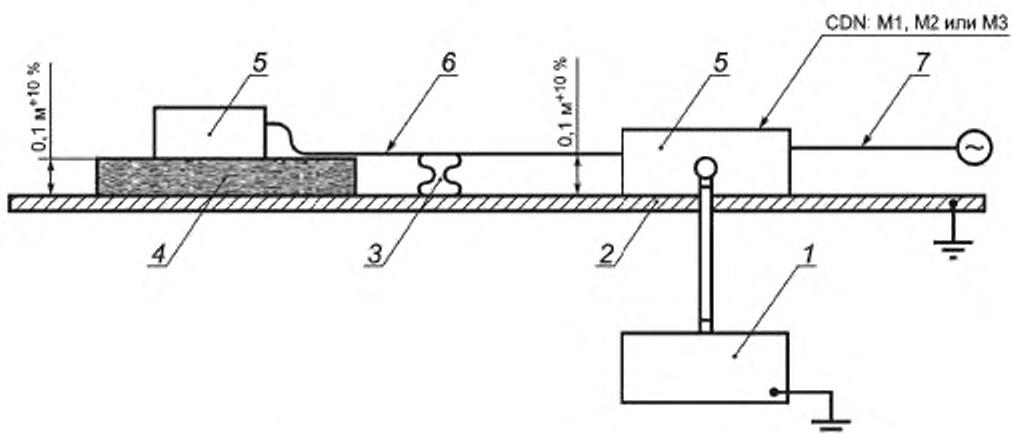

1 — генератор радиочастоты; 2 — плата заземления; 3 — изоляционная опора для кабелей; 4 — изоляционное основание; 5 — испытуемый аппарат (ИА); 6 — кабель ($0,1 \text{ м} \leq \text{длина кабеля} \leq 0,3 \text{ м}$); 7 — сеть питания, CDN — развязывающий фильтр


Примечание — В качестве альтернативы развязывающему фильтру M1 может применяться развязывающий фильтр M2 или M3. В этом случае, по обстоятельствам, к одной и той же точке ИА подсоединяются два или три провода.

Рисунок 21 — Испытательная установка для проверки на устойчивость к кондуктивным электромагнитным помехам, наведенным на силовые линии радиочастотными электромагнитными полями

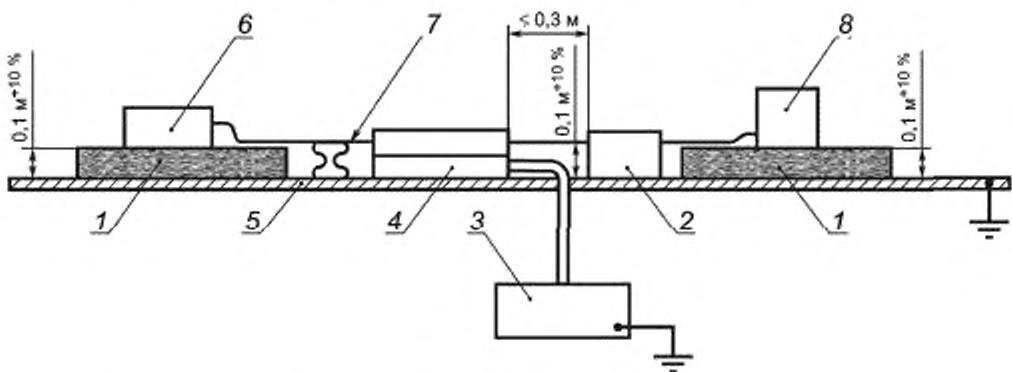

1 — изоляционная опора; 2 — развязывающее устройство; 3 — генератор радиочастоты; 4 — электромагнитные клещи; 5 — плата заземления; 6 — испытуемый аппарат (ИА); 7 — кабель ($0,1 \text{ м} \leq \text{длина кабеля} \leq 0,3 \text{ м}$); 8 — вспомогательное оборудование

Рисунок 22 — Пример испытательной установки для проверки на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным на линии сигнализации радиочастотными электромагнитными полями при неприменении развязывающего фильтра

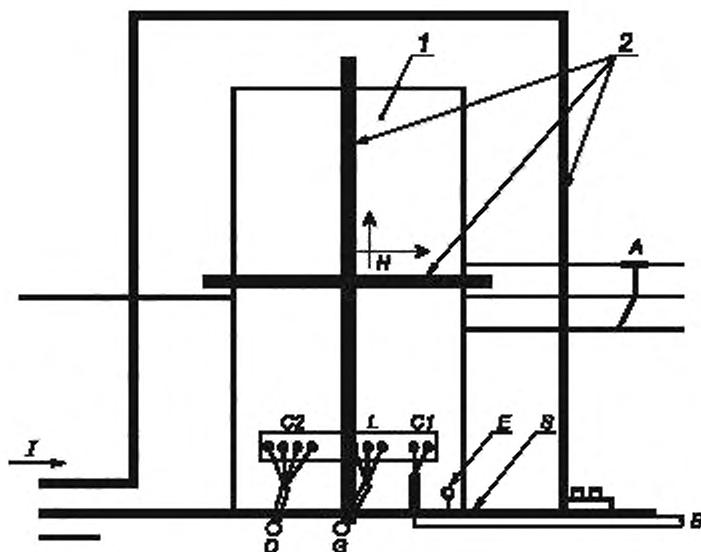

1 — испытуемый аппарат (ИА); 2 — катушка индуктивности; А — заземление безопасности; В — кабель подключения к источнику питания; С1 — цепь источника питания; С2 — сигнальная цепь; Д — кабель подключения к имитатору источника сигналов; Е — вывод заземления; Г — кабель подключения к испытательному генератору; Н — сила электромагнитного поля; І — индукционный ток; Л — линия связи; С — изолационная опора

Рисунок 23 — Испытательная установка для проверки на устойчивость к электромагнитным полям промышленной частоты

Приложение А
(рекомендуемое)

**Гармонизация режимов применения низковольтной аппаратуры
распределения и управления**

Стандарты серии IEC 60947 содержат разделы, содержащие требования к разным типам низковольтной аппаратуры распределения. Стандарты на изделия, охватываемые серией IEC 60947, разработаны в разное время разными рабочими группами. Этим объясняется наличие в серии IEC 60947 множества режимов применения аналогичного назначения.

В настоящем приложении в таблице A.1 представлена гармонизированная структура для низковольтной аппаратуры распределения и управления. Предметом будущего рассмотрения является определение комплекса общих требований к испытаниям в стандартах на аппарат конкретного вида серии IEC 60947, преимуществом которого будет:

- упрощение вышеназванных стандартов за счет приведения всех аналогичных категорий применения к общему перечню режимов;
- оказание помощи потребителю в подборе оборудования нужного назначения.

Таблица A.1 — Режимы применения в стандартах серии IEC 60947

Род тока	Режим (категория)		Типичные коммутируемые нагрузки	Стандарт на аппарат конкретного вида
	Предлагаемый ³⁾	Существующий ⁴⁾		
Перемен-ный	AC-20	AC-20	Нулевая нагрузка	IEC 60947-3:2008, изм. 1 (2012)
	AC-21	AC-21	Омические нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	AC-22	AC-22	Смешанные омические и индуктивные нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	AC-23	AC-23	Двигательные и другие высокониндуктивные нагрузки	
	AC-1	AC-1	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	IEC 60947-4-1:2009, изм. 1 (2012)
	AC-2	AC-2	Электродвигатели с фазным ротором или смешанные омические и индуктивные нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	AC-3	AC-3	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором	
	AC-4	AC-4	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором: торможение противовключением ¹⁾ , толчковый режим ²⁾	
	AC-5a	AC-5a	Разрядные электролампы	
	AC-5b	AC-5b	Лампы накаливания	
	AC-6a	AC-6a	Трансформаторы	
	AC-6b	AC-6b	Батареи конденсаторов	
	AC-8 AC-8	AC-8a AC-8b	Герметичные компрессоры холодильников	
	AC-2a	AC-52a	Пускатели электродвигателей с фазным ротором: 8-часовой режим под нагрузкой — пуск, разгон, работа	IEC 60947-4-2:2011
	AC-2b	AC-52b	Пускатели электродвигателей с фазным ротором: повторно-кратковременный режим	
	AC-3a	AC-53a	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором: 8-часовой режим под нагрузкой — пуск, разгон, работа	
	AC-3b	AC-53b	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором: повторно-кратковременный режим	

Продолжение таблицы А.1

Род тока	Режим (категория)		Типичные коммутируемые нагрузки	Стандарт на аппарат конкретного вида
	Предлагаемый ³⁾	Существующий ⁴⁾		
Перемен-ный	AC-8a	AC-58a	Двигатели герметичных компрессоров холодильников с автоматическим вводом расцепителей перегрузки: 8-часовой режим под нагрузкой — пуск, разгон, работа	IEC 60947-4-2:2011 IEC 60947-4-3:1999, изм. 1 (2006), изм. 2 (2011) IEC 60947-5-1:2003, изм. 1 (2009) IEC 60947-5-2:2007, изм. 1 (2012) IEC 60947-6-1:2005 IEC 60947-6-2:2002, изм. 1 (2007)
	AC-8b	AC-58b	Двигатели герметичных компрессоров холодильников с автоматическим вводом расцепителей перегрузки: повторно-кратковременный режим	
	AC-1	AC-51	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	
	AC-5a	AC-55a	Разрядные лампы	
	AC-5b	AC-55b	Лампы накаливания	
	AC-6a	AC-56a	Трансформаторы	
	AC-6b	AC-56b	Батареи конденсаторов	
	AC-12	AC-12	Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов	
	AC-13	AC-13	Управление статическими изолированными нагрузками посредством трансформаторов	
	AC-14	AC-14	Слабые электромагнитные нагрузки	
	AC-15	AC-15	Электромагнитные нагрузки переменного тока	
	AC-12	AC-12	Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов	
	AC-140	AC-140	Слабые электромагнитные нагрузки с током соленоида ≤ 0,2 А, например контакторное реле	
	AC-1	AC-31	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	
	AC-2	AC-32	Электродвигатели с фазным ротором или смешанные омические и индуктивные нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	AC-3	AC-33	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором	
	AC-5a	AC-35	Разрядные лампы	
	AC-5b	AC-36	Лампы накаливания	
	AC-40	AC-40	Распределительные цепи со смешанными омическими и реактивными нагрузками с результатирующим индуктивным сопротивлением	
	AC-1	AC-41	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	
	AC-2	AC-42	Электродвигатели с фазным ротором или смешанные омические и индуктивные нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	AC-3	AC-43	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором	
	AC-4	AC-44	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором: торможение противовключением ¹⁾ , толчковый режим ²⁾	
	AC-5a	AC-45a	Разрядные лампы	
	AC-5b	AC-45b	Лампы накаливания	

Окончание таблицы А.1

Род тока	Режим (категория)		Типичные коммутируемые нагрузки	Стандарт на аппарат конкретного вида
	Предлагаемый ³⁾	Существующий ⁴⁾		
Перемен-ный	AC-7a	AC-7a	Слабоиндуктивные нагрузки в бытовом и аналогичных секторах	IEC 61095:2009
	AC-7b	AC-7b	Двигательные нагрузки в бытовом секторе	
Постоян-ный	DC-20	DC-20	Соединение и разъединение при нулевой нагрузке	IEC 60947-3:2008, изм. 1 (2012)
	DC-21	DC-21	Омические нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки	
	DC-22	DC-22	Смешанные омические и индуктивные нагрузки, в т. ч. умеренные перегрузки (например, шунтовые двигатели)	
	DC-23	DC-23	Высокоиндуктивные нагрузки (например, серийные двигатели)	
	DC-1	DC-1	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	IEC 60947-4-1:2009, изм. 1 (2012)
	DC-3	DC-3	Шунтовые двигатели	
	DC-5	DC-5	Серийные двигатели	
	DC-6	DC-6	Лампы накаливания	
	DC-12	DC-12	Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов	IEC 60947-5-1:2003, изм. 1 (2009)
	DC-13	DC-13	Управление электромагнитами	
	DC-14	DC-14	Управление электромагнитными нагрузками с экономичными резисторами в цепи	
	DC-12	DC-12	Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов	IEC 60947-5-2:2007, изм. 1 (2012)
	DC-13	DC-13	Управление электромагнитами	IEC 60947-5-2:2007, изм. 1 (2012)
	DC-1	DC-31	Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки	IEC 60947-6-1:2005
	DC-3	DC-33	Шунтовые двигатели	
	DC-6	DC-36	Лампы накаливания	
	DC-40	DC-40	Распределительные цепи со смешанными омическими и реактивными нагрузками с результатирующим индуктивным сопротивлением	
	DC-1	DC-41	Неиндуктивные или слабо индуктивные нагрузки	IEC 60947-6-2:2002, изм. 1 (2007)
	DC-3	DC-43	Шунтовые двигатели	
	DC-5	DC-45	Лампы накаливания серийных двигателей	
	DC-6	DC-46	Лампы накаливания	

¹⁾ Под торможением противовключением подразумевается остановка или быстрое реверсирование двигателя путем переключения питающих соединений двигателя во время его работы.

²⁾ Под толчковым режимом подразумевается кратковременное однократное или повторное возбуждение двигателя с целью незначительных смещений приводимого механизма.

³⁾ Режимы применения подлежат гармонизации в последующих изданиях стандартов на изделия конкретного вида.

⁴⁾ Существующий режим применения, как он определен в соответствующем издании стандарта на изделие конкретного вида вплоть до его изменения на предлагаемый режим применения.

Приложение В
(рекомендуемое)

**Пригодность аппаратов для эксплуатации
в нестандартных условиях**

Если условия эксплуатации и назначение аппаратов отличаются от стандартных, потребитель должен установить отклонения и согласовать с изготовителем возможность использования аппаратов в нестандартных условиях.

B.1 Примеры условий, отличающихся от нормальных

B.1.1 Температура окружающего воздуха

Ожидаемые предельные температуры окружающего воздуха могут быть ниже минус 5 °С или выше плюс 40 °С.

B.1.2 Высота над уровнем моря

Высота места установки аппарата над уровнем моря более 2000 м.

B.1.3 Состояние атмосферы

Относительная влажность атмосферы, в которой должен быть помещен аппарат, допускается выше указанной в 6.1.3, или в атмосфере допускается повышенное содержание пыли, кислот, агрессивных газов и т. п., например при установке аппарата вблизи моря.

B.1.4 Условия монтажа

Аппарат допускается устанавливать на подвижном устройстве, или его опора постоянно или временно может занимать наклонное положение, например на борту судна, или в процессе эксплуатации подвергаться аномальным толчкам и вибрации.

B.2 Соединения с другими аппаратами

Потребитель должен информировать изготовителя о типе и размерах электрических соединений с другими аппаратами с тем, чтобы дать ему возможность предусмотреть оболочки и выводы, соответствующие условиям монтажа и превышению температуры, в соответствии с настоящим стандартом и стандартом на аппарат конкретного вида, а также при необходимости предусмотреть место для прокладки проводников внутри оболочки аппарата.

B.3 Вспомогательные контакты

Потребитель должен указать число и тип вспомогательных контактов, необходимых для выполнения функций сигнализации, блокировки и т. п.

B.4 Специальные функции

Потребитель должен согласовать с изготовителем возможность использования аппарата для выполнения специальных функций, не охватываемых настоящим стандартом и стандартом на аппарат конкретного вида.

**Приложение С
(обязательное)**

Степени защиты аппаратов в оболочках

Введение

Если степень защиты IP аппарата в оболочке или аппарата с неотъемлемой оболочкой указана изготавителем, то она должна соответствовать требованиям IEC 60529, а также дополнительным требованиям, содержащимся в данном приложении.

Примечание — Информация для облегчения понимания обозначения IP по IEC 60529 представлена на рисунке С.1.

В настоящем приложении подробно описаны пункты и разделы IEC 60529, относящиеся к аппаратам в оболочке.

Нумерация пунктов и разделов настоящего приложения соответствует IEC 60529.

C.1 Область применения

Настоящее приложение относится к степеням защиты аппарата в оболочке с номинальным напряжением не более 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока (далее — аппарат).

C.2 Цель

По IEC 60529, раздел 2, с дополнительными требованиями, указанными в настоящем приложении.

C.3 Определения

По IEC 60529, раздел 3, за исключением пункта 3.1, который излагается в новой редакции с сохранением примечаний 1 и 2:

3.1 Оболочка (enclosure): Часть комплекта, обеспечивающая нормированную степень защиты оборудования от внешних воздействий и нормированную степень защиты от приближения или соприкосновения с частями комплекта, находящимися под напряжением, или подвижными частями.

Примечание — Данное определение, содержащееся в 2.1.16 настоящего стандарта, аналогично определению, содержащемуся в IEC 60050-441, которое относится к комплектным устройствам.

C.4 Обозначения

По IEC 60529 (раздел 4) за исключением обозначений Н, М и S.

C.5 Степени защиты от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, и проникновения ионородных твердых тел, соответствующие первой цифровой характеристике
По IEC 60529 (раздел 5).

C.6 Степени защиты от проникновения воды, соответствующие второй цифровой характеристике
По IEC 60529 (раздел 6).

C.7 Степени защиты от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением, соответствующие дополнительным буквенным обозначениям

По IEC 60529 (раздел 7).

C.8 Дополнительные буквенные обозначения

По IEC 60529 (раздел 8) за исключением обозначений Н, М и S.

C.9 Примеры обозначения степени защиты IP

По IEC 60529 (раздел 9).

C.10 Маркировка

По IEC 60529 (раздел 10) со следующим дополнением:

Если степень защиты предназначена для указания единственного положения изделия при монтаже, то оно должно иметь обозначение 0623 по ISO 7000, расположеннное непосредственно после обозначения IP и указывающее соответствующее положение изделия, например вертикальное:



C.11 Общие требования к испытаниям

С.11.1 По IEC 60529 (подраздел 11.1).

С.11.2 По IEC 60529 (подраздел 11.2) со следующими дополнениями:

- все испытания должны проводиться в обесточенном состоянии аппарата;
- некоторые аппараты (например, кнопочного типа) могут быть проверены визуальным осмотром;
- нагрев образца при испытании не должен более чем на 5 °C превышать температуру окружающей среды.

Если изделие вмонтировано в оболочку, которая уже имеет степень защиты IP (см. IEC 60529, подраздел 11.5), то применяют следующие требования:

а) Для IP1X—IP4X с дополнительными обозначениями от A до D:

Соответствие данному требованию проверяют визуальным осмотром на соответствие инструкциям изготавителя оболочки.

б) При испытании на пыленепроницаемость IP6X:

Соответствие данному требованию проверяют визуальным осмотром на соответствие инструкциям изготавителя.

с) При испытании на пыленепроницаемость IPX5 и водонепроницаемость от IPX1 до IPX8:

Испытание образца в оболочке требуется только в случае, если проникновение воды или пыли может повлиять на работоспособность аппарата.

Примечание — При испытании на пыленепроницаемость IPX5 и водонепроницаемость IPX1—IPX8 допускается проникновение некоторого количества пыли и влаги, не влияющего на эксплуатацию аппарата. Необходимо проверять все элементы внутренней конфигурации аппарата.

С.11.3 По IEC 60529 (подраздел 11.3) со следующим дополнением:

Дренажные и вентиляционные отверстия рассматривают как нормальные отверстия.

С.11.4 По IEC 60529 (подраздел 11.4).

С.11.5 Если оболочку используют как одну из составляющих частей аппарата в оболочке, то применяют IEC 60529 (подраздел 11.5).

C.12 Испытание защиты от доступа к опасным токоведущим частям аппарата, соответствующей первой цифровой характеристики

По IEC 60529 (раздел 12) за исключением 12.3.2.

C.13 Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов, соответствующей первой цифровой характеристике

По IEC 60529 (раздел 13) со следующими дополнениями:

C.13.4 Испытание на пылепроницаемость по первым цифровым характеристикам 5 и 6

Аппарат со степенью защиты IP5X следует испытывать по категории 2 по IEC 60529 (подраздел 13.4).

Примечание — В стандарте на аппарат конкретного вида для аппарата, имеющего степень защиты IP5X, может потребоваться проведение испытания по категории 1 по IEC 60529 (подраздел 13.4).

Аппарат со степенью защиты IP6X следует испытывать по категории 1 по IEC 60529 (подраздел 13.4).

Примечание — Для аппарата в оболочке в соответствии с требованиями настоящего стандарта степень защиты IP5X является достаточной.

С.13.5.2 Оценка результатов испытаний, соответствующих первой цифровой характеристике 5

По IEC 60529 со следующим дополнением:

Если скопления пыли могут вызвать нарушение нормальной работы и безопасности аппарата, то проводят предварительное испытание и испытание на электрическую прочность изоляции следующим образом.

Предварительное испытание после испытания на пылепроницаемость проводят согласно испытанию Cab — продолжительное испытание на влажное тепло в соответствии с IEC 60068-2-78 при указанных ниже условиях.

Образец аппарата должен быть подготовлен так: предварительно открывают все крышки и снимают все части, которые могут быть сняты без помощи инструмента, и затем образец с осевшей пылью подвергают испытанию.

Перед испытанием и помещением образцов в испытательную камеру они должны быть предварительно выдержаны при температуре окружающей среды в течение 4 ч.

Продолжительность непрерывного испытания — 24 ч.

После этого образец вынимают из испытательной камеры и по истечении 15 мин испытывают на электрическую прочность изоляции в течение 1 мин напряжением промышленной частоты, равным от $2U_{e\max}$ и минимально 1000 В. Подача испытательного напряжения и критерии соответствия по 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисление с) и пункт 3), перечисление d).

C.14 Испытание защиты от воды, обозначаемой второй цифровой характеристикой

C.14.1 Средства испытаний

По IEC 60529 (подраздел 14.1).

C.14.2 Условия испытаний

По IEC 60529 (подраздел 14.2).

C.14.3 Условия соответствия

По IEC 60529 (подраздел 14.3) со следующим дополнением:

Аппараты подвергают испытанию на электрическую прочность изоляции в течение 1 мин напряжением промышленной частоты от максимального $2U_e$ до минимального 1000 В. Подача испытательного напряжения и критерии соответствия по 8.3.3.4.1, пункт 3), перечисление с) и пункт 3), перечисление d).

C.15 Испытание защиты от доступа к опасным токоведущим частям с дополнительным буквенным обозначением

По IEC 60529 (раздел 15).

C.16 Области ответственности соответствующих технических комитетов

В стандартах на аппараты конкретного вида должна быть приведена информация, указанная в IEC 60529 (приложение В), с учетом дополнений, содержащихся в настоящем приложении.

Следующий рисунок дает представление о принятых обозначениях степеней защиты (коды IP).

С.1а. Первая цифра			
Защита от проникновения твердых тел		Защита персонала от соприкосновения с частями, находящимися под напряжением	
IP	Краткое описание	Обозначение	
0	Без защиты		Без защиты
1	Не допускается проникновение твердых тел диаметром 50 мм, а также соприкосновение с частями, находящимися под напряжением		Тыльная сторона руки
2	Не допускается проникновение твердых тел диаметром 12,5 мм. Испытательный палец должен находиться на достаточном расстоянии от частей, находящихся под напряжением		Испытательный палец
3	Не допускается проникновение твердых тел диаметром 2,5 мм		Инструмент
4	Не допускается проникновение твердых тел диаметром 1 мм		Проволока
5	Допускается ограниченное проникновение пыли (в количестве, не препятствующем нормальной работе аппарата)		Проволока
6	Полностью исключает проникновение пыли		Проволока

Рисунок С.1, лист 1 — Принятые обозначения степеней защиты (коды IP)

С.1в. Вторая цифра			
Защита от проникновения воды, влияющей на нормальную работу аппарата		Защита от воды	
IP	Краткое описание	Обозначение	
0	Без защиты		Без защиты
1	Защита от капель воды, падающих вертикально. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Капли воды, падающие вертикально
2	Защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Капли воды, падающие под углом 15° от вертикали
3	Защита от водяных струй, падающих под углом 60° от вертикали. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Водяные струи
4	Защита от брызг воды в любом направлении. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Брызги воды во всех направлениях
5	Защита от водяного потока со слабым напором. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Поток воды, выбрасываемый соплом со слабым напором
6	Защита от водяного потока с сильным напором. Допускается ограниченное проникновение воды, не влияющее на нормальную работу аппарата		Поток воды, выбрасываемый соплом с сильным напором во всех направлениях
7	Защита от погружения на глубину от 0,15 до 1,00 м		Временное погружальное состояние
8	Защита при продолжительном погружении с давлением воды		Продолжительное погружальное состояние

Рисунок С.1, лист 2


Приложение D
(рекомендуемое)

Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством



D.1 Зажим в соединительном устройстве

Пояснение определений см. рисунок D.8.

D.2 — Примеры зажимов

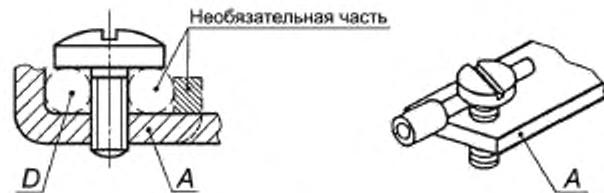

Выводы с непосредственным давлением через головку винта

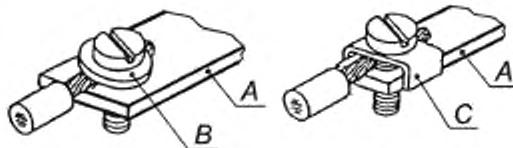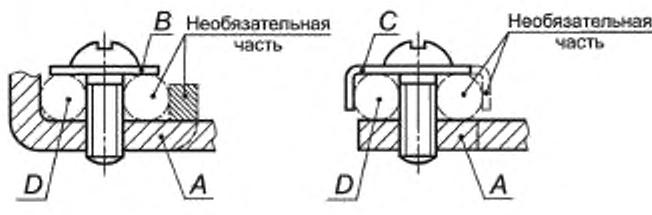


Выводы с косвенным давлением через прокладку

A — неподвижная часть; B — шайба или прокладка; C — устройство, препятствующее выскальзыванию проводников; D — место для проводника

Примечание — Приведенные примеры не означают запрета на разделение проводника по любой стороне винта.

Резьбовыми называют зажимы, в которых проводник зажат под головкой одного или нескольких винтов. Давление зажима может создаваться непосредственно головкой винта или передаваться через промежуточную часть типа шайбы, прокладки или устройства, препятствующего выскальзыванию проводника.


Рисунок D.1 — Резьбовые зажимы

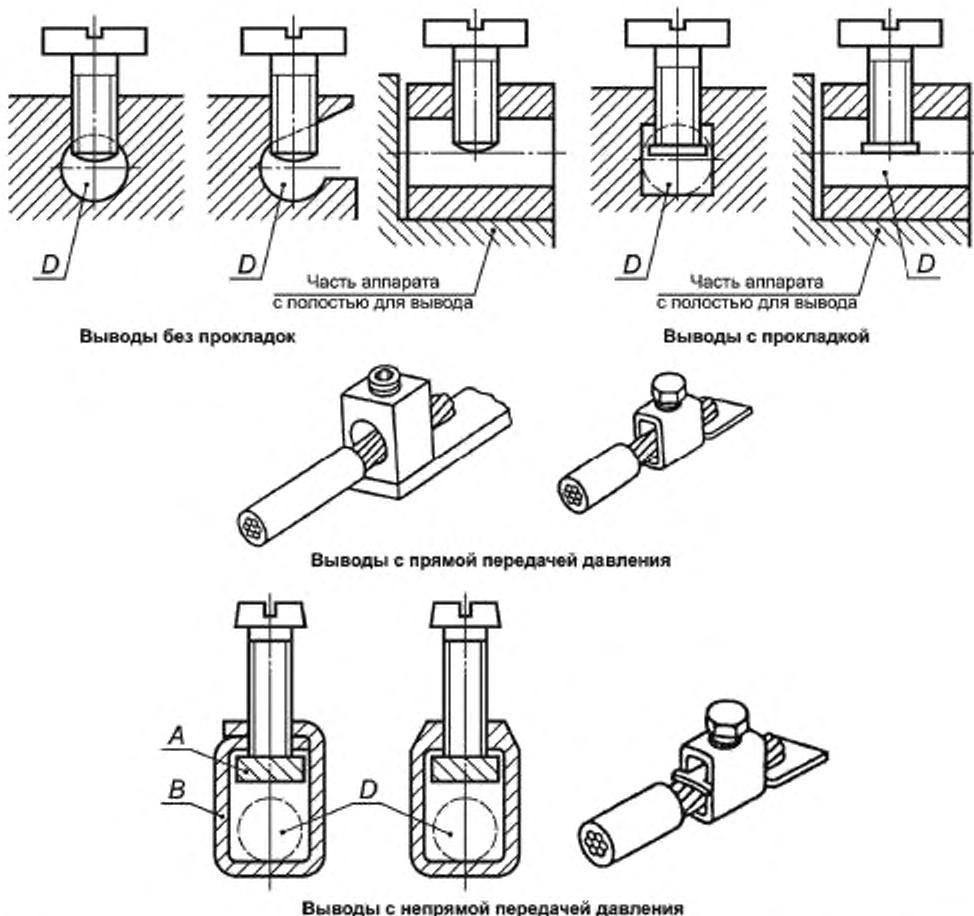

A — неподвижная часть; *B* — корпус зажима; *D* — место для проводника

Зажим с отверстием — зажим резьбового типа, в котором проводник вставляется в отверстие или полость и зажимается одним или несколькими винтами. Давление зажима может передаваться непосредственно от винта или через промежуточную часть, на которую передается давление от винта.

Рисунок D.2 — Зажимы с отверстиями

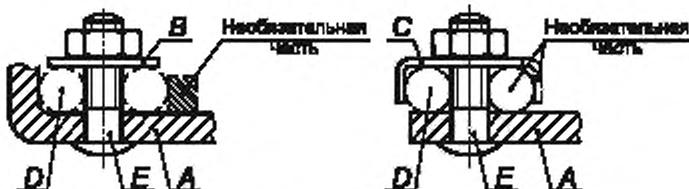


A — неподвижная часть; *B* — шайба или прокладка; *C* — антиразжимное устройство; *D* — место для проводника, *E* — штифт

Примечание — Часть, удерживающая проводник на месте, может выполняться из изоляционного материала, если давление, необходимое для зажима проводника, не передается через этот изоляционный материал.

Штифтовой зажим — резьбовой зажим, в котором проводник зажимается под одной или двумя гайками. Давление зажима может передаваться или непосредственно гайкой соответствующей формы или через промежуточную часть типа шайбы, прокладки или устройства, препятствующего выскакиванию проводника.


Рисунок D.3 — Штифтовые зажимы

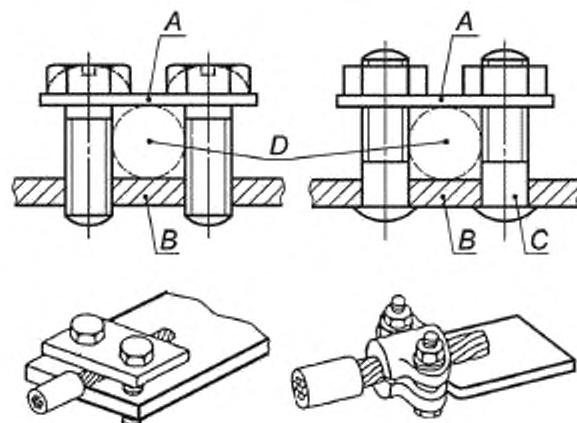


A — прокладка; B — шайба для прокладки; C — штифт; D — место для провода

Зажим со скобой — резьбовой зажим, в котором проводник зажимается под скобой с помощью двух или нескольких винтов или гаек.

Рисунок D.4 — Зажимы со скобой

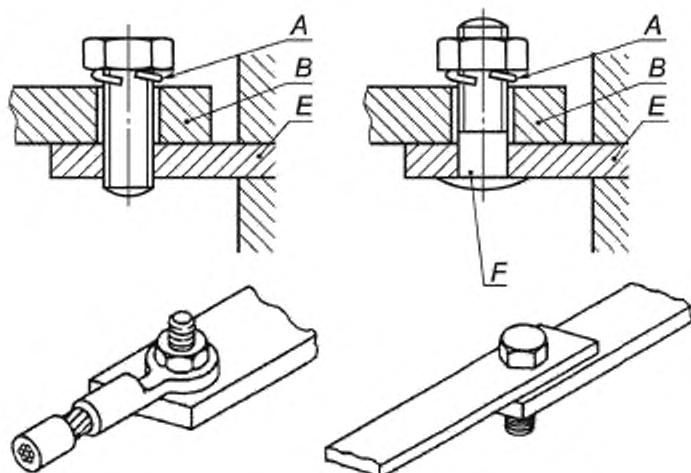


Зажим под наконечник — резьбовой или штифтовой зажим предназначен для зажима кабельного наконечника или шины с помощью винта или гайки.

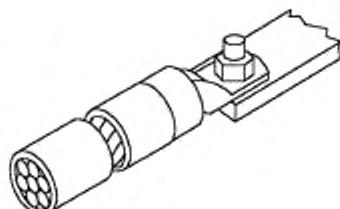

A — запорное устройство; B — кабельный наконечник или шина; E — неподвижная часть, F — штифт

Примечание — Примеры габаритных размеров кабельных наконечников приведены в приложении Р.

Рисунок D.5 — Зажимы под наконечник

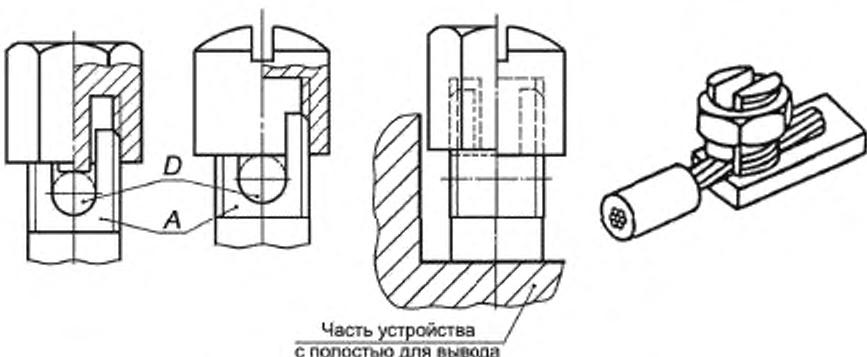

A — неподвижная часть; *D* — место для проводника

Примечание — Зажим резьбового типа, в котором проводник зажимается основанием прорези в резьбовом штифте с помощью гайки. Прижатие проводника осуществляется соответствующей формы шайбой под гайку или центральной шпилькой, если гайка колпачковая, или устройством равной эффективности, передающим давление от гайки проводнику внутри прорези.

Рисунок D.6 — Зажим с крышкой



Рисунок D.7 — Безрезьбовые зажимы

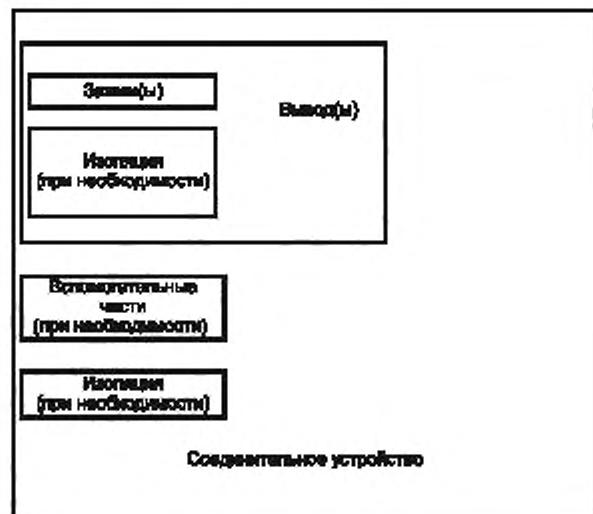


Рисунок D.8 — Зажим в соединительном устройстве

**Приложение Е
(рекомендуемое)**

Описание метода регулирования цепи нагрузки

Для того чтобы отрегулировать цепь нагрузки для получения характеристик в соответствии с 9.3.3.5.3, на практике применяют несколько способов. Один из них представлен на рисунке 8.

Частота колебаний f восстанавливающегося напряжения и значение коэффициента γ в основном определяются собственной частотой и затуханием цепи нагрузки.

Так как данные параметры не зависят от напряжения до включения и частоты тока, в процессе регулирования допускается питание цепи нагрузки от источника переменного тока, напряжение и частота которого могут отличаться от напряжения и частоты источника питания, использованного при испытаниях аппарата. При проведении тока через ноль, цепь размыкают диодом и наблюдают колебания восстанавливающегося и возвращающегося напряжения на экране осциллографа, частота развертки которого синхронизирована с частотой источника питания (см. рисунок Е.1).

Для получения надежных результатов измерений питание цепи нагрузки осуществляют с помощью генератора высокой частоты G , подающего напряжение, пригодное для диода. Частоту генератора выбирают равной:

- a) 2 кГц — для испытательных токов до 1000 А включительно;
- b) 4 кГц — для испытательных токов выше 1000 А.

Последовательно с генератором подсоединяют:

- демпфирующее сопротивление, значение которого R_d выше, по сравнению с полным сопротивлением цепи нагрузки ($R_d \geq 10Z$, где $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$, где $\omega = 2\pi \cdot 2000 \text{ c}^{-1}$ или $2\pi \cdot 4000 \text{ c}^{-1}$), для случаев по перечислению а) и б) соответственно;

- переключающий диод с мгновенной блокировкой B . Переключающие диоды, обычно используемые в компьютерах, например кремниевые переключающие диоды с диффузным переходом с током не выше 1 А, подходят для данного применения.

Из-за значения частоты генератора G цепь нагрузки является практически чисто индуктивной, и в момент прохождения тока через ноль напряжение до включения в цепь нагрузки достигает пикового значения.

Для того чтобы убедиться в пригодности компонентов цепи нагрузки, необходимо проверить на экране осциллографа, имеет ли кривая восстанавливающегося напряжения в своей начальной точке (см. точку А на рисунке Е.1) практически горизонтальную касательную.

Фактический коэффициент γ — соотношение U_{11}/U_{12} ; U_{11} считывают с экрана осциллографа; U_{12} — между ординатой точки А и ординатой линии развертки, когда генератор уже не питает цепь нагрузки (см. рисунок Е.1).

При наблюдении восстанавливающегося напряжения в цепи нагрузки без параллельного сопротивления резистора R_p или параллельного конденсатора C_p на экране можно определить собственную частоту колебаний цепи нагрузки. Следует предпринять меры предосторожности, чтобы входная емкость осциллографа или его соединительных проводников не влияла на резонансную частоту цепи нагрузки.

Если эта собственная частота превышает предельное значение требуемой величины f_c , можно получить нужные значения частоты и коэффициента γ , подсоединив параллельно конденсаторы C_p и сопротивления R_p соответствующей величины. Сопротивления R_p не должны быть индуктивными.

В зависимости от подсоединения заземления для регулирования цепи нагрузки рекомендуется применять два способа.

а) При соединении заземления с цепью нагрузки (соединение звездой), как показано на рисунке 8 а), каждую из трех фаз цепи нагрузки необходимо регулировать отдельно.

б) При соединении заземления с источником питания (соединение звездой), как показано на рисунке 8 б), одну фазу соединяют последовательно с двумя другими фазами, соединенными параллельно. Регулирование производят при последовательном подключении трех фаз к генератору высокой частоты во всех возможных комбинациях.

Примечания

1 Более высокое значение частоты, полученное от генератора G , облегчает наблюдения на экране и повышает разрешающую способность.

2 Допускается также использование других способов определения частоты и коэффициента γ (например, подача в цепь нагрузки тока с прямоугольной формой волны).

3 Соединение нагрузки звездой допускается осуществлять или через сопротивление R_p , или с помощью реактивного сопротивления X , при этом способ соединения звездой (при наличии или отсутствии заземления) не должен меняться при регулировании и испытании.

В зависимости от способа соединения нагрузки звездой частота колебаний может быть разной.

4 При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы емкость утечки на землю генератора высокой частоты не оказывала влияния на собственную частоту колебаний цепи нагрузки.

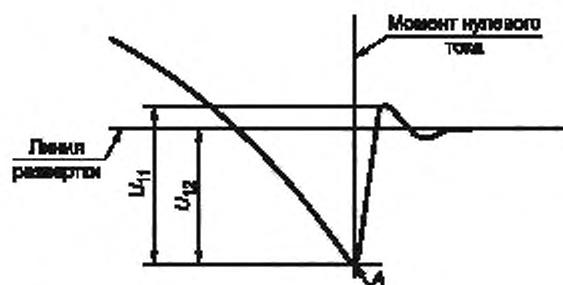


Рисунок E.1 — Определение фактического значения коэффициента γ

**Приложение F
(рекомендуемое)**

**Определение коэффициента мощности или постоянной времени
при коротких замыканиях**

Точного метода определения коэффициента мощности или постоянной времени в условиях короткого замыкания не существует, но для целей, предусмотренных настоящим стандартом, определение коэффициента мощности или постоянной времени испытательной цели возможно одним из методов, установленных в настоящем приложении.

F.1 Определение коэффициента мощности при коротком замыкании

Метод I. Определение по непериодической составляющей

Угол φ допускается определять по кривой непериодической составляющей волн асимметричного тока в интервале между моментами короткого замыкания и разъединения контактов.

1) Постоянную времени L/R рассчитывают по значению непериодической составляющей i_d в момент t :

$$i_d = i_{d0} e^{-\frac{t}{L/R}},$$

где i_{d0} — значение непериодической составляющей в принятый начальный момент времени;

L/R — постоянная времени цепи, с;

t — время, прошедшее с начального момента, с;

e — основание натурального логарифма.

Постоянная времени L/R может быть определена:

а) измерением значения i_{d0} в момент короткого замыкания и значения i_d в другой момент t перед разъединением контактов;

б) значением $e^{-\frac{t}{L/R}}$ при делении i_d / i_{d0} ;

с) значением $-\chi$, соответствующим отношению i_d / i_{d0} по таблице значений $e^{-\chi}$.

По этому значению χ , соответствующему R/L , рассчитывают R/L .

2) Угол φ определяют по формуле

$$\varphi = \arctan(\omega L/R),$$

где ω в 2 π раза больше фактической частоты.

Данный метод не должен быть использован, если токи измеряют трансформаторами тока и не приняты меры предосторожности во избежание погрешностей, обусловленных:

- постоянной времени трансформатора и его нагрузкой в соотношении с нагрузкой первичной цепи;

- магнитным насыщением, которое возможно вследствие переходного магнитного потока в сочетании с потенциальной остаточной намагниченностью.

Метод II. Определение с помощью задающего генератора

Если применяют задающий генератор, смонтированный на одном валу с испытательным генератором, напряжение этого задающего генератора можно сравнить на осциллографе по фазе вначале с напряжением испытательного генератора, а затем — с током испытательного генератора.

Разность между фазовыми углами напряжений задающего генератора и главного генератора, с одной стороны, и напряжения задающего генератора и тока испытательного генератора — с другой, позволяет установить фазовый угол между напряжением и током испытательного генератора, а из него определить коэффициент мощности.

F.2 Определение постоянной времени короткого замыкания (осциллографический метод)

Значению постоянной времени отвечает абсцисса, соответствующая ординате 0,632 A_2 восходящей ветви кривой на осциллографе калибровки цепи (см. рисунок 14).

**Приложение G
(рекомендуемое)**

Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров

G.1 Основные принципы

Зависимость ширины желобков от степени загрязнения в соответствии с таблицей G.1 практически применима для всех примеров 1—11.

Таблица G.1

Степень загрязнения	Минимальная ширина желобков, мм
1	0,25
2	1,00
3	1,50
4	2,50

Для измерения расстояний утечки между подвижными и неподвижными контактодержателями из изоляционного материала не требуется минимального значения X между изолирующими частями, движущимися относительно друг друга (см. рисунок G.2).

Если воздушный зазор менее 3 мм, минимальную ширину желобка допускается уменьшить до трети этого зазора.


Методы измерения расстояний утечки и воздушных зазоров показаны на примерах 1—11. В них не делают различия между зазорами контактов, желобками и типами изоляции.

Кроме того:

- предполагают, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной X мм, находящейся в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
- если расстояние между верхними кромками желобка равно X мм или более, расстояние утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
- расстояния утечки и воздушные зазоры, измеренные между частями, движущимися относительно друг друга, измеряют в самом неблагоприятном положении этих частей.


G.2 Использование ребер

Благодаря влиянию на загрязнения и повышению эффективности сушки ребра заметно уменьшают образование тока утечки. Поэтому расстояние утечки можно сократить до 0,8 требуемого значения, если минимальная высота ребра равна 2 мм.

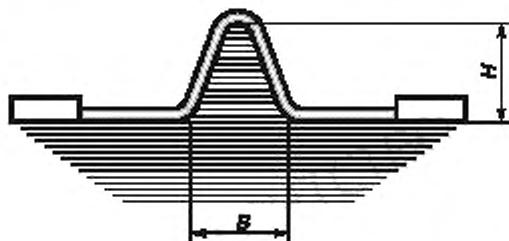

H — минимальная высота ребра 2 мм; B — минимальная ширина основания, соответствующая требованиям к механической прочности.


Рисунок G.1 — Размеры ребер

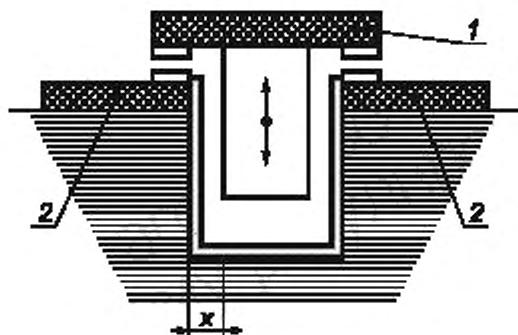

1 — подвижный контактный мостик, 2 — неподвижные контакты

Рисунок G.2 — Расстояние утечки между подвижными и неподвижными контактодержателями из изоляционного материала


Пример 1

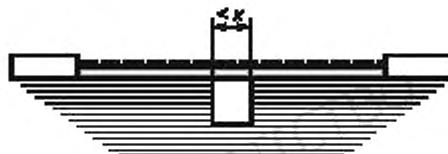

Условие: рассматриваемый путь утечки охватывает желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее X мм.

Правило: расстояние утечки и воздушный зазор измеряют по прямой линии поверх желобка, как показано на схеме.


Пример 2

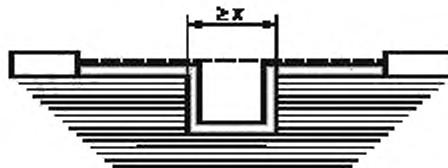

Условие: рассматриваемый путь охватывает желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной X мм или более.

Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка.


Пример 3

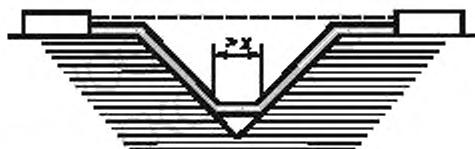

Условие: рассматриваемый путь охватывает клиновидный желобок шириной более X мм.

Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Расстояние утечки проходит по контуру желобка, но замыкает накоротко его дно по вставке шириной X мм.


Пример 4

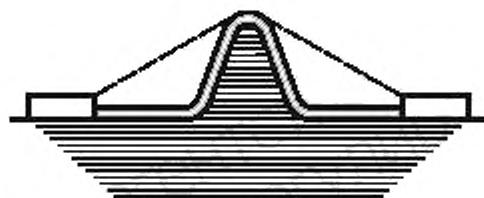

Условие: рассматриваемый путь охватывает ребро.

Правило: воздушный зазор — кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь тока утечки проходит по контуру ребра.


Пример 5

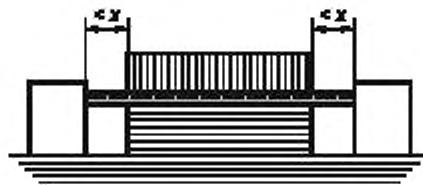

Условие: рассматриваемый путь включает не скрепленный стык с желобками шириной X мм по обе стороны от него.

Правило: воздушный зазор и путь тока утечки определяют по прямой.


Пример 6

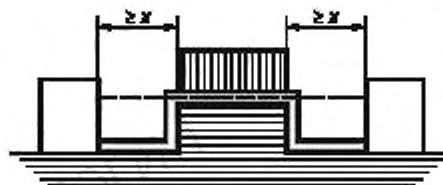

Условие: рассматриваемый путь охватывает не скрепленный стык с желобками шириной X мм или более по обе стороны от него.


Правило: воздушный зазор определяют по прямой. Путь тока утечки проходит по контуру желобков.

Пример 7

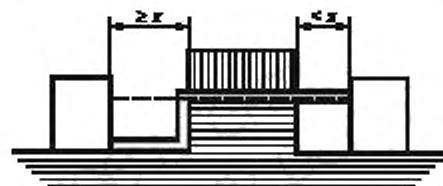


Условие: рассматриваемый путь охватывает не скрепленный стык с желобком шириной менее X мм с одной стороны и желобком шириной X мм и более с другой стороны.

Правило: воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.

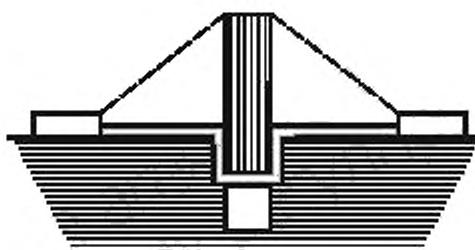Пример 8


Условие: путь утечки поперек не скрепленного стыка меньше, чем поверх барьера.

Правило: воздушный зазор равен кратчайшему пути в воздухе поверх барьера.

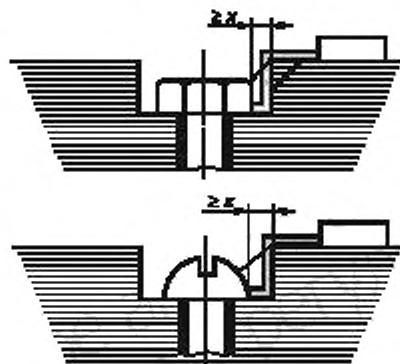Пример 9

Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза достаточно широкий, чтобы принять его во внимание.


Правило: воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.

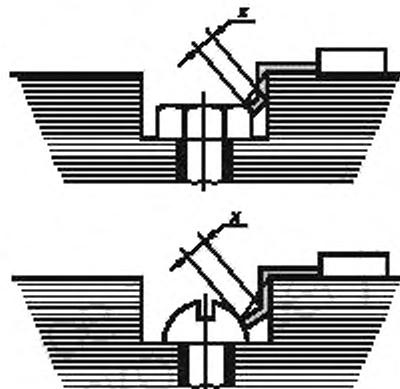Пример 10

Условие: зазор между головкой винта и стенкой паза слишком узкий, чтобы принимать его во внимание.

Правило: расстояние утечки измеряют от винта до стенки, если оно равно X мм.

Пример 11

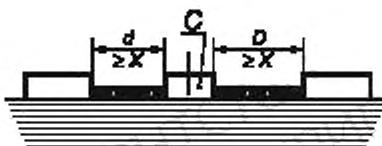

Воздушный зазор равен $d + D$.

Расстояние утечки равно $d + D$.

C — свободно движущаяся часть.

Примечание — Условные обозначения для примеров 1—11:

— — — — — расстояния утечки; — — — — — воздушные зазоры

Приложение Н
(рекомендуемое)

Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата

Введение

В настоящем приложении приведена информация, необходимая для выбора аппарата, предназначенного для использования в электрической цепи (сети) или части этой цепи.

Примеры соответствия между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата приведены в таблице Н.1.

Значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, указанные в таблице Н.1, основываются на характеристиках разрядников.

Следует учитывать, что управление перенапряжениями относительно значений, указанных в таблице Н.1, допускается осуществлять подбором подходящего полного сопротивления или питания кабеля.

Для управления перенапряжением устройствами, отличными от разрядников, руководство по соответствию между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата приведено в IEC 60364-4-44.

Таблица Н.1 — Соответствие между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата в случае защиты от перенапряжений, осуществляемой с помощью разрядников согласно IEC 60099-1

Максимальное номинальное рабочее напряжение относительно земли переменного (действующее значение) или постоянного тока, В	Паспортное напряжение системы питания, В (меньше или равно номинальному напряжению изоляции аппарата)			
	Действующее значение		Переменный (действующее значение) или постоянный ток	
60	—	—	12,5; 24; 25; 30; 42; 48	60—30
100	66/115	66	60	—
150	120/208 127/220	115, 120 127	110, 120	220—110, 240—120
300	220/380, 230/400 240/415, 260/440 277/480	220, 230 240, 260 277	220	440—220
600	347/600, 380/660 400/690, 415/720 480/830	347, 380, 400 415, 440, 480 500, 577, 600	480	960—480
1000	—	660 690, 720 830, 1000	1000	—

Окончание таблицы Н.1

Максимальное номинальное рабочее напряжение относительно земли переменного (действующее значение) или постоянного тока, В	Предпочтительные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, кВ (1,2/50 мкс) на высоте 2000 м			
	Категория перенапряжения			
	IV	III	II	I
Начало системы (ввод потребителя)	Распределительные цепи	Нагрузка (бытовой электроприбор, аппарат)	Особо защищенный уровень	
50	1,5	0,8	0,5	0,33
100	2,5	1,5	0,8	0,5
150	4,0	2,5	1,5	0,8
300	6,0	4,0	2,5	1,5
600	8,0	6,0	4,0	2,5
1000	12,0	8,0	6,0	4,0

Приложение J
(рекомендуемое)

Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем

Примечание — В настоящем приложении:

- термин «согласование» применен в широком смысле;
- термин «потребитель» может означать также «испытательные лаборатории».

Таблица J.1

Пункт настоящего стандарта	Вопрос
2.6.4	Специальные испытания
6.1	См. приложение В для нестандартных условий эксплуатации
6.1.1, примечание	Аппараты, предназначенные для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 5 °C до плюс 40 °C
6.1.2, примечание	Аппараты, предназначенные для эксплуатации на высоте более 2000 м над уровнем моря
6.2	Условия транспортирования и хранения, если они отличаются от указанных в 6.2
7.2.1.2	Пределы срабатывания аппаратов с защелками
7.2.2.1 (см. таблицу 2)	Использование при эксплуатации проводников с поперечным сечением значительно менее указанного в таблицах 9 и 10
7.2.2.2 (см. таблицу 3)	Информация, предоставляемая изготовителем, о пределах превышения температуры сопротивлений для оболочек
7.2.2.6	Условия работы катушек на импульсном токе (определенные изготовителем)
7.2.2.8	Соответствие аппарата (изоляционных материалов) 60085 и/или 60216 (должно быть доказано изготовителем)
8.1.1	Специальные испытания
8.1.4	Выборочные испытания
8.2.4.3	Испытания на изгиб плоских медных проводников
8.3.2.1	Увеличение степени жесткости испытания для его удобства. Испытание в наименьшей из оболочек аппарата, предназначенного для эксплуатации в оболочках нескольких типов или размеров
8.3.2.2.2	Повышение жесткости условий испытаний (с согласия изготовителя). Соответствие аппаратов, испытанных при 50 Гц для эксплуатации при 60 Гц (или наоборот). См. примечание 2 к таблице 8
8.3.2.2.3, примечание 3	Повышение верхнего предела возвращающегося напряжения промышленной частоты (с согласия изготовителя)
8.3.3.3.4 Испытание на превышение температуры главной цепи	Испытание на переменном токе аппаратов, предназначенных для работы на постоянном токе (с согласия изготовителя). Испытание многополосных аппаратов однофазным током. Испытательные соединения для испытательных токов свыше 3150 А. Использование проводников с поперечным сечением менее указанных в таблицах 9—11 (с согласия изготовителя). См. примечание 2 к таблицам 9—11
8.3.3.4.1	Испытание на электрическую прочность изоляции при напряжении промышленной частоты или на постоянном токе (с согласия изготовителя)
8.3.3.5.2 (примечание 3) 8.3.4.1.2 (примечание 3)	Условия соответствия при ожидаемом аварийном токе < 1500 А (с согласия изготовителя): б) в испытательной цепи при испытании на короткое замыкание шунтирование реактора с воздушным сердечником сопротивлениями, отличающимися от указанных в перечислении б); в) схема испытательной цепи при испытании на короткое замыкание, если она отличается от приведенных на рисунках 9—12
8.3.4.3	Повышение значения испытательного тока при испытании I_{cw} . Проверка способности проводить I_{cw} на переменном токе для аппаратов, работающих на постоянном токе

Приложение К
(обязательное)

**Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов
в назначениях функциональной безопасности**

K.1 Общие положения

K.1.1 Обзор

Данная информация не является обязательной и применяется по усмотрению изготовителя.

K.1.2 Область применения и цель

Настоящее приложение рассматривает процедуру получения специфической информации, характеризующей работоспособность механических устройств в назначениях функциональной безопасности в режиме с высокой частотой запросов или в режиме непрерывной работы согласно IEC 61508.

Данный метод не применим к электронным компонентам.

Примечание 1 — В качестве руководства при расчете достоверности частоты отказов немеханических устройств см. IEC 61508-6. Например, частоту отказов электронных частей можно оценивать по данным, приведенным в IEC/TR 62380.

Примечание 2 — Применение данных по достоверности согласно настоящему приложению необязательно при работе в режиме с низкой частотой запросов. Такой режим работы — на рассмотрении.

Такая информация требуется согласно стандартам на функциональную безопасность, в том числе серии IEC 61508, IEC 62061, ISO 13849-1.

В стандарте на изделие конкретного вида должны быть определены функции и виды отказов.

K.1.3 Общие требования

Процедура получения специфических данных для назначений функциональной безопасности приводится ниже.

Процедура основана на статистическом анализе результатов испытаний для систематизации данных по надежности.

Требования, содержащиеся в данном приложении, могут быть далее разработаны в стандарте на изделие конкретного вида в части конкретных испытаний, видов отказа и его частоты.

Уровень достоверности при расчете частоты отказов на протяжении срока эксплуатации устройства составляет приблизительно 60 %.

Примечание — Выбранные параметры, связанные с данными по надежности, согласуются с данными по другим изделиям, также применяемым в функциональной безопасности.

Статистические данные, полученные в соответствии с настоящим приложением, действительны только на протяжении срока службы устройства.

В данном приложении для сохранения статистической последовательности термин «наработка» относят к числу циклов оперирования.

Данное приложение не рассматривает замену частей аппаратов при испытании и применении.

K.2 Термины, определения и символы

K.2.1 Термины и определения

K.2.1.1

надежность (работоспособность) [reliability (performance)]: Способность объекта выполнять требуемую функцию в заданных условиях в течение заданного периода времени.
[IEC 60050-191]

K.2.1.2 ресурс (useful life): В заданных условиях интервал времени, начинающийся в данный момент и заканчивающийся тогда, когда частота отказов становится неприемлемой.

Примечание — Ресурс может выражаться числом оперирований.

K.2.1.3

период постоянной частоты отказов (constant failure rate period): Период, при его наличии, в ресурсе не подвергавшегося восстановлению устройства, в течение которого частота отказов является фактически постоянной.

[IEC 60050-191]

K.2.1.4 общий срок службы (overall lifetime): Срок службы устройства, который не должен быть превышен с целью достижения расчетной частоты отказов за счет случайных отказов аппаратуры.

Примечание 1 — Общий срок службы включает также периоды неиспользования, например хранения. Общий срок службы исчисляется количеством лет.

Примечание 2 — Он обозначается T_1 по IEC 62061 и T_M по ISO 13849-1.

K.2.1.5 цензурирование (censoring): Прекращение испытаний либо после определенного числа отказов, либо по истечении определенного времени, но с сохранением объектом способности выполнять требуемые функции.

K.2.1.6 приостановка (suspension): Ситуация, в которой объект снят с испытания не в результате отказа вообще либо отказа в рассматриваемом смысле, а в результате отказа по какой-то другой причине.

K.2.1.7 коммутация без тока (no-make-break-current utilization): Условия, в которых коммутационное устройство выполняет действия включения — отключения в обесточенном состоянии.

K.2.1.8 наработка до отказа (time to failure): Время работы объекта, прошедшее от начала эксплуатации или от восстановления им работоспособного состояния до отказа.

Примечание — Наработка до отказа может выражаться числом оперирования.

K.2.2 Символы

n — число испытанных образцов;

r — число отказов;

t — число циклов оперирования;

η — ресурсная характеристика Вейбулла или масштабный параметр;

β — параметр формы (распределения) Вейбулла;

c — число оперирования в час;

λ_u — оцениваемая частота отказов (верхний предел) при уровне вероятности 60 % на операцию;

λ — частота отказов в час;

λ_0 — частота опасных отказов в час;

r^2 — коэффициент смешанной корреляции.

K.3 Метод, основанный на результатах испытаний на износ

K.3.1 Общий метод

Применительно к случайным отказам аппаратуры метод основан на результатах длительного мониторинга устройств, подвергшихся испытаниям на износ.

K.3.2 Требования к испытанию

Испытательная окружающая среда должна соответствовать разделу 6 и соответствующим требованиям стандарта на аппарат конкретного вида.

Механическую износостойкость определяют по 7.2.4.3.1. Механическую износостойкость определяют при коммутации без тока.

Коммутационную износостойкость определяют по 7.2.4.3.2 в соответствии с категорией применения, установленной стандартом на аппарат конкретного вида или установленной изготовителем.

K.3.3 Число образцов

Число образцов для испытаний выбирают по инженерному расчету согласно IEC 61649 и IEC 60300-3-5.

Примечание — При определении числа образцов следует учитывать статистический метод (см. раздел 4 IEC 61649:2008) и уровень достоверности полученных данных по надежности.

K.3.4 Характеристика видов отказов

Если иное не установлено в стандарте на аппарат конкретного вида или изготовителем, то возникновение одного или более видов отказов по таблице K.1 ведет к заключению по поводу результата испытаний для образца. Эти данные записывают.

Примечание — По указанному изготовителем числу циклов оперирования можно также сделать заключение об испытании (цензурирование или приостановка испытания). Тем не менее должно быть записано достаточное число отказов для возможности проведения статистического анализа.

Таблица К.1 — Виды отказов аппаратов

Виды отказов	Характеристики коммутационного контакта
Отказ на размыкание	После нормальной операции размыкания в одном или нескольких полюсах остается ток
Отказ на замыкание	После нормальной операции замыкания в одном или нескольких полюсах ток отсутствует
Отказ изоляции	В результате пробоя изоляции между двумя полюсами или между полюсом и смежными токоведущими частями происходит потеря функции безопасности

K.3.5 Модель Вейбулла

K.3.5.1 Оценка данных

Для получения ресурсной характеристики Вейбулла или масштабного параметра используют параметр формы Вейбулла и частоту отказов, подтвержденную статистическим анализом на основе программного продукта или электронных таблиц. Далее следует описание необходимых этапов.

K.3.5.2 Метод моделирования

Данные по надежности получены посредством моделирования данных по результатам испытаний согласно распределению Вейбулла по IEC 61649.

Если число отказов равно или меньше 20, применяют метод радианной ранговой регрессии среднего порядка (МРР). Если число отказов больше 10, применяют метод максимального правдоподобия (ММП) для получения точечной оценки параметров распределения β и η после проверки критерия (согласия) Колмогорова — Смирнова (H) с распределением Фишера (F_ν) при $\gamma = 60\%$ по неравенству (K.1):

$$H \geq F_\nu(2\lfloor(r-1)/2\rfloor; 2\lfloor r/2 \rfloor), \quad (K.1)$$

где $\lfloor x \rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньше или равное x .

Примечание 1 — В IEC 61649 приведены $\lfloor x \rfloor$ и x , описание и примеры расчета.

Примечание 2 — Если число отказов составляет от 10 до 20, рекомендуется оценивать по МРР и ММП. Выбирают худший результат.

Если испытание окончено в заданное время T до отказа всех объектов, тогда считают, что данные цензированы по времени. Если испытуемый объект не получил отказа рассматриваемых видов, тогда это означает приостановку. Нормально приостановки включены во все анализы путем регулирования порядка расположения. Метод для оценки параметров распределения Вейбулла в данном приложении упрощен изъятием приостановок. Более полное рассмотрение цензурирования и приостановки приведено в IEC 60300-3-5 и связанных с этим расчетов — в IEC 61649.

Примечание — IEC 61649 приводит руководство для оценки по электронным таблицам.

K.3.5.3 Медианная ранговая регрессия

Медианная ранговая регрессия (МРР) является предпочтительным методом оценки параметров распределения с использованием метода линейной регрессии с двумя переменными: медианным рангом и циклом оперирования.

Если таблица медианных рангов и способа расчета медианных рангов бета-распределением не подходит, тогда может быть использована аппроксимация Бернарда, уравнение (K.2):

$$F_i = \frac{(i - 0,3)}{(N + 0,4)} \cdot 100\%, \quad (K.2)$$

где N — число образцов;

i — ранговая позиция данных рассматриваемого объекта.

Примечание 1 — Данное уравнение чаще всего используют для $N \leq 30$; для $N > 30$ коррекцией накопленной частоты можно пренебречь: $F_i = (i/N) \cdot 100\%$.

Малое число образцов усложняет калибровку критерия согласия. Для проверки распределения Вейбулла чаще всего используют коэффициент смешанной корреляции. Его можно вычислить по уравнению (K.3):

$$r^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i \right]^2}{\left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n(\bar{x})^2 \right] \left[\sum_{i=1}^n y_i^2 - n(\bar{y})^2 \right]}, \quad (K.3)$$

где (x_i) и (y_i) , $i = [1 \dots n]$ — медианные ранги и время отказа соответственно;

r^2 — пропорция изменения данных, которое можно объяснить гипотезой Вейбулла. Ближе к 1 обеспечивает лучшее соответствие согласно распределению Вейбулла, ближе к 0 — плохое соответствие.

Порядок набора данных для построения графика следующий:

- во-первых, расположить время в цикле оперирования от раннего к позднему;
- использовать аппроксимацию Бернарда для расчета медианных рангов;
- отложить время отказов по оси x и медианные ранги F_i по оси y в масштабе 1×1 на бумаге для распределения Вейбулла или на бумаге с логарифмическим масштабом по обеим осям для дифференцирования x_{ln} и y_{ln} .

д) вычислить β по функции линейной регрессии для получения кривой

$$y_{ln} = \beta x_{ln} + b; \quad (K.4)$$

е) вычислить

$$\hat{\eta} = e^{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{b}{x}}; \quad (K.5)$$

ф) построить на графике кривую регрессии для проверки соответствия.

Примечание 2 — Нормально для электромеханического устройства β больше или равно 1.

K.3.6 Ресурс и верхний предел частоты отказов

K.3.6.1 Численный метод

Предполагая постоянную частоту отказов, ресурс определяют как нижний предел достоверности числа циклов, в котором 10 % числа аппаратов имеют отказ (B_{10} нижний предел).

Для 20 и меньше точек данных с временем цензурирования и без него должны применяться параметры β и η распределения Вейбулла, полученные методом медианной ранговой регрессии (MPP) (см. К.3.5.3).

K.3.6.2 Точечная оценка квантиля (10 %) наработки до отказа

Вычислить B_{10} , используя уравнение (К.6), точечную оценку B_{10} — время получения отказов 10 % числа аппаратов:

$$\hat{B}_{10} = \eta \left[\ln \left(\frac{1}{0.9} \right) \right]^{\frac{1}{\beta}}. \quad (K.6)$$

K.3.6.3 Ресурс

Вычислить нижний ($1 - y$) 100 % уровень достоверности B_{10} , используя уравнения (К.7—К.9):

$$h_1 = \ln[-\ln(0.9)]; \quad (K.7)$$

$$\delta_1 = \frac{-A_6 x^2 - r h_1 + x \sqrt{(A_6^2 - A_4 A_5)x^2 + r A_4 + 2 r h_1 A_6 + r A_5 h_1^2}}{r - x^2 A_5}, \quad (K.8)$$

где $x = u_y - y$ — квантиль нормального распределения, если иное не установлено изготовителем, тогда должно использоваться 60 % нижнего уровня достоверности (отсюда $y = 0,4$ и $u_y = 0,2533$).

A_4 , A_5 и A_6 вычисляют, используя соотношение $q = \eta^n$:

$$A_4 = 0,49q - 0,134 + 0,622q^{-1};$$

$$A_5 = 0,2445(1,78 - q)(2,25 + q);$$

$$A_6 = 0,029 - 1,083 I_n(1,325 q).$$

$$Q_1 = e^{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{\delta_1 + h_1}{\eta}}; \quad (K.9)$$

$$B_{10} \text{ нижний предел} = Q_1 B_{10}. \quad (K.10)$$

Данное значение B_{10} считают ресурсом.

K.3.6.4 Верхний предел частоты отказов

Верхний предел частоты отказов на операцию представлен следующим уравнением (К.11):

$$\lambda_u = \frac{-\ln(0,9)}{B_{10} \text{ нижний предел}} = \frac{1}{10 \times B_{10} \text{ нижний предел}}. \quad (K.11)$$

K.3.7 Данные по надежности

Окончательные данные по надежности из предыдущих уравнений:

- частота отказов на операцию: λ_u ;

- значение ресурса = B_{10} нижний предел.

Для данного назначения, если число оперирований в час с меньше максимальной частоты коммутаций, частота отказов λ , выраженная «в час», равна частоте отказов λ_u , выраженной «за операцию», умноженной на число операций за час c :

$$\lambda = \lambda_u \cdot c. \quad (K.12)$$

Значение для F (соотношения между опасными отказами и всеми отказами) для каждого вида отказов по таблице К.2 определяет стандарт на аппарат конкретного вида. Если это удобно, его можно использовать для оценки частоты опасных отказов.

Если это невозможно в силу характеристик конструкции, изготовитель может определить значение для F путем анализа и оценки статистических данных по видам отказов, полученным в ходе испытаний. В таком случае минимальное допустимое значение для F составляет 20 %.

В том случае, если в стандарте на аппарат конкретного вида не содержится таких данных и такими методами определить значение для F не представляется возможным, тогда значение отказов устанавливают 50 %.

$$\lambda_D = \lambda \cdot F, \quad (K.13)$$

Примечание — Значения B_{10} можно использовать для получения значений B_{10D} :

$$B_{10D} = \frac{B_{10, \text{надежный предел}}}{F}.$$

K.4 Представляемые данные

Перечень данных по надежности изделия должен включать следующие характеристики:

- частоту отказов на операцию λ_u (см. К.3.6);
- ресурс (см. К.3.6);
- уровень достоверности, если отличается от 60 %;
- коммутацию без тока или категорию применения;
- максимальную частоту коммутации;
- максимальное рабочее напряжение, если не U_e ;
- максимальный рабочий ток для заданной категории применения, если отличается от I_e ;
- общий срок службы, равный 20 лет, если иное не установлено изготовителем;

Примечание — Общий срок службы в 20 лет обычно используют в качестве статистического эталона для анализа на надежность.

- условия окружающей среды, если отличаются от нормальных.

Примеры приведены в К.5.1—К.5.3.

K.5 Пример

K.5.1 Результаты испытаний

Всего 15 аппаратов ($n = 15$) были испытаны одновременно до получения отказа. 15 раз до отказа ($r = 15$) расположены в порядке i в таблице К.2.

Таблица К.2 — Пример 15 сортированных по возрастанию наработок до отказа контакторов

i	Циклы t_i
1	1 000 000
2	1 250 000
3	1 400 000
4	1 550 000
5	1 650 000
6	1 750 000
7	1 850 000
8	1 950 000
9	2 050 000
10	2 150 000
11	2 280 000
12	2 420 000
13	2 500 000
14	2 700 000
15	2 800 000

K.5.2 Распределение Вейбулла и медианная ранговая регрессия

Расчет медианных рангов дает следующие результаты:

Таблица K.3 — Расчет медианных рангов

<i>j</i>	Циклы t_j	Медианные ранги, %
1	1 000 000	4,5
2	1 250 000	11,0
3	1 400 000	17,0
4	1 550 000	24,0
5	1 650 000	30,5
6	1 750 000	37,0
7	1 850 000	43,5
8	1 950 000	50,0
9	2 050 000	56,5
10	2 150 000	63,0
11	2 280 000	69,5
12	2 420 000	76,0
13	2 500 000	82,5
14	2 700 000	89,0
15	2 800 000	95,5

Коэффициент смешанной корреляции $r^2 = 0,998$, данное значение, приближенное к 1, указывает критерий согласия для распределения Вейбулла.

Линейная регрессия с двумя натуральными логарифмическими шкалами дает:

$$y = 3,908x - 57.$$

Из этого уравнения могут быть выведены параметры распределения:

$$\beta = 3,908 \text{ и } \eta = 2\ 149\ 131.$$

Подобранный результат, полученный методом МРР, дает достоверность согласованного распределения Вейбулла (см. рисунок К.1).

K.5.3 Ресурс и частота отказов

Для вычисления нижнего уровня достоверности числа циклов, в которых 10 % аппаратов получили отказ, данный пример соответствует К.3.5.

Точечная оценка $B_{10} = 1\ 212\ 879$.

Коэффициент $Q_1 = 0,960\ 1$ и $B_{10|\text{нижний предел}} = 1\ 164\ 541$.

Окончательно верхний предел частоты отказов $\lambda_u = 9,05 \cdot 10^{-8}$.

Результат этого численного метода проиллюстрирован на рисунке К.1.

Вероятностный график для К.6
Вейбулла — 60 %

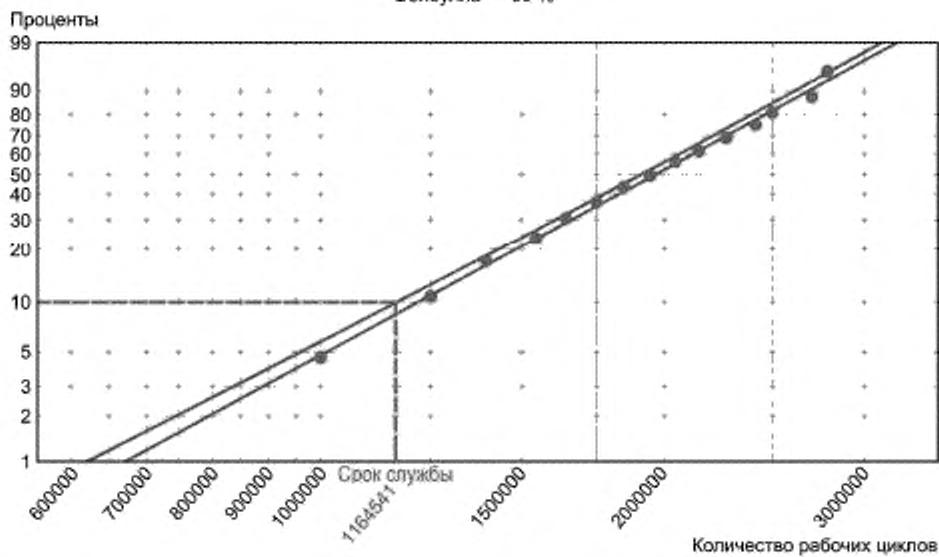


Рисунок К.1 — График медианной ранговой регрессии.

**Приложение L
(обязательное)**

Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов

L.1 Общие положения

Целью идентификации контактных выводов коммутационных аппаратов является предоставление информации о функции каждого вывода или его положения относительно других выводов или их использования для других нужд.

Маркировка контактных выводов производится изготовителем, она должна быть однозначной, так как проводится для каждого элемента только один раз. Спаренные контактные выводы могут иметь одинаковую маркировку.

Маркировка разных контактных выводов одного элемента цепи должна указывать на то, что они относятся только к одной токопроводящей цепи.

Маркировка контактных выводов полного сопротивления должна быть буквенно-цифровой и содержать одну или две буквы, указывающие на его функциональное назначение, за которыми должны следовать цифры. Буквы должны быть только латинскими прописными, а цифры — арабскими.

Один из выводов контактных элементов должен маркироваться нечетным числом, другие выводы того же контактного элемента — четным числом в единицу больше.

Контактные выводы на входе и выходе одного элемента должны иметь специальное обозначение, а именно: меньшее число должно относиться к выводу на входе (например, на входе — 11, на выходе — 12; на входе — A1, на выходе — A2).

Примечания

1 Аппараты в соответствии с L.1 и L.2 должны иметь графические обозначения по IEC 60617-7. Однако эти символы, предусмотренные для маркировки выводов, не должны наноситься на аппарат.

2 Расположение контактных выводов на приведенных ниже примерах представлено ориентировочно и не должно определять требований к реальному расположению выводов на аппаратах.


Для низковольтной аппаратуры распределения, не охватываемой приведенными ниже разделами и примерами, изготовитель может выбрать, следуя положениям настоящего раздела, удобную маркировку для выводов.

L.2 Маркировка контактных выводов полного сопротивления (буквенно-цифровая)

L.2.1 Катушки



L.2.1.1 Два контактных вывода катушки с электромагнитным управлением должны иметь маркировку A1 и A2.

Пример

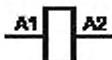


L.2.1.2 При наличии отводов в катушке выводы отводов должны иметь маркировку A3, A4 и т. д.

Примеры

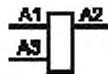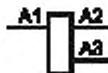

L.2.1.3 Если катушка имеет две обмотки, выводы первой должны иметь маркировку A1, A2, второй — B1, B2.


Пример

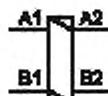

L.2.2 Электромагнитные расцепители

L.2.2.1 Независимый расцепитель


Оба вывода катушки независимого расцепителя должны иметь маркировку C1 и C2.

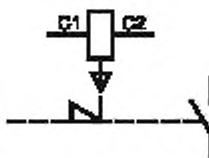Пример

Примечание — Если в аппарате предусмотрено два независимых расцепителя (например, с разными номинальными параметрами), то выводы второго расцепителя обычно имеют маркировку С3, С4.

L.2.2.2 Минимальный расцепитель напряжения

Два контактных вывода катушки, предназначенной только для применения в качестве расцепителя минимального напряжения, должны иметь маркировку D1 и D2.

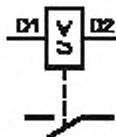Пример

Примечания — Для аппарата с двумя независимыми расцепителями (например, с разными номинальными параметрами) выводы второго расцепителя обычно имеют маркировку D3 и D4.


L.2.3 Электромагнитная блокировка

Два вывода электромагнитной блокировки должны иметь маркировку E1 и E2.

Пример

L.2.4 Система сигнальных ламп

Два вывода системы сигнальных ламп должны иметь маркировку X1 и X2.

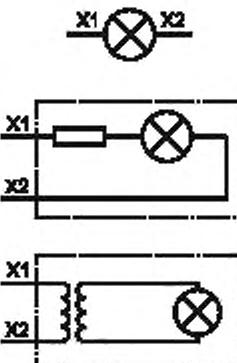Пример

Примечание — Термин «система сигнальных ламп» включает в себя также понятия «встроенный резистор» или «трансформатор».


L.3 Маркировка выводов контактов аппаратов с двумя коммутационными положениями (цифровая)

L.3.1 Контакты главных цепей (главные контакты)

Выводы главных контактов должны иметь числовую маркировку.

Каждый вывод, маркированный нечетным числом, связан с выводом, маркированным четным числом в порядке возрастания.

Примеры

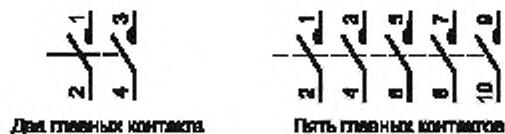

Если аппарат имеет более пяти главных контактов, то применяют буквенно-числовую маркировку, указанную в IEC 60445.

Л.3.2 Контакты вспомогательных цепей


Выводы вспомогательных контактов должны иметь числовую двухзначную маркировку.

- знак единиц — функциональное назначение;
 - знак десятков — порядковый номер.

1.3.2.1 Число функционального назначения

L.3.2.1.1 Размыкающие контакты обозначают цифрами функционального назначения 1 и 2, замыкающие — цифрами 3 и 4 (контакты замыкающие и размыкающие согласно определениям IEC 60050-441).

Пример

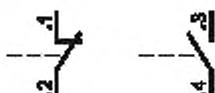



Выводы контактов переключателей на два направления обозначают цифрами функционального назначения 1, 2 и 4.

Пример




Л.3.2.1.2 Вспомогательные контакты, имеющие специальное назначение, например вспомогательные контакты с выдержкой времени, обозначают цифрами функционального назначения 5 и 6, 7 и 8 для размыкающих и замыкающих контактов соответственно.

Пример

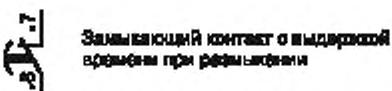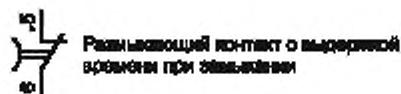


Выводы контактов переключателей на два направления, имеющих специальное назначение, обозначают цифрами функционального назначения 5, 6 и 8.

Пример

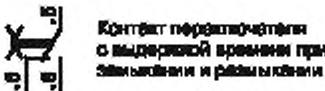


L.3.2.2 Порядковый номер

L.3.2.2.1 Выводы, относящиеся к одному и тому же контакту, обозначают той же самой порядковой цифрой. Все контактные элементы, выполняющие одну и ту же функцию, должны иметь разные порядковые номера.

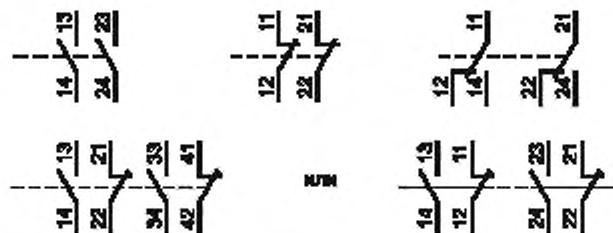Примеры


L.3.2.2 Порядковые номера могут не проставляться на выводах только в случае, если имеется дополнительная информация, предоставленная изготовителем или потребителем, позволяющая четко определить порядковый номер.

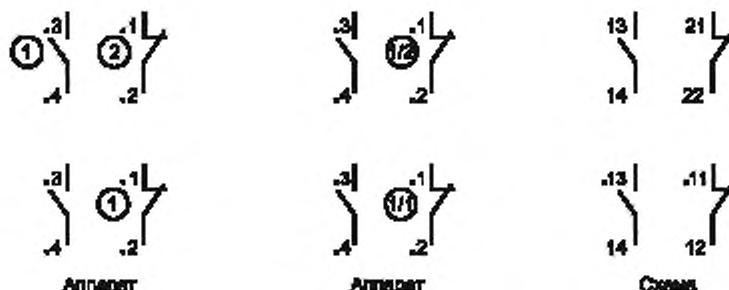Примеры

Примечание — Примеры, представленные в L.3.2, предназначены только для лучшего наглядного понимания и не применяются на практике.


L.4 Маркировка контактных выводов аппаратов с защитой от перегрузок

Выводы контактов главных цепей аппаратов с защитой от перегрузок должны иметь такую же маркировку, что и выводы главных контактов.

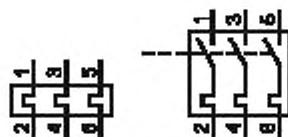Пример

В аппаратах с защитой от перегрузок выводы вспомогательного контакта имеют ту же маркировку, что и контакт специального назначения (см. L.3.2.1.2), но с порядковым номером 9.

Если требуется второй порядковый номер, то к первому следует добавить 0.

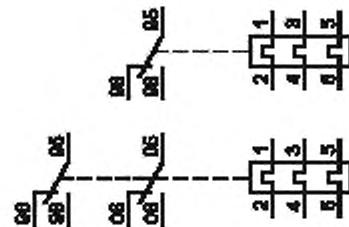
Пример

L.5 Отличительные обозначения

Аппарат с заданным числом замыкающих и размыкающих контактов может иметь отличительную маркировку, состоящую из двух цифр.

Первая цифра указывает на число замыкающих контактов, вторая — на число размыкающих.

Пример

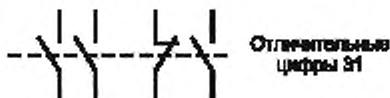

L.6 Маркировка выводов компонентов, контактов и комплектных устройств, объединенных внешними электронными цепями

L.6.1 Маркировка выводов компонентов и контактов, объединенных электронной цепью


L.6.1.1 Общие положения

Выводы компонентов и контактов, внешне объединенных электронной цепью, должны иметь следующую буквенно-цифровую маркировку.

L.6.1.2 Маркировка выводов внешних объединенных полных сопротивлений


L.6.1.2.1 Два вывода внешнего объединенного полного сопротивления Z должны иметь маркировку Z1 и Z2.

Пример

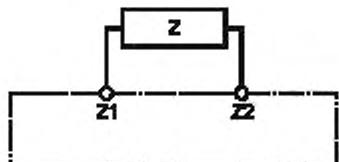


L.6.1.2.2 Выводы ответвлений полного сопротивления Z с ответвлениями должны иметь последовательную порядковую маркировку Z3, Z4 и т. д.

Пример

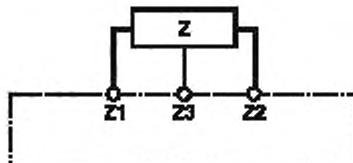

L.6.1.2.3 В случае более одного полного сопротивления их выводы должны маркироваться буквой Z и двузначными номерами, при этом первая цифра является порядковым номером.

Пример

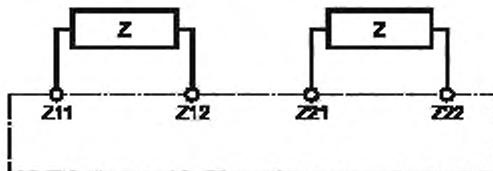


L.6.1.2.4 Правила маркировки выводов термисторов T1, T2 или 1T1, 2T2 и 2T1, 2T2 для встроенной тепловой защиты систем управления вращающихся электрических машин специального назначения соответствуют IEC 60947-8.


L.6.1.3 Маркировка выводов внешних блок-контактов

L.6.1.3.1 Два вывода внешнего замыкающего или размыкающего блок-контакта или группы блок-контактов должны иметь маркировку Y1 и Y2.


Пример 1

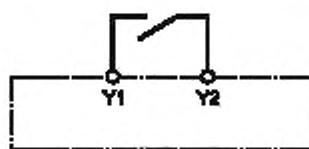

Пример 2

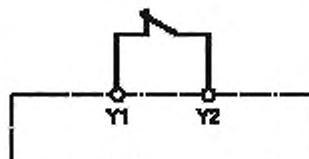



Пример 3

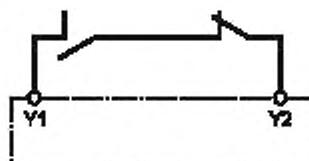


Пример 4



Пример 5

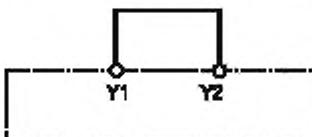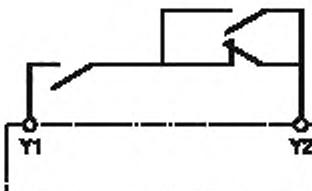


ПРИМЕЧАНИЕ 1 — Мостик между двумя выводами рассматривается как постоянно замкнутый контакт, а соответствующие выводы должны быть маркированы Y1 и Y2.

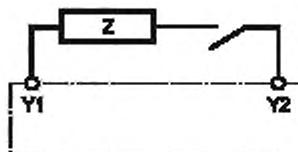

Примечание 2 — Соответствующие выводы объединенных полных сопротивлений и контактов, входящих во внешнюю цепь, должны быть маркированы Y1 и Y2.


L.6.1.3.2 В случае более одного контакта или более одной группы контактов выводы должны маркироваться буквой Y и двузначными номерами, при этом первая цифра является порядковым номером.

Пример

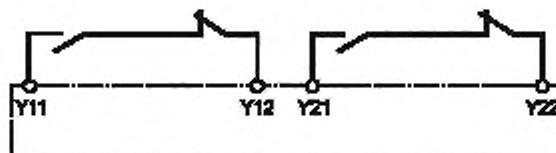


L.6.1.3.3 В случае трех выводов, предназначенных для подсоединения нескольких контактов, которые срабатывают одновременно (например, образуют переключающий контакт), они должны маркироваться Y1, Y2 и Y3, при этом Y1 — общий.

Пример 1

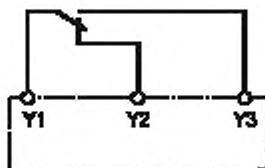

Пример 2

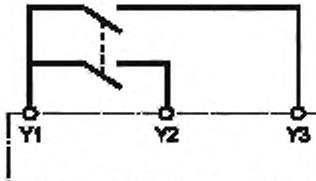


L.6.2 Маркировка выводов внешних комплектных устройств

Ниже приведены четыре примера маркировки выводов комплектного устройства.

Пример 1

Коммутационное устройство, имеющее:


- два вывода A1 и A2 питания цепи управления;
- два вывода Z1 и Z2 внешнего объединенного регулируемого резистора;
- три вывода 15, 16 и 18 внутреннего переключающего контакта с выдержкой времени.

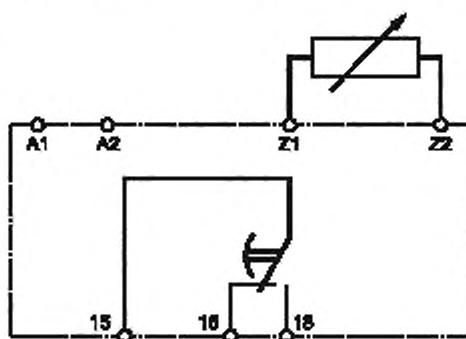

Пример 2


Коммутационное устройство, имеющее:

- два вывода A1 и A2 питания цепи управления;
- четыре вывода двух внешних объединенных полных сопротивлений (Z11 и Z12 регулируемого резистора и Z21 и Z22 конденсатора);
- три вывода 15, 16 и 18 внутреннего переключающего контакта с выдержкой времени.

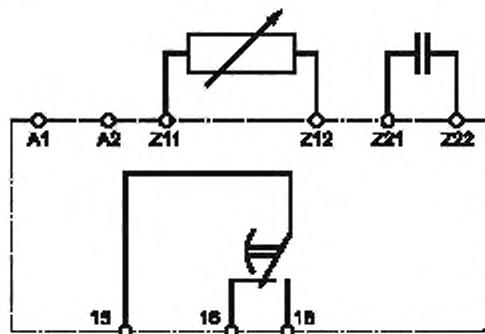**Пример 3**


Коммутационное устройство, имеющее:

- два вывода A1 и A2 питания цепи управления;
- два вывода Y11 и Y12 внешней группы блок-контактов;
- три вывода Y21, Y22 и Y23 внешнего объединенного переключающего контакта;
- три вывода 11, 12 и 14 внутреннего переключающего контакта.

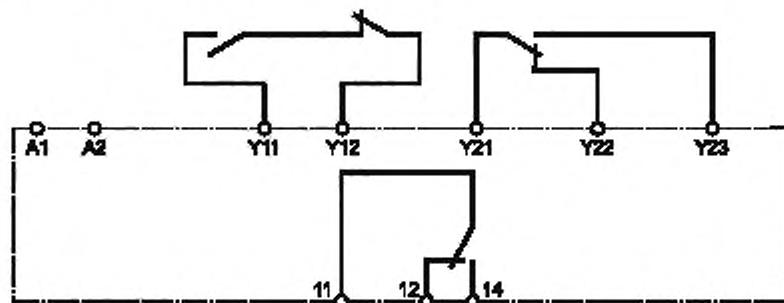**Пример 4**

Коммутационное устройство, имеющее:

- два вывода A1 и A2 питания цепи управления;
- два вывода Y1 и Y2 внешнего мостика;
- три вывода Z1, Z3 и Z2 внешнего объединенного резистора с ответвлением;
- три вывода 15, 16 и 18 внутреннего переключающего контакта с выдержкой времени.

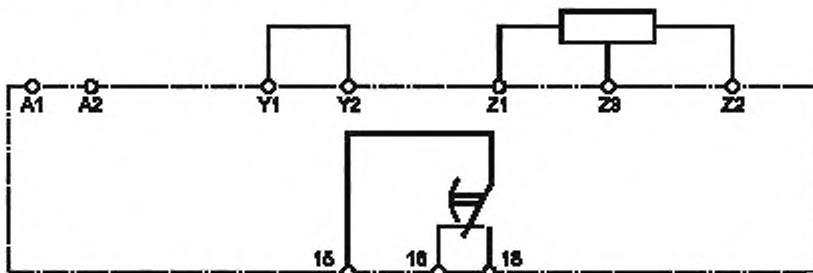

**Приложение M
(обязательное)**

Испытание на воспламеняемость

M.1 Испытание раскаленной проволокой (ИРП)

M.1.1 Испытательный образец

Следует испытывать пять образцов каждого материала.

Образцы материала должны иметь прямоугольную форму шины длиной (125 ± 5) мм, шириной $(13 \pm 0,5)$ мм и одинаковой толщины, указанной изготовителем материала. Испытания проводят методом, предназначенным для литьевых или листовых материалов толщиной от 0,25 до 6,4 мм.

Края материала не должны иметь заусенцев, облоев и т. п. с радиусом скругления не более 1,3 мм.

M.1.2 Описание испытательной установки

Образец располагают на подставке, имеющей два опорных столба с расстоянием 70 мм между ними, которые поддерживают испытуемый образец в горизонтальном положении на высоте 60 мм от дна камеры приблизительно в ее центре (см. рисунок М.1).

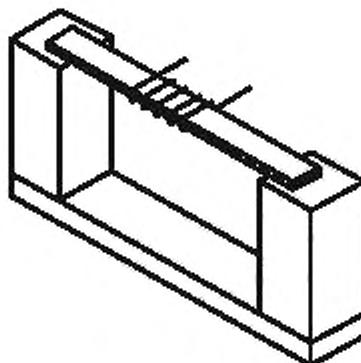


Рисунок М.1 — Приспособление для испытания материала раскаленной проволокой

Применяют проволоку из NiCr (80 % никеля, 20 % хрома, без примеси железа) длиной (250 ± 5) мм диаметром приблизительно 0,5 мм с удельным электрическим сопротивлением в холодном состоянии приблизительно 5,28 Ом/м и соотношением длина/масса 580 м/кг. Перед испытанием прямой отрезок проволоки присоединяют к источнику тока, отрегулированному так, чтобы вызвать в проволоке в течение 8—12 с рассеяние энергии 0,26 Вт/мм.

После охлаждения проволоку навивают на образец, образовав пять полных витков, с расстоянием между витками $(6,35 \pm 0,05)$ мм. Применяют закрепляющую намотку для равномерного расположения проволоки в центральной части образца с намоточным усилием $(5,4 \pm 0,02)$ Н.

Концы проволоки присоединяют к регулируемому источнику тока.

Мощность цепи питания должна быть достаточной, чтобы длительно поддерживать при частоте от 48 до 62 Гц линейную удельную мощность не менее 0,31 Вт/мм по всей длине нагретой проволоки при коэффициенте мощности около 1. Удельная мощность цепи питания при 60 А и 1,5 Вт должна составлять приблизительно 0,3 Вт/мм. Уровень мощности плавно и постепенно регулируют и измеряют мощность с точностью $\pm 2\%$.

M.1.3 Кондиционирование

Перед испытанием испытуемые образцы выдерживают в условиях отсутствия влажности, а если это невозможно, то их сушат в печи с воздушной циркуляцией при температуре (70 ± 2) °С в течение 168 ч и охлаждают в течение не менее 4 ч силикагелем или другим влагоглотителем. Непосредственно перед испытанием испытуемые образцы выдерживают не менее 40 ч при (23 ± 2) °С и относительной влажности $(50 \pm 5)\%$.

M.1.4 Процедура испытания

Испытание начинают подачей питания в цепь так, чтобы при прохождении тока через нагреваемую проволоку можно было получить линейную удельную мощность 0,26 Вт/мм по всей длине проволоки в ходе испытания.

Нагревание продолжают до воспламенения испытуемого образца. Когда происходит воспламенение, питание отключают и записывают время воспламенения. Воспламенение означает начало горения, вызванного газовой фазой горения, сопровождающейся выбросом света. Если в течение 120 с воспламенения не происходит, испытание прерывают. Для образцов, которые плавятся от проволоки, не воспламеняясь, испытание прерывают, когда

образец уже не находится в непосредственном контакте со всеми пятью витками навитой проволоки. Испытание следует повторить на оставшихся образцах.

Толщину каждого испытуемого образца, время воспламенения или время плавления от проволоки каждого испытуемого образца записывают.

Результатом испытания для данного материала в пределах испытуемой толщины является среднее время, требующееся для воспламенения, с.

М.2 Испытание на воспламеняемость электрической дугой (ЭД)

М.2.1 Испытуемый образец

Следует испытывать пять образцов каждого материала.

Образцы материала должны иметь прямоугольную форму шины длиной (125 ± 5) мм, шириной $(13 \pm 0,5)$ мм и одинаковой толщины, указанной изготовителем материала.

Края материала не должны иметь заусенцев, облоев и т. п. и иметь радиус скругления не более 1,3 мм.

М.2.2 Испытательная установка

Испытание проводят с использованием пары испытательных электродов, полного сопротивления индуктивной регулируемой нагрузки, соединенных последовательно с источником питания напряжением 230 В переменного тока, частотой 50 или 60 Гц (см. рисунок М.2).

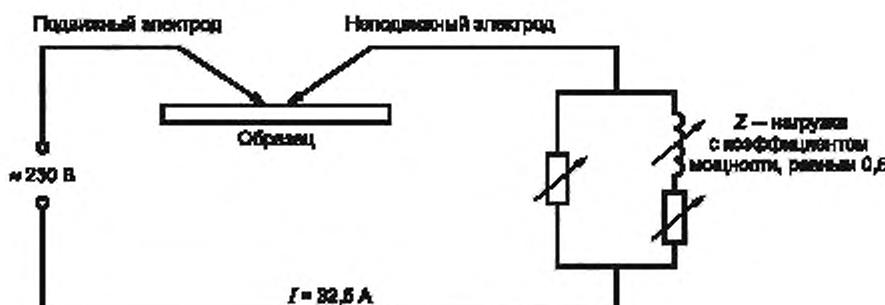


Рисунок М.2 — Схема испытания на воспламеняемость электрической дугой

Один электрод должен быть неподвижным, другой — подвижным. Неподвижный электрод должен представлять собой жесткий медный провод, имеющий горизонтальный конец со срезом под углом 30°, общая длина неподвижного электрода 152 мм, диаметр 3,2 мм.

Подвижный электрод должен представлять собой пруток из нержавеющей стали (X8CrNiS18-9) диаметром 3,2 мм и длиной 152 мм с концом симметричной конической формы и общим углом 60°, движущийся вдоль своей оси. Радиус скругления концов электродов в начале испытания не должен превышать 0,1 мм. Электроды должны быть расположены один напротив другого под углом 45° относительно горизонтали в общей вертикальной плоскости, под прямым углом к оси образца.

После замыкания электродов накоротко устанавливают ток 32,5 А с коэффициентом мощности 0,5 регулировкой полного индуктивного сопротивления нагрузки.

М.2.3 Кондиционирование

Если не установлено иное, кондиционирования не требуется.

М.2.4 Процедура испытания

Во время испытания испытуемый образец должен удерживаться в горизонтальном положении в воздухе на непроводящем, воспламеняющемся основании так, чтобы электроды контактировали с его поверхностью и друг с другом. Подвижный электрод должен управляться вручную или любым другим способом так, чтобы можно было обеспечить его движение вдоль оси для замыкания и размыкания с неподвижным электродом для создания целой серии дуг приблизительно по 40 дуг в минуту со скоростью разделения (254 ± 25) мм/с. Испытание продолжают до тех пор, пока не произойдет воспламенения образца и образования выжженного отверстия через образец или до 200 циклов.

Если в образце из комплекта выжжено отверстие или произошло возгорание, испытывают дополнительный комплект из трех образцов, но с электродами, контактирующими на высоте 1,6 мм над поверхностью образца. Если произошло возгорание или выжжено отверстие в одном образце из трех, дополнительно испытывают комплект из трех образцов, но с электродами, контактирующими на высоте 3,2 мм над поверхностью образца.

Среднеарифметическое число электрических дуг для достижения воспламенения или максимальное число 200 циклов и толщину материала каждого комплекта образцов следует записывать.

М.3 Требования к ИРП и ЭД

Характеристики испытаний на воспламеняемость раскаленным проводом (ИРП) и электрической дугой (ЭД) в зависимости от категории воспламеняемости материала приведены в таблицах М.1 и М.2.

В каждой графе таблиц представлена минимальные значения ИРП и ЭД в зависимости от категории воспламеняемости.

Примечание — Изготовитель может представить информацию от поставщика изоляционных материалов, отвечающую требованиям, приведенным в приложении М.

Таблица М.1 — Характеристики ИРП и ЭД для материалов частей, удерживающих токопроводящие части

Категория воспламеняемости по IEC 60695-11-10	V-0	V-1	V-2	НВ
Толщина материала ^{a)} , мм	Любая ^{b)}	Любая ^{b)}	Любая ^{b)}	Любая ^{b)}
ИРП, минимальное время воспламеняемости, с	7	15	30	30
ЭД, минимальное число дуг для воспламеняемости	15	30	30	60

^{a)} По 8.2.1.1.2.
^{b)} По наименьшей толщине материала данного назначения.

Примечание 1 — Нет никакой прямой зависимости между температурами при испытании раскаленной проволокой и таблицей М.1.

Примечание 2 — Изготовитель может определить категорию воспламеняемости по собственному выбору, тем не менее требования по ИРП и ЭД должны выполняться.

Пример: Материал с категорией воспламеняемости V-1 любой толщины должен иметь значение ИРП не менее 15 с и при необходимости значение ЭД — не менее 30 дуг.

Таблица М.2 — Характеристики ИРП и ЭД для материалов, не охватываемых таблицей М.1

Категория воспламеняемости по IEC 60695-11-10	V-0	V-1	V-2	НВ
Толщина материала, мм	Любая ^{a)}	Любая ^{a)}	Любая ^{a)}	Любая ^{a)}
ИРП, минимальное время воспламеняемости, с	—	—	7	7
ЭД, минимальное число дуг для воспламеняемости	—	—	15	15

^{a)} По наименьшей толщине материала данного назначения.

**Приложение N
(обязательное)**

Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции

Данное приложение распространяется на аппараты, одна или несколько цепей которых могут быть использованы в цепях SELV (PELV) [этот аппарат может не относиться к классу III — см. IEC 61140 (подраздел 7.4)].

N.1 Общие положения

Целью данного приложения является приведение по мере возможности в соответствие правил и требований, относящихся к низковольтной аппаратуре, имеющей раздельную степень защиты, между частями, предусмотренными для использования в цепях SELV (PELV) и других цепях, для унификации требований и методов испытаний.

N.2 Определения

N.2.1 функциональная изоляция (functional insulation): Изоляция между токопроводящими частями, необходимая только для нормальной работы аппарата.

N.2.2 основная изоляция (basic insulation): Изоляция рабочих частей, находящихся под напряжением, для создания основной защиты от поражения электрическим током.

Примечание — Термин «основная изоляция» не относится к изоляции, используемой исключительно в функциональных цепях (см. N.2.1).

N.2.3 дополнительная изоляция (supplementary insulation): Отдельная (независимая) изоляция, предусмотренная для усиления основной изоляции в цепях обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае пробоя основной изоляции.

N.2.4 двойная изоляция (double insulation): Изоляция, состоящая одновременно из основной и дополнительной изоляции.

N.2.5 усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция рабочих частей, находящихся под напряжением, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентная двойной изоляции.

Примечание — Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, которые невозможно испытать отдельно как основную или дополнительную.

N.2.6

защитное разделение (электрическое) [(electrically) protective separation]: Отделение одной электрической цепи от другой с помощью:

- двойной изоляции, или
- основной изоляции и электрического защитного экранирования, или
- усиленной изоляции.

[IEC 195-06-19]

N.2.7 цепь SELV (SELV circuit): Электрическая цепь:

- напряжение которой не может быть выше сверхнизкого напряжения в нормальных условиях и
- в условиях первичного повреждения, в том числе повреждений заземления других цепей.

Примечание — Адаптированное определение системы SELV по IEC 61140.

N.2.8 цепь PELV (PELV circuit): Электрическая цепь:

- напряжение которой не может быть выше сверхнизкого напряжения в нормальных условиях и
- в условиях первичного повреждения, кроме повреждений заземления других цепей.

Примечание — Адаптированное определение системы PELV по IEC 61140.

N.2.9

ограничение установившего тока касания и заряда (limitation of steady-state touch current and charge):

Задача от электрического удара с помощью цепи или аппарата, конструкции которого в нормальных условиях и в условиях повреждения ограничивает до безопасных уровней установившийся ток касания и заряд.

[IEC 826-03-16, модифицирован]

N.2.10 устройство защитного полного сопротивления (protective impedance device): Компонент или комплект компонентов, полное сопротивление и конструкция которых гарантируют, что установившийся ток касания и заряд ограничены до безопасных уровней.

N.3 Требования

N.3.1 Общие положения

Если не имеется других требований в стандарте на аппарат конкретного вида, то настоящий стандарт должен содержать:

- метод создания раздельной защиты, рассматриваемый в настоящем стандарте, основанный на двойной (или усиленной) изоляции между цепями SELV (PELV) и другими цепями. Если какой-то компонент подсоединен между разделенными цепями, то этот компонент должен соответствовать требованиям, предъявляемым к устройствам защитного полного сопротивления по IEC 61140 (5.3.4), см. рисунок N.1;
- рассмотрение воздействия на изоляцию электрических дуг, возникающих обычно в дугогасительных камерах аппаратов с учетом определения размеров расстояний утечки, при этом отпадает необходимость в специальной проверке;
- воздействие частичных зарядов во внимание не принимают.

Примечание — Двойная изоляция может также подходить для частей, доступных снаружи оболочки аппарата.

N.3.2 Требования к электрической прочности изоляции

N.3.2.1 Расстояния утечки

Необходимо проверить, чтобы расстояния утечки между цепью SELV (PELV) и другими цепями были равны или в два раза превышали значения по основной изоляции, указанные в таблице 15, и соответствовали значению напряжения цепи с наибольшим номинальным напряжением.

Примечание — Данное требование базируется на принципах IEC 60664-1.

Расстояния утечки проверяют по N.4.2.1.

N.3.2.2 Воздушные зазоры

Необходимо определить размеры воздушных зазоров между цепью SELV (PELV) и другими цепями аппарата, чтобы он мог выдерживать импульсное напряжение, как это указано в приложении Н применительно к основной изоляции особой категории применения. Это значение напряжения должно быть на порядок выше в ряду значений (или равно 160 % значения напряжения, требуемого для основной изоляции) в соответствии с IEC 60664-1:2007 (пункт 5.1.6).

Условия испытаний приведены в N.4.2.2.

N.3.3 Требования к конструкции

При разработке конструкции необходимо принимать во внимание:

- применение материалов с учетом их старения;
 - тепловые нагрузки или возможность механических повреждений, влияющих на изоляцию между цепями;
 - возникновение электрического контакта между различными цепями при случайном отсоединении провода.
- Примеры опасных факторов, которые необходимо учитывать при разработке конструкции, приведены в N.4.3.

N.4 Испытания

N.4.1 Общие положения

Испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции обычно проводят как типовые. Если конструкция по своему замыслу не гарантирует надежности изоляции, предусмотренной для раздельной защиты в условиях производства, то по указанию изготовителя или требованиям стандарта на аппарат конкретного вида эти испытания или часть их допускается проводить как контрольные испытания.

Подлежат испытаниям цепи SELV (PELV) и каждая из других цепей, например главные цепи, цепи управления и вспомогательные цепи.

Испытания проводят в рабочем состоянии аппарата: положениях отключения, включения, срабатывания.

N.4.2 Испытания на электрическую прочность изоляции

N.4.2.1 Проверка расстояний утечки

Условия проведения измерений должны быть аналогичны 8.3.3.4.1 и приложению G.

N.4.2.2 Проверка воздушных зазоров

N.4.2.2.1 Состояние аппаратов для испытаний

Испытания аппаратов проводят, как для условий эксплуатации с электропроводкой, на аппаратах в сухом и чистом состоянии.

N.4.2.2.2 Подача испытательного напряжения

При испытании каждой цепи испытуемого аппарата внешние выводы должны быть соединены друг с другом.

N.4.2.2.3 Испытательное импульсное напряжение

Форма волны испытательного импульсного напряжения должна быть 1,2/50 мкс в соответствии с 8.3.3.4.1, значение напряжения определено в N.3.2.2.

N.4.2.2.4 Испытания

Воздушные зазоры проверяют при подаче испытательного напряжения по N.4.2.2.3. Испытания проводят не менее чем тремя импульсными волнами каждой полярности с интервалом в соответствии с 8.3.3.4.1 между импульсами не менее 1 с.

Испытательное напряжение можно не применять, если воздушные зазоры равны или больше указанных в таблице 13 для конкретного значения испытательного напряжения.

N.4.2.2.5 Результаты испытаний


При подаче напряжения испытание считают выдержаным, если нет пробоя или перекрывающего изоляцию разряда.

N.4.3 Применяемые меры предосторожности, относящиеся к конструкции аппарата

Следует принять меры, чтобы механические повреждения, например изгиб припаянного провода, повреждения припоя, обрывы обмотки (катушки), ослабление или выпадение винта не повлияли на изоляционные свойства в такой степени, что они перестали бы соответствовать требованиям к основной изоляции; конструкция аппарата должна исключать возникновение двух или более повреждений изоляции одновременно.

Примеры мер предосторожности, относящихся к конструкции аппарата:

- достаточная механическая прочность;
- использование механических перегородок;
- использование стопорения винтов;
- пропитка или заливка компонентов;
- установка проводов в изоляционной защите;
- исключение соприкосновения проводов с острыми краями.

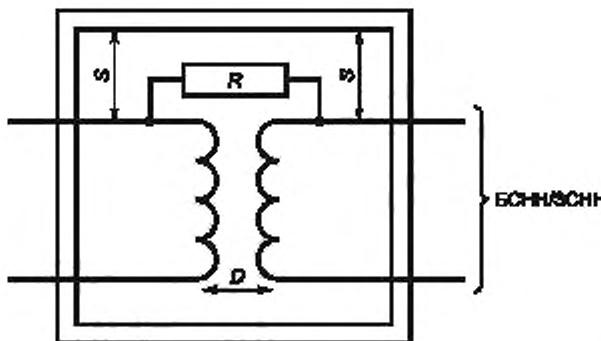

Д — двойная (или усиленная) изоляция между цепями (включая цепь БСНН/ЗСНН), **R** — компонент, отвечающий требованиям к устройствам защитного полного сопротивления; **S** — основная изоляция

Рисунок N.1 — Пример подсоединения компонента между разделенными цепями

**Приложение О
(рекомендуемое)**

Экологически сознательное проектирование

O.1 Общие положения

Каждый продукт воздействует на окружающую среду, это происходит как на отдельном, так и на всех этапах его жизненного цикла — от получения сырьевых материалов, изготовления продукции, ее распределения, использования, утилизации, сохранения и до окончания его жизненного цикла. Эти воздействия могут меняться от слабого до значительного; быть краткими или долговременными; быть локального, национального, регионального или глобального уровня (или сочетаний всех перечисленных).

Широкое применение электрических и электронных изделий привлекло повышенное внимание к их воздействию на окружающую среду, и как результат — возникновение законодательных и рыночных требований.

Постоянное внедрение новых изделий и материалов усложняет оценку, поскольку требует вовлечения дополнительной информации для оценки воздействия на окружающую среду изделия или материала на протяжении его жизненного цикла. Собранные данные призвана стать основой для усовершенствования изделий с точки зрения их воздействия на окружающую среду. В этом смысле принципы оценки жизненного цикла (ОЖЦ) и экологически сознательное проектирование (ЭСП) являются необходимыми инструментами.

Цель ОЖЦ и ЭСП — снижение отрицательного воздействия продукта на окружающую среду на протяжении всего его жизненного цикла. Это затрагивает сохранение равновесия между аспектами окружающей среды продукта с другими факторами, такими как: предполагаемое использование, работоспособность, цена, безопасность, ликвидность и выбор методов экологически сознательного соответствия законодательным и регулирующим требованиям. На пути к этой цели может быть получено множество выгод для организаций, их клиентов и посредников. Учет экологических факторов, особенно на самой ранней стадии процесса разработки продукта, может способствовать снижению его стоимости и улучшению сбыта. Экологически сознательное проектирование — это не обособленная деятельность, а неотъемлемая часть существующего процесса проектирования. В этом контексте проектирование включает деятельность, связанную с процессами планирования, разработки и решения проблем производства, а также выработки внутренней политики организации.

ЭСП предназначено для использования во всех областях, связанных с проектированием и разработкой изделий электротехники и электроники. В нем задействованы все стороны цепочки поставки, независимо от формы организации, размера, размещения и сложности. ЭСП применимо для всех видов изделий, как вновь разрабатываемых, так и модернизируемых. Может быть разработана документация для специфических областей, не охваченных настоящим стандартом. Использование данного приложения в качестве основополагающего документа приветствуется ради сохранения преемственности в электротехническом секторе.

В настоящем приложении представлен комплекс требований для процесса экологически сознательного проектирования, отраженных в IEC 62430.

O.2 Область применения настоящего приложения

Настоящее приложение определяет требования и процедуры по включению экологических аспектов в процессы проектирования и разработки изделий, отвечающих требованиям стандартов серии IEC 60947, включая комбинированные изделия, а также материалы и комплектующие элементы, из которых изделия создаются (далее — изделия) в процессе экологически сознательного проектирования (ЭСП).

Примечание 1 — Появление данного приложения не исключает существования собственных, более специфических положений в стандартах на изделия конкретного вида из серии IEC 60947. При разработке таких документов рекомендуется использовать данное приложение и IEC 62430 в качестве основы для сохранения преемственности в документации электротехнического сектора.

Определение окружающей среды, применяемое в настоящем приложении, отличается от определения, применяемого в публикациях, касающихся воздействия условий окружающей среды на электротехнические изделия.

Примечание 2 — Независимо от воздействия условий окружающей среды на работоспособность аппаратов (см. ссылки на серию IEC 60068, IEC 60721 и Указатель IEC 106).

О.3 Термины и определения

В настоящем приложении применяют следующие термины и определения:

O.3.1

проектирование и разработка (design and development): Виды деятельности, которые идею или требование превращают в изделие.

Примечание — Процесс проектирования и разработки обычно состоит из серии определенных этапов, начиная с первоначальной идеи, трансформируя ее в технические условия, разработанные по установленной форме, и заканчивая созданием рабочего прототипа (макета) и требуемой документации для поддержки производства изделий и технического обеспечения.

[IEC 62430:2009]

O.3.2

окружающая среда (environment): Внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воду, воздух, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

Примечание — В данном контексте внешняя среда простирается от среды в пределах организации (3.16) и до глобальной системы.

[ISO 14001:2004]

O.3.3

экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации или продукт, который может воздействовать на окружающую среду.

Примечание — Значительным экологическим аспектом является тот, который имеет или может иметь значительное воздействие на окружающую среду.

[IEC 62430:2009]

O.3.4

воздействие на окружающую среду (environmental impact): Любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

[ISO 14001:2004]

O.3.5

экологический параметр (environmental parameter): Количественный признак экологического аспекта.

Примечание — Экологические параметры включают тип и количество (массу, объем) использованных материалов, энергопотребление, выбросы, частоту рециклирования и т. д.

[IEC 62430:2009]

O.3.6

экологически сознательное проектирование (ЭСП) [environmentally-conscious design (ECD)]: Систематическая технология, учитывающая экологические аспекты в процессе проектирования и разработки, направленная на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.

[IEC 62430:2009]

O.3.7

инструмент экологически сознательного проектирования (environmentally-conscious design tool): Формальный метод, облегчающий качественный или количественный анализ, сравнение и/или поиск решения проблем в ходе процесса ЭСП.

[IEC 62430:2009]

O.3.8

жизненный цикл (life cycle): Последовательные и взаимосвязанные стадии системы жизненного цикла продукции от приобретения или производства из природных ресурсов или сырья до окончательного размещения в окружающей среде.

[ISO 14040:2006]

О.3.9

оценка жизненного цикла (ОЖЦ) [life cycle assessment (LCA)]: Сбор информации, сопоставление и оценка входных потоков, выходных потоков, а также возможных воздействий на окружающую среду на всем протяжении жизненного цикла продукции.
[ISO 14040:2006]

О.3.10

стадия жизненного цикла (life cycle stage): Элемент жизненного цикла.

Примечание 1 — Вместо термина «стадия жизненного цикла» иногда используют термин «фаза жизненного цикла».

Примечание 2 — Примерами стадий жизненного цикла являются: приобретение и производство сырья; изготовление; упаковка и сбыт; монтаж и эксплуатация; техническое обслуживание и модернизация; конец жизненного цикла.

[IEC 62430:2009]

О.3.11

расчет жизненного цикла (РЖЦ) [life cycle thinking (LCT)]: Учет всех аспектов окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла продукции.

[IEC 62430:2009]

О.3.12

организация (organization): Группа людей и оборудования, объединенных ответственностью, властью и взаимодействием.

[IEC 62430:2009]

О.3.13

процесс (process): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих действий по преобразованию входных потоков в выходные.

Примечание 1 — Входные потоки одного процесса обычно являются выходными потоками других процессов.

Примечание 2 — Процессы в организации обычно планируются и выполняются в условиях контроля для достижения прибыли.

[IEC 62430:2009]

О.3.14

продукт (product): Любое изделие или услуга.

Примечание — Сюда относят взаимосвязанные и взаимодействующие изделия или услуги.

[IEC 62430:2009]

О.3.15

категория продукта (product category): Группа технологически или функционально аналогичных продуктов, экологические аспекты которых могут быть ожидаемо аналогичными, или произведенных с определенной разницей в функциональных аспектах (например, вес продукта или диапазон характеристик).

[IEC 62430:2009]

О.3.16

посредник (shakholder): Индивидуальное лицо, группа или организация, заинтересованная в определенной организации или деятельности.

Примечание — Обычно посредник может влиять на организацию или деятельность или сам находиться под влиянием.

[IEC 62430:2009]

О.3.17

рециклинг (recycling): Размещение в процесс производство отходов материалов с первоначальной целью либо с другой целью, кроме получения энергии за счет утилизации отходов.

[IEC Guide: 2012]

О.3.18

пригодность к рециклингу (recyclability): Свойство веществ, материалов и частей/изделий быть способными к рециклингу.

Примечание — Пригодность продукции к рециклингу определяется не только пригодностью к рециклингу материалов, ее составляющих. Структура и логистика продукции также являются важными факторами.

[IEC Guide: 2012]

О.3.19

конец жизненного цикла (ЮЖЦ) [end of life (EOL)]: Состояние продукции, когда она окончательно изымается из применения или первоначального назначения.

[IEC Guide: 2012]

О.3.20

получение энергии за счет утилизации отходов (energy recovery): Использование горючих отходов для получения энергии при их непосредственном сжигании либо совместно с другими отходами или без них для получения тепла.

[IEC Guide: 2012]

О.4 Общие положения

Следует убедиться в том, что соблюдение приведенных ниже условий всегда ведет к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду со стороны продукции на протяжении ее жизненного цикла, таких как:

- консервация материалов;
- эффективность использования энергии и природных ресурсов;
- снижение выбросов и отходов;
- минимальная материалоемкость аппаратов (включая упаковочный материал);
- снижение числа применяемых материалов;
- замена или сокращение использования вредных веществ;
- повторное применение/возврат сборочных узлов или комплектующих;
- возможность технической модернизации;
- проектирование для удобства обслуживания, демонтажа и пригодности к рециклингу (при наличии);
- нанесение покрытия или другие комбинации материалов, повышающие пригодность изделий к рециклингу;
- маркировка;
- наличие соответствующей инструкции по применению/информации для потребителя, касающейся окружающей среды.

Все это ведет к принятию адекватных мер для осознания негативного влияния продукции на окружающую среду. Эти меры должны отражать стандартизованный принцип экологически сознательного проектирования, основанный на расчете жизненного цикла.

В разделе О.5 приведены основные требования ЭСП,ываемые организацией. В разделе О.6 описан процесс ЭСП, внедряемый на оперативном уровне.

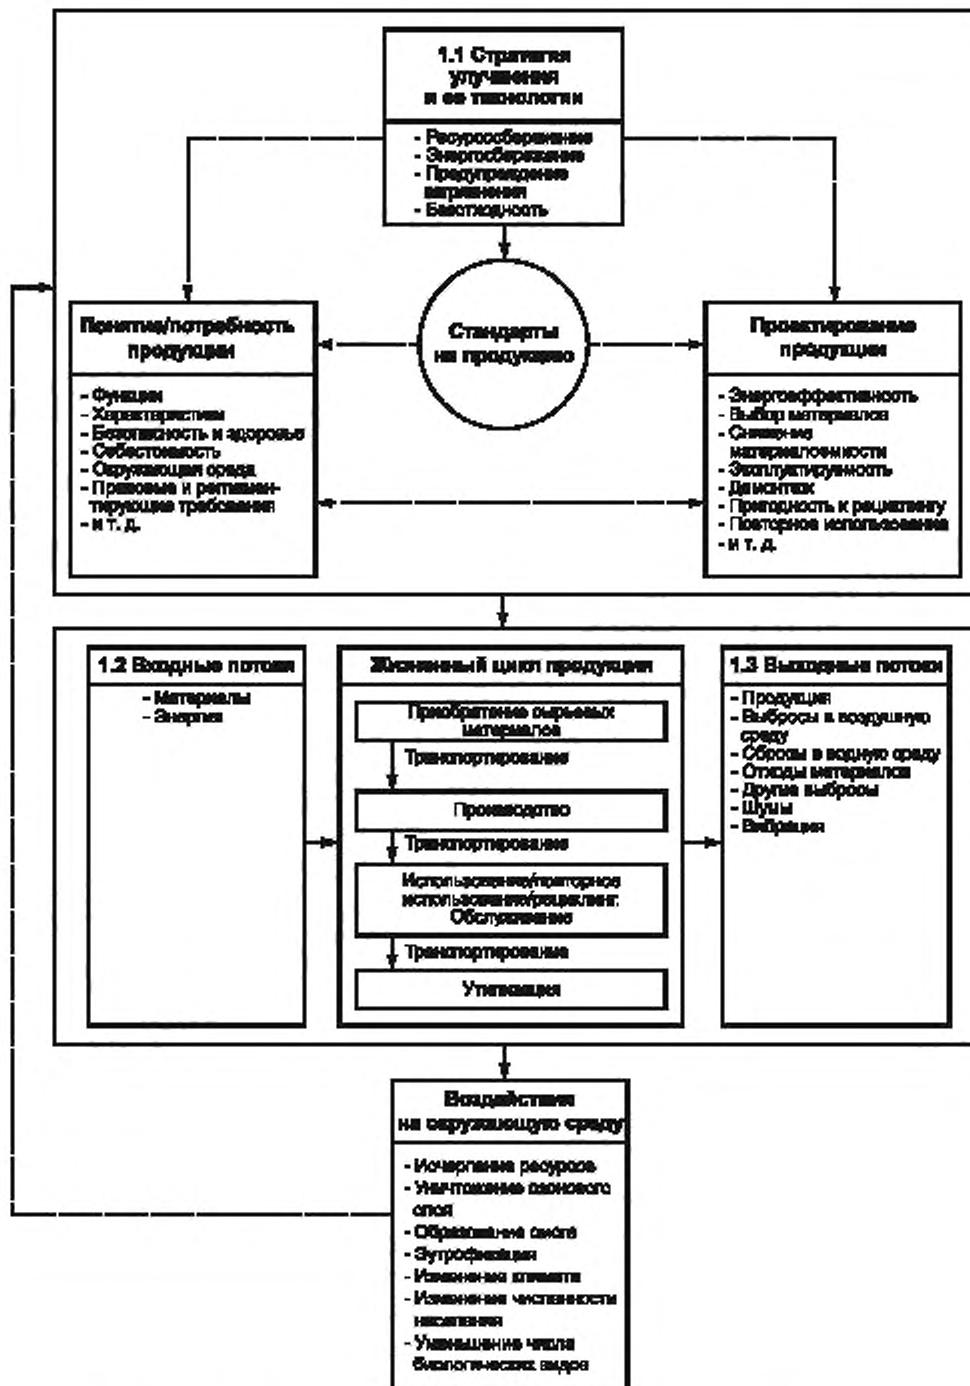


Рисунок О.1 — Концептуальная взаимосвязь положений стандартов на продукцию с воздействием на окружающую среду со стороны продукции на протяжении ее жизненного цикла

0.5 Основные требования экологически сознательного проектирования (ЭСП)

Экологически сознательное проектирование (ЭСП) основано на концепции расчета жизненного цикла (РЖЦ), которая требует в процессе проектирования и разработки учета важных экологических аспектов продукта на всех стадиях его жизненного цикла.

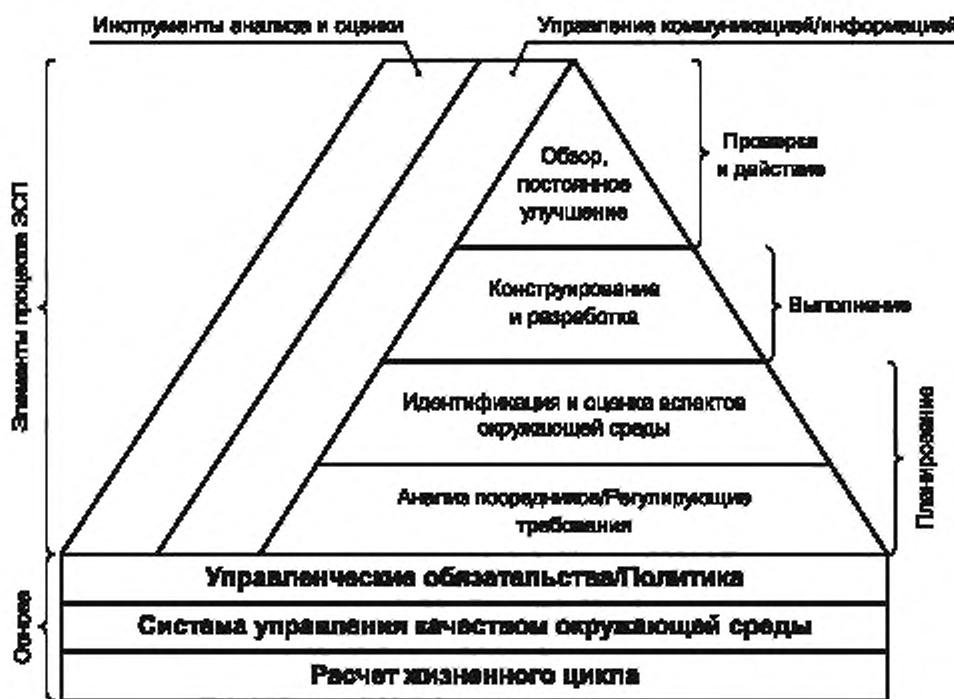


Рисунок О.2 — Структура процесса ЭСП

Ключевыми элементами расчета жизненного цикла являются:

- цель минимизации вредного воздействия продукта на окружающую среду;
- идентификация, квалификация и, где возможно, квантification значительных экологических аспектов продукта;
- определение обмена между экологическими аспектами и стадиями жизненного цикла.

Все вышесказанное следует включать в процесс конструирования и разработки как можно раньше, при наличии наиболее благоприятных возможностей для изменения и улучшения воздействий на общие экологические характеристики продукта на протяжении его жизненного цикла.

Экологически сознательное конструирование проводят в рамках, установленных регулирующими требованиями и анализом посредников. Эти требования регулярно рассматриваются для принятия организацией, проводящей ЭСП, соответствующих изменений.

Экологически сознательное конструирование и цель минимизации вредного воздействия продукта на окружающую среду должны быть отражены в политике и стратегии организации. Если в систему менеджмента организации включена функция проектирования и разработки продукции, процесс ЭСП должен стать неотъемлемой частью этой документированной системы.

Примечание 1 — В качестве первого этапа РЖЦ должна быть определена назначеннная функция продукта. На последующих стадиях конструирования и проектирования должна быть взята на вооружение какая-то бизнес-модель.

Примечание 2 — Если продукт является частью системы, экологическая характеристика одного продукта на протяжении одной или нескольких стадий жизненного цикла может быть изменена другими продуктами этой системы.

Примечание 3 — Для ЭСП требуется сотрудничество и взаимодействие всех посредников на протяжении всего пути поставок.

Примечание 4 — Коммуникации по процессу ЭСП и его цели должны быть так организованы внутри организации, чтобы вовлеченные в процесс подразделения понимали важность инициатив, ведущих к сотрудничеству и взаимодействию.

Примечание 5 — Подробное описание основных требований к ЭСП см. IEC 62430.

О.6 Процесс экологически сознательного проектирования (процесс ЭСП)

О.6.1 Общие положения

Организации, занимающиеся экологически сознательным проектированием (ЭСП), должны провести создание, документирование, применение и поддержку процесса ЭСП в качестве составной части процесса проектирования и разработки продукции. Процесс ЭСП включает следующие этапы, которые далее описаны в разделе О.6.2:

- а) анализ регулирующих экологических требований и требований посредников;
- б) идентификация и оценка экологических аспектов и соответствующего воздействия на окружающую среду;
- в) проектирование и разработка;
- г) обзор и постоянная модернизация.

Следуя вышесказанным этапам, организация должна документировать соответствующие результаты и последующие заключения и принимать на себя определенную ответственность.

Примечание — Вышеуказанные процессы от а) до д) соответствуют:

- этапы а) и б) — планированию;
- этап с) — выполнению;
- этап д) — проверке и действию.

О.6.2 Этапы процесса ЭСП

На начальном этапе ЭСП, проводимом в связи с идентификацией экологических аспектов, организация должна понимать соответствующие регулирующие требования и требования посредников как на горизонтальном, так и на специфическом уровне. Эти требования составляют основные рамки, в которых разрабатывается продукт.

Затем организация должна установить процедуру по идентификации экологических аспектов и соответствующих воздействий продукта на окружающую среду.

Примечание 1 — Идентификацию экологических аспектов проводят для определения категории продукта.

Выбор конструкторского решения должен достигать баланса между разными экологическими аспектами и другими понятиями, такими как: функция, технические требования, качество, работоспособность, деловые риски и экономические аспекты. Если требуется соответствия регулирующим требованиям в определенных областях (например, здоровье и безопасность, электромагнитная совместимость), они должны приниматься во внимание при рассмотрении экологических вопросов. Это также относится к исследованиям и разработкам в области новых технологий.

Должна быть установлена, внедрена и поддерживаться процедура обзора и постоянного улучшения значительных экологических аспектов продукции на протяжении всего жизненного цикла.

Как часть процесса ЭСП организация в цепочке поставки должна раскрывать информацию о своих изделиях или их категориях для организаций, связанных с проектированием и разработкой, для достижения ими целей ЭСП.

Информация о воздействии продуктов или категорий продуктов на окружающую среду должна быть доступна для посредников в адекватной, стандартизованной форме, например ссылка на серию ISO 14020 — экологические декларации на изделия.

Примечание 2 — Подробное описание процесса ЭСП см. в IEC 62430.

О.7 Инструменты для включения ЭСП в проектирование и разработку продукта

Идентификация продукции и оценка ее воздействия на окружающую среду — сложный процесс, требующий особой тщательности и привлечения консультаций экспертов. Существует специальная методика по внедрению экологических аспектов в проектирование и разработку продукции. Эти аспекты могут присутствовать в разработке ключевых вопросов проектирования продукции, принятии решений, а также в вопросах бизнеса и экономики. Примерами таких методов являются:

а) анализ экологических аспектов продукции, например оценка жизненного цикла (ОЖЦ) и определение эффективности экологической системы и оценка ЭСП по эталонному тесту, основанному на физических измерениях (например, масса, потребление энергии, объем);

б) определение стратегии в области экологической среды продукции: качественных инструментов для принятия решений, например ЭКО-матрицы, контрольные листы, диаграммы Парето, SWOT-анализ (CCBC) (сила — слабость — возможности — средства), веб-диаграммы и диаграммы портфолио;

с) перенос экологических аспектов в свойства продукции: например, методами системы QFD (система улучшения качества продукции с анализом отзывов потребителей) и анализа FMEA (анализ типа отказа и его последствий).

При выборе метода необходимо руководствоваться базовыми концепциями продукции для включения экологических аспектов в проектирование и разработку продукции.

Примечание — Собственно инструменты и категории инструментов и определение стратегий описано в IEC 62430:2009, приложение С.

О.8 Технические комитеты, подкомитеты и рабочие группы ИСО, имеющие отношение к области применения данного приложения

TK 61 Пластмассы.

TK 79 Легкие металлы и их сплавы.

TK 122 Упаковка.

TK 146 Качество воздуха.

TK 147 Качество воды.

TK 190 Качество почвы.

TK 200 Твердые отходы.

TK 203 Технические энергосистемы.

TK 205 Проектирование окружающей среды интерьера зданий.

TK 207 Управление окружающей средой.

ПК 1 Системы управления окружающей средой.

ПК 2 Экологический аудит и связанные с ним исследования состояния окружающей среды.

ПК 3 Этикетирование окружающей среды.

ПК 4 Оценка характеристик окружающей среды.

ПК 5 Оценка жизненного цикла.

ПК 6 Термины и определения.

РГ 1 Экологические аспекты в стандартах на изделия.

Примечание — TK — технический комитет, PK — подкомитет технического комитета, РГ — рабочая группа.

О.9 Нормативные ссылки

IEC 62430:2009, Environmentally conscious design for electrical and electronic products (Экологически выдержанный проект для электрических и электронных изделий)

IEC 62474:2012, Material declaration for products of and for the electrotechnical industry (Декларация о материале изделий электротехнической промышленности и для этой промышленности)

IEC Guide 109:2012, Environmental aspects — Inclusion in electrotechnical standards (Экологические аспекты. Включение в стандарты на электротехническую продукцию)

ISO/IEC Guide 73:2009, Risk management — Vocabulary (Менеджмент рисков. Словарь)

ISO 9000:2015, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

ISO 9001:2015, Quality management systems — Requirements (Системы менеджмента качества. Требования)

ISO 14001:2015, Environmental management systems — Requirements with guidance for use (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению)

ISO 14020:2000, Environmental labels and declarations — General principles (Этикетки и декларации экологические. Общие принципы)

ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема)

ISO/IEC TR 14062:2002, Environmental management — Integrating environmental aspects into product design and development (Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирование и разработку продукции)

ISO 14063:2006, Environmental management — Environmental communication — guidelines and examples (Экологический менеджмент. Обмен экологической информацией. Руководящие указания и примеры)

ISO Guide 64:2008, Guide for addressing environmental issues in product standards (Руководство по включению экологических вопросов в стандарты на продукцию)

ECODESIGN — a promising approach to sustainable production and consumption: 1997 United Nations Environmental Programme (Перспективный подход к устойчивому производству и потреблению: 1997 год. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде)

Приложение Р
(рекомендуемое)

Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления

Таблица Р.1 — Примеры размеров кабельных наконечников для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления

Площадь поперечного сечения проводника, мм		Размеры (см. рисунок Р.1), мм						Диаметр отверстия монтажного болта
гибкого	одно- или многожильного	L макс	N макс	W макс	W калибр	Z макс	M мин	H
6	10	22	6	10	—	12	6	M5
10	16	26	6	10	—	12	6	M5
16	25	28	6	10	—	12	6	M5
25	35	33	7	12	12,5	17	7	M6
35	50	38	7	12	12,5	17	7	M6
50	70	41	7	12	12,5	17	7	M6
70	95	48	8,5	16	16,5	20	8,5	M8
95	120	51	10,5	20	20,5	25	10,5	M10
120	150	60	10,5	20	20,5	25	10,5	M10
150	185	72	11	25	25,5	25	11	M10
185	240	78	12,5	31	32,5	31	12,5	M12
240	300	89	12,5	31	32,5	31	12,5	M12
300	400	105	17	40	40,5	40	17	M16
400	500	110	17	40	40,5	40	17	M16

Примечание — Применимы другие размеры кабельных наконечников.

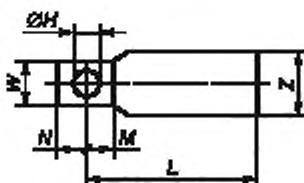


Рисунок Р.1 — Размеры

**Приложение Q
(обязательное)**

**Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом,
вибрацией и толчками**

Q.1 Общие положения

Целью настоящего приложения является установление требований, позволяющих оценивать способность аппаратуры распределения и управления выполнять свои функции, когда аппаратура предназначена для применения в определенных климатических условиях, отличающихся от нормальных условий эксплуатации, указанных в 6.1.

Настоящее приложение устанавливает условия испытаний и испытательные последовательности, а также результаты испытаний, которые необходимо получить.

Специальные испытания проводят по усмотрению изготовителя или по соглашению между изготовителем и потребителем (см. 2.6.4).

Являясь специальными, эти дополнительные испытания не являются обязательными, поэтому нет необходимости в том, чтобы оборудование удовлетворяло данным испытаниям согласно настоящему стандарту.

Q.2 Классификация оборудования

Оборудование классифицируют по шести видам климатических испытаний, исходя из сочетаний различных классов параметров (температура и влажность, вибрации, толчки, соляной туман).

Испытательные диапазоны температуры и влажности:

CC1: от минус 5 °C до плюс 55 °C (первый диапазон: испытание сухим теплом при плюс 55 °C, испытание влажным теплом при плюс 40 °C, испытание холодом при минус 5 °C);

CC2: от минус 25 °C до плюс 70 °C (второй диапазон: испытание сухим теплом при плюс 70 °C, испытание влажным теплом при плюс 55 °C, испытание холодом при минус 25 °C).

Уровни вибраций и толчков:

MC1: отсутствие вибраций;

MC2: вибрации;

MC3: вибрации и толчки.

Соляной туман:

SC1: отсутствие соляного тумана;

SC2: соляной туман (испытание по IEC 60068-2-52).

При сочетании этих климатических испытаний различают шесть категорий: A, B, C, D, E и F.

A: регулируемая среда, подвергаемая температуре и влажности (диапазон испытательных температур от минус 5 °C до плюс 55 °C), = MC1 + CC1 + SC1.

Примечание 1 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как влажные.

B: среда, подвергаемая температуре и влажности (диапазон испытательных температур от минус 25 °C до плюс 70 °C), = MC1 + CC2 + SC1.

Примечание 2 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как влажные и холодные.

C: среда, подвергаемая температуре, влажности и соляному туману, = MC1 + CC2 + SC2.

Примечание 3 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как влажные и соленые, или морские.

D: среда, подвергаемая температуре, влажности и вибрациям, = MC2 + CC2 + SC1.

Примечание 4 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как влажная и холодная атмосфера на борту судна с вибрацией.

E: среда, подвергаемая температуре, влажности, вибрациям и толчкам, = MC3 + CC2 + SC1.

Примечание 5 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как открытое место с влажной и холодной атмосферой без соляного тумана, или жесткие условия, но не морские.

F: среда, подвергаемая температуре, влажности, вибрациям, толчкам и соляному туману, = MC3 + CC2 + SC2.

Примечание 6 — Такие условия окружающей среды могут характеризоваться как открытое место с влажной, холодной и соленой атмосферой, или жесткие морские условия.

Q.3 Испытания

Q.3.1 Общие условия испытаний

Если не установлено иное, по 8.3.2 со следующими дополнениями.

Данные испытания доказывают способность аппарата выполнять назначенные функции в особых испытательных условиях.

Назначенная функция определена в испытательных последовательностях.

Аппарат испытывают (если требуется) в разомкнутом положении с предварительным выдерживанием в нормальных атмосферных условиях не менее 24 ч. Нормальными атмосферными условиями считают:

- температуру ((25 ± 10) °C);
- относительную влажность ((60 ± 30) %);
- давление воздуха ((96 ± 10) кПа).

Для испытаний внутри климатической камеры длина соединительных кабелей аппарата должна быть не менее 5 см, а для аппарата в оболочке — не менее 5 см снаружи оболочки, при этом их пропускание через оболочку должно выполняться по инструкции изготовителя.

По согласованию с изготовителем допускается применение кабелей с сечением менее указанных значений в таблицах 9—11 п. 8.3.3.3.4. Аппараты с высокими номинальными токами допускается испытывать без кабельных соединений, если внутреннее пространство климатической камеры ограничено.

Примечание — Так как согласно 6.1.4 требования по характеристикам к толчкам и вибрации при нормальных условиях эксплуатации находятся в стадии рассмотрения, настоящее приложение не устанавливает нормальные условия для данных видов испытаний, проверки на толчки и вибрации будут проводиться после принятия соответствующих требований в п. 6.1.4.

Q.3.2 Испытательные последовательности

После выбора среды проводят испытания согласно испытательным последовательностям по таблице Q.1.

Таблица Q.1 — Испытательные последовательности

Вид среды	Регулируемая среда по температуре и влажности	Среда по температуре и влажности	Среда по температуре, влажности и солнечному туману	Среда по температуре, влажности и вибрациям	Среда по температуре влажности, вибрациям и толчкам	Среда по температуре, влажности, вибрациям, толчкам и солнечному туману		
Категория	A	B	C	D	E	F		
Диапазон испытательных температур	От минус 5 °C до плюс 55 °C	От минус 25 °C до плюс 70 °C						
1 Сопротивление изоляции до испытания и осмотра	a)							
2 Вибрация	Не проводят		Вибрация по IEC 60068-2-6, испытание Fc ^{b)}					
3 Толчки	Не проводят				IEC 60068-2-27, испытание Ea ^{c)}			
4 Наклон	Не проводят		IEC 60092-504 ^{d)}					
5 Проверка работоспособности	Не проводят		По конкретному стандарту на аппарат ^{d)}					
6 Сухое тепло	IEC 60068-2-2, испытание Bd, 16 ч							
	55 °C ^{e)}	70 °C ^{e)}	70 °C ^{e), f)}					
7 Влажное тепло	Циклическое по IEC 60068-2-30, испытание Db, 2 цикла							
	40 °C		55 °C					
8 Восстановление	Вариант 2 Без нагрузки	Вариант 2 ^{g)}	Вариант 2 Без нагрузки	Вариант 2 ^{g)}				
	i)							
9 Сопротивление изоляции								

Продолжение таблицы Q.1

Вид среды	Регулируемая среда по температуре и влажности	Среда по температуре и влажности	Среда по температуре, влажности и соляному туману	Среда по температуре, влажности и вибрациям	Среда по температуре, влажности, вибрациям и толчкам	Среда по температуре, влажности, вибрациям, толчкам и соляному туману																		
Категория	A	B	C	D	E	F																		
10 Низкие температуры	IEC 60068-2-1, испытание Ab или Ad в зависимости от того, имеется ли рассеяние тепла аппаратом ($> 5 \text{ K}$) Начальная температура испытательной камеры должна снизиться до температуры T , камера должна поддерживать эту температуру $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 16 ч																							
	T = минус 5 $^{\circ}\text{C}$	T = минус 25 $^{\circ}\text{C}$																						
11 Восстановление	Восстановление должно происходить в нормальных атмосферных условиях в течение 24 $^{\circ}\text{C}$																							
12 Сопротивление изоляции	i)																							
13 Электроизоляционные испытания	IEC 60947-1, п. 8.3.3.4.1, перечисление 3)																							
14 Проверка работоспособности	По конкретному стандарту на аппарат ^{d)}																							
15 Соляной туман	Не проводят	IEC 60068-2-52, испытание Kb, уровень жесткости 2 ⁱ⁾	Не проводят		IEC 60068-2-52, испытание Kb, уровень жесткости 2 ⁱ⁾																			
16 Сопротивление изоляции	Не проводят	i)																						
17 Проверка работоспособности	Не проводят	По конкретному стандарту на аппарат ^{d)}	Не проводят		По конкретному стандарту на аппарат ^{d)}																			
18 Внешний осмотр	Не проводят	k)	Не проводят		k)																			
<p>a) Сопротивление изоляции измеряют между цепями и между каждой цепью и землей при испытании устройств, соответствующих IEC 61557-2 (некоторые компоненты, например для подавления переходных помех, в этом испытании следует отсоединять).</p> <table> <tr> <td>Максимальные номинальные рабочие напряжения:</td> <td>Испытательное напряжение постоянного тока:</td> <td>Минимальное сопротивление изоляции:</td> </tr> <tr> <td>До 65 В</td> <td>Двухкратное напряжение питания (не менее 24 В)</td> <td>10 МОм</td> </tr> <tr> <td>Св. 65 В</td> <td>500 В</td> <td>100 МОм</td> </tr> </table> <p>b) Параметры вибрационных испытаний:</p> <table> <tr> <td>Диапазоны частот</td> <td>Смещение</td> <td>Ускорение</td> </tr> <tr> <td>От 2^{1/3} до 13,2 Гц</td> <td>± 1 мм</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>От 13,2 до 100 Гц</td> <td>—</td> <td>± 0,7 г</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - длительность в случае нерезонансного состояния: 90 мин при 30 Гц; - длительность на каждой резонансной частоте, при которой записанное $Q \geq 2$: 90 мин; - при вибрационном испытании рабочие условия должны демонстрироваться; - испытания проводят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях; - рекомендуется, чтобы Q ориентировочно составляло не более 5; - критические частоты входят в диапазон резонансных частот, в котором коэффициент усиления без прерывания превышает 2; - в случае нескольких резонансных частот в диапазоне 0,8 и 1,2 (развертки) критических частот испытание должно длиться 120 мин с ускорением 0,7 г. 	Максимальные номинальные рабочие напряжения:	Испытательное напряжение постоянного тока:			Минимальное сопротивление изоляции:	До 65 В	Двухкратное напряжение питания (не менее 24 В)	10 МОм	Св. 65 В	500 В	100 МОм	Диапазоны частот	Смещение	Ускорение	От 2 ^{1/3} до 13,2 Гц	± 1 мм	—	От 13,2 до 100 Гц	—	± 0,7 г				
Максимальные номинальные рабочие напряжения:	Испытательное напряжение постоянного тока:	Минимальное сопротивление изоляции:																						
До 65 В	Двухкратное напряжение питания (не менее 24 В)	10 МОм																						
Св. 65 В	500 В	100 МОм																						
Диапазоны частот	Смещение	Ускорение																						
От 2 ^{1/3} до 13,2 Гц	± 1 мм	—																						
От 13,2 до 100 Гц	—	± 0,7 г																						

Окончание таблицы Q.1

Получаемые результаты: при вибрационном испытании ненамеренное размыкание и замыкание контактов длительностью более 3 мс считаются отказом, если большая длительность не установлена изготовителем в документации.

Заданное время прерывания может вызвать проблемы в некоторых назначениях, например мониторинг ПЛК (программируемого логического контроллера) с высокоскоростными вводами, такую характеристику следует учитывать в назначении.

с) По три положительных и отрицательных толчка прикладывают к трем взаимно перпендикулярным осям:

- форма импульса: полупериод;

- пикировое ускорение: 150 м/с² (это значение необходимо рассмотреть, при потребности комитетами по изделиям могут быть установлены различные значения);

- длительность импульса: 11 мс.

После испытания проверка, проведенная по ряду 5, должна показать, что определенные рабочие характеристики, установленные в стандарте конкретного вида, неизменны.

д) Данное испытание предназначено для проверки того, что аппарат гарантирует минимальные рабочие характеристики, установленные в стандарте конкретного вида.

е) Стандарт на аппарат конкретного вида должен установить действие аппарата при кондиционировании, испытании и функциональном испытании. Восстановление проводят в нормальных атмосферных условиях в течение 1—2 ч и более согласно стандарту конкретного вида. Стандартные атмосферные условия см. 5.3 IEC 60068-1.

ж) Испытания 6—18 можно проводить на новом образце. Все образцы должны подвергаться начальной и конечной проверкам по рядам 1, 16 и 17. Число использованных образцов должно быть указано в протоколе испытаний.

з) Функциональное испытание должно проводиться в течение первых двух часов первого цикла при испытательной температуре и в течение последних двух часов второго цикла при испытательной температуре.

и) В стандарте на аппарат конкретного вида может быть установлено другое время восстановления.

и) Испытание на сопротивление изоляции проводят в течение 1 ч после восстановления. Сопротивление изоляции измеряют между цепями и между каждой цепью и землей при испытании устройств, соответствующих IEC 61557-2 (некоторые компоненты, например для подавления переходных помех, в этом испытании следует отсоединять).

Максимальные номинальные рабочие напряжения:	Испытательное напряжение постоянного тока:	Минимальное сопротивление изоляции:
До 65 В	Двухкратное напряжение питания (не менее 24 В)	10 МОм
Св. 65 В	500 В	100 МОм

ж) После испытания соляным туманом — восстановление: по IEC 60068-2-52, раздел 10 со следующим дополнением:

После промывания аппарат просушивают в течение 24 ч на воздухе или в течение 1 ч при плюс (55 ± 2) °C по усмотрению изготовителя, затем в течение не менее 1 ч и не более 2 ч его помещают в регулируемые условия на восстановление (см. 5.4.1 IEC 60068-1).

Промывание некоторых аппаратов может ухудшить работу. В этом случае в стандартах на аппараты конкретного вида должны быть приведены соответствующие приспособления.

к) Визуальный осмотр:

Механические части, выполняющие функциональную роль или функцию безопасности, следует проверять на предмет окисления: поворотные оси, магниты, навесы, замки и т. д.

Кроме этого, необходимо провести визуальный осмотр частей, снимаемых потребителем при обслуживании. Маркировка должна оставаться различимой.

Допускаются следующие повреждения:

- следы железной коррозии на магнитной цепи;
- точки коррозии на винтах;
- следы патины на держателях электрических контактов из медных сплавов;
- точки белой коррозии на деталях с покрытием.

В стандартах на аппарат конкретного вида могут дополнительно указываться критерии соответствия по требованиям безопасности.

л) Наклон:

Эти испытания не требуются для оборудования низковольтной аппаратуры распределения, если изготовитель указал, что ориентация устройства при монтаже для эксплуатации учитывает требуемые углы наклона для испытания.

П р и м е ч а н и я

1 Приведенная классификация отличается от классификации по IEC 60721-3.

2 Значения, приведенные в сносках ^{а)} и ^{и)} внизу таблицы отличаются от IEC 60092-504.

Приложение R
(обязательное)

Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке

Введение

Во многих странах существует ряд законоположений, неукоснительных к соблюдению, касающихся здоровья и безопасности потребителей и других лиц, связанных с функционированием электрооборудования. В настоящем приложении рассмотрены некоторые критерии и приведен перечень примеров, касающихся эксплуатации аппаратуры распределения и управления:

а) Устранение опасности, возникающей при эксплуатации аппаратуры распределения и управления, если для ее управления требуется доступ внутрь. Что достигается либо отключением аппаратуры перед доступом, либо обеспечением степени защиты рабочей поверхности как снаружи (оболочки или аппарата в оболочке), так и изнутри (оболочки или аппарата без оболочки) не менее чем IP XXB согласно IEC 60529.

В том случае, если это неприменимо, тогда:

б) Защита персонала от опасности поражения с помощью экранов, перегородок и ограждений.

Если и это неприменимо, то:

с) Обеспечение персонала защитным оборудованием для гарантии безопасности жизни и здоровья. Данная мера не рассматривается в настоящем стандарте.

Предпочтительной мерой является обеспечение рабочих поверхностей аппаратуры распределения и управления степенью защиты не ниже IP XXB. В альтернативном случае оборудование должно быть так сконструировано и спроектировано, чтобы все узлы управления находились в безопасном месте внутри оборудования при отсутствии там опасных токоведущих частей. При этом базовым стандартом по безопасности (см. 8.1.2 IEC 61140) установлен минимальный уровень защиты оборудования от поражения электрическим током — IP XXB.

Примечание — Существует разница в требованиях по применению металлической фольги между IEC 60529 и приложением R настоящего стандарта.

R.1 Цель

Целью настоящего приложения является пояснение по поводу места размещения металлической фольги с целью проверки соответствия электрической изоляции при испытании.

Описание, приведенное в настоящем приложении, очевидно, не учитывает всех случаев, возникающих в данной области, поэтому в стандарте на аппарат конкретного вида могут быть даны более точные пояснения по поводу условий нормальной эксплуатации и монтажа (например, размещение приводных рукояток снаружи, а остальных частей внутри оболочки).

Изготовитель может дать дополнительную информацию для испытательной лаборатории о соответствующем порядке проведения испытания (например, оборудование предназначено для установки без дополнительной оболочки, в этом случае части, предназначенные для покрытия металлической фольгой, не отделяются от частей, доступных при управлении или регулировке).

R.2 Определение зон

R.2.1 Общие положения

Для определения наличия частей, доступных при управлении или регулировке в ходе испытаний, различают три зоны применения металлической фольги:

- устройства ручного управления или регулировки;
- части, доступные для прикосновения к ним при нормальной эксплуатации или регулировке, но не оперируемые рукой;
- части, при нормальной эксплуатации или регулировке не доступные для прикосновения.

Примечание — Здесь выбран подход, аналогичный используемому при определении пределов превышения температуры.

При необходимости в стандарте на аппарат конкретного вида могут привести дополнительную информацию.

R.2.2 Применение металлической фольги на частях, доступных при нормальной эксплуатации или регулировке


Если в стандарте на аппарат конкретного вида не установлено иное, рассматриваются только части, предназначенные для прикосновения к ним при нормальной эксплуатации или регулировке.

Части, предназначенные для установки снаружи оболочки, покрывают металлической фольгой (см. рисунок R.1).

Металлическую фольгу размещают в пределах следующих геометрических зон (см. также рисунки R.2—R.4):


- в области, ограниченной плоскостью, выступающей на 30 мм от краев органа управления и/или устройства регулировки, и на всех поверхностях в этой области на глубину 80 мм;
- в области, ограниченной плоскостью, выступающей на 100 мм от краев органа управления и/или устройства регулировки, и на всех поверхностях в этой области на глубину 25 мм.

Металлическую фольгу не направляют в отверстия и желобки (см. рисунок R.3).

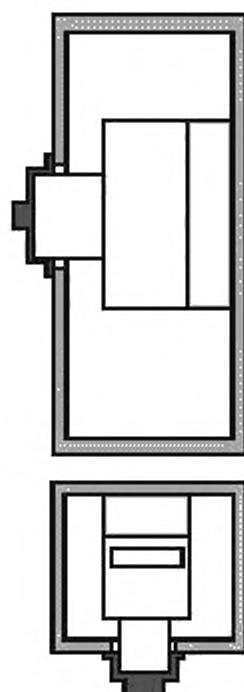

■ Металлическая фольга


Рисунок R.1 — Механизм управления снаружи оболочки

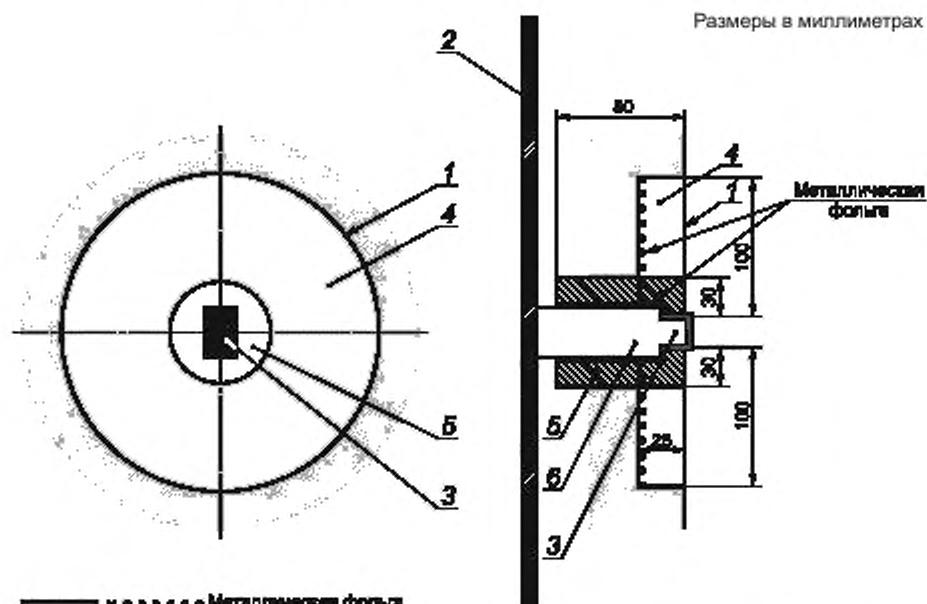

■ Металлическая фольга

1 — область основания, ограниченная поверхностью органа управления; 2 — монтажная панель; 3 — нажимная кнопка;
4 — область с задней поверхностью для защиты руки; 5 — область для защиты пальца; 6 — гнездо выключателя

Рисунок R.2 — Оперативное пространство для нажимной кнопки

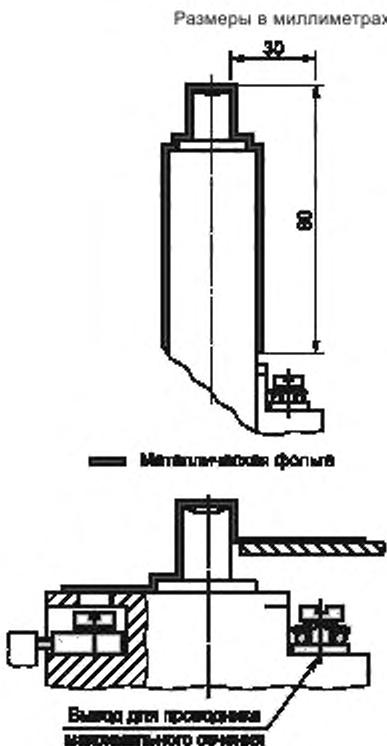

Примечание — Отверстия, в которые не может проникнуть испытательный палец, могут не покрываться металлической фольгой (на усмотрение изготовителя).

Рисунок R.3 — Примеры размещения поверхностей защиты пальца от опасных токоведущих частей вокруг нажимной кнопки (приблизительно 25 мм)

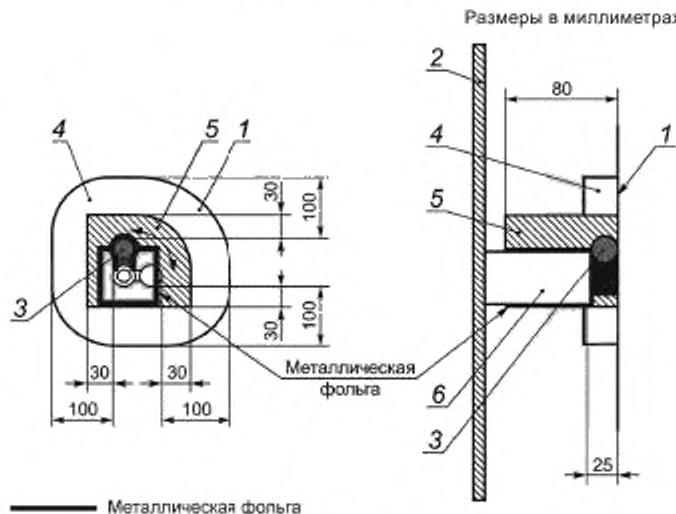


Рисунок R.4 — Оперативное пространство для поворотной рукоятки

**Приложение S
(обязательное)**

Цифровые вводы и выходы

Примечание — В настоящем приложении приведены выдержки из второго издания IEC 61131-2, французской версии которого не существует. Поэтому признана нецелесообразной публикация французского текста данного приложения в отсутствие текста, подготовленного подкомитетом, курирующим IEC 61131-2 (кроме раздела S.1).

S.1 Область применения

Настоящее приложение распространяется на цифровые входы и/или цифровые выходы, содержащиеся в аппаратуре распределения и управления, и совместимо с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). Оно основано на соответствующих положениях IEC 61131-2.

S.2 Термины и определения

В настоящем приложении применяют следующие термины и определения:

S.2.1 цифровой вход типа 1 (digital input, type 1): Устройство для измерительных сигналов, получаемых от механических контактов устройств переключения, например реле, кнопок, выключателей и т. п. Преобразует фактический сигнал с двумя состояниями в однобитовое двоичное число.

Примечание — Цифровые входы типа 1 могут быть непригодны в случае использования полупроводниковых приборов, таких как датчики, бесконтактные переключатели и т. д.

S.2.2 цифровой вход типа 2 (digital input, type 2): Устройство для измерительных сигналов от полупроводниковых устройств переключения, например двухпроводных бесконтактных переключателей. Преобразует фактический сигнал с двумя состояниями в однобитовое двоичное число.

Примечания

1 Приводимые здесь двухпроводные бесконтактные переключатели соответствуют IEC 60947-5-2.

2 Данный класс цифрового входа может использоваться вместо классов 1 и 3.

S.2.3 цифровой выход (digital output): Устройство, которое преобразует однобитовое двоичное число в сигнал с двумя состояниями.

S.2.4 токоприемный (current sinking): Свойство приема тока.

S.2.5 токоподающий (current sourcing): Свойство поставки тока.

S.3 Функциональные требования

S.3.1 Номинальные значения и рабочие диапазоны

Модули с внешним питанием I/O указаны в таблице S.1.

Таблица S.1 — Номинальные значения принимаемой мощности

Напряжение, В		Частота, Гц		Рекомендуемое применение (R)		Стандартные параметры и примечания ^c
Номинальное U_n	Допуски min/max	Номинальная F_n	Допуски min/max	Подача питания	Сигналы I/O	
Постоянный ток						
24		—	—	R	R	a) a), b)
48	–15 %/+20 %	—	—	R	R	—
125		—	—	—	—	—
Переменный ток (действующее значение)						
24		—	—	—	—	См. примеч.
48		—	—	—	—	См. примеч.
100		—	—	R	R	—
110		—	—	R	R	—
120	–15 %/+10 %	50 или 60	6 %/+4 %	R	R	См. примеч.
200		—	—	R	R	—
230		—	—	R	R	См. примеч.
240		—	—	R	R	—
400		—	—	R	—	См. примеч. ^d

Окончание таблицы S.1

Примечание — Значения номинальных напряжений по IEC 60038.

a) Кроме допусков на напряжение возможна общая составляющая переменного тока с пиковым значением 5 % от номинального напряжения. Абсолютные пределы постоянного тока составляют 30/19,2 В для 24 В и 60/38,4 В для 48 В.

b) При применении цифровых вводов типа 2 см. сноска^{e)} к таблице S.2.


c) Для подводимых напряжений, не указанных в настоящей таблице, например 110 В постоянного тока, применяют допуски, указанные в таблице и сноске^{a)}. Эти допуски используют в расчетах пределов по таблице S.2, пользуясь неравенствами по S.6.

d) Трехфазное питание.

S.3.2 Цифровые вводы и выводы (I/O)

S.3.2.1 Общие положения

На рисунке S.1 дана иллюстрация определений параметров I/O.

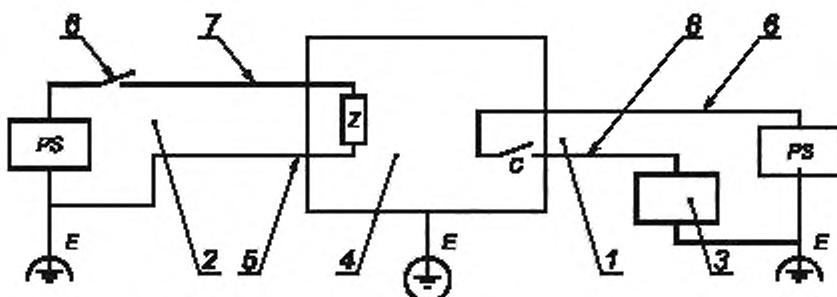

Примечание — В некоторых назначениях используют только один внешний источник питания, общий для вводов, выводов и оборудования.

C — вывод — механический или статический контакт (например, реле с сухим магнитоуправляемым контактом, триак, транзистор и т. п.); E — заземление — показанное заземление является исходным заземлением зависит от национальных норм или соответствует требованиям назначения; Z — ввод — вводное полное сопротивление; PS — внешние источники питания; 1 — вывод оборудования, включенный на плюс, 2 — ввод оборудования, включенный на минус; 3 — нагрузка; 4 — оборудование; 5 — общее (контрольное), 6 — источник; 7 — ввод (вход), 8 — вывод (выход).

Рисунок S.1 — Параметры I/O

Цифровые I/O должны отвечать следующим требованиям.

Цифровые вводы соответствуют требованиям к параметрам стандартных напряжений по S.3.2.2.

Цифровые выводы соответствуют требованиям к параметрам стандартных напряжений по S.3.2.3.2 для переменного тока и по S.3.2.4.2 для постоянного тока.

Должно быть возможно взаимное соединение вводов и выводов путем правильного выбора других I/O, результатом чего было бы точное срабатывание (при необходимости дополнительную внешнюю нагрузку должен указать изготовитель).

Цель должна отвечать требованиям к воздушным зазорам и путям утечки, а электроизоляционные испытания — выявить соответствие межфазного напряжения.

Примечание — Настоящее приложение не распространяется на вводы, включенные на минус, и выводы, включенные на плюс, которые могут потребоваться в некоторых назначениях. Их использование требует осторожного подхода. [При применении положительных логических схем с (временным) снижением тока и логических схем с (временным) увеличением тока любое короткое замыкание на опорный потенциал и разрыв проводов трактуется вводами и нагрузками как закрытое состояние; с другой стороны, для вводов, включенных на минус, и выводов, включенных на плюс, замыкания на землю трактуются как открытые состояния] (см. рисунок S.1).

S.3.2.2 Цифровые вводы (токоприемные)


S.3.2.2.1 Общие положения

Соответствие требованиям данного подпункта проверяют по S.4.2.

S.3.2.2.2 Терминология (рабочие области U/I)

На рисунке S.2 графически представлены пределы и рабочие диапазоны, применяемые для характеристики цепей цифровых токоприемных вводов.

Рабочую область составляют открытая область, переходная область и закрытая область. Необходимо превысить как $U_{T\min}$, так и $I_{T\min}$, чтобы выйти из закрытой области и превысить $I_{H\min}$ до $U_{H\max}$, чтобы войти в открытую область: все вводные кривые $U—I$ должны оставаться в пределах этих пограничных условий. Область ниже нуля вольт является значимой частью закрытой области только для вводов постоянного тока.

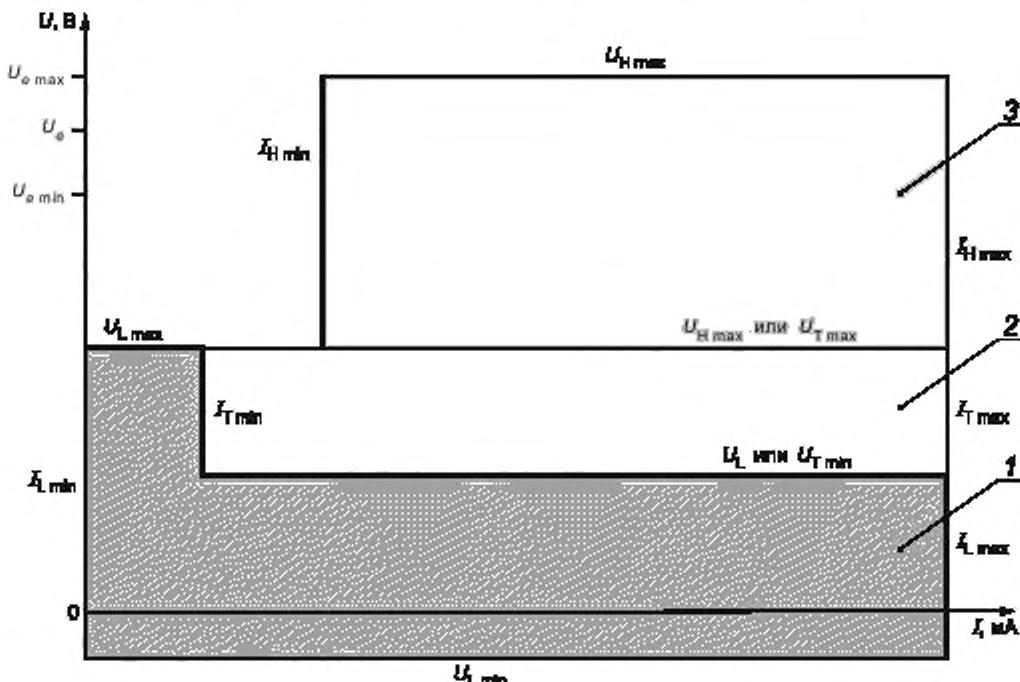

1 — область закрытого состояния («откл.», состояние 0); 2 — переходная область;
3 — область открытого состояния («вкл.», состояние 1)

Примечание

$U_{H\max}$ и $U_{H\min}$ — пределы напряжения для условий «вкл.» (состояние 1);

$I_{H\max}$ и $I_{H\min}$ — пределы тока для условий «вкл.» (состояние 1);

$U_{T\max}$ и $U_{T\min}$ — пределы напряжения для переходного состояния («вкл.» или «откл.»);

$I_{T\max}$ и $I_{T\min}$ — пределы тока для переходного состояния («вкл.» или «откл.»);

$U_{L\max}$ и $U_{L\min}$ — пределы напряжения для условий «откл.» (состояние 0);

$I_{L\max}$ и $I_{L\min}$ — пределы тока для условий «откл.» (состояние 0);

$U_{T\max} = U_{H\min} / I_{T\min} = U_{T\min} > I_{T\min}$;

$U, U_{e\max}$ и $U_{e\min}$ — номинальные напряжения и его пределы для внешнего источника напряжения питания

Рисунок S.2 — Рабочие области $U—I$ для токоприемных вводов

S.3.2.2.3 Диапазоны стандартных рабочих параметров для цифровых вводов (токоприемных)

Пределы численных значений токоприемных вводов приведены в таблице S.2.

Таблица S.2 — Стандартные рабочие диапазоны для цифровых вводов (токоприемных)

Номинальное напряжение U_e , В	Номинальная частота f_o , Гц	Вид предела	Пределы типа 1 ^{a)}						Пределы типа 2 ^{b)}						Сноски	
			состояние 0		переходное		состояние 1		состояние 0		переходное		состояние 1			
			U_L , В	I_L , мА	U_T , В	I_T , мА	U_H , В	I_H , мА		U_L , В	I_L , мА	U_T , В	I_T , мА	U_H , В	I_H , мА	
24 DC	—	max min	15/5 3	15 н/у	15 5	15 0,5	30 15	15 2	11/5 3	30 н/у	11 5	30 2	30 11	30 6	a), b), d), e)	
48 DC	—	max min	34/10 6	15 н/у	34 10	15 0,5	60 34	15 2	30/10 6	30 н/у	30 10	30 2	60 30	30 60	a), b), d)	
24 AC действующее	50/ 60	max min	14/5 0	15 0	14 5	15 1	27 14	15 2	10/5 0	30 0	10 5	30 4	27 10	30 6	a), c)	
48 AC действующее	50/ 60	max min	34/10 0	15 0	34 10	15 1	53 34	15 2	29/10 0	30 0	29 10	30 4	53 29	30 6	a), c)	
100 110 120 (AC) действующее	50/ 60	max min	79/20 0	15 0	79 20	15 1	$1,1U_e$ 79	15 2	74/20 0	30 0	74 20	30 4	$1,1U_e$ 74	30 6	a), c), d), f)	
200 230 240 (AC) действующее	50/ 60	max min	164/40 0	15 0	164 40	15 2	$1,1U_e$ 164	15 3	159/40 0	30 0	159 40	30 5	$1,1U_e$ 159	30 7	a), c), d), f)	
<p>^{a)} Все логические сигналы являются положительными. Открытые вводы трактуются как состояние 0 сигнала. Неравенства и допущения в получении значений данной таблицы и дополнительные замечания см. S.6.</p> <p>^{b)} Данные пределы напряжений включают все переменные составляющие напряжений.</p> <p>^{c)} Статические выключатели могут воздействовать на общее действующее содержание фактических гармоник входных сигналов и потому влиять на совместимость входного интерфейса с датчиками приближения, особенно для типа 2 на 24 В (действ.) переменного тока. Требования см. S.3.1.</p> <p>^{d)} Рекомендовано для общего применения и будущих разработок.</p> <p>^{e)} Минимальный внешний источник напряжения для вводов типа 2, 24 В постоянного тока, соединенных с двухпроводными датчиками приближения, должен быть более 20 В постоянного тока или $U_{H\min}$ менее 11 В постоянного тока для обеспечения достаточного запаса безопасности.</p> <p>^{f)} Согласно технологии тока и для поддержки конструкции вводных модулей, совместимых со всеми повсеместно применяемыми номинальными напряжениями, пределы абсолютны и независимы от номинального напряжения (за исключением $U_{H\max}$) и основаны на неравенствах, приведенных в S.6, и соответствуют 100 и 200 В действ. переменного тока.</p> <p>^{g)} См. определения S.2.1—S.2.3.</p>																
<p>Примечание — Совместимость с двухпроводными датчиками приближения по IEC 60947-5-2 возможна для типа 2, см. также сноски^{c)}.</p> <p>н/у — не установлено.</p>																

S.3.2.2.4 Дополнительные требования

Каждый вводной канал должен быть оснащен лампочкой или аналогичным устройством, указывающим на состояние 1, если индикатор запитан.

S.3.2.3 Цифровые выходы для переменных токов (токоподающие)

S.3.2.3.1 Общие положения


Требования данного подпункта проверяют по S.4.3.

S.3.2.3.2 Номинальные значения и рабочие диапазоны (переменного тока)

Цифровые выходы переменного тока должны соответствовать параметрам, указанным в таблице S.3, при выходных напряжениях, указанных изготовителем по S.3.1.

Таблица S.3 — Номинальные значения и рабочие диапазоны для цифровых токоподающих выходов переменного тока

Номинальный ток (состояние 1)	I_n , A	0,25	0,50	1,00	2,00	Сноски
Диапазон токов для состояния 1 (длительных при макс. напряжении)	min (mA) max (A)	10 [5] 0,28	20 0,55	100 1,10	100 2,20	a), b) a)
Падение напряжения U_d для состояния 1: - незащищенный выход; - защищенный и устойчивый к короткому замыканию выход	U_d max (B) max (B)	— 3 5	—	—	—	a)
Ток утечки для состояния 0: - полупроводниковые выходы; - электромеханические выходы	max (mA) max (mA)	— 5 [3] 2,5	— 10 2,5	—	—	a), b), c) a), c)
Частота повторения для временной перегрузки (см. рисунок S.3): - полупроводниковые выходы; - выходы на реле	Время рабочего цикла, с max max	— — 1 10	— — 2 10	—	—	—
<p>a) Действующие значения токов и напряжения. b) Цифры в квадратных скобках относят к модулю, не оборудованному сетью дифференциальных токов или аналогичными подавителями импульсов. Все остальные значения относятся к модулям с подавлением импульсов. c) Ток утечки для полупроводниковых выходов св. 3 мА предполагает применение дополнительных внешних нагрузок для приведения в действие цифровых вводов типа 2.</p>						

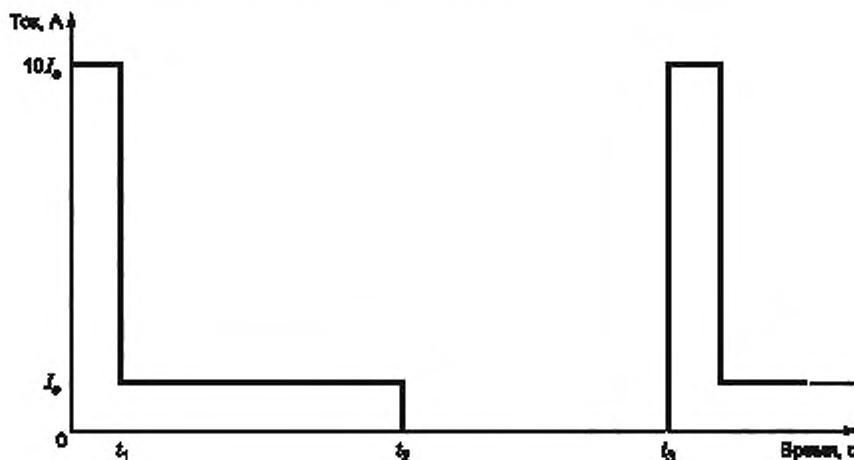

Примечания

- При применении на выходе в качестве коммутационного элемента реле — $t_3 = 10$ с;
- При применении на выходе в качестве коммутационного элемента полупроводникового прибора:
 - при токе $I = 0,25$ A — $t_3 = 1$ с;
 - при токе I в интервале от 0,5 A до 2 A — $t_3 = 2$ с.

t_1 — 2 цикла при F_n (F_n — номинальная линейная частота); t_2 — время включения; $t_3 = t_2 -$ время отключения (время отключения равно времени включения); t_4 — время работы

Рисунок S.3 — Временные интервалы коммутационного переключения для цифровых выходов переменного тока

S.3.2.3.3 Дополнительные требования

S.3.2.3.3.1 Индикаторы выходов

Каждый выходной канал должен быть оснащен лампочкой или аналогичным устройством, указывающим на состояние 1, если индикатор запитан.

S.3.2.3.3.2 Защищенные выходы

Указанные изготовителем выходы должны быть защищены.

Выход должен выдерживать и/или объединенное защитное устройство должно срабатывать на защиту выхода при всех установившихся значениях выходного тока св. 1,1 номинального значения.

После возвращения в исходное положение или только замены защитного устройства, по обстоятельствам, оборудование должно вернуться в нормальный режим.

Дополнительный ресурс повторного запуска можно выбрать из трех вариантов:

- защищенный выход с автоматическим рестартом — защищенный выход, автоматически восстанавливающийся после снятия перегрузки;
- защищенный выход с управляемым рестартом — защищенный выход, возводимый с помощью сигналов (например, дистанционным управлением);
- защищенный выход с ручным рестартом — защищенный выход, для восстановления работы которого необходимо воздействие человека (в качестве защиты могут служить плавкие предохранители, электронные блокировки и т. д.).

Требования данного подпункта проверяют по S.4.3.2.

Примечания

1 Работа в условиях длительной перегрузки может уменьшить срок службы модуля.

2 Защищенные выходы необязательно защищают внешнюю проводку. Ее защита является заботой изготовителя.

S.3.2.3.3 Устойчивость выходов к короткому замыканию

Выходы, указанные изготовителем, должны быть устойчивы к короткому замыканию:

- при всех выходных токах св. $I_{e\max}$ и до 2 номинального значения I_e выход должен быть работоспособным и выдерживать временные перегрузки. Такие перегрузки указывает изготовитель;
- при всех ожидаемых выходных токах св. 20 номинального значения должно срабатывать защитное устройство. После возвращения в исходное положение или только замены защитного устройства, по обстоятельствам, оборудование должно вернуться в нормальный режим;
- при выходных токах в диапазоне от 2 до 20 I_e или временных перегрузках, выходящих за пределы, установленные изготовителем (см. выше), может потребоваться ремонт или замена модуля.

Требования данного подпункта проверяют по S.4.3.2.

S.3.2.3.4 Незащищенные выходы

Если для незащищенных выходов, указанных изготовителем, он рекомендует внешние защитные устройства, то выходы должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к выходам, устойчивым к короткому замыканию.

S.3.2.3.5 Выходы на электромеханических реле

Выходы на электромеханических реле должны быть способны выполнить не менее 0,3 млн операций под нагрузкой, указанной для категории применения AC-15 (класс износостойкости 0,3) по IEC 60947-5-1.

Проведение типового испытания не требуется, если комплектующие реле уже проверены на соответствие IEC 60947-5-1.

S.3.2.4 Цифровые выходы для постоянного тока (токоподающие)**S.3.2.4.1 Общие положения**

Требования данного подпункта проверяют по S.4.3.

S.3.2.4.2 Номинальные значения и рабочие диапазоны (постоянного тока)

Цифровые выходы должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице S.4, при выходных напряжениях, указанных изготовителем согласно S.3.1.

Таблица S.4 — Номинальные значения и рабочие диапазоны (постоянного тока) для цифровых токоподающих выходов постоянного тока

Номинальный ток (состояние 1)	I_e , A	0,10	0,25	0,50	1,00	2,00	Сноски
Диапазон токов для состояния 1 (длительных при максимальном напряжении), А	max	0,12	0,30	0,60	1,20	2,40	—
Падение напряжения U_d Незащищенный выход, В Защищенный и устойчивый к короткому замыканию выход	U_d max	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— a)
Ток утечки для состояния 0, мА	max	0,1	0,5	0,5	1,0	1,0	b), c)
Временная перегрузка, А	max	См. рисунок S.2 или указания изготовителя					—


Окончание таблицы S.4

a) Для номинальных токов 1 и 2 А при наличии защиты от изменения полярности допускается падение напряжения 5 В, что делает выход несовместимым со входом типа 1 такого же напряжения.

b) Возможная совместимость между выходами постоянного тока и вводами постоянного тока без дополнительной внешней нагрузки следующая:

Номинальный выходной ток I_e , А:	0,10	0,25	0,50	1,00	2,00
Тип 1:	есть	есть	есть	нет	нет
Тип 2:	есть	есть	есть	есть	есть

c) При адекватной внешней нагрузке все выходы постоянного тока могут стать совместимыми со всеми вводами постоянного тока типа 1 и типа 2.

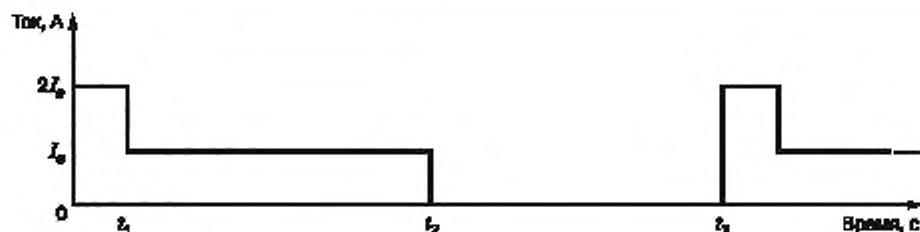

t_1 — время импульса = 10 мс; t_2 — время включения; $t_3 = t_1$ — время отключения (время отключения = время включения);
 I_3 — время работы = 1 с

Рисунок S.4 — Временные интервалы коммутационного переключения для цифровых выходов постоянного тока

S.3.2.4.3 Дополнительные требования

Другие требования совпадают с требованиями для токоподающих выходов переменного тока:

- защищенные выходы: предел составляет $1,2 I_e$ вместо $1,1 I_e$;
- выходы электромеханических реле: DC-13 вместо AC-15.

S.4 Проверка требований к входам/выходам

S.4.1 Общие положения

Процедуры испытаний не установлены, они устанавливаются соглашением между изготовителем и потребителем, в котором условия, указанные в S.4.4, должны быть неизменны.

Все установленные пункты испытаний должны быть выполнены.

Если настоящим подпунктом не установлено иное, все испытания проводят дважды на одном и том же канале (каналах) I/O:

Первое испытание: при минимальной рабочей температуре.

Второе испытание: при максимальной рабочей температуре.

Испытывать более одного цифрового ввода каждого типа не требуется.

S.4.2 Проверка цифровых вводов

S.4.2.1 Испытание в рабочем диапазоне

Проверяют соответствие всем требованиям.

Процедуры испытаний: по соглашению между изготовителем и потребителем.

S.4.2.2 Испытание защиты от изменения полярности сигнала (испытание на устойчивость)

Процедура испытания: к цифровым вводам подают сигнал обратной полярности в течение 10 с.

Проверка: Оборудование должно соответствовать требованиям, установленным в S.4.4.

S.4.3 Проверка цифровых выходов

S.4.3.1 Испытание в рабочем диапазоне

Проверяют соответствие всем требованиям.

Процедуры испытаний:

Диапазон тока: по соглашению между изготовителем и потребителем.

Падение напряжения: по соглашению между изготовителем и потребителем.

Ток утечки: Устройства/цепи, предназначенные для защиты выходов, не демонтируют.

Временная перегрузка: по IEC 60947-5-1 (AC-15 или DC-13, по обстоятельствам). Для выходов, устойчивых к короткому замыканию, значения тока должны быть от $2 I_e$ до $20 I_e$ соответственно (как указано в S.3.2.3.3.3).

S.4.3.2 Испытания защищенных, незащищенных и устойчивых к короткому замыканию выходов

Таблица S.5 — Испытания цифровых выходов на перегрузку и короткое замыкание

Порядок испытания	Условия испытания				
Конфигурация испытуемого устройства	По указанию изготовителя				
Описание монтажной схемы	По указанию изготовителя				
Нагрузка	Достаточно проверить один канал I/O каждого испытуемого типа				
Начальные измерения	Cм. S.4.4				
Описание испытаний	A	B	C	D	E
Ожидаемые токи ($I - I_c$)	1,2/1,3 ^{a)}	1,5	2,0	5,0	21,0
Длительность испытания (мин)	5				
Порядок проверок					
Первая серия (при T_{min})	1	2	3	4	5
Вторая серия (при T_{max})	6	7	8	9	10
Интервалы времени между испытаниями	10 мин ≤ интервал времени ≤ 60 мин				
Испытание защищенных выходов	Да	Да	Да	Да	Да
Испытание выходов, устойчивых к короткому замыканию	Нет	Нет	Да ^{b)}	Нет	Да ^{d)}
Испытание незащищенных выходов ^{c)}	Нет	Нет	Да ^{b)}	Нет	Да ^{d)}
Измерение и проверка	См. требования в S.3.2.3.3 и S.3.2.4.3				
при перегрузке	См. S.4.4				
сразу же после перегрузки	См. S.4.4				
после перегрузки и точной настройки	См. S.4.4				

^{a)} 1,2 для выходов переменного тока, 1,3 для выходов постоянного тока.^{b)} Для токов в диапазоне от 2 до 20 I_c может потребоваться ремонт или замена модуля.^{c)} Должны быть установлены защитные устройства, предусмотренные или указанные изготовителем.^{d)} Защитные устройства должны сработать. Они должны быть взведены или заменены, как того требует следующее испытание.

S.4.3.3 Испытание защиты от изменения полярности сигнала (испытание на устойчивость)

Если оборудование предназначено для предотвращения изменения полярности сигнала, испытание на устойчивость можно не проводить, а заменить его чисто визуальным осмотром.

Процедура испытания: к цифровым выходам подают сигнал обратной полярности в течение 10 с.

Проверка: Оборудование должно соответствовать требованиям, установленным в S.4.4.

S.4.4 Поведение оборудования

Проводят проверку по S.3.2 на соблюдение общих требований к цифровым I/O.

О поведении цифровых I/O судят по функциональным условиям оборудования. При необходимости в стандарте на оборудование конкретного вида могут быть предусмотрены дополнительные требования.

Проверку требований по ЭМС проводят по 8.4. Параметры помехоустойчивости приведены в таблице 23.

S.5 Общая информация, предоставляемая изготовителем

S.5.1 Информация по цифровым вводам (токоприемным)

Изготовитель должен предоставить следующую информацию:

- кривая напряжения/тока во всем рабочем диапазоне с допусками;
- выдержки времени для цифровых вводов при переходе от состояния 0 к состоянию 1 и от состояния 1 к состоянию 0;
- наличие общих точек между каналами;
- последствие некорректного соединения входного вывода;
- изоляционные потенциалы между каналом и другими цепями (включая заземление) и между каналами при нормальной эксплуатации;
- тип ввода (типа 1 или типа 2);
- пункт управления и двоичное состояние визуального индикатора;

- эффекты при извлечении/введении вводного модуля под напряжением;
- дополнительная внешняя нагрузка при взаимном соединении вводов и выходов, если необходима;
- пояснения для оценки сигнала (статическая/динамическая оценка, прерванный отбой и т. п.);
- рекомендованная длина кабелей и шнурков в зависимости от типа кабеля и ЭМС;
- устройство выводов;
- типичные примеры внешних соединений.

S.5.2 Информация по цифровым выходам для переменных токов (токоподающим)

Изготовитель должен предусмотреть следующую информацию для работы цифровых выводов на переменных токах:

- тип защиты (т. е. защищенный, устойчивый к короткому замыканию, незащищенный);
- для защищенных выходов рабочие характеристики за пределами $1,1I_g$, в том числе пороги токов возбуждения защитных устройств, запредельное поведение токов и временные характеристики;
- для выводов, устойчивых к короткому замыканию, информация по замене или изменению уставки защитного устройства, по обстоятельствам;
- для незащищенных выводов технические условия на защитное устройство, самостоятельно устанавливаемое потребителем;
- для вводов выдержки времени для перехода из состояния в состояние: от 0 к 1 и от 1 к 0;
- коммутационные характеристики и напряжение включения относительно пересечения напряжения 0;
- наличие общих точек между каналами;
- устройство выводов;
- типичные примеры внешних соединений;
- число и тип выходов (например, контакты НЗ/НР, полупроводниковые, каналы с отдельной изоляцией и т. д.);
- для электромеханических реле номинальный ток и напряжение по S.3.2.3.3.5;
- выходные параметры других нагрузок, таких как лампы накаливания;
- характеристики фильтровых схем, включенных в выходную цепь, устойчивых к пиковым напряжениям вследствие индуктивных бросков;
- тип внешней цепи защиты, если требуется;
- эффекты некорректного соединения выходных выводов;
- изоляционные потенциалы между каналом и другими цепями (включая заземление) и между каналами при нормальной эксплуатации;
- точки контроля визуальных индикаторов в канале (например, со стороны микропроцессора/со стороны нагрузки);
- рекомендуемая процедура смены выходных модулей;
- способ оперирования (т. е. запираемый/незапираемый тип);
- эффекты многократных перегрузок для изолированных многоканальных модулей.

S.5.3 Информация по цифровым выходам для постоянного тока (токоподающим)

Информация, предоставляемая изготовителем, по цифровым выходам для постоянного тока должна быть такой же, как по цифровым выходам для переменного тока согласно S.5.2, за исключением технических условий по коммутации при пересечении точки 0 характеристикой напряжения и заменой АС-15 на DC-13 в пункте S.3.2.3.3.5 для выходов электромеханических реле.

S.6 Числовые значения физических величин для стандартных рабочих диапазонов цифровых вводов

При составлении таблицы S.2 были использованы следующие значения физических величин (за некоторыми исключениями, поясняемыми в примечаниях):

Для постоянного тока	Для переменного тока
$U_{H\max} = 1,25 U_e$	$U_{H\max} = 1,1 U_e$
$U_{H\min} = 0,8 U_n - U_d - 1 \text{ В}$	$U_{H\min} = 0,85 U_n - U_d - 1 \text{ В}$ (примечания 1, 2)
$U_{T\max} = U_{H\min}$	$U_{T\max} = U_{H\min}$
$U_{L\max} = U_{H\min}$ для $I \leq I_{T\min}$	$U_{L\max} = U_{H\min}$ для $I \leq I_{T\min}$
$U_{T\min} = 0,2 U_n$	$U_{T\min} = 0,2 U_n$ (примечание 1)
$U_{L\max} = U_{T\min}$ для $I > I_{T\min}$	$U_{L\max} = U_{T\min}$ для $I > I_{T\min}$
$U_{L\min} = -3 \text{ В}$ (24 В постоянного тока)	$U_{L\min} = 0$
$U_{L\min} = -6 \text{ В}$ (48 В постоянного тока)	—
$U_{L\min} = \text{н/у}$ (не установлено)	$U_{L\min} = 0$

Вводы типа 1

$$I_{H\max} = I_{T\max} = I_{L\max} = 15 \text{ mA}$$

$$I_{H\min} = I_{T\min} + 1 \text{ mA}$$

$$I_{T\min} = U_{H\max} / Z$$

$$U_d = 3 \text{ В (таблица S.4)}$$

$$I_{H\max} = I_{T\max} = I_{L\max} = 15 \text{ mA}$$

$$I_{H\min} = I_{T\min} + 1 \text{ mA } (U_e \leq 120 \text{ В действ.) или}$$

$$I_{H\min} = I_{T\min} + 2 \text{ mA } (U_e > 120 \text{ В действ.)}$$

$$I_{T\min} = U_{H\max} / Z \text{ (примечание 5)}$$

$$U_d = 5 \text{ В (таблица S.3) (примечание 3)}$$

Вводы типа 2

$$I_{H\max} = I_{T\max} = I_{L\max} = 30 \text{ mA}$$

$$I_{H\min} = I_m + 1 \text{ mA} = 6 \text{ mA}$$

$$I_{T\min} = I_r = 1,5 \text{ mA}$$

$$U_d = 8 \text{ В (постоянного тока)}$$

$$I_{H\max} = I_{T\max} = I_{L\max} = 30 \text{ mA}$$

$$I_{H\min} = I_m + 1 \text{ mA} = 6 \text{ mA}$$

$$I_{T\min} = I_r = 3 \text{ mA (примечание 4)}$$

$$U_d = 10 \text{ В действ. перемен. тока (примечание 4)}$$

Примечание 1 — Для всех вводов на напряжение 100, 110, 120 В (действующее) переменного тока и 200, 220, 230, 240 В (действующее) переменного тока U_n выбрано как соответственно 100 В (действующее) переменного тока и 200 В (действующее) переменного тока для достижения совместимости нескольких напряжений питания.

Примечание 2 — Падение напряжения на соединительных проводах предполагается равным 1 В (переменного или постоянного тока).

Примечание 3 — Максимальные значения падения напряжения U_d цифровых выходов для переменного и постоянного тока.

Примечание 4 — Данные значения I_r , U_d , I_m взяты из IEC 60947-5-2.

Примечание 5 — Z — эмпирический наихудший контакт реле; полное сопротивление разомкнутых контактов — 100 кОм.

Приложение Т (обязательное)

Электронные реле перегрузки с расширенными функциями

T.1 Область применения

T.1.1 Общие положения

Настоящее приложение распространяется на функции электронных реле перегрузки, непосредственно не связанные с защитой от перегрузок. Расширенные функции могут также обеспечивать некоторые функции управления. Функции управления — в стадии рассмотрения.

Примечание — Электронные реле с расширенными функциями могут также относиться к области других назначений, например система управления двигателем, защита двигателя и т. д.

Настоящее приложение распространяется исключительно на электронные реле, предназначенные для применения в цепях переменного тока.

T.1.2 Функция обнаружения дифференциального тока

Устройства, реагирующие на дифференциальные токи утечки, используют в качестве систем защиты. Такие устройства часто применяют совместно или в качестве неотъемлемой части электронных реле перегрузки для обнаружения тока утечки в электроустановках с целью обеспечения дополнительной защиты от пожаров и других поражающих факторов, возникающих вследствие замыканий на землю продолжительного действия, которые не могут быть обнаружены с помощью функции защиты от сверхтоков. Вышесказанное не относится к поведению устройств в присутствии постоянной составляющей тока.

Примечание — Такая защита от дифференциального тока повреждения не относится к защите от поражения электрическим током.

T.2 Термины и определения

В настоящем приложении используют следующие термины и их определения:

T.2.1 электронное реле перегрузки с функцией обнаружения дифференциального тока (electronic overload relay with ground/earth fault detection function): Многополюсное электронное реле, которое срабатывает, если сумма векторов токов, протекающих в главной цепи, превысит установленное значение в соответствии с указанными требованиями.

T.2.2 электронное реле перегрузки с функцией обнаружения асимметрии тока или напряжения (electronic overload relay with current or voltage asymmetry detection function): Электронное реле перегрузки, которое срабатывает в случае асимметрии величины тока или напряжения в соответствии с указанными требованиями.

T.2.3 электронное реле перегрузки с функцией обнаружения обратного вращения фаз (electronic overload relay with phase reversal detection function): Многополюсное электронное реле перегрузки, которое срабатывает при ненадлежащей последовательности фаз со стороны питания аппарата в соответствии с указанными требованиями.

T.2.4 электронное реле перегрузки, чувствительное к перенапряжению (electronic overload relay with over-voltage detection): Электронное реле перегрузки, которое срабатывает в случае, если напряжение превысит заданное значение в соответствии с указанными требованиями.

T.2.5 ток торможения I_{ic} (inhibit current I_{ic}): Ток повреждения, при превышении которого не начинается размыкание коммутационного аппарата посредством электронного реле перегрузки.

T.2.6 электронное реле перегрузки, чувствительное к минимальной мощности (electronic overload relay with under-power detection): Электронное реле перегрузки, которое срабатывает в случае, если величина мощности упадет ниже заданного значения в соответствии с указанными требованиями.

T.3 Классификация электронных реле перегрузки

Электронные реле перегрузки классифицируют на:

- реле или расцепители асимметрии тока и напряжения;
- реле или расцепители перенапряжения;
- реле или расцепители, чувствительные к дифференциальным токам;
- реле или расцепители обратного вращения фаз.

T.4 Типы реле

Типы Cl-A и Cl-B: Электронное реле типа Cl — это реле, которое начинает размыкание коммутационного аппарата при любом уровне тока повреждения.

Типы ClI-A и ClI-B: Электронное реле типа ClI — это реле, которое не начинает размыкание коммутационного аппарата при превышении установленного уровня тока I_{ic} (ток торможения).

Примечания

1 Тип CII (-A или -B) обычно применяется в сочетании с коммутационными аппаратами, отключающей способность которых ниже максимального ожидаемого тока повреждения. Уставка тока торможения I_{tc} регулируется в соответствии с максимальной отключающей способностью коммутационного аппарата.

2 Типы (CI или CII)-A и (CI или CII)-B различают по их рабочим характеристикам (см. таблицу T.1).

T.5 Требования к работоспособности**T.5.1 Пределы срабатывания реле перегрузки дифференциального тока**

Реле перегрузки дифференциального тока, объединенное с коммутационным аппаратом, должно срабатывать на размыкание коммутационного аппарата согласно требованиям таблицы T.1. Для реле или расцепителей с диапазоном уставок дифференциального тока пределы срабатывания проверяют при наименьшей и наибольшей уставках.

Таблица T.1 — Время срабатывания реле дифференциального тока

Тип	Кратность уставки дифференциального тока	Время срабатывания T_p , мс
CI-A и CII-A	$\leq 0,9$ 1,1	не срабатывает $10 < T_p \leq 1000^a$
CI-B и CII-B	$\leq 0,75$ 1,25	не срабатывает $10 < T_p \leq 5000^a$

a) Испытания проводят с испытательным током $< I_{tc}$ (ток торможения), см. T.6.1.

T.5.2 Пределы срабатывания реле дифференциального тока типа CII (-A и -B)

По T.5.1 со следующим дополнением:

Электронное реле дифференциального тока типа CII, объединенное с коммутационным аппаратом, не должно начинать операцию по размыканию коммутационного аппарата при наличии дифференциального тока, если ток повреждения в любой из фаз достигнет или превысит 95 % уставки тока I_{tc} (см. T.4), и должно сработать на размыкание коммутационного аппарата, если ток повреждения в любой из фаз составляет 75 % или менее I_{tc} .

T.5.3 Пределы срабатывания реле при асимметрии напряжения

Реле асимметрии напряжения в сочетании с коммутационным аппаратом должно сработать на размыкание аппарата в пределах 120 % уставки по времени и должно сработать на предупреждение замыкания коммутационного аппарата, если асимметрия напряжения составляет 1,2 уставки асимметрии напряжения.

T.5.4 Пределы срабатывания реле обратного вращения фаз

Реле обратного вращения фаз в сочетании с коммутационным аппаратом должно допускать замыкание аппарата, если последовательность фазных напряжений со стороны питания пускателя соответствует уставке последовательности фазных напряжений. После переключения двух фаз реле не должно допускать замыкание коммутационного аппарата.

T.5.5 Пределы срабатывания реле асимметрии тока

Реле асимметрии тока в сочетании с коммутационным аппаратом должно сработать на размыкание аппарата в пределах от 80 до 120 % уставки по времени, если асимметрия тока, определяемая как отношение (T.1) максимального отклонения тока в любой из фаз от среднего значения тока I_{avg} к среднему значению тока I_{avg} , превысит 1,2 уставки асимметрии тока, при этом общие требования к расцеплению согласно стандарту на аппарат конкретного вида остаются в силе.

$$\text{Отношение} = \frac{\max |I_i - I_{avg}|}{I_{avg}}, \quad (T.1)$$

$$\text{где } I_{avg} = \frac{\sum^n I_i}{n}; \quad (T.2)$$

n — число фаз;

I_i — действующее значение тока в каждой фазе.

T.5.6 Пределы срабатывания реле и расцепителей перенапряжения

a) Рабочее напряжение

Реле или расцепитель перенапряжения в сочетании с коммутационным аппаратом должны сработать на размыкание аппарата и предупредить замыкание аппарата, если напряжение питания превысит установленное значение, если оно установлено, или превысит 110 % номинального напряжения реле или расцепителя в течение установленного времени.


б) Время срабатывания

Для реле или расцепителя перенапряжения с выдержкой времени выдержку времени измеряют от момента достижения напряжением рабочего значения до момента приведения в действие расцепляющего механизма аппарата.

T.6 Испытания**T.6.1 Пределы срабатывания реле дифференциального тока типов СІ и СІІ (-А и -В)**

Пределы срабатывания должны соответствовать Т.5.1 и проверяться в следующем порядке.

Для реле перегрузки с регулируемой уставкой дифференциального тока испытания проводят при минимальной и максимальной уставках по току. Испытательная цепь должна соответствовать рисунку Т.1. Испытание проводят при любом удобном напряжении и коэффициенте мощности.

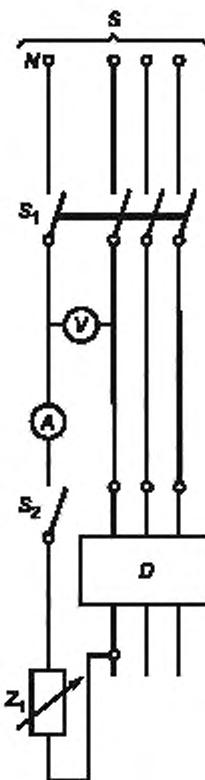

S — источник питания (трехфазный требуется только при необходимости питания аппарата); *N* — нейтраль; *V* — вольтметр; *A* — амперметр; *S₁* — многополюсный выключатель; *S₂* — однополюсный выключатель; *D* — испытуемое реле перегрузки; *Z₁* — регулируемое полное сопротивление

Рисунок Т.1 — Испытательная цепь для проверки рабочих характеристик электронных реле перегрузки дифференциального тока

Испытательную цепь калибруют на каждое из значений отключающего дифференциального тока, указанных в таблице Т.1, по применению; выключатель *S₁* находится в замкнутом положении, а дифференциальный ток мгновенно возникает при замыкании выключателя *S₂*.

Для реле дифференциального тока типа СІI значение тока торможения должно быть установлено не менее чем на 30 % выше максимальной уставки дифференциального тока.

T.6.2 Проверка функции торможения реле дифференциального тока типа СІІ (-А и -В)

Для реле перегрузки с регулируемой уставкой дифференциального тока испытание проводят с наименьшей уставкой.

Для реле перегрузки с регулируемой уставкой тока торможения I_{tc} испытание проводят при минимальной и максимальной уставках I_{tc} .

Примечание — Если минимальная уставка дифференциального тока больше или равна минимальной уставке тока торможения, то уставка тока торможения может быть установлена на более высокое значение, чем минимальный дифференциальный ток.

Полное сопротивление Z регулируют так, чтобы ток, протекающий в цепи, был равен:

- a) 95 % тока торможения I_{tc} , при этом выключатель S_1 находится в замкнутом положении, а дифференциальный ток мгновенно возникает при замыкании выключателя S_2 .

Реле перегрузки не должно начать размыкание коммутационного аппарата.

- b) 75 % тока торможения I_{tc} , при этом выключатель S_1 находится в замкнутом положении, а испытательный ток устанавливается замыканием выключателя S_2 .

Реле перегрузки должно начать размыкание коммутационного аппарата.

Каждую фазу следует испытывать отдельно.

T.6.3 Реле асимметрии тока

Пределы срабатывания проверяют согласно Т.5.5.

T.6.4 Реле асимметрии напряжения

Пределы срабатывания проверяют согласно Т.5.3.

T.6.5 Реле обратного вращения фаз

Пределы срабатывания проверяют согласно Т.5.4.

T.6.6 Реле перенапряжения

Пределы срабатывания проверяют согласно Т.5.6.

T.7 Контрольные и выборочные испытания

Электронные реле перегрузки с расширенными функциями, кроме испытаний по 8.1.3 или 8.1.4, должны подвергаться дополнительным испытаниям для проверки выполнения соответствующих дополнительных функций согласно Т.5.

Приложение U
(рекомендуемое)

Примеры конфигураций цепей управления

U.1 Внешнее устройство управления (ВУУ)

U.1.1 Определение ВУУ

внешнее устройство управления (ВУУ) [external control device(ECD)]: Любой внешний элемент, влияющий на управление аппарата.

U.1.2 Схематическое изображение ВУУ

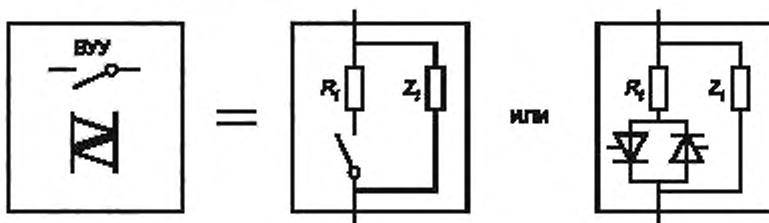


Рисунок U.1 — Схематическое изображение ВУУ

U.1.3 Параметры ВУУ

R_i — внутреннее сопротивление;

Z_i — внутреннее сопротивление утечки.

Примечание — Если ВУУ является механической кнопкой, тогда сопротивлением R_i можно пренебречь, а Z_i часто принимают за бесконечность (∞).

U.2 Конфигурации цепей управления

U.2.1 Аппарат с внешним источником питания цепи управления

U.2.1.1 Единый ввод для источника питания и цепи управления


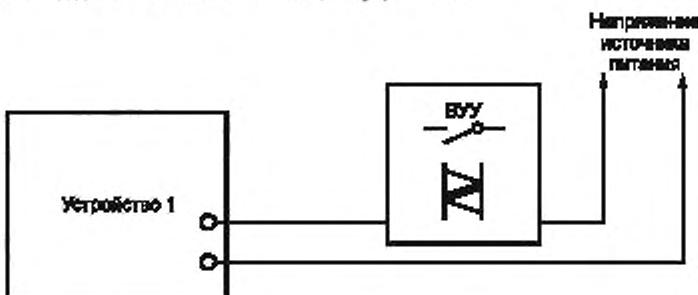


Рисунок U.2 — Единый ввод для источника питания и цепи управления


U.2.1.2 Раздельные вводы для источника питания и цепи управления

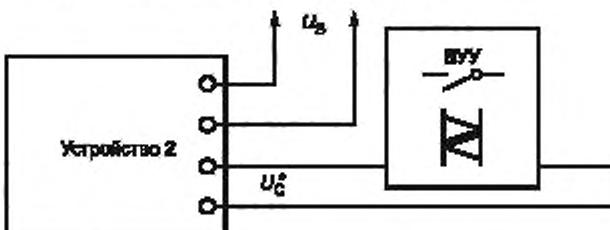

* В разомкнутом состоянии.

Рисунок U.3 — Раздельные вводы для источника питания и цепи управления

U.2.2 Аппарат с одним внутренним источником питания для цепи управления и одним вводом для цепи управления

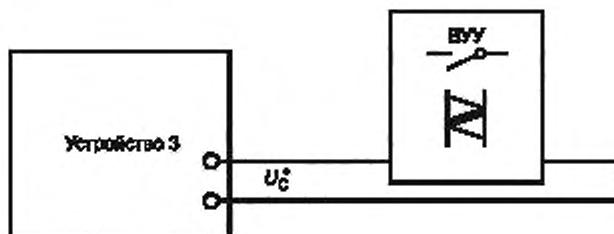

* В разомкнутом состоянии.

Рисунок U.4 — Аппарат с одним внутренним источником питания для цепи управления и одним вводом для цепи управления

U.2.3 Аппарат с несколькими внешними источниками питания для цепи управления

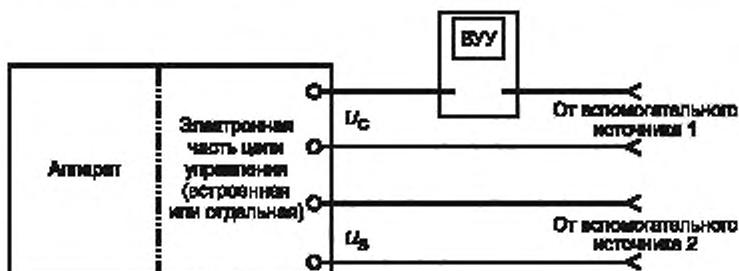


Рисунок U.5 — Аппарат с несколькими внешними источниками питания для цепи управления

U.2.4 Аппарат с шинным интерфейсом (возможны комбинации с другими конфигурациями цепи)



Рисунок U.6 — Аппарат с шинным интерфейсом

Приложение V
(рекомендуемое)

**Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры
и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии**

V.1 Общие положения

Задачи энергоэффективности достигают не только применением более эффективных устройств и нагрузок, но также совершенствованием управления энергией. Управление энергией осуществляют посредством измерения, мониторинга и контроля энергопотребления нагрузок с целью приведения его к уровню, как раз достаточно-му для данного назначения. Аппаратура распределения и управления, составляющая часть системы управления энергией, также может способствовать ее совершенствованию в силу своей коммутационной способности.

V.2 Область применения данного приложения

Данное приложение представляет собой руководство в применении аппаратуры распределения и управления для управления нагрузками способом, обеспечивающим экономию электроэнергии. Принцип, разрабатываемый в данном приложении, основан на управлении энергией.

V.3 Термины и определения

V.3.1

управление энергией (energy management): Координированная деятельность, направляющая и управляющая применением энергии объекта.

[CEN/CLC/TR 16103]

V.3.2

система управления энергией (СУЭ) [energy management system (EnMS)]: Комплекс взаимосвязанных или взаимодействующих элементов для выработки политики и целей в области энергии, а также процессов и процедур для достижения этих целей.

[ISO 50001:2011]

V.3.3 электрический коэффициент полезного действия (electrical energy efficiency): Ряд мер, адаптированных к электрической системе или назначению для оптимизации общего потребления электрической энергии, требующийся либо для нормальной работы, либо для работы в резервном режиме.

V.3.4

коэффициент использования энергии (энергетическая эффективность) (energy efficiency): Пропорция или другое количественное соотношение между выходной работоспособностью, обслуживанием, продуктом или энергией и входной энергией.

[ISO 50001:2011]

V.3.5

нагрузка (токоиспользующее оборудование) (load): Электрическое оборудование, предназначенное для превращения электрической энергии в другой вид энергии, например световую, тепловую, механическую энергию).

[IEC 60050-826:2004]

V.3.6 снижение пиковой нагрузки (peak shaving): Процесс в электрической системе, направленный на не-превышение суммарной энергетической потребности.

Примечание — Снижения пиковой нагрузки можно достигнуть планированием энергетической потребности внутри производственной системы, сбросом нагрузки или автономным производством энергии.

V.3.7

сброс нагрузки (load shedding): Процесс принудительного выборочного отключения нагрузок от системы энергоснабжения вследствие аномального условия для поддержания целостности остальной системы.

[IEC 60050-603:1987]

V.4 Электрический коэффициент полезного действия и безопасность

Безопасность людей и собственности является вопросом первостепенной важности в положениях об энергоэффективности. Как следствие, все руководства по достижению энергоэффективности не противоречат требованиям по безопасности, включенным в стандарты на изделия конкретного вида.

V.5 Принципы энергоэффективности (системный подход)

V.5.1 Общие положения

Оптимизация электрической энергии нуждается в глобальном подходе к управлению потреблением электроэнергии, включая учет всех рабочих режимов.

V.5.2 Стратегия управления энергией

Энергоэффективность в первую очередь касается нагрузок и их эксплуатации. Двигатели занимают 70 % всего энергопотребления в промышленности (сведения из Директивы № 640/2009 Комиссии Европейского сообщества). Следует также учитывать архитектуру распределения электроэнергии (генерирование и передача), а также источники питания и проводные системы.

V.5.3 Управление энергией посредством автоматизации и контроля

Управление энергией посредством автоматизации является ключевым вопросом в энергоэффективности.

Разработка автоматизации последних десятилетий в перспективе нуждается в пересмотре для внедрения новых моделей, актуальных сейчас ввиду возрастания важности энергосбережения (доступность и стоимость).

Информация о состоянии, измерения датчиками, команды от операторов и информация об окружающей среде являются непременными входными потоками для системы управления энергией (СУЭ). Функция системы автоматизированного управления энергией гарантирует потребление электроэнергии в нужное время, с нужной целью и в нужном количестве, от простого до сложного (контакторные реле, простые схемы управления, автоматические выключатели с расширенными функциями или системы управления двигателями, программируемые логические контроллеры и т. д.). Контакторы и пускатели являются существенными в управлении энергией для коммутации дистанционных отдельных или групповых нагрузок без существенных энергопотерь.

Их применяют во всех областях, включая производство, процессы управления, обслуживание производственных помещений, автоматизацию здания.

Пример 1 — В автоматизации здания существует общее понятие о том, что система управления оптимизирует расход энергии в соответствии с планом размещения, внешними условиями (температура, освещение) и фактическим присутствием людей. От понятия до эффективной реализации может быть значительный промежуток из-за, например, сложности моделирования термочувствительности здания, неточности обнаружения особей, несогласованности коммуникационных интерфейсов.

Пример 2 — В обособленном производстве сбережение неполезного потребления резервой энергии нагрузок является важной областью усовершенствования. Оно состоит в частичном или полном отключении нагрузок на время коротких, продолжительных или незапланированных перерывов в работе. Аргумент против — обеспечение повторного включения в ограничения по времени.

V.6 Применение энергоэффективности

V.6.1 Сбережение полупроводниковых потерь

Контакторы могут также применяться с полупроводниковыми устройствами управления в качестве полупроводниковых контакторов или пускателей. Например, шунтирование контактором силовых полупроводниковых элементов (например, для контакторов или пускателей по IEC 60947-4-2), когда на полной скорости удается избежать потерь в полупроводниковой цепи. Этим ограничиваются более высокие энергопотери в полупроводниковом контакторе или пускателе во время пуска и остановки.

Примечание — Обычно энергосбережение составляет 90 % полупроводниковых потерь.

Более того, последовательное включение контактора с полупроводниковым устройством позволяет избежать токов утечки в отключенном положении, что способствует сбережению энергии.

V.6.2 Коррекция коэффициента мощности

Коррекция коэффициента мощности сильно влияет на энергоэффективность электроустановки. Так, коэффициент мощности должен быть около 1. Поскольку коэффициент мощности зависит от включаемых нагрузок, то автоматическая батарея конденсаторов (с регулируемым реактивным сопротивлением в зависимости от уровня гармоник или без него), управляемая контакторами в режиме AC-6b, оптимизирует энергоэффективность.

V.6.3 Сброс нагрузки

При инициировании сброса нагрузки общая нагрузка систематически снижается до достижения требуемого уровня, со снижением вручную, или выключением отдельных нагрузок, или с помощью автоматизированной системы. Все нагрузки в производственном помещении должны быть определены по разным категориям, включая критические, существенные и несущественные. Обычно сбрасывают только несущественные нагрузки, а порядок сброса может быть определен.

V.6.4 Управление двигателем с фиксированной скоростью

Индукционный двигатель переменного тока — это двигатель, наиболее часто используемый в промышленности и сетях питания бытовых электроприборов.

Индукционный двигатель переменного тока может потреблять энергии больше, чем ему обычно необходимо для выполнения работы, особенно если работает при 30 % номинальной нагрузки, или в режиме холостого хода.

или торможения. Лучший выбор двигателя или его управления будет способствовать улучшению общей энергозэффективности системы электродвигателя.

Примечание — Несколько коммутационных устройств без плавких предохранителей с рассеянием мощности в пределах 0,5 % мощности нагрузки должны быть отключены.

Индукционные двигатели в основном проектируются как устройства с фиксированной скоростью. Существует практически только два способа изменения скорости вращения индукционного двигателя переменного тока (с короткозамкнутым ротором): применение преобразователя частоты или применение двигателя с отдельной обмоткой для разных скоростей. Для назначений с регулируемой скоростью используют трехфазный двигатель переменного тока с преобразователем частоты. Для назначений с фиксированной скоростью пускателем двигателя (прямого пуска от сети, с переключением со звезды на треугольник, двухступенчатый, плавного пуска) в вопросе лучшего энергосбережения является оптимальным решением.

Приложение W
(обязательное)

Процедура составления декларации на материал

W.1 Общие положения

К изготовителям часто обращаются потребители с запросами о составе материала их изделия. Основными назначениями данной информации являются:

- возможность оценки изделия на соответствие требованиям к материалу по его фрагменту;
- применение процесса экологически сознательного проектирования.

Такого рода информацию и информацию по составу материала обычно называют декларацией на материал. Предоставление декларации на материал выполняется по усмотрению изготовителя.

Целью IEC 62474 являются установление требований к декларациям на материалы, стандартизация протоколов и упрощение процесса передачи и обработки данных. Сбор и обработка данных по декларациям на материалы изделий упрощается, если требования IEC 62474 применяются на всем протяжении пути поставки.

W.2 Область применения настоящего приложения

Данное приложение определяет процедуру, содержание и форму декларации на материалы для низковольтной аппаратуры распределения и управления. На химические и эмиссионные процессы, возникающие при применении материала, данное приложение не распространяется.

W.3 Ссылочные материалы

IEC 62474:2012. Декларация на материалы для электротехнических изделий и для электротехнической промышленности.

W.4 Термины и определения

W.4.1

декларируемый материал (declarable substance): Материал, отвечающий критериям, установленным в IEC 62474, и включенный в IEC DB 62474.

Примечание — Материал — это единичный CAS# (например, свинец (Pb) CAS # 7439-92-1).

[IEC 62474:2012]

W.4.2

декларируемая группа материалов (declarable substance): Группа материалов, отвечающая критериям, установленным в IEC 62474, и включенная в IEC DB 62474.

Примечание — Группа материала — это множественный CAS# (например, компаунды свинца).

[IEC 62474:2012]

W.4.3 однородный материал (homogeneous material): Один материал на всем протяжении единообразной композиции или материал, состоящий из сочетания материалов, которые не могут быть разделены или отделены на разные материалы механическими действиями, такими как раскручивание, резка, дробление, шлифование и абразивные процессы.

Примечание — Определение соответствует Европейской директиве 2011/65/EU.

W.4.4

класс материала (material class): Принятая классификация материалов, установленная в базе данных IEC 62474 с целью инвентаризации аспектов изделия с тем, чтобы один и тот же материал не имел двух классов.

[IEC 62474:2012]

W.4.5 декларация на материал (material declaration): Сообщение информации о составе материала изделия и его декларация, выполненная в соответствии с требованиями IEC 62474.

W.5 Декларация на материал

Декларация на материал должна выполняться в полном соответствии с IEC 62474, особенно в том, что касается критериев отчета и формата.

Примечание 1 — Примеры декларации на материал приведены в IEC 62474.

Примечание 2 — Специфические примеры для низковольтной аппаратуры распределения и управления — в стадии рассмотрения.

Примечание 3 — Декларацию на простой материал можно сделать для семейства изделий с одинаковым составом материала.

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60050-151:2001	—	*
IEC 60050-441:1984	—	*
IEC 60050-604:1987	—	*
IEC 60050-826:2004	—	*
IEC 60060	—	*
IEC 60068-1:1988	IDT	ГОСТ 28198—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство»
IEC 60068-2-1:1990	IDT	ГОСТ 28199—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод»
IEC 60068-2-2:1974	IDT	ГОСТ 28200—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло»
IEC 60068-2-6:1995	IDT	ГОСТ 28203—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)»
IEC 60068-2-27:1987	IDT	ГОСТ 28213—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар»
IEC 60068-2-30:2005	IDT	ГОСТ 28216—89 (МЭК 60068-2-30—87) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)»
IEC 60068-2-52:1996	IDT	ГОСТ 28234—89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)»
IEC 60068-2-78:2001	—	*
IEC 60071-1:1993	—	*
IEC 60073:2002	—	*
IEC 60085:2004	—	*
IEC 60092-504:2001	—	*
IEC 60112:2003	NEQ	ГОСТ 27473—87 (МЭК 112—79) «Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингстойкости во влажной среде»
IEC 60216-1:2013	—	*
IEC 60228:2004	—	*
IEC 60269-1:1998	MOD	ГОСТ 31196.0—2012 «Низковольтные плавкие предохранители. Общие требования»

ГОСТ IEC 60947-1—2017

Продолжение таблицы ДА.1

Обозначение международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
IEC 60269-2:1986	MOD	ГОСТ 31196.1—2012 «Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения»
IEC 60300-3-5:2001	—	*
IEC 60344:1980	—	*
IEC 60364-4-44:2001	—	*
IEC 60417-DB:2002	NEQ	ГОСТ 28312—89 «Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения»
IEC 60445:1999	—	*
IEC 60447:2004	NEQ	ГОСТ 21991—89 «Оборудование электротехническое. Аппараты электрические. Направление движения органов управления»
IEC 60529:1989	IDT	ГОСТ 14254—96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»
IEC 60617-DB:2001	—	*
IEC 60664-1:2007	—	*
IEC 60664-3:2003	IDT	ГОСТ IEC 60664-3—2015 «Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнений»
IEC 60664-5:2007	IDT	ГОСТ IEC 60664-5—2013 «Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 мм»
IEC 60695-2-2:1991	MOD	ГОСТ 27484—87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»
IEC 60695-2-10:2000	MOD	ГОСТ 27483—87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой»
IEC 60695-2-11:2000	NEQ	ГОСТ 27483—87 «Испытание на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание нагретой проволокой»
IEC 60695-2-12:2015	—	*
IEC 60695-11-10:1999	—	*
IEC 60947-5-1:2003	MOD	ГОСТ 30011.5.1—2012 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления»
IEC 60947-8:2003	—	*
IEC 60981:2004	—	*
IEC 60999-1:1999	MOD	ГОСТ 31602.1—2012 (IEC 60999-1:1999) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм^2 »
IEC 60999-2:2003	MOD	ГОСТ 31602.2—2012 (IEC 60999-2:1995) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм^2 »

Продолжение таблицы ДА.1

Обозначение международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
IEC 61000-3-2:2005	MOD	ГОСТ 30804.3.2—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
IEC 61000-3-3:2013	MOD	ГОСТ 30804.3.3—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний»
IEC 61000-4-2:2008	MOD	ГОСТ 30804.4.2—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-3:2006	MOD	ГОСТ 30804.4.3—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-4:2012	MOD	ГОСТ 30804.4.4—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-5:2005	MOD	ГОСТ 30804.4.5—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-6:2013	MOD	ГОСТ 30804.4.6—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-8:2009	MOD	ГОСТ 30336—95 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульльному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-11:2004	MOD	ГОСТ 30804.4.11—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-4-13:2002	MOD	ГОСТ 30804.4.13—2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний»
IEC 61000-6-2:2005	MOD	ГОСТ 30804.6.2—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»
IEC 61131-2:2003	IDT	ГОСТ IEC 61131-2—2012 «Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания»
IEC 61140:2001	IDT	ГОСТ МЭК 61140:2002 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечивающей электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи»
IEC 61180-1 (все части)	MOD	ГОСТ 30032.1—93 «Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям»
IEC 61508 (все части)	—	*

ГОСТ IEC 60947-1—2017

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
IEC 61557-2:2007	IDT	ГОСТ IEC 61557-2—2013 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции»
IEC 61649:2008	—	*
IEC 62061:2005	—	*
IEC 62430:2009	—	*
IEC 62474:2012	—	*
CISPR 11:2009	MOD	ГОСТ 30805.11—2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний»
ISO 13849-1:2006	IDT	ГОСТ ISO 13849-1—2014 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний»

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.

Библиография

ASTM B 172—71	Standard specification for rope — Lay-stranded copper conductors having bunch-stranded members, for electrical energy (Стандартная спецификация на электрические медные проводники канатного кручения, собранные в пучки)
CISPR 22	Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (Оборудование информационной техники. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения)
IECA S-19-81 (6-е издание)	Publication WC 3—1980 — Rubber insulated wire and cable for the transmission and distribution of electrical energy (Публикации NEMA, WC-3: 1980: Провода и кабели в резиновой изоляции для передачи и распределения электрической энергии)
IECA S-66-524 (2-е издание)	Publication WC 7—1982 — Cross-linked thermosetting polyethylene insulated wire and cable for the transmission and distribution of electrical energy (Публикации NEMA, WC-7: 1982: Провода и кабели в термореактивной полиэтиленовой изоляции сетчатой структуры для передачи и распределения электрической энергии)
IECA S-68-516	Publication WC 8—1976 — Ethylene propylenerubber-insulated wire and cable for the transmission and distribution of electrical energy (Публикация NEMA, WC-8: 1976: Кабели в этилен-пропиленовой резиновой изоляции для передачи и распределения электрической энергии)
IEC 60050-191:1990	International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 191: Dependability and quality of service. Amendment 1(1999), Amendment 2 (2002) (Международный электротехнический словарь. Глава 191. Надежность и качество услуг)
IEC 60050-461:2008	International Electrotechnical Vocabulary — Part 461: Electric cables (Международный электротехнический словарь. Глава 461. Электрические кабели)
IEC 60050-603:1986	International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 603: Generation, transmission and distribution of electricity — Power systems planning and management (Международный электротехнический словарь. Глава 603. Производство, передача и распределение электроэнергии. Планирование развития и управление работой энергетических систем)
IEC 60695-11-5	Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test method — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Испытание на пожарную опасность. Часть 11-5. Испытательные пламена. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, поверочное устройство и руководство)
IEC 60947-3:2008	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 3: Switches, disconnectors, switch — disconnectors and fuse-combination units. Amendment 1 (2012) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей)
IEC 60947-4-1:2009	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей)
IEC 60947-4-2:2011	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-2: Contactors and motor-starters — AC semiconductor motor controllers and starters (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока)
IEC 60947-4-3:1999	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-3: Contactors and motor-starters — AC semiconductor controllers and conductors for non-motor loads. Amendment 1 (2006), Amendment 2 (2011) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей)
IEC 60947-5-2:2007	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit devices and switching elements — Proximity switches. Amendment 1 (2012) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-2. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные переключатели)
IEC 60947-6-1:2005	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 6-1: Multiple function equipment — Transfer switching equipment. Amendment 1 (2013) (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 6-1. Многофункциональное оборудование. Раздел 1. Оборудование для автоматического переключения питания)

ГОСТ IEC 60947-1—2017

IEC 60947-6-2:2002	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 6-2: Multiple function equipment — Control and protective switching devices [Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 6-2. Многофункциональная аппаратура. Коммутационные устройства (или аппаратура) управления и защиты (CPS)]
IEC 60947-7-1	Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-1: Ancillary equipment — Terminal blocks for copper conductors [Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 7-1. Вспомогательное электрооборудование. Клеммные колодки для медных проводников]
IEC 60998-2-2:2002	Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes — Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units [Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к соединительным устройствам в качестве отдельных узлов с безвинтовыми зажимами]
IEC 61095:2009	Electromechanical contactors for household and similar purposes [Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения]
IEC 61439 (series)	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies [Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные]
IEC 61508-6	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems — Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3 [Системы электрические/электронные/программируемые электронные, связанные с функциональной безопасностью. Часть 6. Руководящие указания по применению стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3]
IEC/TR 61912-1	Low-voltage switchgear and controlgear — Overcurrent protective devices — Part 1: Application of short-circuit ratings [Низковольтная аппаратура распределения и управления. Устройства для защиты от сверхтока. Часть 1. Применение параметров короткого замыкания]
IEC/TR 62380	Reliability data handbook — Universal model for reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment [Справочник данных по надежности. Универсальная модель для прогнозирования надежности электронных компонентов, печатных плат (PCB) и оборудования]
ISO 50001	Energy management systems — Requirements with guidance for use [Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию]

УДК 621.3.002.5.027.2:006.354

МКС 29.130.20

IDT

Ключевые слова: низковольтные аппараты распределения и управления

Б3 9—2017/234

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Араян*
Компьютерная верстка *Л.В. Софейчук*

Сдано в набор 12.11.2018. Подписано в печать 25.12.2018. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 21,05.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

**Поправка к ГОСТ IEC 60947-1—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 1. Общие правила**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Казахстан	KZ Госстандарт Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)

**Поправка к ГОСТ IEC 60947-1—2017 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 1. Общие правила**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Армения	AM Минэкономики Республики Армения

(ИУС № 2 2020 г.)