

Безопасность деревообрабатывающих станков
Станки круглопильные
Часть 12
СТАНКІ ПОПЕРЕЧНО-ОТРЕЗНЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ

Бяспека дрэваапрацоўчых станкоў
Станкі круглапільныя
Частка 12
СТАНКІ ПАПЯРОЧНА-АДРАЗНЫЯ МАЯТНІКАВЫЯ

(EN 1870-12:2003, IDT)

Издание официальное

Б3 12-2007



Госстандарт
Минск

Ключевые слова: станки поперечно-отрезные маятниковые, перечень опасностей, требования безопасности, меры защиты, маркировка

ОКП РБ 29.40.22

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 29.12.2007 г. № 67

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1870-12:2003 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 12. Pendulum cross-cut sawing machines (Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 142 «Безопасность деревообрабатывающих станков» Европейского комитета по стандартизации (CEN).

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности Директивы 98/37/ЕС «Продукция машиностроения. Безопасность», приведенные в приложении ZA.

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и европейских и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским и международным стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	3
4 Перечень опасностей	4
5 Требования и/или меры безопасности	6
5.1 Органы управления	6
5.2 Меры защиты от воздействия механических опасностей	11
5.3 Меры защиты от воздействия немеханических опасностей	18
6 Информация для пользователя	21
6.1 Предупредительные устройства	21
6.2 Маркировка.....	21
6.3 Руководство по эксплуатации	22
Приложение А (справочное) Примеры систем управления, связанных с безопасностью, с электронными компонентами	24
Приложение В (обязательное) Измерение биения шпинделей пилы	27
Приложение С (справочное) Рекомендации по безопасному применению.....	28
Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь европейского стандарта с директивами ЕС	28
Библиография.....	29
Приложение Д.А (справочное) Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским и международным стандартам	30

Введение

EN 1870-12:2003 разработан в соответствии с требованиями директив ЕС, а также связанных с ними регламентирующих документов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).

Как установлено в EN 1070:1998, настоящий стандарт относится к стандартам типа С.

Существует иерархическая структура стандартов в области безопасности:

а) стандарты типа А (стандарты общетехнических вопросов безопасности), содержащие основные концепции, принципы конструирования и общие аспекты, которые могут быть применены к оборудованию всех видов;

б) стандарты типа В (стандарты групповых вопросов безопасности), касающиеся одного аспекта безопасности или одного вида оборудования, связанного с безопасностью, которые могут быть применены для оборудования широкого диапазона:

– стандарты типа В1 на специальные аспекты безопасности (например, безопасное расстояние, температура поверхности, шум);

– стандарты типа В2 на специальные устройства, обеспечивающие безопасность (например, двуручные органы управления, блокирующие устройства, регуляторы давления);

с) стандарты типа С (стандарты безопасности изделий), устанавливающие детальные требования безопасности для отдельных видов изделий или группы однородных изделий, определенных областью применения стандарта.

Рассматриваемые типы станков и объем применяемых опасностей, опасные ситуации и меры защиты указаны в области применения настоящего стандарта.

Требованиями настоящего стандарта руководствуются разработчики, изготовители, поставщики и импортеры горизонтальных поперечно-отрезных автоматических и полуавтоматических станков.

Настоящий стандарт содержит информацию, используемую изготовителем в эксплуатационной документации.

Общие требования безопасности рабочего инструмента приведены в EN 847-1:1997.

EN 1870 под общим заголовком «Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные» состоит из следующих частей:

– Часть 1. Станки настольные круглопильные

– Часть 2. Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит

– Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные

– Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 5. Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу

– Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 9. Станки двусторонние узорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 10. Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх

– Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные)

– Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые

– Часть 15. Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой

– Часть 16. Станки двухсторонние узорезные для V-образного распила

– Часть 17. Станки горизонтальные для поперечной резки с ручным управлением (станки круглопильные радиально-отрезные с ручным управлением)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Безопасность деревообрабатывающих станков
Станки круглопильные
Часть 12**

СТАНКИ ПОПЕРЕЧНО-ОТРЕЗНЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ

**Бяспека дрэваапрацоўчых станкоў
Станкі круглапільныя
Частка 12**

СТАНКІ ПАПЯРОЧНА-АДРАЗНЫЯ МАЯТНІКАВЫЯ

**Safety of woodworking machines
Circular sawing machines
Part 12
Pendulum cross-cut sawing machines**

Дата введения 2008-07-01**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования и/или меры по устранению опасностей и/или ограничению рисков при работе на маятниковых поперечно-отрезных круглопильных станках (далее – станки), предназначенных для обработки цельной древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит, kleеной фанеры и аналогичных материалов, покрытых пластиковой кромкой и/или ламинированных пластиком или легким сплавом.

Настоящий стандарт распространяется на любые приспособления для позиционирования обрабатываемого изделия, установленные на станке.

Настоящий стандарт содержит все опасности, создаваемые станком, перечень которых приведен в разделе 4.

Настоящий стандарт не распространяется на станки:

- а) для поперечной распиловки бревен;
- б) у которых пильное устройство может поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

В настоящем стандарте не приведены опасности для станков с числовым программным управлением (CNC), связанные с электромагнитной совместимостью (EMC).

Примечание – Требования настоящего стандарта распространяются на все станки независимо от способа управления, т. е. электромеханического и/или электронного.

Требования настоящего стандарта распространяются на станки, технические задания на разработку которых утверждены после даты введения его в действие.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют его последнее издание (включая все изменения).

EN 292-1:1991 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика

EN 292-2:1991, EN 292-2/A1:1995 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования (изменение 1)

EN 294:1992 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону

EN 418:1992 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования

EN 574:1996 Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Функциональные аспекты. Принципы конструирования

СТБ EN 1870-12-2007

- EN 847-1:1997 Инструмент деревообрабатывающий. Требования безопасности. Часть 1. Инструменты для обработки фрезерованием и резанием, полотна дисковой пилы
- EN 954-1:1996 Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 1. Общие принципы конструирования
- EN 982:1996 Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика
- EN 983:1996 Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика
- EN 1037:1995 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска
- EN 1070: 1998 Безопасность оборудования. Термины и определения
- EN 1088:1995 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора
- EN 1760-1:1997 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление
- EN 1760-2:2001 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 2. Общие принципы конструирования и испытаний ребер и стоек, реагирующих на давление
- EN 60204-1:1992 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
- EN 60529:1991 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код)
- EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 Безопасность лазерных устройств. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство по эксплуатации
- EN 60947-4-1:1992 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и стартеры двигателей. Раздел 1. Электромеханические контакторы и стартеры двигателей
- EN 60947-5-1:1997 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления
- prEN 61496-2:1997 Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 2. Дополнительные требования к устройствам, использующим активные оптоэлектронные защитные приборы (AOPD)
- EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательных помещений с жесткими стенами
- EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 2. Методы для специальных реверберационных камер
- EN ISO 3744:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
- EN ISO 3746:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
- EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларация и верификация значений шумовых характеристик машин и оборудования
- EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерение в дискретных точках
- EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Контрольный метод измерения на месте
- EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Метод, требующий поправок на внешние воздействующие факторы
- EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование
- ISO 3745:1977 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер
- ISO 7960:1995 Шум, распространяющийся по воздуху при работе станков. Условия эксплуатации деревообрабатывающих станков

HD 21.1 S3:1997 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и номинальным напряжением до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования

HD 22.1 S3:1997 Кабели с резиновой изоляцией и номинальным напряжением до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования


HD 22.4 S3:1995 + A1:1999 Кабели с резиновой изоляцией и номинальным напряжением до 450/750 В включительно. Часть 4. Провода и гибкие кабели

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, установленные в EN 1070:1998, со следующими дополнениями:

3.1 поперечная распиловка (cross-cutting): Процесс разрезания древесины поперек волокон обрабатываемого изделия.

3.2 маятниковый поперечно-отрезной круглопильный станок (pendulum cross-cut sawing machine): Станок, у которого дисковая пила расположена над обрабатываемым изделием. Управление рабочим ходом дисковой пилы в процессе распиливания сквозь обрабатываемое изделие осуществляется вручную или при помощи механической подачи, после чего пила возвращается в исходное положение. Рабочий ход пилы (рисунок 1) осуществляется либо по прямой линии, либо по дуге.

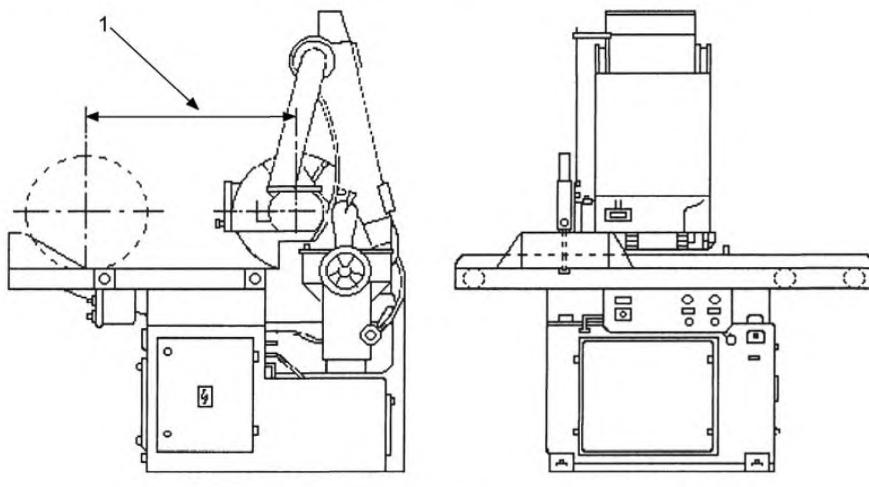

1 – ход пилы

Рисунок 1 – Пример маятникового поперечно-отрезного круглопильного станка

3.3 маятниковый поперечно-отрезной круглопильный станок с ручным управлением (manual pendulum cross-cut sawing machine): Станок, в котором пильное устройство подается вручную, а обрабатываемое изделие позиционируется вручную или с помощью механизма позиционирования для распиливания в длину.

3.4 полуавтоматический маятниковый поперечно-отрезной круглопильный станок (semi-automatic pendulum cross-cut sawing machine): Станок, оснащенный пильным устройством с механической подачей, включаемой вручную, в котором обрабатываемое изделие для распиливания позиционируется вручную или с помощью механизма позиционирования.

3.5 автоматический маятниковый поперечно-отрезной круглопильный станок (automatic pendulum cross-cut sawing machine): Станок, оснащенный пильным устройством с механической подачей, в котором загрузка и выгрузка обрабатываемого изделия осуществляются вручную, обрабатываемое изделие автоматически позиционируется для распиливания на предварительно выбранных длинах и механическая подача пильного устройства включается автоматически.

3.6 стационарный станок (stationary machine): Станок, установленный и закрепленный на полу или на других частях конструкций помещения, который остается неподвижным во время эксплуатации.

3.7 передвижной станок (transportable machine): Станок, который установлен на полу, остается неподвижным во время эксплуатации и оснащен устройством (обычно колесами), с помощью которого он может перемещаться от одного места расположения к другому.

3.8 привод станка (machine actuator): Устройство, с помощью которого станок приводится в действие.

3.9 ручная подача маятниковых поперечно-отрезных круглопильных станков (hand feed on pendulum cross-cut sawing machines): Удерживание и/или направление обрабатываемого изделия вручную или направление пильного устройства с дисковой пилой вручную.

3.10 механическая подача (integrated feed): Подача обрабатываемого изделия или пилы при помощи встроенного в станок устройства, которое удерживает и направляет обрабатываемое изделие или пильное устройство и управляет циклом обработки.

3.11 режущая часть дисковой пилы (cutting area of the saw blade): Часть пилы, которая может быть задействована в процессе резания.

3.12 нережущая часть дисковой пилы (non-cutting area of the saw blade): Часть пилы, которая не задействована в процессе резания.

3.13 зона резания маятникового поперечного круглопильного станка (cutting area of a pendulum cross-cut sawing machine): Пространство перед ограждением, определенное всеми возможными положениями дисковой пилы максимального диаметра, для которого предназначен станок.

3.14 время разгона (run-up time): Время от приведения в действие органа управления пуском станка до достижения шпинделем заданной частоты вращения.

3.15 время выбега без торможения (unbraked run-down time): Время от приведения в действие органа управления остановом без включения механизма торможения (если имеется) до полной остановки шпинделя.

3.16 время выбега с торможением (braked run-down time): Время от приведения в действие органа управления остановом с включением механизма торможения до полной остановки шпинделя пилы.

3.17 ручная загрузка станков с механической подачей (manual loading of power fed machines): Операция, при которой оператор подает обрабатываемое изделие непосредственно на место загрузки станка с механической подачей, например к врачающимся подающим роликам, подвижному столу, передвигающейся вперед-назад каретке, т. е. не предусмотрено промежуточное загрузочное устройство для принятия и перемещения обрабатываемого изделия от оператора до места загрузки станка с механической подачей.

3.18 ручная выгрузка станков с механизированной подачей (manual unloading of power fed machines): Операция, при которой снятие обрабатываемого изделия осуществляется оператором непосредственно из места выгрузки станка, т. е. не предусмотрено промежуточное разгрузочное устройство для принятия и передачи обрабатываемого изделия от станка к оператору.

3.19 декларация соответствия (confirmation): Документ, в котором изготовитель (или поставщик) либо указывает характеристики станка, либо подтверждает соответствие станка соответствующему стандарту.

4 Перечень опасностей

Настоящий стандарт содержит перечень опасностей, относящихся к станкам, указанным в области применения:

– существенные опасности рассматриваются при определении требований и/или мер безопасности или через ссылку на соответствующие стандарты типа B;

– опасности, не являющиеся существенными, например общие, незначительные или вторичные, рассматриваются через ссылку на стандарты типов A или B, преимущественно EN 292-1:1991 и EN 292-2:1991/A1:1995.

Перечень опасностей в таблице 1 приведен согласно EN 292-1:1991 (раздел 4).

Таблица 1 – Перечень опасностей

Порядковый номер	Опасность	Соответствующие пункты настоящего стандарта
1	Механические опасности, обусловленные: – формой; – относительным положением; – массой и устойчивостью (потенциальной энергией элементов); – массой и скоростью (кинетической энергией элементов); – потенциальной энергией упругих элементов (пружин), жидкостей или газов, находящихся под давлением, в вакууме	
1.1	Опасность раздавливания	5.2.7, 5.2.8
1.2	Опасность пореза	5.2.7, 5.2.8
1.3	Опасность отрезания или разрубания	5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7
1.4	Опасность наматывания	5.2.7
1.5	Опасность затягивания или захвата	5.2.7
1.6	Опасность попадания под удар	5.2.7.4
1.8	Опасность повреждения наружных тканей под воздействием трения	5.2.4
1.9	Опасность травмирования выбросом жидкости под высоким давлением	5.2.4, 5.3.6, 5.3.7
1.10	Выбрасывание частей (станка, обрабатываемых материалов или изделий)	5.1.6, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8
1.11	Потеря устойчивости станка и его частей	5.2.1
2	Электрические опасности, обусловленные: – электрическим контактом (прямым или косвенным); 2.2 – электростатическим явлением; 2.4 – внешними воздействиями на электрооборудование	5.3.4, 5.3.12, 5.3.13 5.3.10 5.3.4, 5.3.8
4	Опасности от шума, приводящие к: – нарушениям речевой коммуникации, ухудшению восприятия звуковых сигналов и др.;	5.3.2
4.2	– потере слуха (глухоте) или другим физиологическим расстройствам (например, потере равновесия, снижению внимания)	5.3.2
6	Опасности от излучений, особенно вызванные: – лазерным оборудованием	5.3.9
7	Опасности от воздействия материалов и веществ, применяемых или отработанных в станке: 7.1 – опасность от контакта или вдыхания вредных жидкостей, испарений, паров и пыли; 7.2 – опасность возникновения пожара	5.3.3, 6.3 5.3.1, 5.3.3
8	Опасности, возникающие из-за несоблюдения эргономических принципов в конструкции станка (несоответствие параметров станка антропометрическим размерам), например: 8.1 – формирование неправильной осанки или чрезмерное физическое напряжение тела; 8.2 – недостаточный учет антропометрических размеров (относительно кисти/руки и стопы/ноги); 8.3 – неправильное использование средств индивидуальной защиты; 8.4 – недостаточное освещение; 8.6 – ошибки персонала	5.1.2, 5.3.5, 6.3 5.1.2, 5.3.5, 6.3 6.3 6.3 6.3
9	Комбинация опасностей	5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.7.4, 5.3.3, 5.3.4

Окончание таблицы 1

Порядковый номер	Перечень опасностей	Соответствующие пункты настоящего стандарта
10	Опасности от неисправностей в энергоснабжении, обусловленные выпадающими частями станка и другими функциональными неполадками: – прерыванием энергоснабжения (электрической цепи и/или цепи управления); – неожиданным выбросом частей станка или жидкостей; – прерыванием, отказами в системе управления (неожиданный пуск или останов); – ошибками монтажа; – опрокидыванием станка, непредвиденной потерей устойчивости	5.1.8, 5.1.9, 5.2.4, 5.3.7, 5.3.8 5.3.7, 5.3.8, 5.3.12 5.1.8, 5.1.9, 5.2.3.1 5.2.3, 5.3.11, 6.1, 6.3 5.2.1
11	Опасности, возникающие из-за (временного) отсутствия и/или неправильного расположения средств безопасности, например: – всех видов ограждений; – всех видов предохранительных (защитных) устройств; – устройств пуска и останова; – предупреждающих знаков и сигналов; – всех видов информационных и предупредительных устройств; – устройств, отключающих энергообеспечение; – аварийных устройств; – устройств загрузки/выгрузки обрабатываемых изделий; – необходимого оборудования и принадлежностей для безопасного регулирования и/или технического обслуживания; – устройств отвода газов и др.	5.2.7 5.1.1, 5.2.7 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 6.1, 6.2 6.2, 6.3 5.3.6, 5.3.7, 5.3.12 5.1.5 5.2.6, 5.2.7.4 5.3.13 5.3.3, 6.3

5 Требования и/или меры безопасности

Станок должен соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты, приведенным в настоящем разделе. Кроме того, конструкция станка должна соответствовать принципам, изложенными в EN 292-1:1991 (разделы 5, 6) для относительно несущественных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте (например, острых кромок).

Указания по уменьшению степени риска при конструировании приведены в EN 292-2:1991/A1:1995 (раздел 3), по мерам защиты – в EN 292-2:1991/A1:1995 (раздел 4).

5.1 Органы управления

5.1.1 Безопасность и надежность систем управления

Рассматриваемые в настоящем стандарте элементы безопасности системы управления представляют собой систему для включения привода или позиционного датчика от точки принятия входного сигнала до завершения работы конечного привода или элемента, например двигателя. В системы управления, связанные с безопасностью станков, включены:

- пуск (5.1.3);
- обычный останов (5.1.4);
- аварийный останов (5.1.5);
- подвижные защитные ограждения с блокировкой (5.1.3, 5.2.7);
- подвижные защитные ограждения с блокировкой и фиксацией (5.2.7);
- блокировка рабочего хода врачающейся пилы и зажима обрабатываемого изделия на автоматических и полуавтоматических станках (5.1.3);
- на автоматических станках – блокировка механизма позиционирования обрабатываемого изделия с рабочим ходом (5.1.6);
 - выбор режима (5.1.7);
 - приведение в действие системы торможения (5.1.4, 5.1.5, 5.2.4);
 - двуручное устройство управления (5.2.7);

- на полуавтоматических станках – блокировка самозамыкающихся, автоматически управляемых защитных ограждений с установкой пильного устройства (5.7.2.2);
- активные оптоэлектронные защитные устройства (световые барьеры) (5.2.7.4);
- коврики, реагирующие на давление (5.2.7.4);
- механические размыкающие устройства (размыкающая планка) (5.2.7.4);
- зажим обрабатываемого изделия (5.2.8).

Если в настоящем стандарте не установлены иные требования, системы управления должны соответствовать категории 1 по EN 954-1:1996.

В настоящем стандарте «испытанные компоненты и принципы» означает:

- a) для электрических компонентов – что они выполнены в соответствии со стандартами:

i) EN 60947-5-1:1997 (раздел 3) – для управляемых переключателей с принудительным отключением, используемых как механически переключаемые позиционные датчики для защитных ограждений с блокировкой и для реле во вспомогательных электрических цепях;

ii) EN 60947-4-1:1992 – для электромеханических контакторов и пускателей двигателей, используемых в главных электрических цепях;

iii) HD 22.1.S3:1997 – для кабелей с резиновой изоляцией;

iv) HD 21.1.S3:1997 – для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией, если эти кабели имеют дополнительную защиту от механических повреждений при установке (внутри станин);

b) для электрических принципов – что они соответствуют первым четырем мерам, перечисленным в EN 60204-1:1992 (пункт 9.4.2.1). Электрические цепи должны быть либо с жестким аппаратным управлением, либо, если используются испытанные электрические компоненты в системах управления, связанных с безопасностью, в соответствии с EN 60204-1:1992 (пункт 9.4.2.2 – резервирование с встроенным мониторингом, пункт 9.4.2.3 – применение разнесения);

c) для механических компонентов – что они работают в режиме принудительного включения по EN 292-2:1991/A1:1995 (пункт 3.5);

d) для механически переключаемых позиционных датчиков защитных ограждений – что они принудительно приводятся в действие, а их расположение и крепление, а также конструкция и установка кулачка выполнены по EN 1088:1995 (подразделы 5.2, 5.3);

- e) для блокировочных устройств с фиксацией закрывания – что они соответствуют:

i) как минимум блокировочному устройству с фиксацией закрывания ручным механизмом временной задержки по EN 1088:1995 (приложение N), если время выбега шпинделя пилы менее 10 с;

ii) блокировочному устройству с фиксатором, работающим от пружины или при выключении энергии, по EN 1088:1995 (приложение M) – во всех остальных случаях;

f) для пневматических и гидравлических компонентов и систем – что они соответствуют EN 983:1996 и EN 982:1996;

g) для двуручных устройств управления – что они соответствуют как минимум типу III В по EN 574:1996;

h) для ковриков, реагирующих на давление, – что они соответствуют как минимум типу 2 по EN 1760-1:1997 и испытаны вместе с соединенными цепями управления при каждом пуске станка;

i) для активных оптоэлектронных защитных устройств (светового луча) – что они соответствуют как минимум типу 2 по prEN 61496-2:1997 и испытаны вместе с соединенными цепями управления при каждом пуске станка;

j) для механических прижимных устройств (прижимных планок) – что они соответствуют как минимум типу 2 по EN 1760-2:2001 и испытаны вместе с соединенными цепями управления при каждом пуске станка.

Реле времени, применяемые в цепях жесткого аппаратного управления, связанного с безопасностью, могут быть категории В по EN 954-1:1996, если реле времени рассчитано не менее чем на миллион срабатываний.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр станка. Для электрических компонентов – проверка наличия декларации от изготовителя компонентов, подтверждающей их соответствие стандартам.

5.1.2 Расположение органов управления

5.1.2.1 Станки с ручным управлением

Органы управления пуском и остановом, указанные в 5.1.3 и 5.1.4, должны быть расположены:

- a) на рукоятке управления станком или рядом с ней;

b) на передней панели станка ниже опоры обрабатываемого изделия на высоте не менее 600 мм от уровня пола в пределах 1 м от линии резания, если она расположена под углом 90° к ограждению.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение и осмотр станка.

5.1.2.2 Полуавтоматические станки

Основные электрические органы управления пуском и обычным остановом привода шпинделя пилы должны быть расположены вместе на одной из следующих частей станка:

a) ниже опоры обрабатываемого изделия;

b) на пульте управления:

i) за ограждением и над ним;

ii) по горизонтали в пределах 850 мм от переднего края опоры обрабатываемого изделия;

iii) на высоте не более 1600 мм от уровня пола.

Двуручный орган управления рабочим ходом (см. 5.1.3) должен быть расположен:

a) на передней панели станка в пределах 1,0 м от линии резания, если она расположена под углом 90° к ограждению (см. рисунок 2);

b) ниже опоры обрабатываемого изделия;

c) на высоте не менее 750 мм от уровня пола.

Если орган управления зажимом обрабатываемого изделия расположен отдельно от двуручного устройства управления, то он должен находиться в пределах 400 мм по горизонтали относительно двуручного устройства управления.

Расположение аварийного останова – см. 5.1.5.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение и осмотр станка.

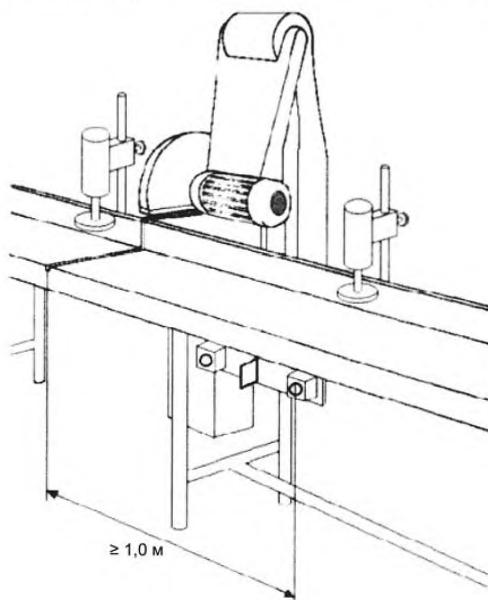


Рисунок 2 – Расположение двуручного органа управления на полуавтоматических станках

5.1.2.3 Автоматические станки

Основные электрические органы управления пуска, обычного останова двигателя шпинделя дисковой пилы и механизма позиционирования обрабатываемого изделия должны быть расположены рядом на станке:

a) ниже опоры обрабатываемого изделия;

b) на пульте управления:

i) за ограждением и над ним;

ii) по горизонтали в пределах 850 мм от переднего края опоры обрабатываемого изделия;

iii) на высоте не более 1600 мм от уровня пола.

Расположение аварийного останова – см. 5.1.5.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение и осмотр станка.

5.1.3 Пуск

Перед пуском или повторным пуском станка все защитные устройства должны быть установлены и работоспособны. Это обеспечивается установкой блокировочных устройств по 5.2.7. Пуск и повторный пуск должны происходить только при включении устройства управления пуском, предназначенно-го для этих целей.

На полуавтоматических и автоматических станках рабочий ход должен начинаться только после приведения в действие вращения дисковой пилы и устройства зажима обрабатываемого изделия.

В полуавтоматических станках управление рабочим ходом пильного устройства должно обеспе-чиваться двуручным устройством управления как минимум типа III В по EN 574:1996. При отключении этого органа управления пильное устройство должно возвратиться в исходное положение в течение 1,5 с.

Все повторно включаемые органы управления должны располагаться вне защищенных зон и быть недоступными, если они находятся в защищенной зоне.

Электрический пуск станков – см. EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.5.2). Приведенные в EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.4) случаи не применяются.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, измерение, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.4 Обычный останов

Станок должен быть оснащен системой управления остановом, которая отключает подачу энергии ко всем приводам станка и приводит в действие тормоз (если имеется).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и прове-дение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.4.1 Станки с ручным управлением

Если станок оснащен механическим тормозом, орган управления остановом должен быть катего-рии 0 по EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.2).

Если станок оснащен электрическим тормозом, орган управления остановом должен быть кате-гории 1 по EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.2). При приведении в действие останова его последователь-ность должна быть следующей:

- выключение двигателя привода шпинделя пилы и приведение в действие тормоза;
- выключение тормоза после полного завершения процесса торможения.

Последовательность останова должна быть обеспечена цепями управления. При использовании реле времени время задержки должно быть не меньше максимального времени выбега. Время за-держки должно быть постоянным, или регулятор реле времени должен быть опломбирован.

Отдельный орган управления остановом, как в 5.1.4, не требуется, если станок оснащен устрой-ством аварийного останова, которое может выполнять эту же функцию. В этом случае должен быть предотвращен автоматический или непреднамеренный повторный пуск (см. EN 60204-1:1992, пункт 7.5).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и прове-дение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.4.2 Полуавтоматические и автоматические станки

Последовательность останова, установленная в 5.1.4 для органа управления остановом, должна быть следующей:

- включение обратного хода пильного устройства;
- прекращение подачи энергии к устройству зажима обрабатываемого изделия;
- выключение двигателя привода шпинделя пилы и приведение в действие тормоза (если пре-дусмотрен);
- выключение тормоза после полного завершения процесса торможения (если применяется электрический тормоз).

Последовательность останова должна быть обеспечена цепями управления. При использовании реле времени время задержки должно быть не меньше максимального времени выбега. Время за-держки должно быть постоянным, или регулятор реле времени должен быть опломбирован.

Отдельный орган управления остановом, как в 5.1.4, не требуется, если станок оснащен устрой-ством аварийного останова, которое может выполнять эту функцию. В этом случае должен быть пре-дотвращен автоматический непреднамеренный повторный пуск (см. EN 60204-1:1992, пункт 7.5).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и прове-дение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.5 Аварийный останов

Применяют требования EN 418:1992 со следующими дополнениями.

Станки более чем с одним приводом должны быть оснащены органом(ами) аварийного останова, который(ые) должен(ы) соответствовать EN 60204-1:1997 (пункты 9.2.5.4 и 10.7). Требования по EN 60204-1:1992 (пункт 10.7.5) не применяют.

В соответствии с габаритами станка аварийный останов должен быть расположен:

- а) в пределах 1 м от места загрузки;
- б) в пределах 1 м от места выгрузки;
- в) на основном пульте управления;
- г) в пределах 500 мм от двуручного устройства управления (если установлено);
- д) в пределах 3 м от пильного устройства.

Примечание – Устройство аварийного останова может быть расположено отдельно для выполнения более чем одного из этих требований.

Если станок оснащен механическим тормозом, орган управления остановом должен быть категории 0 по EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.2).

Если станок оснащен электрическим тормозом, орган управления остановом должен быть категории 1 по EN 60204-1:1992 (пункт 9.2.2). При приведении в действие останова его последовательность должна быть следующей:

- а) включение обратного хода пильного устройства;
- б) прекращение подачи энергии к устройству зажима обрабатываемого изделия;
- в) выключение двигателя привода шпинделя пилы и приведение в действие тормоза (если установлен);
- г) выключение тормоза после полного завершения процесса торможения (если установлен электрический тормоз).

Последовательность останова должна быть обеспечена цепями управления. При использовании реле времени время задержки должно быть не меньше максимального времени выбега. Время задержки должно быть постоянным, или регулятор реле времени должен быть опломбирован.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.6 Механическая подача

Механическая подача устройства позиционирования обрабатываемого изделия должна функционировать только тогда, когда пильное устройство находится в исходном положении.

Механическая подача пильного устройства – согласно 5.1.3.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.7 Орган выбора режима

У станков, предназначенных для функционирования как в полуавтоматическом, так и автоматическом режимах, должен быть предусмотрен орган выбора режима. Все требования для каждого типа станка должны выполняться при эксплуатации в соответствующем режиме.

Орган выбора режима должен соответствовать следующим требованиям:

- а) он должен доминировать над всеми другими органами системы управления станка, за исключением аварийного останова;
- б) он должен быть блокируемым, например посредством запирания на ключ;
- в) переключение режима не должно вызывать никакого движения станка.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.8 Неисправности в энергоснабжении

В станках с электрическим приводом в случае прерывания напряжения питания должен быть исключен повторный автоматический пуск станка после восстановления напряжения питания по EN 60204-1:1997 (пункт 7.5, абзацы 1 и 3).

В случае падения пневматического или гидравлического давления зажим обрабатываемого изделия должен быть сохранен до окончания хода дисковой пилы. Для соблюдения этих требований используются обратные клапаны, которые должны быть установлены в рабочих цилиндрах.

После восстановления пневматической или гидравлической энергии должен быть исключен повторный автоматический пуск станка.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.1.9 Неисправности в схеме управления

Применяют требования EN 1037:1995 со следующими дополнениями.

Цепи управления должны быть сконструированы так, чтобы прерывание любой цепи (например, обрыв провода, разрыв трубопровода или рукава) не приводило к потере функции безопасности, например непреднамеренному пуску станка или ослаблению зажима обрабатываемого изделия (см. EN 60204-1:1992, EN 982:1996 и EN 983:1996).

Остальные требования приведены в 5.1.1.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2 Меры защиты от воздействия механических опасностей

5.2.1 Устойчивость

Стационарные станки должны быть установлены на надежной устойчивой конструкции, например на полу. Крепление осуществляется через крепежные отверстия в станине станка (см. 6.3).

Передвижные станки с колесами должны иметь приспособления, обеспечивающие их устойчивость во время распиловки. Такими приспособлениями могут быть, например:

- а) тормоза для колес;
- б) комбинация колес и стабилизаторов;
- с) устройство для отвода колес от пола.

Примечание – Требования к испытаниям на устойчивость передвижных станков с колесами как при перемещении, так и при эксплуатации будут пересмотрены.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.2 Риск разрушения в процессе эксплуатации

Защитные ограждения для дисковой пилы должны быть изготовлены из следующих материалов:

- а) стали с пределом прочности при растяжении не менее 350 Н/мм² и толщиной стенок не менее 1,5 мм;
- б) легких сплавов со свойствами в соответствии с таблицей 2;

Таблица 2 – Толщина стенок и предел прочности при растяжении защитных ограждений дисковой пилы из легких сплавов

Минимальный предел прочности при растяжении, Н/мм ²	Минимальная толщина, мм
180	5
240	4
300	3

с) поликарбоната с минимальной толщиной стенок 3 мм или других пластмасс с такой толщиной стенок, которые обладают равной или более высокой, чем у поликарбоната с толщиной стенок 3 мм, ударной прочностью;

д) чугуна с пределом прочности при растяжении не менее 200 Н/мм² и толщиной стенок не менее 5 мм.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение, осмотр станка и декларация соответствия от изготовителя материала для предела прочности при растяжении.

5.2.3 Конструкция держателя инструмента и инструмент

5.2.3.1 Блокировка шпинделя

Для замены пилы необходимо, чтобы шпиндель был неподвижным, для этого он должен удерживаться, например, при помощи гаечного ключа или встроенного стопорного штифта, вставляемого в шпиндель. Стопорный штифт должен иметь минимальный диаметр 8 мм и быть изготовлен из стали с пределом прочности при растяжении не менее 350 Н/мм².

Стопорные штифты должны предотвращать вращение шпинделя в случае непреднамеренного включения двигателя.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр, измерение, декларация соответствия от изготовителя стопорного штифта и проведение соответствующего функционального испытания станка. Альтернативная проверка для станков со стопорным штифтом: после включения привода шпиндель со вставленным стопорным штифтом шпиндель не должен вращаться.

5.2.3.2 Устройство крепления пилы

Пилы должны иметь фланцы (либо в случае асимметричного крепления пилы – фланец).

Диаметр обоих фланцев (или фланца для асимметричного крепления) для пил диаметром не более 450 мм должен составлять не менее $D/4$ (где D – диаметр наибольшей пилы, для которой разработан станок).

Диаметр фланцев для пил диаметром более 450 мм должен составлять не менее $D/6$, но не менее 115 мм.

Для фланцев, отличных от предназначенных для асимметричного крепления пилы, зажимная поверхность наружной части фланца должна быть не менее 5 мм шириной с поднутрением к центру (см. рисунок 2).

Если применяются два фланца, оба наружных диаметра должны быть в пределах допуска ± 1 мм.

Необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать отсоединения пилы во время пуска, вращения, выбега или торможения, например при помощи принудительного соединения шпинделя с пилой или переднего фланца со шпинделем.

ШпинNELи пил должны быть изготовлены в соответствии с допусками, указанными в приложении A.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение и осмотр станка.

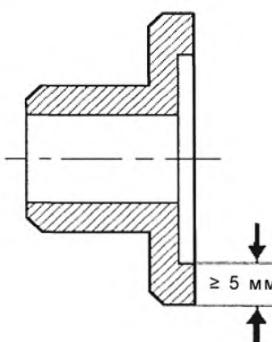


Рисунок 3 – Фланец пилы

5.2.4 Торможение

5.2.4.1 Станки с ручным управлением и полуавтоматические станки

Должен быть предусмотрен автоматический тормоз шпинделя пилы, если время выбега превышает 10 с.

Время торможения должно быть менее 10 с или, если время разгона превышает 10 с, не должно быть более 30 с.

Не допускается противотоковое торможение электрическим тормозом.

Контроль. Измерение времени разгона, времени выбега с торможением и без торможения (см. соответствующие испытания, приведенные в 5.2.4.4).

5.2.4.2 Автоматические станки

Автоматический тормоз для шпинделя пилы должен быть предусмотрен, если время выбега превышает 40 с.

Время торможения должно быть менее 40 с.

Не допускается противотоковое торможение электрическим тормозом.

Контроль. Измерение времени разгона, времени выбега с торможением и без торможения (см. соответствующие испытания, приведенные в 5.2.4.4).

5.2.4.3 Условия проведения испытаний

- а) испытания должны проводиться с самой большой по размерам пилой (по диаметру и толщине), для которой предназначен станок;
- б) перед началом испытания шпиндель пилы должен работать не менее 15 мин на холостом ходу;
- в) следует убедиться, что действительная частота вращения шпинделя пилы находится в пределах 10 % от заданной частоты вращения;
- г) при испытании станка с использованием ручного переключателя по схеме звезда/треугольник необходимо следовать указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации;
- д) приборы для измерения частоты вращения должны иметь точность не менее $\pm 1\%$ от конечного значения на шкале измерений;
- е) приборы для измерения времени должны иметь точность не менее $\pm 0,1$ с.

5.2.4.4 Испытания

5.2.4.4.1 Время разгона

Время разгона должно измеряться следующим образом:

- а) включить двигатель привода шпинделя пилы и измерить время разгона (3.14);
- б) отключить двигатель привода шпинделя пилы до его полной остановки;
- в) повторить действия а) и б) два раза.

Время разгона шпинделя пилы определяется как среднеарифметическое из результатов трех произведенных измерений.

5.2.4.4.2 Время выбега без торможения

Время выбега без торможения должно измеряться следующим образом:

- а) включить двигатель привода шпинделя пилы и дать поработать с заданной частотой вращения (без нагрузки) в течение 1 мин;
- б) отключить двигатель привода шпинделя пилы и измерить время выбега без торможения;
- в) повторить действия а) и б) два раза.

Время выбега без торможения определяется как среднеарифметическое из результатов трех произведенных измерений.

5.2.4.4.3 Время выбега с торможением

Время выбега с торможением должно измеряться следующим образом:

- а) включить двигатель привода шпинделя пилы и дать поработать с заданной частотой вращения (без нагрузки) в течение 1 мин;
- б) отключить двигатель привода шпинделя пилы и измерить время выбега с торможением;
- в) оставить шпиндель неподвижным на 1 мин;
- г) повторить действия а) – в) девять раз.

Время выбега с торможением определяется как среднеарифметическое из результатов десяти произведенных измерений.

5.2.5 Устройства, снижающие или предотвращающие вероятность выбрасывания

Направление вращения пилы должно быть таким, чтобы усилие резания было направлено к ограждению.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.6 Опоры и направляющие обрабатываемого изделия

5.2.6.1 Опора обрабатываемого изделия

Станок должен быть оснащен опорой обрабатываемого изделия, выполненной в соответствии со следующими требованиями:

- а) в станках с ручным управлением и полуавтоматических станках опора обрабатываемого изделия должна располагаться по обе стороны линии резания не менее чем на 1 м с учетом поворота пильного устройства вокруг вертикальной оси при угловой распиловке (зона регулируемого поворота). Опора обрабатываемого изделия должна быть неподвижным столом или неподвижным столом с приставкой (см. рисунок 4);

- б) в автоматических станках опора обрабатываемого изделия должна располагаться по обе стороны линии резания не менее чем на 250 мм с учетом поворота пильного устройства вокруг вертикальной оси при угловой распиловке (см. рисунок 5);

с) в станках с ручным управлением, полуавтоматических и автоматических станках опора обрабатываемого изделия в зоне резания должна выступать за ограждение таким образом, чтобы передний край наибольшей по диаметру дисковой пилы, для которой предназначен станок, не выступал за опору, когда пильное устройство находится в его максимальном переднем положении;

д) минимальная ширина опоры обрабатываемого изделия вне зоны резания W должна быть не менее 60 % предельно допустимой ширины распиливания, для которой предназначен станок;


е) опора обрабатываемого изделия в зоне резания должна быть изготовлена из материала, например пластмасс, дерева или легкого сплава, который легко поддается резке дисковой пилой и будет сводить к минимуму риск поломки дисковой пилы в случае ее контакта с опорой обрабатываемого изделия;

ф) в станках с ручным управлением ролики конвейера должны находиться на расстоянии не менее 250 мм с каждой стороны линии резания;

г) в станках, оснащенных устройством зажима, ролики конвейера не должны находиться под зажимами.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.


Размеры в миллиметрах

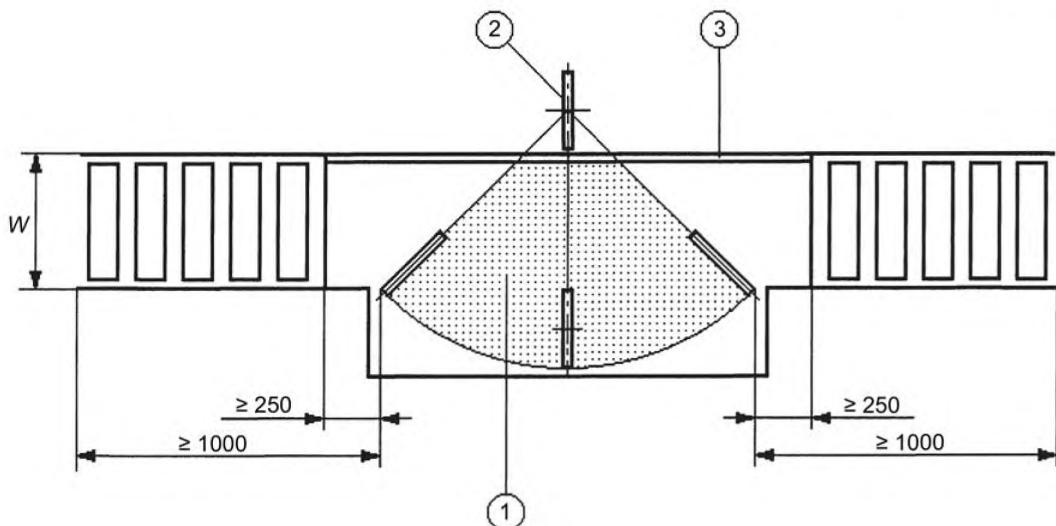

- 1 – зона регулируемого поворота (зона резания);
 2 – дисковая пила;
 3 – ограждение;
 W – минимальная ширина опоры обрабатываемого изделия вне зоны резания

Рисунок 4 – Опора обрабатываемого изделия в станках с ручным управлением и полуавтоматических станках

Размеры в миллиметрах

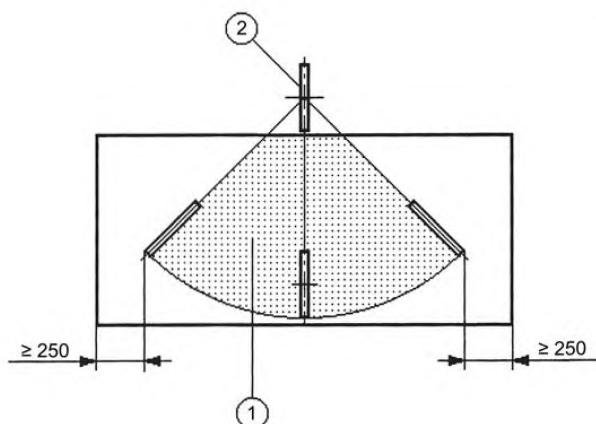

1 – зона регулируемого поворота (зона резания);
2 – дисковая пила

Рисунок 5 – Опора обрабатываемого изделия в автоматических станках

5.2.6.2 Направляющие обрабатываемого изделия

Станок должен быть оснащен ограждением (направляющей обрабатываемого изделия) по обе стороны линии резания, выполненным в соответствии со следующими требованиями:

- а) высота его должна составлять не менее 60 % максимальной глубины резания, для которой предназначен станок, кроме зоны, через которую проходит защита дисковой пилы;
- б) не должно допускаться его регулирование таким образом, чтобы дисковая пила выступала за пределы ограждения, когда пильное устройство находится в исходном положении;
- с) с учетом поворота пильного устройства вокруг вертикальной оси при угловой распиловке та часть ограждения, которая находится в пределах 10 мм от линии резания, должна быть изготовлена, например, из дерева, пластмасс или легких сплавов;
- д) ширина проема в ограждении для прохода дисковой пилы и регулируемого защитного ограждения, указанного в 5.2.7.1, не должна быть более чем на 5 мм шире самого регулируемого защитного ограждения.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7 Предотвращение доступа к движущимся частям станка

5.2.7.1 Защита дисковых пил на станках с ручным управлением

Доступ к нережущей части пилы должен быть предотвращен неподвижным защитным ограждением, продленным до самой нижней точки по периметру фланца пилы. Если требуется получить доступ для замены пилы, часть ограждения, обеспечивающая доступ, должна открываться только при помощи инструмента и даже в открытом состоянии должна оставаться неотъемлемой частью станка, например крепиться при помощи шарниров. Защитное ограждение не должно оставаться на станке без фиксации.

Доступ к режущей части дисковой пилы должен предотвращаться регулируемым защитным ограждением, которое может регулироваться без применения инструмента и которое должно быть сконструировано так, чтобы дисковая пила могла быть заменена без снятия его со станка.

За исключением проема в ограждении, необходимого для прохода дисковой пилы и ее регулируемого защитного ограждения (см. 5.2.6.2), доступ к дисковой пиле в исходном положении должен быть предотвращен:

- а) к нережущей части дисковой пилы – средствами, приведенными выше;
- б) к режущей части дисковой пилы – неподвижным защитным ограждением, все проемы которого должны быть сконструированы так, чтобы соблюдались безопасные расстояния по EN 294:1992 (таблица 4).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.2 Защита пилы и пильного устройства на полуавтоматических станках

Доступ к нережущей части пилы должен быть предотвращен неподвижным защитным ограждением, продленным до самой нижней точки по периметру фланца пилы. Если требуется обеспечить доступ для замены пилы, та часть ограждения, которая предусмотрена для доступа, должна открываться только при помощи инструмента и даже в открытом состоянии должна оставаться неотъемлемой частью станка, например связана при помощи шарниров. Защитное ограждение не должно оставаться без фиксации.

За исключением проема в ограждении, необходимого для прохода дисковой пилы, доступ к дисковой пиле в исходной позиции должен быть предотвращен:

- а) к нережущей части дисковой пилы – средствами, приведенными выше;
- б) к режущей части дисковой пилы – посредством:
 - и) неподвижного защитного ограждения, все проемы которого должны быть сконструированы так, чтобы соблюдались безопасные расстояния по EN 294:1992 (таблица 4);
 - ii) автоматически закрывающихся управляемых защитных ограждений;
 - iii) комбинации неподвижных и автоматически закрывающихся управляемых защитных ограждений.

Если установлены автоматически закрывающиеся управляемые защитные ограждения, они должны блокироваться в зависимости от положения пильного устройства.

Открытый доступ с тыльной стороны станка ко всем местам, где возможно возникновение опасностей раздавливания или пореза, создаваемых обратным ходом пильного устройства, должен быть предотвращен неподвижными защитными ограждениями, все проемы которых должны быть выполнены с соблюдением безопасных расстояний по EN 294:1992 (таблица 4).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.3 Защита дисковой пилы и пильного устройства на автоматических станках

Доступ к дисковой пиле должен быть предотвращен неподвижными защитными ограждениями. Любой доступ должен осуществляться через защитные ограждения с блокировкой и фиксацией закрывания. Все проемы в таких неподвижных защитных ограждениях должны быть выполнены с соблюдением безопасных расстояний по EN 294:1992 (таблица 4).

Типы защитных ограждений с блокировкой и фиксацией закрывания приведены в 5.1.1.

Открытый доступ с тыльной стороны станка ко всем местам, где возможно возникновение опасностей раздавливания или пореза, создаваемым обратным ходом пильного устройства, должен предотвращаться неподвижными защитными ограждениями, все проемы которых должны быть выполнены с соблюдением безопасных расстояний по EN 294:1992 (таблица 4).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.4 Защита механизма позиционирования обрабатываемого изделия

Кроме зоны загрузки и выгрузки, доступ к опасным элементам (например, где возможно возникновение опасностей раздавливания или пореза) механизма позиционирования обрабатываемого изделия должен быть предотвращен либо неподвижным защитным ограждением, либо подвижным защитным ограждением с блокировкой и фиксацией закрывания.

В зоне загрузки и выгрузки доступ к местам, где возможно возникновение опасности попадания под удар (т. е. при скорости подачи не менее 25 м/мин), и к местам, где возможно возникновение опасностей затягивания или пореза, должен быть предотвращен следующими средствами:

а) неподвижными защитными ограждениями или подвижными защитными ограждениями с фиксацией закрывания как минимум блокировочным устройством с механизмом временной задержки по EN 1088:1995 (приложение N). Все проемы в этих ограждениях должны быть выполнены с соблюдением безопасных расстояний по EN 294:1992 (таблица 4);

б) ковриками, реагирующими на давление, по EN 1760-1:1997, которые блокируют опасные движения и которые должны действовать на расстоянии не менее 1,3 м по горизонтали от ближайшего места попадания под удар, затягивания или пореза;

с) активным оптоэлектронным защитным устройством (световым барьером) по prEN 61496-2:1997, которое останавливает опасные движения и расположено на расстоянии не менее 1,3 м по горизонтали от ближайшего места нанесения удара, затягивания или пореза. Оно должно иметь не менее двух горизонтальных лучей на расстоянии 400 и 900 мм соответственно от уровня пола;

д) комбинацией вышеуказанных средств защиты.

Доступ к местам затягивания или пореза в загрузочных проемах неподвижных или подвижных защитных ограждений может быть предотвращен с помощью применения средств защиты, описанных в 5.3.7.3 [перечисления а) – д)], или использования размыкающей планки по EN 1760-2:2001.

Если используется размыкающая планка, она должна располагаться над загрузочным отверстием и соответствовать следующим требованиям:

- а) при срабатывании она должна останавливать позиционирование до того, как рука, находящаяся на обрабатываемом изделии, движущемся с максимальной скоростью позиционирования, для которой предназначен станок, может достичь места, где возможны удар, затягивание или порез;
- б) ширина размыкающей планки должна быть приблизительно равна ширине загрузочного проема;
- с) нижний край размыкающей планки должен быть не более чем на 25 мм выше поверхности любого обрабатываемого изделия, для которого предназначен станок, и должен регулироваться на соответствующую высоту для каждого обрабатываемого изделия. Регулирование может быть автоматическим или ручным;
- д) размыкающая планка не должна создавать опасность захвата.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, измерение, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.4.1 Защита роликового конвейера

Доступ в местах затягивания между ведущими роликами и неподвижными частями механизированных роликовых конвейеров должен быть предотвращен следующими средствами:

- а) вставками в местах затягивания согласно размерам, указанным на рисунке 6;
- б) активным оптоэлектронным защитным устройством (световым лучом) по prEN 61496-2:1997, которое останавливает опасные движения и располагается на расстоянии не менее 1,3 м по горизонтали от ближайшего места затягивания роликового конвейера. Оно должно иметь как минимум два горизонтальных луча, расположенных на высоте 400 и 900 мм над уровнем пола соответственно;
- с) ковриками, реагирующими на давление, по EN 1760-1:1997, которые останавливают опасные движения, срабатывают на расстоянии не менее 1,3 м по горизонтали от ближайшего места затягивания и действуют по всей длине роликового конвейера;
- д) комбинацией вышеуказанных средств защиты.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

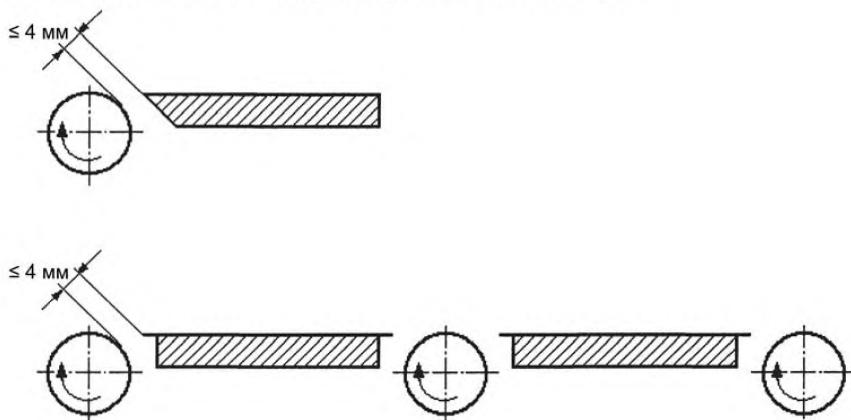


Рисунок 6 – Пример защиты роликового конвейера

5.2.7.5 Защита приводов

Доступ к приводу пилы и любому другому приводному механизму должен быть предотвращен либо неподвижным защитным ограждением, либо подвижным защитным ограждением с блокировкой, либо комбинацией неподвижного и подвижного защитных ограждений с блокировкой. Если установлено подвижное защитное ограждение с блокировкой, оно должно быть с фиксацией, если при открытом ограждении врачающаяся пила доступна.

Типы фиксаций приведены в 5.1.1 [перечисление е)].

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.6 Управление рабочим ходом в станках с ручным управлением

Для пильного устройства в исходном положении должна быть предусмотрена удерживающая задвижка, которая открывается органом управления, расположенным на рукоятке или рядом с ней, для перемещения дисковых пил во время рабочего хода.

Пильное устройство должно возвращаться в исходное положение автоматически, например при помощи пружины сжатия или груза, с установленной скоростью (не более 1 м/с).

Станок должен быть сконструирован так, чтобы в случае застревания дисковой пилы в обрабатываемом изделии во время рабочего хода предотвращалось поднятие пильного устройства вверх.

Устройство, ограничивающее рабочий ход, должно быть установлено на предельно допустимую ширину распиливания (также см. 5.2.6.1).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.7 Управление рабочим ходом в полуавтоматических станках

Станок должен быть сконструирован так, чтобы в случае застревания дисковой пилы в обрабатываемом изделии во время рабочего хода предотвращалось поднятие пильного устройства вверх.

Устройство, ограничивающее рабочий ход, должно быть установлено на предельно допустимую ширину распиливания (также см. 5.2.6.1).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.7.8 Ограничение поворота пильного устройства

Приспособление для поворота опорной системы маятника пильного устройства вокруг вертикальной оси для изменения направления рабочего хода должно быть ограничено до 70° слева и справа от линии, перпендикулярной направляющей обрабатываемого изделия (ограждению).

Не допускается вращение пильного устройства вокруг вертикальной оси относительно опорной системы маятника пильного устройства, за исключением случаев установки пилы в плоскости хода.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.2.8 Устройства зажима

На полуавтоматических и автоматических станках должно быть предусмотрено механическое устройство зажима обрабатываемого изделия.

Если опасности раздавливания не предотвращены средствами по 5.2.7.4, они должны предотвращаться за счет, например:

а) двухступенчатого зажима с максимальным усилием в устройстве зажима не более 50 Н на первой ступени с последующим приложением полного усилия зажима ручным органом управления;

б) уменьшения зазора между зажимом и обрабатываемым изделием до 6 мм (или менее) ручным регулирующим устройством и ограничения рабочего хода до 10 мм;

в) ограничения скорости смыкания зажима до 10 мм/с (или менее);

г) защитного ограждения, закрепленного на устройстве зажима, обеспечивающего зазор между ним и обрабатываемым изделием 6 мм (или менее). Зажим может выступать за пределы ограждения не более чем на 6 мм.

Остальные требования приведены в 5.1.8.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.3 Меры защиты от воздействия немеханических опасностей

5.3.1 Пожар

Для предотвращения или сведения к минимуму опасности пожара следует соблюдать требования 5.4.3 и 5.4.4, а также 6.3.

5.3.2 Шум

5.3.2.1 Снижение шума на стадии проектирования

При проектировании станков следует учитывать и соблюдать требования по регулированию уровня шума, приведенные в EN ISO 11688-1:1998. Основным источником шума является вращающаяся пила.

5.3.2.2 Измерение уровня излучения шума

Режим работы для измерения уровня шума должен соответствовать требованиям ISO 7960:1995 (приложение N).

Расположение и режим работы станка должны быть одинаковыми при определении уровней звукового давления излучения и уровней звуковой мощности на рабочем месте.

Для станков, к которым требования ISO 7960:1995 (приложение N) неприменимы, например с различными частотами вращения шпинделя или диаметрами дисковых пил, применяемый режим работы должен быть детально описан в протоколе испытаний.

Уровни звуковой мощности должны определяться по ориентировочному методу с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью по EN ISO 3746:1995 со следующими дополнениями:

- а) показатель акустических условий K_{2A} должен быть равен 4 дБ или менее;
- б) разница между уровнем звукового давления фонового шума и уровнем звукового давления станка в любой точке замера должна быть равна 6 дБ или более. Поправочную формулу этой разности следует применять до разницы в 10 дБ (см. EN ISO 3746:1995, пункт 8.2);
- с) должна быть использована измерительная поверхность только формы параллелепипеда на расстоянии 1,0 м от опорной поверхности;
- д) если расстояние от станка до вспомогательного устройства менее 2 м, вспомогательное устройство должно быть включено в огибающий параллелепипед;
- е) измерение времени по EN ISO 3746:1995 (пункт 7.5.3) относительно 30 с не должно применяться;
- ф) погрешность измерения должна составлять менее 3 дБ;
- г) количество положений микрофона должно составлять девять по ISO 7960:1995 (приложение N).

Альтернативно, при наличии условий и применимости метода измерения к типу станка, уровни звуковой мощности могут быть также измерены по соответствующему методу с более высокой точностью, т. е. по EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995 и ISO 3745:1977, без предыдущих изменений.

Для определения уровня звуковой мощности применяется метод интенсивности звука по EN ISO 9614-1:1995 (по согласованию между поставщиком и потребителем).

Уровень звукового давления излучения на рабочем месте должен быть измерен по EN ISO 11202:1995 со следующими дополнениями:

- а) показатель акустических условий K_{2A} и локальная коррекция на акустические условия на рабочем месте K_{3A} должны быть равны 4 дБ или менее;
- б) разница между уровнем звукового давления излучения фонового шума и уровнем звукового давления излучения на рабочем месте должна быть равна 6 дБ или менее;
- с) локальная коррекция на акустические условия на рабочем месте K_{3A} должна рассчитываться по EN ISO 11204:1995 (раздел А.2) с ограничениями по EN ISO 3746:1995 вместо метода, приведенного в EN ISO 11202:1995 (приложение A), или по EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995 или ISO 3745:1997 в случаях, когда применялся метод измерения по одному из этих стандартов.

5.3.2.3 Заявление шумовых характеристик

Применяют требования 6.3.

5.3.3 Выброс опилок и пыли

Должны быть предприняты меры для отвода опилок и пыли от станка, предусматривающие выход(ы) для возможного подсоединения станка к отдельной вытяжной системе сбора опилок и пыли.

Для обеспечения отвода опилок и пыли из места их возникновения в систему сбора конструкция кожухов, трубопроводов и отражателей должна быть рассчитана на скорость движения выходящего воздуха по трубе 20 м/с для сухих опилок и 28 м/с для влажных опилок (содержание влаги – 18 % или более).

Также применяют требования 6.3.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и осмотр станка.

5.3.4 Электрооборудование

Применяют требования EN 60204-1:1992, если иное не установлено в других частях EN 1870.

В частности, требования к защите от поражения электрическим током приведены в EN 60204-1:1992 (раздел 6), а к защите от короткого замыкания и перегрузки – в EN 60204-1:1992 (раздел 7).

Степень защиты для электрических компонентов должна быть следующей:

- а) для электрической аппаратуры управления – не ниже IP 65 в соответствии с EN 60529:1991;
- б) для трехфазных двигателей – не ниже IP 5X в соответствии с EN 60529:1991.

Кабель электропитания передвижных станков должен соответствовать как минимум типу H0 7 по HD 22.4 S3:1995 + A1:1999.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, измерение и проведение соответствующего функционального испытания станка (по EN 60204-1:1992).

5.3.5 Эргономика

Применяют требования EN 614-1:1995, а также 5.1.2, 5.2.3.1, 6.3 со следующими дополнениями.

Высота опоры обрабатываемого изделия должна быть от 850 до 950 мм над уровнем пола.

Примечание – Дополнительные требования будут добавлены при пересмотре настоящего стандарта.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, измерение и осмотр станка.

5.3.6 Пневматика

Применяют требования 5.1.1, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.7.2, 5.3.12, 5.3.13, 6.1, 6.2, 6.3 и EN 983:1996.

5.3.7 Гидравлика

Применяют требования 5.1.1, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.7.2, 5.3.12, 5.3.13, 6.1, 6.2, 6.3 и EN 982:1996.

5.3.8 Излучение

Станок должен иметь достаточную устойчивость к электромагнитным воздействиям для обеспечения его соответствующего функционирования (см. также EN 60439-1:1999, EN 61000-6-1:2001 и EN 61000-6-2:2001).

Примечание – Станки с электрическим оборудованием, обозначенным маркировкой CE, монтаж которого выполнен в соответствии с указаниями изготовителя, можно считать защищенными от внешних электромагнитных воздействий.

Для станков с CNC – см. раздел 1.

Другие излучения несущественны.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр, подтверждение соответствия оборудования требованиям стандартов.

5.3.9 Лазерное оборудование

Лазерное оборудование, которым оснащен станок для обозначения линии резания, должно быть категории 2 или ниже по EN 60825-1:1994 + A1:1996 + A2:2001.

Прямой контакт глаза с опасной зоной должен быть предотвращен, например, с помощью оптической насадки, обеспечивающей безопасную дистанцию.

Лазерное оборудование должно устанавливаться на станке таким образом, чтобы предупреждающие знаки и надписи на нем оставались видимыми.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, осмотр и декларация соответствия от изготовителя лазерного оборудования.

5.3.10 Статическое электричество

Если станок оснащен гибкими рукавами для удаления опилок и пыли, эти рукава должны быть заземлены.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и осмотр станка.

5.3.11 Ошибки монтажа

Должна быть исключена возможность установки пилы, имеющей диаметр, превышающий максимальный, для которого предназначен станок.

Дополнительно см. 5.3.12, 6.2 и 6.3.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и осмотр станка.

5.3.12 Отключение питания (разъединение)

Применяют требования EN 1037:1995 (раздел 5) со следующими дополнениями.

Электрический разъединитель должен соответствовать EN 60204-1:1992 (пункт 5.3).

Если станок оснащен вилкой для подключения к трехфазной электросети, эта вилка может иметь встроенный фазопереключатель.

Если используется пневматическая энергия, следует предусмотреть пневматический разъединитель с запирающим устройством в отключенном состоянии. Когда пневматическая энергия используется только для зажимных устройств, должно применяться быстроразъемное соединение (см. EN 983:1996) без запирающего устройства, если отключение энергии станка (или его части) может находиться под непосредственным наблюдением находящегося рядом персонала (см. EN 1037:1995, пункт 5.2).

Если станок имеет гидравлическую систему, разъединение ее должно осуществляться:

а) разъединением энергоснабжения для двигателя гидравлического привода (см. EN 60204-1:1992, пункт 5.3);

б) разъединяющим устройством, например клапаном с механической блокировкой в закрытом состоянии (см. EN 982:1996).

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и/или функциональной схемы, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

5.3.13 Техническое обслуживание

Применяют требования EN 292-2:1991/A1:1995 (пункт 3.12), а также 6.3.

Если предусмотрены места смазки, они должны быть расположены вне опасных зон и доступны оператору, стоящему на полу.

При накоплении остаточной энергии, например в резервуаре или трубе, следует предусмотреть средства для сброса остаточного давления, например при помощи клапана. Сброс давления не должен осуществляться за счет отсоединения трубы.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей, руководства по эксплуатации, осмотр и проведение соответствующего функционального испытания станка.

6 Информация для пользователя

6.1 Предупредительные устройства

На станок должна быть нанесена следующая постоянная маркировка:

а) пиктограммы с обозначениями направления вращения пилы;

б) предупреждающие надписи на этикетке, размещенные вблизи устройства отключения электрической энергии, о том, что пневматическая или гидравлическая энергия не отключается этим устройством (если применяется пневматическая или гидравлическая энергия и ее отключение не осуществляется устройством отключения электрической энергии).

Способы нанесения маркировки – гравировка, травление, чеканка или штамповка.

Предупреждающие надписи должны быть выполнены на языке той страны, в которой станок будет эксплуатироваться, или по возможности должны использоваться пиктограммы.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и осмотр станка.

6.2 Маркировка

Применяют требования EN 292-2:1991/A1:1995 (подраздел 5.4) со следующими дополнениями.

На станок или наочно закрепленную на нем табличку должна быть нанесена следующая постоянная маркировка:

а) максимальный и минимальный диаметры пилы и ее отверстий, для которых предназначен станок;

б)名义альное давление в пневматической или гидравлической системе (для станков с пневматической или гидравлической системой);

в) функции, расположение и рабочее(ие) положение(я) пневматического или гидравлического устройства отключения энергии (для станков, оснащенных этим устройством), например на этикетке посредством нанесения пиктограммы.

Обозначения и пиктограммы для маркировки名义ального давления и данных по устройствам отключения энергии должны находиться как можно ближе к месту расположения этих устройств на станке.

Предупреждающие надписи должны быть выполнены на языке той страны, в которой станок будет эксплуатироваться, или по возможности должны использоваться пиктограммы.

Способы нанесения маркировки – гравировка, травление, чеканка или штамповка.

Контроль. Проверка соответствующих чертежей и осмотр станка.

6.3 Руководство по эксплуатации

Требования к руководству по эксплуатации приведены в EN 292-2:1991/A1:1995 (подраздел 5.5), а также оно должно содержать следующее:

- а) повторение маркировки, пиктограмм и других инструкций, нанесенных на станок (см. 6.1 и 6.2), и (при необходимости) информацию относительно их значения;
- б) применение станка по назначению;
- в) предупреждение об остаточных рисках;
- г) рекомендации по безопасному применению, приведенные в EN 292-2:1991/A1:1995 [см. также 5.5.1, перечисление е)].

Примечание – Некоторые рекомендации относительно мест, главным образом для оператора, приведены в приложении С;

е) для стационарных станков (при необходимости) – требования по креплению станка к полу и процедура его выполнения;

ф) для передвижных станков – информацию о процедуре перемещения и обеспечении устойчивости станка во время распиловки;

г) указания по использованию пил, выполненных только по EN 847-1:1997;

х) указания, что не следует использовать пилы с маркировкой меньшей максимальной частоты вращения, чем частота вращения шпинделя пилы;

и) указания, что в станках с ручным управлением должны использоваться только дисковые пилы с предельным отклонением переднего угла $\pm 5^\circ$;

ј) максимальные ширину и толщину обрабатываемого изделия, для которых предназначен станок;

к) информацию о том, что операторы достаточно обучены применению, техническому обслуживанию станка и работе на нем;

л) инструкции по соответствующему общему или местному освещению;

м) требования к установленному лазерному оборудованию: не допускается замена его на другой тип, не должны использоваться дополнительные оптические устройства и ремонт может проводиться только изготавителем лазерного оборудования или уполномоченными лицами;

н) информацию, касающуюся устройства для отвода опилок и пыли, установленного на станке:

и) расход воздуха, $m^3/4$;

ii) нижнее давление в каждом выходном соединении для отвода пыли в соответствии с рекомендованной скоростью движения выходящего воздуха;

iii) рекомендуемую скорость движения выходящего воздуха в трубопроводе, м/с;

iv) размеры поперечного сечения и подробное описание каждого выходного соединения;

о) информацию о том, что станок, используемый в помещении, должен быть подключен к внешней системе отвода опилок и пыли.

Примечание – Стационарные установки для сбора опилок и пыли рассматриваются в prEN 12779:2004.

р) инструкции о необходимости подключения оборудования для отвода опилок и пыли перед началом работы станка;

q) информацию о том, что техническое обслуживание станка можно проводить только в том случае, если он отключен от всех источников питания и предотвращен непреднамеренный повторный пуск;

г) информацию по безопасной уборке станка;

с) метод безопасногоброса остаточной энергии для пневматических или гидравлических систем (см. 5.3.13);

т) перечень устройств безопасности, которые должны быть испытаны, периодичность и метод проведения испытаний. Должны быть включены по крайней мере:

и) аварийный(ые) останов(ы) – при функциональном испытании;

ii) защитные ограждения с блокировкой – при последовательном открытии каждого ограждения станок должен останавливаться, и пуск станка должен быть невозможен при открытом ограждении;

ii) защитные ограждения с фиксацией закрывания – при подтверждении невозможности открытия защитного ограждения, пока врачаются шпинделы пил, и невозможности пуска станка в открытом положении любого ограждения;

iv) все коврики, обеспечивающие безопасность, – при функциональном испытании;

v) все световые барьеры – при функциональном испытании;

vi) все размыкающие устройства – при функциональном испытании;

vii) тормоз – при функциональном испытании для проверки торможения станка за установленное время;

viii) удерживающая задвижка пильного устройства – при функциональном испытании;
ix) устройство автоматического возврата в исходное положение пильного устройства – при функциональных испытаниях;

и) заявление шумовых характеристик – EN 292-2:1991/A1:1995 [пункт А.1.7.4, перечисление f)], измеренных по методам, приведенным в 5.4.2.2. В заявлении в виде двухчисловых значений по EN ISO 4871:1996 должны быть изложены применяемый метод измерения, режим работы во время испытаний и параметр неопределенности K со следующим значением:

- 4 дБ – при использовании EN ISO 3746:1995 и EN ISO 1202:1995;
- 2 дБ – при использовании EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996 или EN ISO 3744:1995;
- 1 дБ – при использовании ISO 3745:1977, например для уровня звуковой мощности:
 $L_{WA} = 93$ дБ (измеренное значение).

Параметр неопределенности $K = 4$ дБ.

Измерения произведены в соответствии с EN ISO 3746:1995.

Чтобы подтвердить точность заявленных шумовых характеристик, измерения должны проводиться таким же методом и в таком же режиме работы, как было заявлено.


Заявление шумовой характеристики должно сопровождаться следующим утверждением: «Указанные значения уровней излучения шума недостаточны для оценки безопасности на рабочем месте. Хотя между уровнями излучения и воздействия шума существует взаимосвязь, определить необходимость дополнительных мер предосторожности невозможно. Факторами, влияющими на уровень действительного уровня воздействия на рабочее место, являются характеристики рабочего помещения и другие источники шума, например другие работающие рядом станки и происходящие вблизи процессы. Допустимый уровень воздействия может быть различным в разных странах. Тем не менее эта информация позволит пользователю станка провести соответствующую оценку опасностей и риска».

Контроль. Проверка руководства по эксплуатации и соответствующих чертежей.

Приложение А
(справочное)


**Примеры систем управления, связанных с безопасностью,
с электронными компонентами**

На следующих рисунках приведены примеры различных систем управления, связанных с безопасностью, которые соответствуют требованиям настоящего стандарта.

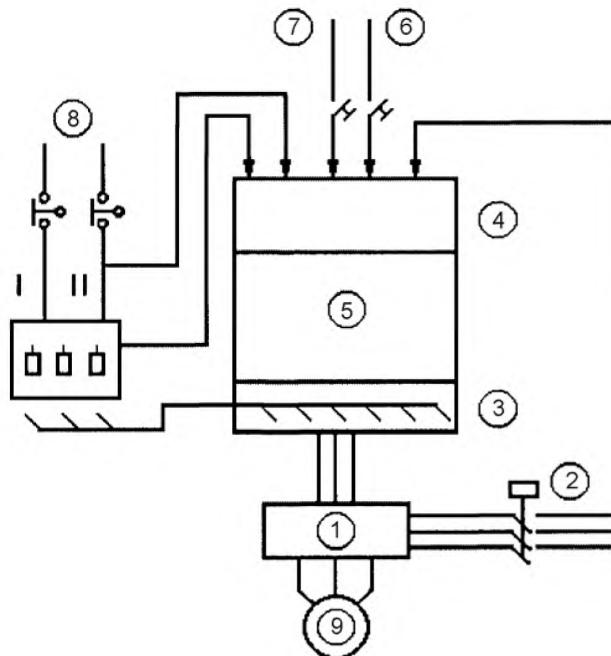


- 1 – контроллер привода;
- 2 – контактор;
- 3 – выход программируемой электронной системы;
- 4 – вход программируемой электронной системы;
- 5 – программируемая электронная система;
- 6 – останов;
- 7 – пуск;
- 8 – блокируемое ограждение;
- 9 – двигатель

Рисунок А.1 – Система управления, связанная с безопасностью, для блокировки

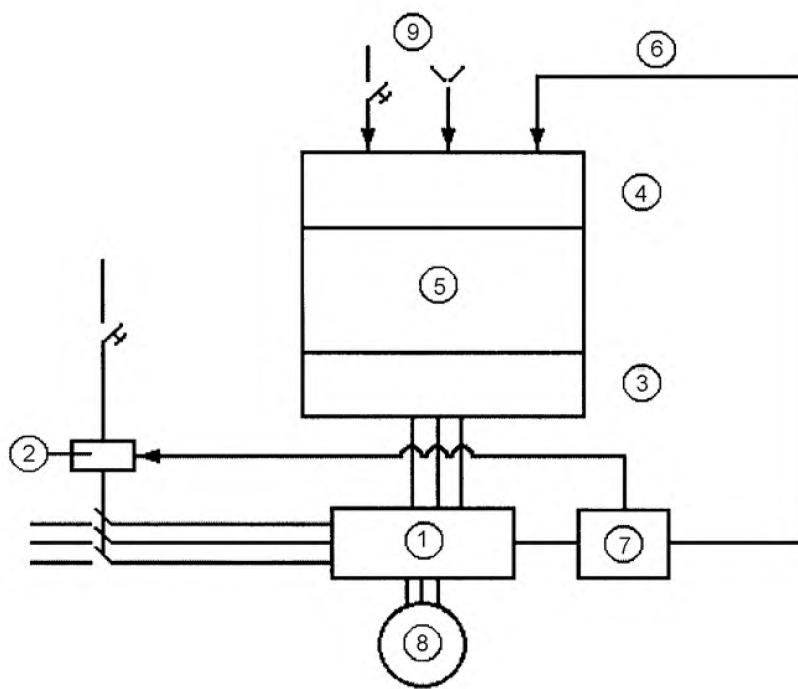


- 1 – контроллер привода;
- 2 – контактор для двигателя;
- 3 – выход программируемой электронной системы;
- 4 – вход программируемой электронной системы;
- 5 – программируемая электронная система;
- 6 – цепь тестирования;
- 7 – управляющая программа;
- 8 – двигатель;
- 9 – орган управления пуском и остановом

**Рисунок А.2 – Система управления, связанная с безопасностью, категории 2 по EN 60204-1:1992
для нормального функционирования**

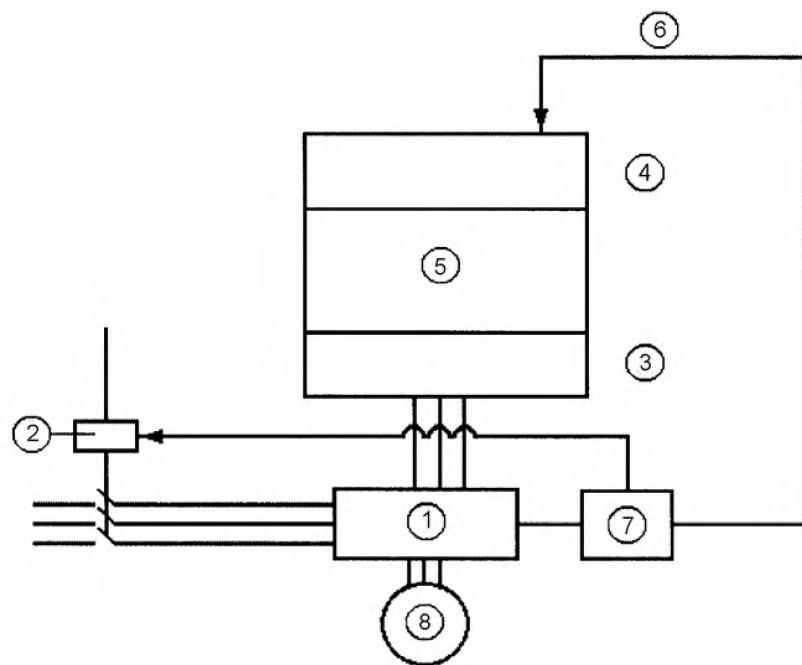

- 1 – контроллер привода;
- 2 – контактор для включения двигателя пилы;
- 3 – выход программируемой электронной системы;
- 4 – вход программируемой электронной системы;
- 5 – программируемая электронная система;
- 6 – цепь тестирования;
- 7 – управляющая программа;
- 8 – двигатель

Рисунок А.3 – Система управления, связанная с безопасностью, для включения двигателя пилы


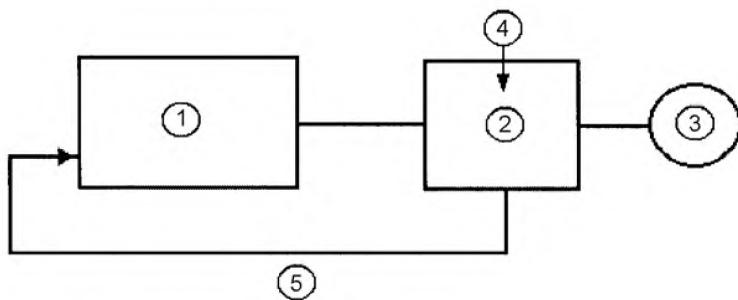


- 1 – программируемая электронная система;
- 2 – фазопереключатель;
- 3 – двигатель;
- 4 – первичная цепь;
- 5 – вторичная цепь

Рисунок А.4 – Система управления, связанная с безопасностью, для контроля частоты вращения

Приложение В
(обязательное)

Измерение биения шпинделей пилы

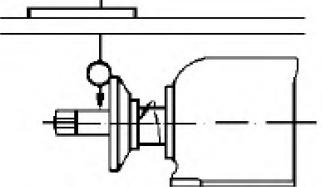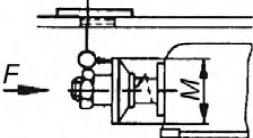Схема измерения	Измеряемый параметр	Предельное отклонение, мм	Измерительный прибор
 Измерение на максимально близком расстоянии от фланца дисковой пилы	Радиальное биение шпинделя пилы	0,03	Индикатор
 Приложение осевого усилия F , рекомендованного изготовителем	Торцевое биение фланца пилы	0,03 для $M \leq 100$ 0,04 для $M > 100$	Индикатор

Приложение С
(справочное)

Рекомендации по безопасному применению

Оператору важно знать, что необходимо:

- а) не оставлять включенный станок без присмотра;
- б) удостовериться, что пол вокруг станка ровный, чистый и свободный от отходов, например опилок и обрезков;
- в) сообщать о неполадках станка, включая защитные ограждения и инструмент, по мере их выявления;
- г) регулярно проводить процедуры для обеспечения безопасности по уборке, техническому обслуживанию и удалению опилок и пыли, чтобы исключить риск пожара;
- д) применять оправки шпинделя и фланцы пилы в соответствии с указаниями изготовителя и целями эксплуатации;
- е) использовать необходимые средства индивидуальной защиты:
 - 1) органов слуха, чтобы снизить риск потери слуха;
 - 2) органов дыхания, чтобы снизить риск при вдыхании вредной пыли;
 - 3) перчатки для работы с инструментом (инструмент следует переносить с помощью любых подходящих держателей).

Приложение ZA
(справочное)

Взаимосвязь европейского стандарта с директивами ЕС

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по поручению Комиссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и реализует основополагающие требования Директивы 98/37/ЕС (с учетом изменений, внесенных Директивой 98/79/ЕС).

Соответствие требованиям настоящего стандарта является средством выполнения основополагающих требований соответствующей директивы ЕС и регламентирующих документов EFTA.

ВНИМАНИЕ! К продукции, на которую распространяется настоящий европейский стандарт, могут применяться требования других стандартов (документов) и директив ЕС.

Библиография

- [1] EN 614-1:1995 Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1: Terminology and general principles
 (Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы)
*Неофициальный перевод БелГИСС
 Перевод с английского языка (ен)*
- [2] prEN 12779:2000 Woodworking machines – Chips and dust extraction systems with fixed installation – Safety related performance and safety requirements
 (Безопасность деревообрабатывающего оборудования. Стационарные установки для удаления стружки и пыли. Рабочие характеристики, связанные с безопасностью)
*Неофициальный перевод БелГИСС
 Перевод с английского языка (ен)*
- [3] EN 60439-1:1999 Low voltage switchgear and gear assemblies – Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1:1999)
 (Аппаратура распределения и управления низковольтная комплектная. Часть 1. Узлы, подвергаемые частичным или полным типовым испытаниям)
*Неофициальный перевод БелГИСС
 Перевод с английского языка (ен)*
- [4] EN 61000-6-1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified)
 (Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость для жилых и торговых зон и зон с небольшими производственными предприятиями)
*Неофициальный перевод БелГИСС
 Перевод с английского языка (ен)*
- [5] EN 61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999, modified)
 (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах)
*Неофициальный перевод БелГИСС
 Перевод с английского языка (ен)*

Приложение Д.А
(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским и международным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Обозначение и наименование европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование государственного стандарта
EN 292-1:1991 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика	IDT	ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика
EN 292-2:1991 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования	IDT	ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования
EN 294:1992 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону	IDT	ГОСТ ЕН 294-2002 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону
EN 418:1992 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования	IDT	ГОСТ ЕН 418-2002 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования
EN 574:1996 Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Функциональные аспекты. Принципы конструирования	IDT	СТБ ЕН 574-2006 Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Принципы конструирования
EN 982:1996 Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика	MOD	ГОСТ 31177-2003 (ЕН 982:1996) Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика
EN 983:1996 Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика	MOD	ГОСТ 30869-2003 (ЕН 983:1996) Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Пневматика
EN 1037:1995 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска	IDT	ГОСТ ЕН 1037-2002 Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска
EN 1070:1998 Безопасность оборудования. Термины и определения	IDT	ГОСТ ЕН 1070-2003 Безопасность оборудования. Термины и определения
EN 1088:1995 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора	IDT	ГОСТ ЕН 1088-2002 Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора
EN 1760-1:1997 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление	IDT	ГОСТ ЕН 1760-1:2004 Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление

Таблица Д.А.2 – Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам, которые являются идентичными или модифицированными по отношению к международным стандартам

Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта	Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование государственного стандарта
EN 60529:1991 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код)	IEC 529:1989 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP-код)	MOD	ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 529:1989, MOD)
EN 60947-4-1:1992 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и стартеры двигателей. Раздел 1. Электромеханические контакторы и стартеры двигателей	IEC 60947-4-1:1990 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели электродвигателей. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей	MOD	ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 60947-4-1-90) Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели (IEC 60947-4-1:1990, MOD)
EN 60947-5-1:1997 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления	IEC 60947-5-1:1997 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Устройства схем управления и элементы коммутации. Электромеханические устройства схем управления	MOD	ГОСТ 30011.5.1-2002 (МЭК 60947-5-1:1997) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления (IEC 60947-5-1:1997, MOD)
EN ISO 3743-1:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательных помещений с жесткими стенами	ISO 3743-1:1994 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательных помещений с жесткими стенами	MOD	СТБ ГОСТ Р 51400-2001 (ИСО 3743-1:94, ИСО 3743-2:94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах (ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, MOD)
EN ISO 3743-2:1996 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 2. Методы для специальных реверберационных камер	ISO 3743-2:1994 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 2. Методы для специальных реверберационных камер	MOD	СТБ ГОСТ Р 51400-2001 (ИСО 3743-1:94, ИСО 3743-2:94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах (ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, MOD)

Продолжение таблицы Д.А.2

Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта	Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование государственного стандарта
EN ISO 3744:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью	ISO 3744:1994 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Технические методы в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью	MOD	СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (ISO 3744:1994, MOD)
EN ISO 3746:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью	ISO 3746:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью	MOD	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью (ISO 3746:1995, MOD)
EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларация и верификация значений шумовых характеристик машин и оборудования	ISO 4871:1996 Акустика. Заявление и контроль значений шумовых характеристик машин и оборудования	MOD	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик (ISO 4871:1996, MOD)
EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерение в дискретных точках	ISO 9614-1:1993 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерение в дискретных точках	MOD	ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод (ISO 9614-1:1993, MOD)
EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Контрольный метод измерения на месте	ISO 11202:1995 Акустика. Шум, исходящий от машин и оборудования. Измерение эмиссионных уровней звукового давления на рабочем месте и в других заданных точках. Метод обследования на месте	MOD	ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод измерений на месте установки (ISO 11202:1995, MOD)
EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Метод, требующий поправок на внешние воздействующие факторы	ISO 11204:1995 Акустика. Шум, исходящий от машин и оборудования. Измерение эмиссионных уровней звукового давления на рабочем месте и в других заданных точках. Метод, требующий поправок на внешние воздействующие факторы	MOD	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия (ISO 11204:1995, MOD)
EN ISO 13849-2:2003 Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация	ISO 13849-2:2003 Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация	IDT	СТБ ИСО 13849-2:2005 Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 2. Валидация (ISO 13849-2:2003, IDT)

Таблица Д.А.3 – Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международному и европейскому стандартам другого года издания

Обозначение и наименование ссылочного международного (европейского) стандарта	Обозначение и наименование международного (европейского) стандарта другого года издания	Степень соответствия	Обозначение и наименование государственного стандарта
ISO 3745:1997 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Точные методы звукопоглощающих и звуко-отражающих камер	ISO 3745:2003 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Точные методы звукопоглощающих и звукоотражающих камер	MOD	ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер (ISO 3745:2003, MOD)
EN 60204-1:1992 (IEC 60204-1:1992) Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования	EN 60204-1:1997 (IEC 60204-1:1997) Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования	IDT	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования (IEC 60204-1:1997, IDT)

Ответственный за выпуск *В.Л. Гуревич*

Сдано в набор 15.01.2008. Подписано в печать 05.03.2008. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 4,19 Уч.- изд. л. 2,64 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.