

ГОСТ 400—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ****Технические условия****ГОСТ  
400—80**

Glass thermometers for testings of petroleum products. Specifications

МКС 17.200.20  
ОКП 43 2123

для термометров ТИН2, ТИН3, ТИН5 — ТИН9, ТИН12

Дата введения 01.01.81  
01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные термометры, предназначенные для измерения температур при испытании нефтепродуктов (далее — термометры), изготавляемые для потребностей экономики страны и для экспорта.

Требования п. 2.12 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

**1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Типы, основные параметры и размеры термометров должны соответствовать указанным на черт. 1—2, 4—8 и в табл. 1—8.

Таблица 1

Тип	Код ОКП	Исполнение	Диапазон измерения, °C	Цена деления шкалы, °C	Предел допускаемой погрешности, °C	Глубина погружения, мм	Длина деления шкалы, мм, не менее	Область применения
ТИН1	43 2123 0551 00	1	От —7 до 110	0,5	±0,5	57±5	0,50	Для определения температуры вспышки в закрытом тигле
	43 2123 0552 10	2	От 90 до 360	2,0	±1,5		0,90	
	43 2123 0553 09	3	От —58 до 50	0,5	±0,5		0,50	
TH2	43 2123 0211 06	—	От 0 до 360	1,0	± 1,0 (для диапазонов измерения от 0 до 260 включ.), ± 2,0 (для диапазонов измерения св. 260)	45±5	0,50	Для определения температуры вспышки в открытом тигле
ТИН2	43 2123 0581 05	1	От 18 до 25	0,2	± 0,1	90 ± 5	0,89	При определении условной вязкости
	43 2123 0582 04	2	От 39 до 54					
	43 2123 0583 03	3	От 95 до 105					
TH4	43 2123 0411 00	1	От 0 до 150	1,0	±1,0 (для диапазонов измерения от 0 до 210 включ.), ± 2,0 (для диапазонов измерения св. 210)	Полная	0,70	Для определения температуры каплепадения
	43 2123 0412 10	2	От 100 до 250					
	43 2123 0415 07	3	От 200 до 350					
TH5	43 2123 0511 08	—	От 30 до 100	0,2	± 0,2	65 ± 5	0,50	Для определения температуры плавления парафинов
ТИН3	43 2123 0611 05	1	От —38 до 50	1,0	± 0,5	108 ± 3	0,54	Для определения температуры застывания и помутнения
	43 2123 0612 04	2	От —30 до 30	0,5		160 ± 3	0,65	
	43 2123 0613 03	3	От —80 до 20	1,0	± 1,0 (для диапазонов измерения от 20 до —33 включ.), ± 2,0 (для диапазонов измерения ниже —33)	76 ± 5	0,70	
ТИН4	43 2123 0631 01	1	От —2 до 400	1,0	± 1,0 (для диапазонов измерения от —2 до 300 включ.), ± 1,5 (для диапазонов измерения св. 300)	Полная	0,43	При определении фракционного состава
	43 2123 0632 00	2	От —2 до 300		± 0,5 (для диапазонов измерения от —2 до 150 включ.), ± 1,0 (для диапазонов измерения св. 150)			

Тип	Код ОКП	Исполнение	Диапазон измерения, °C	Цена деления шкалы, °C	Предел допускаемой погрешности, °C	Глубина погружения, мм	Длина деления шкалы, мм, не менее	Область применения		
TH8	43 2123 0541 02	—	От -80 до 60	1,0	±3,0 (для диапазонов измерения от -80 до -60 включ.), ±2,0 (для диапазонов измерения св. -60 до -40 включ.), ±1,5 (для диапазонов измерения св. -40 до -20), ±1,0 (для диапазонов измерения св. -20)	160±5	0,70	Для определения низких температур нефтепродуктов		
ТИН5	43 2123 0641 10	1	От -20 до 20	0,2	±0,1	Полная	0,39	При определении плотности		
	43 2123 0642 09	2	От 17 до 25	0,1			0,61			
	43 2123 0643 08	3	От 0 до 50	0,2			0,39			
	43 2123 0644 07	4	От 50 до 102							
ТИН6	43 2123 0661 06	—	От -35 до 30	1,0	±0,5	255±5	0,70	Для определения температуры хрупкости		
ТИН7	43 2123 0671 04	1	От 20 до 100	0,2	±0,2	65±5	0,36	Для определения анилиновой точки		
	43 2123 0672 03	2	От 25 до 105		±0,2 (для диапазонов измерения от 90 до 100 включ.); ±0,4 (для диапазонов измерения св. 100)	51±5	0,59			
	43 2123 0673 02	3	От 90 до 170							
	43 2123 0674 01	4	От -38 до 42		±0,3 (для диапазонов измерения от -38 до 0); ±0,2 (для диапазонов измерения св. 0)					
ТИН8	43 2123 0711 02	—	От -80 до 20	0,5	±1,0	Полная	0,70	Для определения температуры помутнения и начала кристаллизации		
ТИН9	43 2123 0721 00	—	От -5 до 400	1,0	±1,0 (для диапазонов измерения до 370 включ.); ±1,5 (для диапазонов измерения св. 370)	Полная	0,46	При определении фактических смол		

Продолжение табл. 1

Тип	Код ОКП	Исполнение	Диапазон измерения, °C	Цена деления шкалы, °C	Предел допускаемой погрешности, °C	Глубина погружения, мм	Длина деления шкалы, мм, не менее	Область применения	
ТИН 10	43 2123 0731 09	1	От 18,6 до 21,4	0,05	$\pm 0,1$	Полная	0,5	При определении кинематической вязкости	
	43 2123 0732 08	2	От 36,6 до 39,4						
	43 2123 0733 07	3	От 48,6 до 51,4						
	43 2123 0734 06	4	От 98,6 до 101,4						
	43 2123 0735 05	5	От -2 до 2						
	43 2123 0736 04	6	От -41,4 до -38,6						
	43 2123 0737 03	7	От 23,6 до 26,4						
	43 2123 0738 02	8	От 38,6 до 41,4						
	43 2123 0739 01	9	От 58,0 до 62,0						
	43 2123 0740 08	10	От -19,2 до -15,4						
ТИН11	43 2123 0761 03	1	От -46,3 до -43,5	0,05	$\pm 0,2$	Полная	0,5	При определении псевдокумола и метаксилола	
	43 2123 0762 02	2	От -50,3 до -47,5						
ТИН12	43 2123 0781 10	—	От 34 до 42	0,1	$\pm 0,1$	Полная	0,61	При определении давления насыщенных паров	
ТИН13	43 2123 0786 06	—	От -37 до 21	0,5	$\pm 0,2$	79±5	1,8	При определении содержания масла в твердых парафинах	
ТИН14	43 2123 0791 08	—	От 38 до 82	0,1	$\pm 0,1$		0,75	Для определения температуры плавления парафинов	
ТИН15	43 2123 0796 03	—	От -5 до 300	1,0	$\pm 1,0$	Полная	75±5	0,7	При определении температуры каплепадения

П р и м е ч а н и е. Термометры типов ТН2, ТН4 и ТН8 модернизированы и условное обозначение термометров дополняется буквой «М».

Примеры условного обозначения при заказе:  
термометра типа ТН4 исполнения 2 модернизированного:

*Термометр ТН4—2 М ГОСТ 400—80;*


то же, термометра типа ТН4 исполнения 2 модернизированного без гильзы и чашечки:

*Термометр ТН4—2 М (без гильзы и чашечки) ГОСТ 400—80;*

то же, термометра типа ТИН12 немодернизированного:

*Термометр ТИН12 ГОСТ 400—80.*

Термометр типа ТИН1

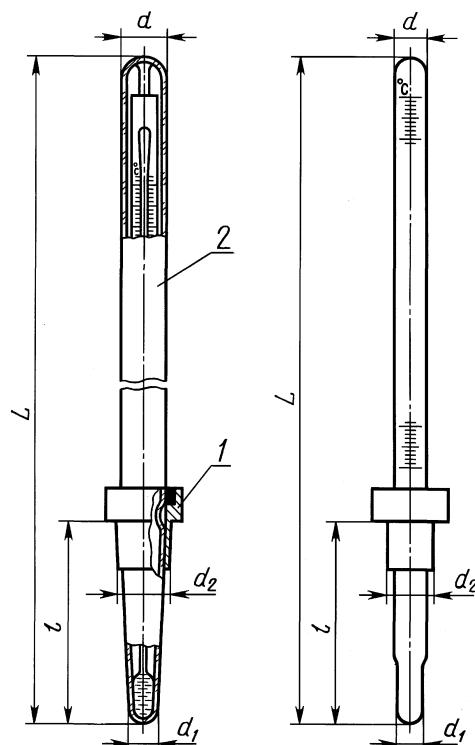

1 — гильза; 2 — термометр

Черт. 1


Т а б л и ц а 2

ММ

Обозначение типоразмера	L	l	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
ТИН1-1				Не более 7	
ТИН1-2	287±5	63±0,5	6,5±0,5		12 <sub>-0,26</sub> <sup>0,15</sup>
ТИН1-3				5,25±0,75	

**С. 6 ГОСТ 400—80**

**Термометр типа ТН2**

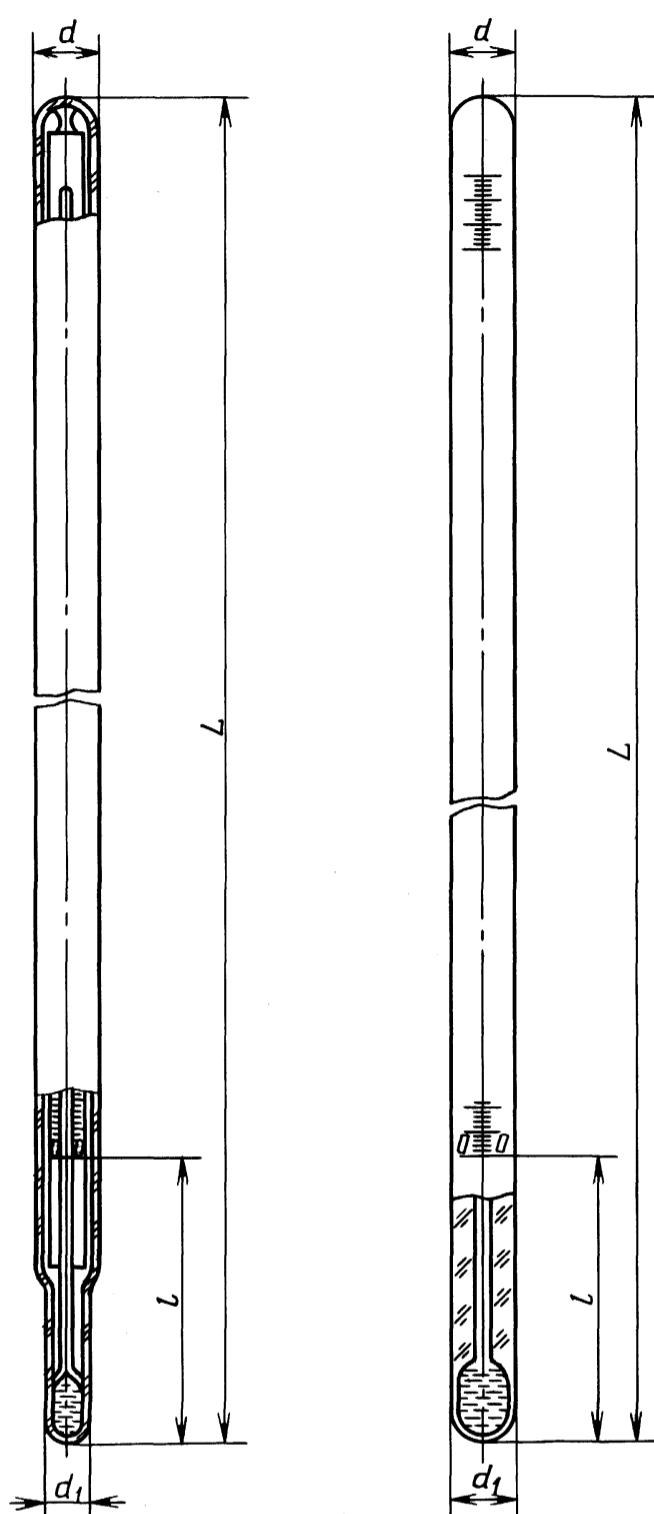


Черт. 2

Т а б л и ц а 3

ММ

Обозначение типоразмера	$L$	$l$	$d$	$d_1$ не более
TH2:				
с вложенной шкальной пластиной	$330 \pm 10$	$45 \pm 5$	$7,5 \pm 0,5$	6
палочный			$7,5 \pm 1,0$	

## Термометр типа ТН4

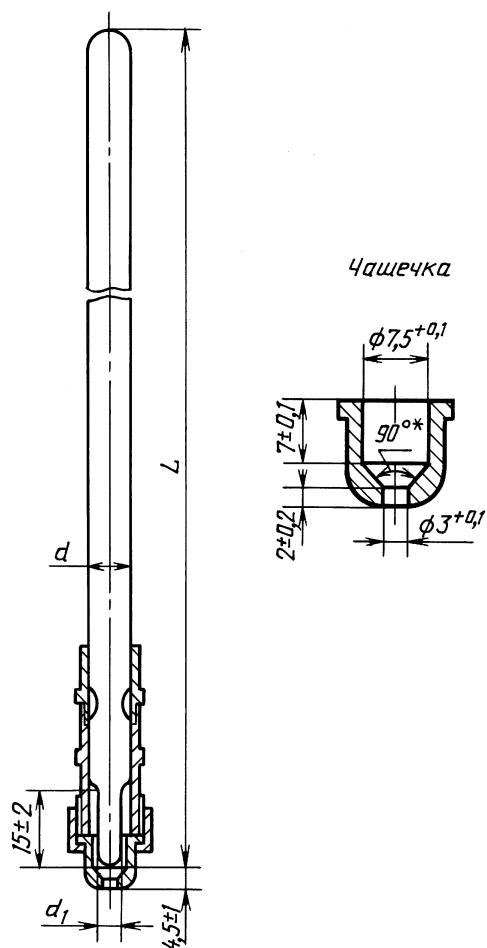

\*Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 4\*\*


Т а б л и ц а 4

Обозначение типоразмера	$L$	$d$	$d_1$
TH4	$250 \pm 10$	$8,5 \pm 0,5$	$3,5 \pm 0,5$

\*\* Черт. 3. (Исключен, Изм. № 3).

**C. 8 ГОСТ 400—80**

**Термометры типов ТН5, ТИН3-2, ТН8, ТИН6**

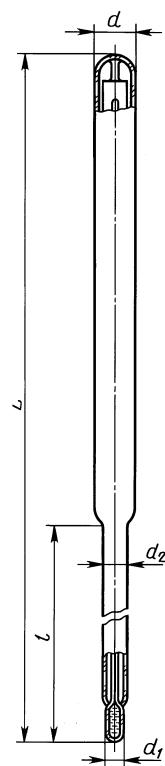


Черт. 5

Т а б л и ц а 5

ММ

Обозначение типоразмера	$L$	$t$	$d$	$d_1$	$d_2$
TH5	$300 \pm 10$	$65 \pm 5$	$7,5 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$	$6 \pm 0,5$
ТИН3-2	$330 \pm 10$	$160 \pm 3$	$10 \pm 1,0$	$6 \pm 1,0$	$6 \pm 1,0$
TH8	$400 \pm 10$	$160 \pm 5$	$11 \pm 1,0$	$5,5 \pm 1,5$	$6,5 \pm 0,5$
ТИН6	$380 \pm 5$	$255 \pm 5$	$9 \pm 1$	$5^{+0,5}$	$5^{+0,5}$

## Термометры типов ТИН3-1, ТИН3-3, ТИН4, ТИН7-1, ТИН8, ТИН9, ТИН13, ТИН14, ТИН15

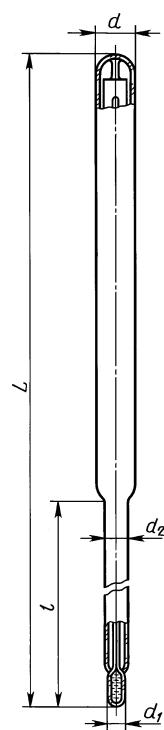


Черт. 6

Т а б л и ц а 6

Обозначение типоразмера	ММ			
	$L$	$l$	$d$	$d_1$
ТИН3-1	$231 \pm 5$	$8,25 \pm 1,25$	$7,5 \pm 0,5$	$6,25 \pm 0,75$
ТИН3-3	$232 \pm 5$	$8,75 \pm 0,75$		$5,75 \pm 0,75$
ТИН4	$386 \pm 5$	—	$6,5 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$
ТИН7-1	$330 \pm 10$		$7,5 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$
ТИН8	$300 \pm 10$	$12 \pm 4,00$	$6,75 \pm 1,2$	Не более 8
ТИН9	$415 \pm 5$	—	$6,75 \pm 0,75$	
ТИН13	$350 \pm 5$	$17,5 \pm 2,5$	$7,5 \pm 0,5$	$6^{+1}$
ТИН14	$377 \pm 5$	$23 \pm 5$	$6,5 \pm 0,5$	$5^{+1}$
ТИН15	$390 \pm 5$	$12,5 \pm 2,5$	$5,5 \pm 0,5$	$5,5 \pm 0,5$

**С. 10 ГОСТ 400—80**

**Термометры типов ТИН2, ТИН5, ТИН7-2 — ТИН7-4, ТИН12**

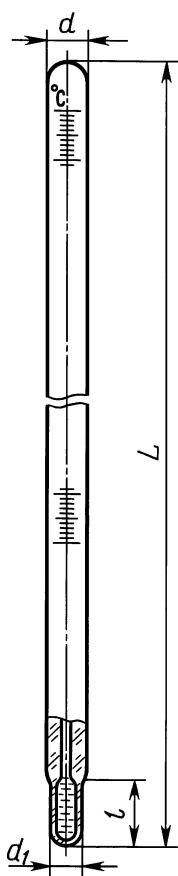


Черт. 7

Т а б л и ц а 7

мм

Обозначение типоразмера	<i>L</i>	<i>d</i>
ТИН2-1	212±5	
ТИН2-2	237±5	
ТИН2-3	212±5	
ТИН5-1	420±5	
ТИН5-2	255±5	6±1
ТИН7-2		
ТИН7-3	419±5	
ТИН7-4		
ТИН12	275±5	
ТИН5-3		
ТИН5-4	420±5	

## Термометры типов ТИН10, ТИН11

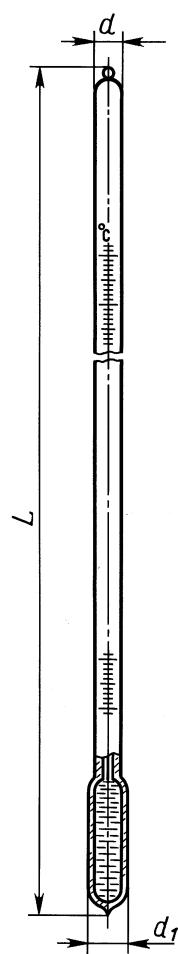

Черт. 8

Т а б л и ц а 8

ММ

Обозначение типоразмера	$L$	$d$	$d_1$
ТИН10-1		$5^{+1}$	$7^{+1}$
ТИН10-2			
ТИН10-3	$280 \pm 10$	$6,5 \pm 1,5$	$6,5 \pm 1,5$
ТИН10-4			
ТИН10-5		$5^{+1}$	
ТИН10-6	$305 \pm 5$		$7^{+1}$
ТИН10-7			
ТИН10-8	$280 \pm 5$	$6,5 \pm 1,5$	$6,5 \pm 1,5$
ТИН10-9			
ТИН10-10			
ТИН11-1	$305 \pm 5$	$5^{+1}$	$7^{+1}$
ТИН11-2			

## **С. 12 ГОСТ 400—80**

Для термометров, предназначенных для учебных целей, требования данного пункта устанавливают в технических условиях на наборы термометров.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).**

### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Термометры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 28498 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Палочные термометры по заказу потребителя изготавливают с шариком в верхней части.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

2.2. Для заполнения термометров типов ТН2, ТН4, ТН5, ТИН1-1, ТИН1-2, ТИН2, ТИН3 (исполнения 1 и 2), ТИН4, ТИН5—ТИН7, ТИН9, ТИН10 (исполнения 1—5, 7—10), ТИН12—ТИН15 следует применять ртуть по ГОСТ 4658.

Для заполнения термометров типов ТИН3 (исполнение 3), ТН8, ТИН8 следует применять толуол по ГОСТ 5789 или другую жидкость, по физико-химическим свойствам заменяющую толуол.

Для заполнения термометров типов ТИН1-3, ТИН10 (исполнение 6), ТИН11 следует применять ртутно-таллиевую амальгаму (ртуть по ГОСТ 4658 — 92,5 %; таллий по ГОСТ 18337 — 7,5 %).

Мениск столбика жидкости не должен опускаться в резервуар у термометров, наполненных ртутью, при температуре минус 35 °С, у термометров, наполненных ртутно-таллиевой амальгамой, — при температуре минус 55 °С.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).**

2.3. Термометры типов ТИН10 и ТИН11 должны быть вакуумными.

2.4. Ширина отметок шкалы термометров типов ТИН10 и ТИН11 должна быть не более 0,3 длины деления шкалы.

2.5. Термометры типов ТИН10, ТИН11 и ТИН14 независимо от предела измерения должны иметь отметку 0 °С.

2.4, 2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.6. **(Исключен, Изм. № 2).**

2.7. Выше и ниже нулевой отметки термометров типов ТИН10, ТИН11 и ТИН14 должны быть нанесены дополнительные деления, число которых должно быть не менее значения допускаемой погрешности для термометра конкретного типа.

2.8. Ампулы термометров типов ТИН10 и ТИН11 должны быть подвергнуты отжигу и искусственно старению.

Удельная разность хода лучей не должна превышать  $8 \text{ млн}^{-1}$ .

Удельная разность хода лучей в местах обработки после отжига не должна превышать  $24 \text{ млн}^{-1}$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).**

2.9. **(Исключен, Изм. № 4).**

2.10. Термометры типа ТИН1 должны быть изготовлены с гильзами из стали по ГОСТ 1414. Параметры шероховатости наружных поверхностей гильз должны быть  $Ra \leq 2,5 \text{ мкм}$  по ГОСТ 2789, для термометров, предназначенных для экспорта, —  $Ra \leq 1,25 \text{ мкм}$ .

Термометры типа ТН4 должны быть изготовлены с чашечками и гильзами из латуни по ГОСТ 15527. Гильзы должны быть жестко закреплены на термометрах. Параметр шероховатости внутренней поверхности чашечки должен быть  $Ra \leq 0,63 \text{ мкм}$ , наружных поверхностей чашечек и гильз —  $Ra \leq 2,5 \text{ мкм}$ . Поверхности чашечек и гильз должны иметь окисное покрытие по ГОСТ 9.306.

Для термометров типа ТН4, предназначенных для экспорта, параметр шероховатости внутренней поверхности чашечки должен быть  $Ra \leq 0,63 \text{ мкм}$ , наружной поверхности гильз —  $Ra \leq 1,25 \text{ мкм}$ . Поверхности должны иметь защитное цинковое покрытие с последующим хроматированием или трехслойное (медь—никель—хром) по ГОСТ 9.306.

**П р и м е ч а н и е .** Конструкция чашечки термометра устанавливается рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

По согласованию с потребителем допускается термометр типа ТН4 изготавливать без гильзы и чашечки. Условное обозначение термометра при заказе дополняется словами: «(без гильзы и чашечки)».

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).**

2.11. Средняя наработка до отказа для ртутных и ртутно-таллиевых термометров должна быть не менее 40000 ч, для термометров, наполненных толуолом, — 28600 ч, что соответствует вероятнос-

ти безотказной работы 0,95 за 2000 ч для ртутных и ртутно-таллиевых термометров и 0,93 за 2000 ч для термометров, наполненных толуолом.

Критерием отказа термометров следует считать превышение предела допускаемой погрешности (п. 1.1).

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**2.11а. (Исключен, Изм. № 5).**

2.12. Термометры в упаковке для транспортирования должны выдерживать воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте от 60 до 80 ударов в минуту в течение 2 ч.

2.13. Поверяемые температурные отметки шкалы приведены в табл. 10.

Таблица 10\*

Термометр		Поверяемая температурная отметка шкалы, °C
Тип	Исполнение	
ТИН1	1	0; 30; 50; 80; 100
	2	100; 200; 300
	3	-50; -30; 0; 30; 50
TH2	-	0; 100; 150; 200; 250; 300
ТИН2	1	18; 21; 25
	2	40; 45; 50
	3	95; 100; 105
TH4	1	0; 50; 100; 150
	2	100; 150; 200; 250
	3	200; 300; 350
TH5	-	40; 60; 80; 100
ТИН3	1	-30; -20; 0; 20; 40
	2	-30; -20; 0; 10
	3	-78; -60; -40; -20; 0; 20
ТИН4	1	0; 100; 200; 300; 370
	2	0; 100; 200; 300
TH8	-	-78; -60; -40; -20; 0; 60
ТИН5	1	-20; -10; 0; 20; 40; 60; 80; 100
	2	0; 21; 25
	3	0; 20; 40
	4	60; 80; 100
ТИН6	-	-30; 0; 30
ТИН7	1	20; 40; 60; 80; 100
	2	40; 60; 80; 100
	3	100; 120; 140; 160
	4	-30; -20; 0; 20; 40
ТИН8	-	-78; -60; -40; -20; 0; 20
ТИН9	-	0; 100; 200; 300; 370
ТИН10	1	0; 19; 20; 21,1
	2	0; 37; 37,8; 39
	3	0; 49; 50; 51
	4	0; 98,9; 100; 101
	5	-1; 0; 1
	6	-41; -40; -39; 0
	7	0; 24; 25; 26
	8	0; 39; 40,5; 41
	9	0; 59; 60; 61
	10	0; -18; -17,8; -17

\* Табл. 9. (Исключена, Изм. № 4).

## C. 14 ГОСТ 400—80

*Продолжение табл. 10*

Термометр		Поверяемая температурная отметка шкалы, °С
Тип	Исполнение	
ТИН11	1	—46; —45; —44; 0
	2	—50; —49; —48; 0
ТИН12	—	0; 34; 38; 42
ТИН13	—	—35; —20; 0; 20
ТИН14	—	40; 60; 80
ТИН15	—	0; 100; 200; 300

К каждому термометру следует прилагать инструкцию по эксплуатации.

Допускается прилагать одну инструкцию по эксплуатации к нескольким термометрам. Число термометров устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия термометров требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить государственные, приемосдаточные, периодические испытания и испытания на надежность.

3.2. Государственные испытания — по ГОСТ 8.001\* и ГОСТ 8.383\*.

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. Приемосдаточным испытаниям следует подвергать каждый термометр на соответствие требованиям пп. 1.1 (кроме размеров, обозначенных знаком «\*», длины деления шкалы); 2.1; 2.2; 2.5; 2.7; 2.9; 2.10.

На соответствие требованиям пп. 1.1 (длина деления шкалы), 2.4 и 2.8 проверяют не менее 3 % термометров от партии.

Партией следует считать число термометров одного типа, предъявленных к приемке по одному документу.

Результаты проверки распространяют на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.4. Периодическим испытаниям, проводимым не реже раза в год, следует подвергать не менее 10 термометров на соответствие всем требованиям настоящего стандарта (кроме п. 2.11).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.5. Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если термометры, подвергнутые испытаниям, соответствуют всем требованиям настоящего стандарта.

При несоответствии термометров хотя бы одному из требований настоящего стандарта, проводят повторные испытания удвоенного числа термометров.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3.6. Контрольные испытания на безотказность (п. 2.11) следует проводить один раз на установочной серии или после модернизации, влияющей на безотказность, одноступенчатым методом при  $P_\alpha = 0,95$ ;  $P_\beta = 0,7$ ;  $\alpha = 0,1$ ;  $\beta = 0,2$ ; объеме выборки  $n = 10$ ; приемочном числе отказов  $c = 1$  для ртутных и ртутно-таллиевых термометров и при  $P_\alpha = 0,93$ ;  $P_\beta = 0,7$ ;  $\alpha = 0,1$ ;  $\beta = 0,2$ ; объеме выборки  $n = 9$ ; приемочном числе отказов  $c = 1$  для термометров, наполненных толуолом.

Продолжительность испытаний — 2000 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания термометров на соответствие требованиям настоящего стандарта следует проводить по ГОСТ 28498.

\* В Российской Федерации действуют ПР 50.2—009—94.

4.2. Размеры термометров, чашечек, гильз (п. 1.1) и качество исполнения термометров (пп. 2.4; 2.5; 2.7 и 2.9) следует проверять измерительным инструментом по ГОСТ 166, ГОСТ 427 и визуально.

Проверку опускания столбика несмачивающей жидкости в резервуар (п. 2.2) проводят по ГОСТ 28498.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

**4.3. (Исключен, Изм. № 2).**

4.4. Качество отжига ампул и верхней части термометров (п. 2.8) следует проверять по ГОСТ 7329.

4.5. Качество искусственного старения термометров в соответствии с ГОСТ 28498 следует проверять при температуре верхнего предела измерения посредством выдержки их в течение 6 ч в термостате или печи.

Термометры до начала испытаний проверяют на отметке 0 °C в сосуде тройной точки воды, затем выдерживают в термостате, охлаждают до окружающей температуры (20±5) °C в течение 24 ч и снова проверяют на отметке 0 °C в сосуде тройной точки воды. Термометры считаются выдержавшими испытания, если смещение отметки 0 °C не превышает значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

°C

Температура испытаний	Значение смещения отметки 0 или нижней оцифрованной отметки при цене деления					
	0,05	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0
До 25						
Св. 25 до 40 включ.	0,02	0,05	0,1	0,25	0,5	—
» 40 » 100 »		0,1				
» 100 » 200 »	—	—	—	—	—	
» 200 » 300 »						
» 300 » 400 »					—	1,0

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.6. Проверка погрешностей термометров (п. 1.1) — по ГОСТ 8.279.

Для термометров с гильзами допускается проводить проверку без гильз.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**4.7. (Исключен, Изм. № 4).**

4.8. Качество покрытий гильз и чашечек термометров, предназначенных для экспорта (п. 2.10), следует проверять по ГОСТ 9.302.

4.9. Испытания термометров на надежность (п. 2.11) следует проводить по программе и методике, утвержденным в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**4.10. (Исключен, Изм. № 4).**

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом термометре должна быть нанесена маркировка, содержащая:  
товарный знак предприятия-изготовителя;  
обозначение °C;

квартал и год изготовления (последние две цифры);

обозначение настоящего стандарта;

наименование или условное обозначение смачивающей термометрической жидкости;

глубину погружения (для термометров частичного погружения);

отметку «состарен» — для термометров, прошедших искусственное старение;

порядковый номер термометра по системе нумерации предприятия-изготовителя. Допускается не наносить порядковый номер на термометры, не имеющие паспорта;

букву У — на термометрах, предназначенных для учебных целей;

## **С. 16 ГОСТ 400—80**

знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383.

Допускается наносить только на потребительской таре или указывать на бумажной обертке или в эксплуатационной документации следующую маркировку:

условное наименование термометрической жидкости;

знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383;

обозначение стандарта.

Маркировка термометров, предназначенных для экспорта, должна соответствовать условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.2. Транспортная маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка грузов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.3. Каждый термометр должен быть уложен в футляр или коробку, изготовленные по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, или другую упаковку с мягкой или амортизирующей прокладкой, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать термометры по 5—10 шт. в одну коробку с мягкой или амортизирующей прокладкой.

5.4. Каждый термометр, предназначенный для экспорта, должен быть уложен в футляр. Футляр из бумаги для термометров, предназначенных для экспорта, должен быть окрашен нитроэмалью НЦ по ГОСТ 5406 или ХВ по ГОСТ 10144.

Допускается не красить футляры, если это не предусмотрено в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.5. Термометры в футлярах, коробках или другой упаковке должны быть уложены в транспортную тару — деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, ГОСТ 10350, ГОСТ 15841, ГОСТ 16511, ГОСТ 16536 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и ГОСТ 22852 с прокладкой сухим упаковочным материалом.

При перевозке в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102 термометры в футлярах, коробках или другой упаковке должны быть уложены в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и ГОСТ 22852 или сформированы в пакеты по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Транспортная тара и упаковка должны обеспечивать сохранность термометров при транспортировании транспортом любого вида.

5.6. Термометры в футлярах или в другой упаковке, предназначенные для экспорта, должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 24634.

Термометры в футлярах, предназначенные для экспорта в страны с тропическим климатом, должны быть упакованы в чехлы из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Для районов с умеренным климатом термометры допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и ГОСТ 22852.

5.7. В соответствии с условиями договора между предприятием и внешнеэкономической организацией ящики и прокладочный материал для термометров, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом, должны быть подвергнуты защитной обработке в соответствии с ГОСТ 15155.

5.8. Масса ящика с упакованными термометрами не должна превышать 50 кг.

5.9. В каждый ящик с термометрами должна быть вложена сопроводительная документация с указанием:

наименования и количества термометров;

обозначения настоящего стандарта;

наименования термометрической жидкости.

Товаросопроводительная документация для термометров, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и составляться на языке, указанном в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией.

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть завернута в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 и вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 10 мкм, а для стран с тропическим климатом — в два герметичных пакета толщиной не менее 150 мкм каждый с последующей упаковкой в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828.

Края водонепроницаемой бумаги должны быть склеены синтетическим kleem. Швы пакета из полиэтиленовой пленки должны быть герметично сварены.

5.10. В наружный пакет с товаросопроводительной документацией должен быть вложен вкладыш, изготовленный из бумаги или картона, с четкой надписью на языке, указанном в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией, которую можно прочитать, не вскрывая пакета.

Надпись допускается наносить на пакет. Товаросопроводительную документацию помещают в ящик с упакованной продукцией.

5.11. Один экземпляр упаковочного листа для термометров, предназначенных для экспорта в страны с умеренным климатом, должен быть помещен в пакет из водонепроницаемой бумаги или бумаги с полиэтиленовым покрытием и уложен в специальный карман ящика.

Для термометров, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом, упаковочный лист должен быть помещен в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм, швы которого надежно сварены. Пакет должен быть дополнительно обернут в водонепроницаемую бумагу или покрыт полиэтиленовой пленкой и уложен в специальный карман ящика.

5.12. Упаковка термометров, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

5.13. Термометры допускается транспортировать транспортом любого вида, кроме воздушного.

5.14. При хранении и транспортировании термометров, наполненных ртутью, температура окружающего воздуха должна быть от плюс 50 до минус 35 °С, термометров, наполненных ртутно-таллиевой амальгамой, — от плюс 50 до минус 50 °С.

5.15. Термометры транспортируют в крытых транспортных средствах.

5.16. Пакетирование грузовых мест проводят на поддоне по ГОСТ 9078, ГОСТ 9570. Число ящиков в одном пакете — от 4 до 8 шт. Ящики с поддоном должны быть обвязаны в двух местах металлической лентой размером 0,4×20 мм по ГОСТ 3560.

5.17. Транспортирование и хранение термометров, наполненных толуолом, следует проводить в вертикальном или наклонном (не менее 10° от горизонтали) положении резервуарами вниз.

5.18. Транспортирование и хранение термометров, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

5.19. Термометры следует хранить в закрытых помещениях.

Разд. 5. (**Измененная редакция, Изм. № 5**).

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термометров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения для термометров, наполненных толуолом, — 12 мес, для всех остальных термометров — 24 мес с момента их изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации для термометров, наполненных толуолом, — 12 мес, для всех остальных термометров — 24 мес со дня ввода в эксплуатацию.

Для термометров, предназначенных для экспорта, гарантийный срок хранения и эксплуатации — 12 мес с момента их проследования через Государственную границу.

(**Измененная редакция, Изм. № 3**).

## C. 18 ГОСТ 400—80

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.80 № 748
3. ВЗАМЕН ГОСТ 400—64
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.001—80	3.2	ГОСТ 9078—84	5.16
ГОСТ 8.279—78	4.6	ГОСТ 9142—90	5.5; 5.6
ГОСТ 8.383—80	3.2; 5.1	ГОСТ 9570—84	5.16
ГОСТ 9.302—88	4.8	ГОСТ 10144—89	5.4
ГОСТ 9.306—85	2.10	ГОСТ 10350—81	5.5
ГОСТ 166—89	4.2	ГОСТ 10354—82	5.6; 5.9
ГОСТ 427—75	4.2	ГОСТ 14192—96	5.2
ГОСТ 1414—75	2.10	ГОСТ 15102—75	5.5; 5.15
ГОСТ 2789—73	2.10	ГОСТ 15155—99	5.7
ГОСТ 2991—85	5.5	ГОСТ 15527—2004	2.10
ГОСТ 3560—73	5.16	ГОСТ 15841—88	5.5
ГОСТ 4658—73	2.2	ГОСТ 15846—2002	5.12; 5.18
ГОСТ 5406—84	5.4	ГОСТ 16511—86	5.5
ГОСТ 5789—78	2.2	ГОСТ 16536—90	5.5
ГОСТ 5959—80	5.5	ГОСТ 18337—95	2.2
ГОСТ 7329—91	4.4	ГОСТ 22852—77	5.5; 5.6
ГОСТ 8273—75	5.9	ГОСТ 24634—81	5.6
ГОСТ 8828—89	5.9	ГОСТ 28498—90	2.1; 4.1; 4.2; 4.5

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.07.91 № 1252

6. ИЗДАНИЕ (май 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1982 г., декабре 1986 г., декабре 1987 г., июне 1989 г., июле 1991 г. (ИУС 6—82, 3—87, 3—88, 9—89, 10—91)

Переиздание (по состоянию на май 2008 г.)

Редактор Р.Г. Говердовская  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор А.С. Черноусова  
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Подписано в печать 17.06.2008. Формат 60×84<sup>1</sup>/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,40. Тираж 49 экз. Зак. 813.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.